

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فلزکاری (جلد ۱)

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه‌های تحصیلی: مکانیک- برق و رایانه

رشته‌های مهارتی: طبق جدول صفحه آخر کتاب

نام استاندارد مهارتی مبنا: تراشکاری درجه (۲)

کد استاندارد متولی: ۳۴/۲۲/۲/۳ - ۸

عنوان و نام پدیدآور :	فلزکاری (جلد ۱) [کتاب‌های درسی] : ۱۶۸/۳۱۰ شاخه کاردانش، زمینه صنعت، گروه‌های تحصیلی: مکانیک- برق و رایانه، برنامه‌ریزی
محظوظ بر تألیف :	دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
مشخصات نشر :	تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
مشخصات ظاهري :	۱۹۷۸ ص. مصور: (بخش رنگی): جدول.
شابک :	۹۷۸_۹۶۴_۰۵_۲۱۳۲_۸
وضعیت فهرست‌نویسی :	فیبا
یادداشت :	کتابنامه.
موضوع :	فلزکاری
شناسه افزوده :	باقری‌بور، ابراهیم. ۱۳۵۶. الف - سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. ب - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش. ج - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
ردیبندی کنگره :	۱۳۹۲ ۷۳/۰۵ TS
ردیبندی دیوبی :	۳۷۳/۶۰۷ ۱۳۹۲ ک
شماره کتاب‌شناسی ملی :	۳۱۱۷۲۲۲




وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

فازکاری (جلد ۱) - ۱۶۸۰-۳۱
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
غلامحسن پایگانه، محمد مهرزادگان، سیدحسن سیدتقی‌زاده، محمد سعید کافی، صادق جعفری،
حسن امینی و حسن آقابابایی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)
ابراهیم باقری پور (مؤلف) - محمد حسن پور (ویراستار ادبی)
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
پگاه مقیمی اسکوپی (مدیر هنری، طراح جلد) - علی ابراهیم‌زاده پژوهی (صفحه‌آرا) - علی هدایتی (رسم)
فی) - مسعود روزدم، ابوالفضل بیرامی (نسخه‌پردازان)
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن: ۰۹۱۶۲۳۸۸۰، دورنگار: ۰۹۶۶۲۳۸۸۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج-خیابان ۶۱ (دارو پخش)
تلفن: ۰۹۸۵۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۶۱-۳۷۵۱۵-۱۳۹، صندوق پستی: ۰۹۶۱-۳۷۵۱۵-۱۳۹
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»
چاپ سوم ۱۳۹۷

نام کتاب:
پدیدآورنده:
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:
مدیریت آماده‌سازی هنری:
شناسه افزوده آماده‌سازی:
نشانی سازمان:
ناشر:
چاپخانه:
سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، انتقال، تاخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌پردازی، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

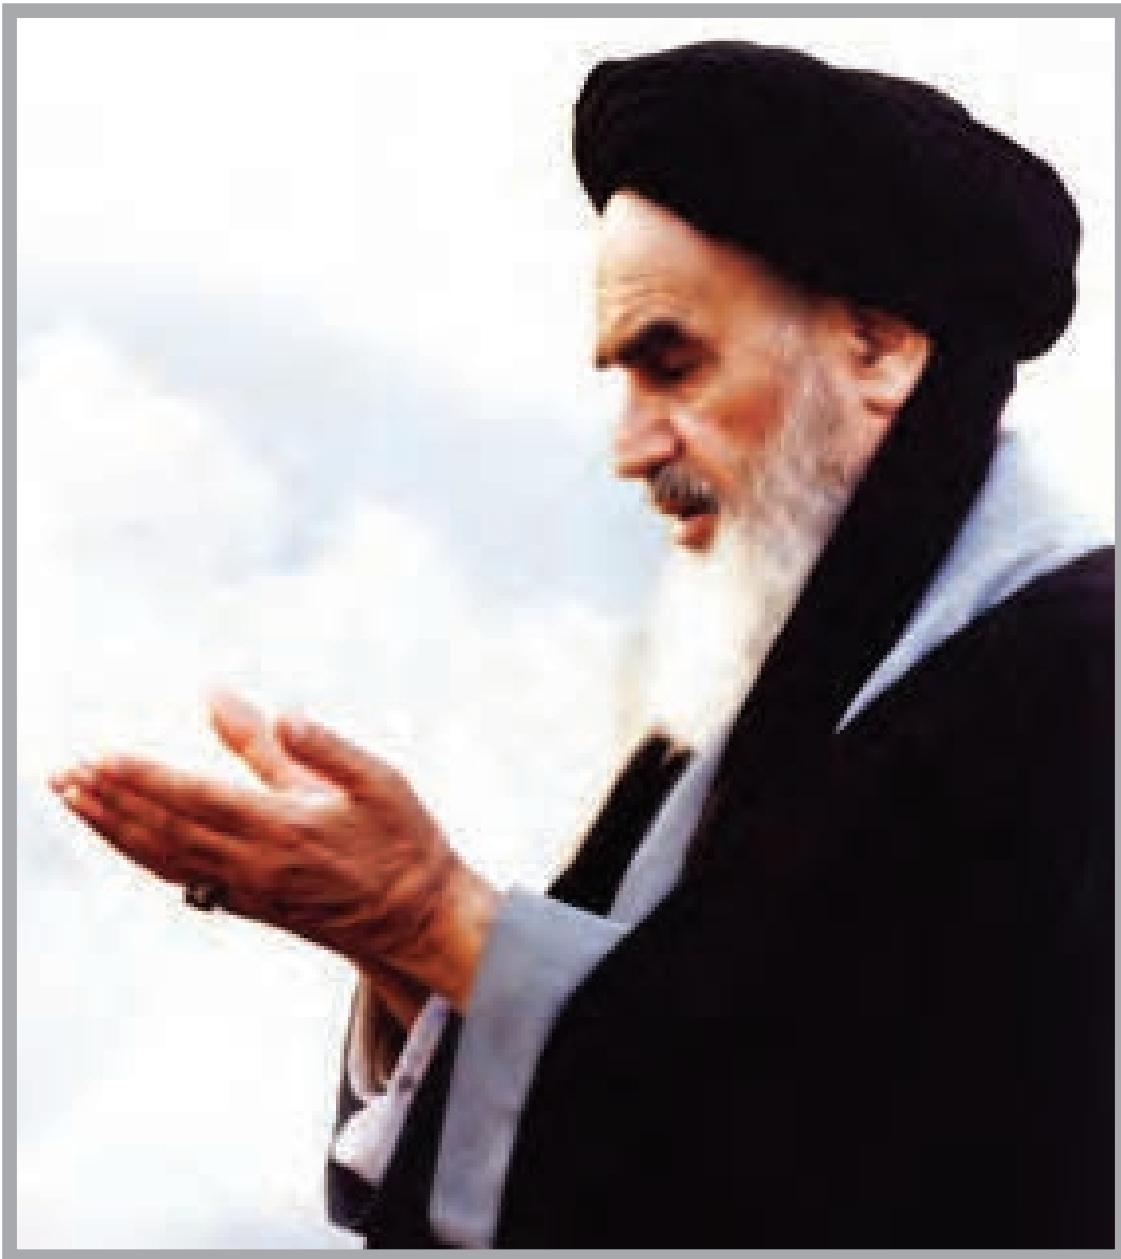

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب پرهیزید.

«امام خمینی قدس سرہ الشّریف»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی

تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب های درسی

فنی و حرفه ای و کار دانش، ارسال فرمایند.

info@tvoceed.sch.ir

پیام نگار (ایمیل)

www.tvoceed.sch.ir

وبگاه (وب سایت)

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメنی

برنامه‌ریزی تألیف «پوダメن‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کاردانش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش، مجموعه‌ی هشتم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پوダメن مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تألیف پوダメن‌های مهارت نظارت دائمی دارد. با روش مذکور یک «پوダメن» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کاردانش» چاپ‌سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメن مهارت (M1 و M2 و ...) و هر پوダメن نیز به تعدادی واحد کار (U1 و U2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی (P1 و P2 و ...) تقسیم می‌شوند. به طوری که هنرجویان در پایان آموزش واحدهای کار (مجموع توانایی‌های استاندارد مربوطه) و کلیه پوダメن‌های هر استاندارد، تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند.

بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پوダメن‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با همکاران

از نظر امیر مؤمنان علی (ع) کسی که دو روزش مساوی باشد دچار خُسران شده است. و این یعنی آن که حداقل شرط بندگی پروردگار روزآوری است. اگر بند اول منشور اخلاقی مهندسان را هم که می‌گوید: «باید به تمام مهندسانی که گمان می‌کنند آنچه را که باید بدانند می‌دانند، کمک کنیم»، به جمله گوهربار فوق مربوط بدانیم، آنوقت چاره‌ای جز تعریف «عمر مفید» برای اطلاعات گردآوری شده خود نداریم.

برخورد سُنتی همکاران ما در سال‌های اخیر با محتوای دو درس مکانیک عمومی و فلزکاری، عملاً این دو درس بسیار حیاتی را به مهارت سوهان‌کشی تنزل داده است. در حالی که تنها کارگاه خوداتکایی در هنرستان‌ها، محل اجرای همین دروس است. تجربه نشان داده است که حداقل ۶۰% زمان این کارگاه‌ها که براساس سیاست کلان وزارت آموزش و پرورش تقلیل هم یافته، به سوهان‌کاری، ۱۰% برش، ۱۵% اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری، ۲% سوراخ‌کاری و مته تیزکنی، ۸% قلاویز و حدیده‌کاری و ۵% سنتگذنی، جوش‌کاری، موادشناسی، بُرقو، شابر و غیره می‌گذرد و عدم مراجعه به کتاب درسی یا لاقل صرف زمان برای خلاقیت هنرجویان از پویایی لازم این دو درس که در واقع **البای صنعت‌گری** است کاسته است.

براساس آنچه گفته شد و با احترام به ساحت تمامی اساتیدی که تاکنون با دفتر برنامه‌ریزی و تأثیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداشی وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند، تصمیم بر آن شده که متن و سیر آموزشی کتاب‌های فلزکاری ۱ و ۲ دستخوش تغییر در متن و اجرای شود و به شکلی با پیشرفت‌های حاصل شده در زندگی روزمره هنرجو و دید بازتر وی نسبت به کارهای فنی و از سوی دیگر نیاز مبرم کشور در پرورش **دست‌های فنی** مناسب شود. نوشته حاضر در عین اختصار ملموس در مباحثی که سابقاً در این کتاب به آن پرداخته می‌شد، از دو ویژگی منحصر به فرد برخوردار است. نخست آن که در نوشتار کتاب سعی شده تا برخلاف سابق، تطابق کامل فصل‌ها و بخش‌های کتاب با روند معمول تولید یک قطعه در خطوط تولید کارخانه‌ها یا حتی کارگاه‌های کوچک سفارشی‌ساز رعایت شود. و دوم آنکه تلاش مؤلف بر این بوده است که در هر بخش با چالش کشیدن هنرجوی تحت نظر، وی را با مسیر باز خلاقیت در آن بخش برای رسیدن به نتایج شخصی تنها بگذارد تا از دستاوردهای روز دنیا در آن زمینه غافل نماند.


اگر آنچنان که در پیشگفتار خواهد آمد، تمام تلاش همکاران محترم در این کارگاه به «القای حس بروند بودن در هنرجو» معطوف شود، امید است که بیش از پیش در کشف معادن زرخیز استعدادهای درونی جوانان کشور عزیزمان ایران توفیق یابیم. این یک ضرورت است که کتاب‌های درسی فنی هرچه سریع‌تر از **زنگیر** بودن به سمت **کلید** بودن بروند و مسیر **تحقیق و توسعه R&D** را برای هنرجو و همکار ترسیم کنند.

با آرزوی توفیق / مؤلف

پیشگفتار

داستان فلزکاری درست از همان موقعی شروع شد که انسان نخستین پس از صرف **صبحانه** تصمیم گرفت با ورقی به ضخامت دو میلی متر مطابق نقشه، آچاری بسازد یا شاید یک قاب برای عکس هایش و یا یک کمان برای تیغه اره.

او نیاز به مقدمات زیادی داشت از جمله؛

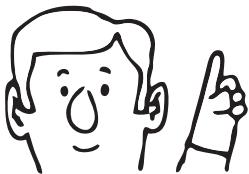

الف) باید **مواد** مورد نیازش را از بین مواد طبیعی و مصنوعی انتخاب می کرد.
ب) باید **شکل مواد اولیه** را تعیین می کرد. مُذاب، پودر، ورق و یا صفحه.
کارخانه های بسیاری مواد اولیه فلزی را از معادن و کوه های اطراف، استخراج و به آنها شکل می دادند تا هر «فلزکاری» بتواند نقطه شروع کار خود را مشخص کند.

ج) باید در آغاز کار تا حد ممکن به مواد اولیه شکل می داد. راه انجام این خواسته **آهنگری** بود. یعنی **کشیدن (خم کاری) یا له کردن (پرس کاری)**.



د) باید **قسمت های اضافی** را جدا می کرد تا به قطعه مورد نظر (کالا) نزدیک شود.
ه) او نتیجه کارش را **صف** و **تمیز** کرد تا استفاده از آن خوشایند شود.
و) باید در صورت نیاز برای پایان کار، قطعات دیگری را هم ساخته و به آن **اضافه** می کرد و این کار طاقت فرسایی بود. اما:

درست هنگامی که او با روش های اره کاری، سوهان کاری، سوراخ کاری و صاف کاری، کالایش را کامل کرد، او لین مشتری دنیا به نزد او آمد. زمان متوقف شد و انسان از **کاسیبی حلال** خود لذت برد. به این ترتیب انگیزه کافی برای پیدایش حرفه «فلزکاری» به وجود آمد.


حالا این حرفه به شکل **صنعتی برای (کار بر روی فلزات)** در آمده است. «توانایی های» فردی انسان «عصر حجر» و «عصر آهن» هم، امروز به **توانایی های گروهی**، تبدیل شده است. تا آن جا که دفتر برنامه ریزی و تأثیف آموزش های فنی و حرفه ای و کارداشی وزارت آموزش و پرورش، هر چند سال یکبار متن کتاب های فنی را عوض می کند تا همگام با صنعت به این حرکت مقدس کمک کند. باشد تا عظمت حرفه «فلزکاری» در ایران باستان و دوره اقتدار تمدن اسلامی را با کمک هنرجویان علاقه مند، در کارگاه های **«فلزکاری»** هر استان زنده کند.



کتاب فلزکاری تلاش می کند که هنرجو را با خود به یک سفر علمی کامل ببرد تا زندگی به سبک «صنعت گران» را تجربه کرده و در پدید آمدن یک «کالا» نقش ایفا کند. او در این مسیر باید به **طراحی روش کار** کمک کند. درستی تجربه های پیشین، شنیده ها و افکارش را در جمع دوستان و نزد استاد محک بزند و آنها را **روی کاغذ** پیاده کند.


او برای اظهار نظر در انتخاب مواد و ابزار کتاب‌های راهنمای مطالعه خواهد کرد و فقط با مسئولیت خود

در «گروه» آنها را تغییر خواهد داد.

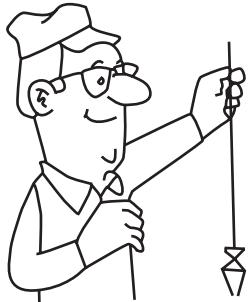

وقتی در جمع دوستان کار می‌کنیم، قدری اصول ریاضی و حساب و کتاب به هم می‌ریزد. ممکن است « $2 \times 2 = 4$ » شود تا متوجه شویم که اثر کار گروهی دو نفر، از انجام یک‌نفری آن کار بارزش‌تر است. یا بنویسیم که « $2 = 4$ » و منظورمان آن باشد که هر عدد، به هر حال یک عدد است و 4 عددتر از 2 نیست. پس به تفاوت‌ها احترام بگذاریم. هر کدام از ما درست مانند اعداد، ارزش خاص و تفکر ویژه خود را داریم.

در کارگاه «فلزکاری، $2 > 4$ » یعنی آن‌که در صنعت «خوب‌تر» یا «بدتر» معنی ندارد بلکه باید از واژه «مناسب‌تر» استفاده کرد. پس گاهی با توجه به شرایط کار « 2 » مناسب‌تر از « 4 ». سرانجام این‌که گاهی « $2 = 18$ » می‌شود و آن هنگامی است که برای تبدیل بیست فرصت، به حداقل **دو موفقیت** آماده هجده بار شکست باشیم.

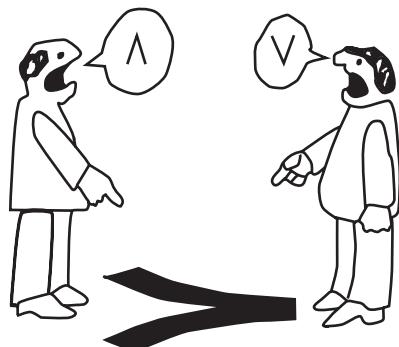

آن‌جایی که کمتر کار شده است، بیشتر می‌شود کار کرد.

مسئولین کارگاه میزبان شما (در مدرسه یا در صنعت- طرح آموزش دوگانه-) باصفا و صبوری به فضای سال‌های قبل برای **تولد خلاقیت‌ها** کمک می‌کنند تا یکی از هنرجوها بتواند در زمان مشخص دوره، به جای یک «کالا» دو یا سه محصول بسازد و دیگری چند طرح ابتکاری یا مدلی برای ابزاری مخصوص پیشنهاد کند. **ما به تمرین حس خوب دلگرمی، مشورت، رقابت و نظارت نیازمندیم.**

این‌بار متن کتاب در کارگاه‌ها نوشته می‌شود و به تعداد هنرجویان کتاب متفاوت «فلزکاری» داریم. اگر در انتخاب مواد اولیه و روش کار آزاد باشیم، دیگران در بازرگانی درستی اقدامات ما دقیق‌تر و راحت‌ترند و مردمی می‌توانند فهرست کامل تری از توانمندی هر یک از ما داشته باشد.

کارگاه‌های این روزگار شلوغ است و پُرکار، و بدون هماهنگی نمی‌توان از جمع صنعت‌گران مشغول در آنجا خارج شد یا حتی تغییر مکان داد. زیرا **ما تمایلی به تجربه کردن «خطر» نداریم** و مردمی این را پیش از ورود به کارگاه و **در آغاز هر فرایند** برای ما به تصویر می‌کشد.

به خاطر داشته باشیم که ما برای زندگی لذت‌بخش خود فقط همین یک «بدن» را در اختیار داریم که مراقبت از ساخت‌افزار و نرم‌افزار آن بزرگ‌ترین وظيفة آسمانی ماست.

مراقب خوبی‌های خود باشیم / با تشکر، مؤلف



فهرست

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۳۷	واحد کار دوم؛ توانایی تهیه لوازم کار	۱	واحد کار اول: توانایی تهیه نقشه اجرایی
۳۹	پیش آزمون	۳	پیش آزمون
۴۰	۲-۱ مفهوم «لوازم کار»	۴	۱-۱ مفهوم «محیط»
۴۰	۲-۲ تهیه «نقشه» کارگاهی	۵	۱-۱-۱ اجزاء کارگاه و سایت
۴۳	۲-۲-۱ سه‌نما و هفت‌نما	۵	۱-۱-۱-۱ صنعت‌گر «ویژگی و ایمنی»
۴۴	۲-۲-۲ سه‌بعدی	۹	۱-۱-۱-۲ تجهیزات «ویژگی و ایمنی»
۴۷	۲-۲-۳ تصویر فنی	۱۱	۱-۱-۱-۳ محیط «ویژگی و ایمنی»
۴۷	۲-۳ تهیه مواد اولیه شکل‌یافته (قطعه کار)	۱۴	۱-۱-۲ ورودی و خروجی کارگاه و سایت
۵۰	۲-۳-۱ مواد محکم (نرم)	۱۵	۱-۲ فرآیند ساخت یا «تولید»
۵۳	۲-۳-۲ مواد سخت (تُرد)	۱۶	۱-۲-۱ اطلاعات ورودی
۵۶	۲-۴ تهیه میز کار و گیره مناسب	۱۸	۱-۲-۱-۱ نیازسنجی
۶۳	۲-۵ تهیه ابزار مناسب	۱۹	۱-۲-۱-۲ امکانات و دانش فنی
۷۲	۲-۵-۱ اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری	۱۹	۱-۲-۲ مواد اولیه
۷۳	۲-۵-۲ قطع کردن	۲۲	۱-۲-۲-۱ مواد طبیعی
۷۴	۲-۵-۳ شکل دادن	۲۴	۱-۲-۲-۲ مواد مصنوعی
۷۴	۲-۵-۴ کم کردن و جدا کردن	۲۵	۱-۳ تهیه طرح واره
۷۶	۲-۵-۵ اضافه کردن و تکمیل	۲۵	۱-۳-۱ متن و طرح کلی
۷۶	۲-۶ تدارک زمینه تمیز کاری اولیه	۲۶	۱-۳-۲ رسم و شبیه‌سازی
۷۷	۲-۶-۱ تمیز کاری اولیه قطعه کار	۲۸	۱-۳-۲-۱ رسم فنی ابعاد
۷۸	۲-۶-۱-۱ روش دستی تمیز کاری اولیه	۳۰	۱-۳-۲-۲ رسم فنی کیفیت
۷۸	۲-۶-۱-۲ روش ماشینی تمیز کاری اولیه	۳۱	۱-۴ تهیه نقشه اجرایی
۷۹	۲-۶-۲ تمیز کاری ابزار «تنظیم و تنظیف»	۳۲	۱-۴-۱ نقشه اجرایی تفصیلی
۸۰	۲-۶-۳ موارد ایمنی در تمیز کاری اولیه	۳۳	۱-۴-۲ نقشه اجرایی مونتاژ (سرهم‌بندی)
۸۲	دستور کار شناسایی و دسته‌بندی قطعات	۳۶	ارزشیابی پایانی
۸۳	ارزشیابی پایانی		

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۱۴۲	واحد کار پنجم: توانایی شکل دهنده	۸۴	واحد کار سوم: توانایی اندازه گیری و اندازه گذاری
۱۴۴	پیش آزمون	۸۶	پیش آمون
۱۴۵	۵-۱ مفهوم شکل دهنده و آهنگری (فرمده)	۸۷	۳-۱ مفهوم اندازه گیری
۱۴۷	۵-۲ آهنگری دستی	۸۸	۳-۱-۱ اندازه گیری ابعاد
	۵-۲-۱ آهنگری قوس ها با دست (فرفورژه و رول کاری)	۸۹	۳-۱-۱-۱ اندازه گیری ابعاد و زوایا
۱۴۸		۹۰	۳-۱-۱-۲ مقایسه و کنترل
۱۵۳	۵-۲-۲ آهنگری کنج ها (خم کاری و سازه)	۹۸	۳-۱-۱-۳ اجزاء و اضعاف واحدها
۱۵۵	۵-۳ آهنگری ماشینی	۱۰۰	۳-۱-۲ اندازه گیری کیفیت سطح
	۵-۳-۱ آهنگری قوس ها (فرفورژه اتومات و نورد سنگین)	۱۰۱	۳-۲ مفهوم اندازه گذاری
۱۵۶		۱۰۱	۳-۲-۱ اندازه گذاری در نقشه
۱۵۸	۵-۳-۲ آهنگری کنج ها (خم کاری و سازه)	۱۰۳	۳-۲-۲ اندازه گذاری در قطعه
۱۶۱	۵-۴ موارد ایمنی	۱۰۳	۳-۲-۲-۱ سوزن خط کش
۱۶۲	دستور کار خم کاری ورق، مفتول و لوله	۱۰۵	۳-۲-۲-۲ پرگار خط کشی
۱۶۴	ارزشیابی پایانی	۱۰۶	۳-۲-۲-۳ سنبه
		۱۰۸	۳-۲-۲-۴ موارد ایمنی
۱۶۵	واحد کار ششم: توانایی کم کردن زائد ها (برآمدبرداری)	۱۰۹	دستور کار اندازه گرفتن و درج ابعاد روی فلز
۱۶۷	پیش آزمون	۱۱۱	ارزشیابی پایانی
۱۶۹	۶-۱ مفهوم برآمدبرداری سطحی		
۱۷۱	۶-۲ انتخاب روش برآمدبرداری سطحی		
۱۷۵	۶-۳ قلم کاری و شابرزنی	۱۱۲	واحد کار چهارم: توانایی برشکاری (قطع کردن)
۱۷۶	۶-۳-۱ روش کار با قلم	۱۱۴	پیش آزمون
۱۸۰	۶-۳-۲ قلم سایه زنی (شابر)	۱۱۵	۴-۱ مفهوم برشکاری سنتی و غیر سنتی (برآمدبرداری خطی)
۱۸۴	دستور کار قلمزنی و شابرزنی	۱۲۱	۴-۲ کار با قیچی (ورق بُری)
۱۸۵	۶-۴ سوهان کاری (کار با سوهان)	۱۲۲	۴-۲-۱ قیچی های دستی
۱۸۶	۶-۴-۱ انواع سوهان	۱۲۶	۴-۲-۲ قیچی های ماشینی (صنعتی)
۱۸۸	۶-۴-۲ ساختمان و طرز کار سوهان	۱۲۷	۴-۳ کار با اره (اره کاری)
۱۹۱	۶-۴-۳ پایش سطح سوهان کاری و ابزار آن	۱۳۱	۴-۳-۱ انواع اره و محدودیت های آنها
۱۹۲	دستور کار تهیه لیست مراحل کار	۱۳۳	۴-۳-۲ ساختمان و طرز کار اره دستی
۱۹۴	۶-۵ موارد ایمنی	۱۳۶	۴-۳-۳ خنک کاری
۱۹۶	ارزشیابی پایانی	۱۳۶	۴-۳-۴ موارد ایمنی
		۱۳۹	دستور کار برش ورق با قیچی
		۱۴۱	ارزشیابی پایانی

واحد کار اول: تهیه نقشه اجرایی

◀ هدف کلی: تهیه نقشه از یک ایده، جهت ساخت یک محصول

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۴۴	۲۰	۲۴	توانایی تهیه نقشه اجرایی

توانایی تهیه نقشه اجرایی

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ویژگی‌های «محیط کار» را شرح دهد.
- تفاوت‌های کار در کارگاه و خارج از آن را نام ببرد.
- اصلی‌ترین محورهای ایمنی خود در کار را شرح دهد.
- روش حفظ ایمنی ابزار و کارگاه را بیان کند.
- تفاوت «ساختن» و طراحی را با «تولیدکردن» و «طراحی صنعتی» بیان کند.
- دسته‌بندی اصلی مواد را شرح دهد.
- برخی از ایده‌های خود در قالب طرح‌واره را بیان کند.
- با دست آزاد از برخی وسایل ساده اطراف خود طرحی را رسم کند و علامت‌های کیفی احتمالی را روی سطوح مشخص کند.
- برای ساخت یک کالای ساده نقشه اجرایی (راه) بنویسد.

پیش آزمون

۱. کدام گزینه از الزامات انجام یک پروژه فنی نیست؟

- د) اطلاعات ج) ابزار ب) کارگاه

۲. کدام گزینه بر سایر گزینه‌ها از نظر اهمیت مقدم است؟

- د) ایمنی کارگاه ج) ایمنی کارگر ب) ایمنی ابزار

۳. برای ساخت یک قطعه، کدام گزینه مهم‌تر است؟

- د) همه موارد ج) ابزار ب) کارگاه

۴. اطلاعات ورودی کارگاه فلزکاری از کجاست؟

- د) همه موارد ج) نقشه ب) خلاقیت

۵. «مس» از کدام دسته مواد است؟

- د) الف و ج ج) فلزات غیر آهنی ب) فلزات الف) فلزات

۶. مراحل کلی ساخت یک قطعه را بنویسید.

۷. روش‌های طرح یک ایده با دیگران کدام‌اند؟

۸. خطر ارتفاع یا عمق از ویژگی‌های کار در است.

۹. سه ضلع مثلث آتش و و هستند.

۱۰. مهم‌ترین اصل در تهیه نقشه راه ساخت یک کالا، ارائه راه است.



۱-۱ مفهوم محیط^۱

- وضعیت آلدگی غبار و گازها در این کارگاه (کارخانه):
- کم است
 - زیاد است
 - قابل پیشگیری است
 - به کارگر منتقل نمی شود
 - آلدگی ویژه محیط‌های بسته:
 - آلدگی صوتی
 - آلدگی تنفسی و شیمیایی
 - همه موارد
 - خط مشاهده شده در کف این کارخانه چه مفهومی دارد؟



- اگر مجبور به کار در شرایطی مثل سطح یک کره دیگر باشید، چه ویژگی محیط کار توجه شما را به خود جلب می کند؟




در صنعت، مجموعه شرایطی که انسان در لحظه خاص از آن برخوردار است، «محیط» نامیده می شود. این همان سؤال نخست شمامت هنگامی که بهوسیله تلفن همراه (و نه تلفن ثابت) با کسی ارتباط برقرار می کنید. (کجایی؟) آن گاه در صورت مثبت بودن همه شرایط (محیط) به مکالمه (و در صنعت به کار) مشغول می شوید. محیط کار ممکن است سرپوشیده (کارگاه) یا روباز (سایت) و در محل اجرای یک کار غیر مدام باشد. تصاویر مربوط به این جملات را با هم مقایسه کنید و در مورد هریک اولین جمله‌ای را که به ذهن شما می‌رسد در کنار هریک بنویسید. مرئی نظر شما را مقایسه خواهد کرد.

- آب و هوای این سایت چگونه خواهد بود. (چرخ پنج طبقه خاکبرداری)
- سرد
 - گرم
 - همه موارد
 - وزش باد تند
 - آلدگی تنفسی در این سایت:
 - کم است
 - زیاد است
 - قابل پیشگیری است
 - به کارگر منتقل نمی شود



سه رأس مثلث ساخت و تولید قطعات هستند. اما اگر به درستی وظایف هریک مشخص نباشد و هدف کار (نقشه اجرایی) به روشنی طراحی نشده باشد، همکاری تمام اجزاء یک کارگاه یا سایت به کار بالارزشی متنهی نمی شود.

با توجه به تصویر و کمک مرئی «بهرهوری» را معنی کنید.
بهرهوری یعنی:

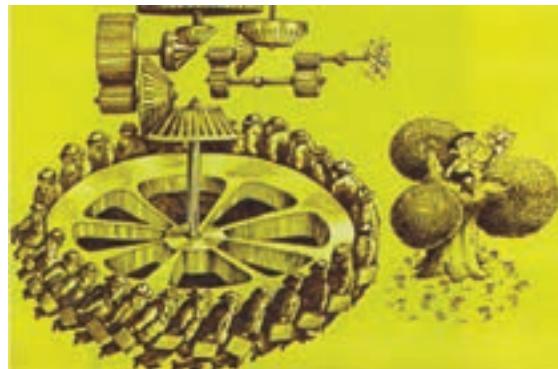

۱-۱-۱ صنعت‌گر «ویژگی و ایمنی»

در سابقه زندگی خود، چه شناختی نسبت به موارد زیر از خود پیدا کرده‌اید:

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> کم | <input type="checkbox"/> خوب | <input type="checkbox"/> عالی |
| <input type="checkbox"/> کم | <input type="checkbox"/> خوب | <input type="checkbox"/> عالی |
| <input type="checkbox"/> کم | <input type="checkbox"/> خوب | <input type="checkbox"/> عالی |
| <input type="checkbox"/> کم | <input type="checkbox"/> خوب | <input type="checkbox"/> عالی |

□ اگر اجازه استفاده از حس لمس، حس بویایی و شنوایی مستقیم را نداشته باشید اولین ابزار برای تقویت حس بینایی که نقص آنها را جبران کند کدام است؟

- ذره‌بین □ میکروسکوپ
□ تلسکوپ □ آینه

* آیا می‌دانید که در سقف کارگاه‌های آموزشی شلوغ و بر روی میزهای کار از آینه استفاده می‌شود. به نظر شما دلیل آن چیست؟




۱-۱-۱ اجزاء کارگاه و سایت

واضح است که **محیط** کار (کارگاه یا سایت)، کارگر و **صنعت‌گر** (و در اینجا هنرجو) و بالاخره **ابزار** و تجهیزات


حواله انسان در واکنش دادن به اتفاقاتی با سرعت $\frac{1}{11}$ (یک یازدهم ثانیه) یا بیشتر چندان موفق نیست و مثلاً چشم دچار خطای دید می‌شود. همین موضوع یعنی خطای احساسات کافی است تا ماهرترین صنعت‌گر (هنرجو) هم در کارگاه به خود مغزور نشود و از پوشیدن لباس کار خوب و مناسب یا استقرار صحیح پشت میز کار و استفاده آسان و راحت از ابزار غفلت نکند. آسایش و اینمنی شخص به هنگام کار در یک محیط را علمی به نام علم «ارگونومی» بررسی می‌کند.



این شکل را کپی کنید، ببرید و بچرخانید.
چه رنگ‌هایی را مشاهده می‌کنید؟

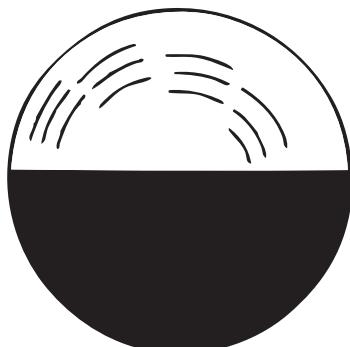

در کارگاه، یک صنعت‌گر موفق از هر خصلتی **خوبش** را دارد. علاوه بر آن از مشورت با دیگران به خاطر احترام متقابل لذت می‌برد. برای بهتر کردن شرایط، لازم نیست تخصصی داشته باشیم. کافی است بخواهیم و خواسته خود را بنویسیم.

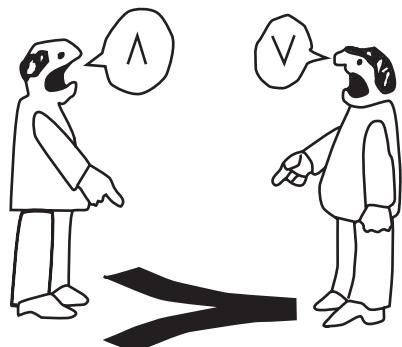

- ❖ اولین گام برای «کار گروهی» مشورت کردن
- حتی بر خلاف میل خود - است.
- ❖ برای مشورت کردن با دیگران دنبال بهانه باشیم.
- ❖ به هنگام اظهار نظر دیگران، هنر خوب گوش دادن را با گره زدن نگاهها تمرین کنیم.

- ❖ نوشتن تفاوت نظرها در مراحل انجام کار، زمان مشورت را کاهش می‌دهد.

ایمنی صنعت‌گر در کارگاه مانند سلامت رانندگی در جاده، پنجاه درصدی است. پنجاه درصد در گرو رعایت اصول مراقبت از خود چه با لباس مناسب (مانند تصاویر) و چه با برخورد مناسب‌تر، و پنجاه درصد دیگر در گرو مراقبت از دیگران.


با رعایت زوایای درست اندام بدن در هنگام کار، دیرتر خسته می‌شود. اما اگر مجبور به انجام کارهای طولانی هستید بدانید که: انرژی شما تمام نمی‌شود چون اصولاً انرژی نه به وجود می‌آید نه از بین می‌رود، بلکه همیشه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود. پس با تمرکز روی انرژی خود آن را رهبری کنید.

گاهی موقعیت نادرست صنعت‌گر علاوه بر خستگی فاجعه می‌آفریند.




برای پرهیز از خستگی و فاجعه نظم و صبوری حیاتی و پیش‌گیرنده است. در این صورت لازم نیست شما برای حفاظت از دست خود دچار شکستگی سر شوید. هوای کارگاه را می‌توان با کمک هوکش‌ها و هودهای


اکنون در مورد هر تصویر یک جمله مناسب بنویسید.

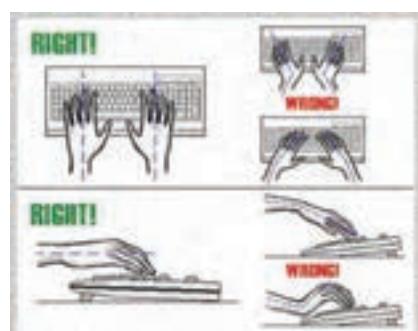


برای آلودگی‌های صوتی هم تا جای ممکن در مسیر انتشار موج‌های ارتعاش صدا مانع ایجاد می‌کنیم. مثلاً با استفاده از توری روی اجزای گردنه را می‌پوشانیم یا طرح ابتکاری دیگری که در کارگاه پیشنهاد می‌کنید برای کاهش صدا عملی می‌کنیم.

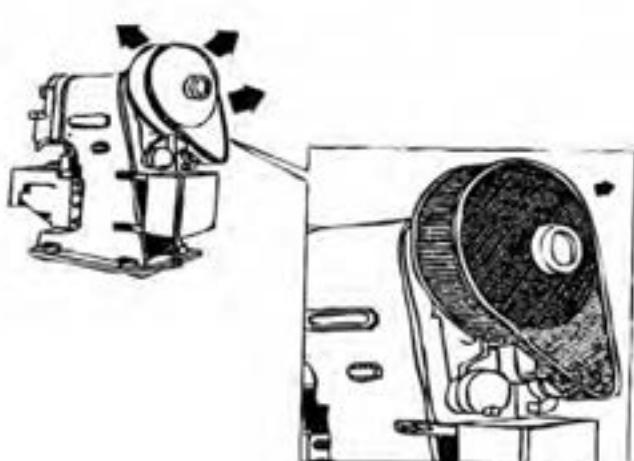

با توجه به تصاویر و اطلاعاتی که در مورد «تفرق» یا «پلیریزاسیون» جمع‌آوری می‌کنید، تأثیر توری بر کاهش صدای منبع صدا را مشخص و آنرا به کلاس ارائه دهید.

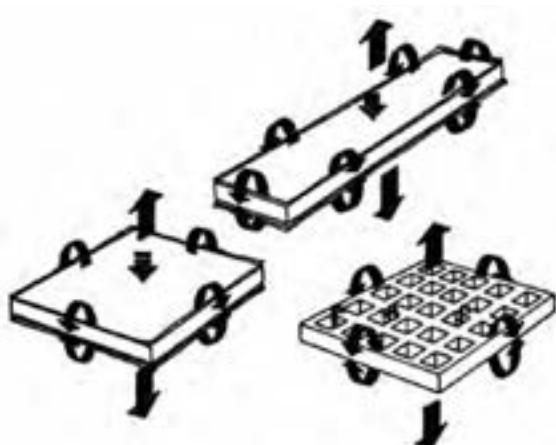



جابه‌جا شونده (منعطف)^۱ برای تنفس مناسب نگه داشت.

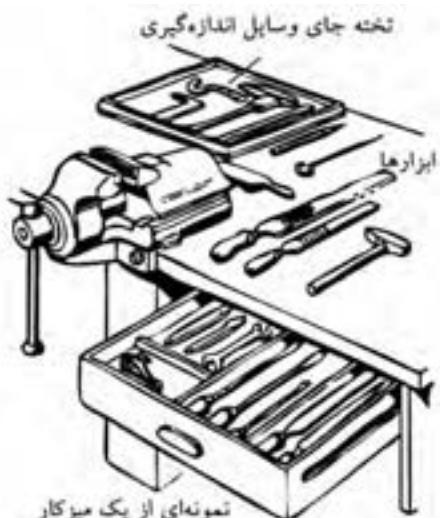

1. flaxable

در این تصویر از چه ترفندی برای کاهش صدای تیغه‌اره استفاده شده است؟

در این تصویر از چه ترفندی برای کاهش صدای تیغه‌اره دوار استفاده شده است؟

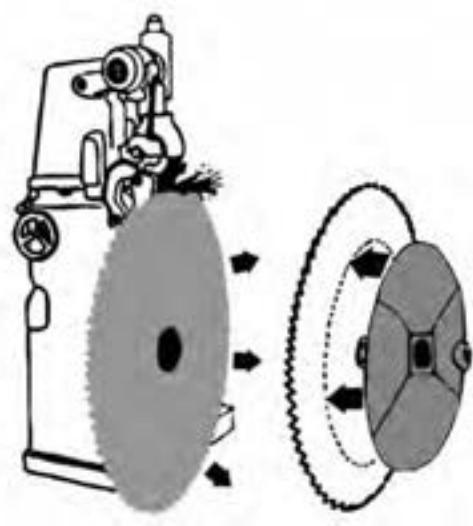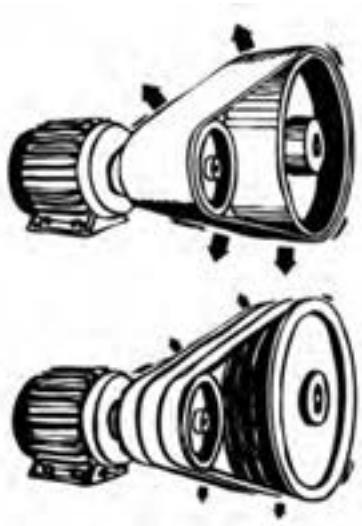

۱-۱-۲ تجهیزات «ویژگی و ایمنی»

هر ابزاری حاصل خلاقیت یک صنعت‌گر برای انجام **ساده‌تر** یک کار است. در این جمله هیچ نشانی از محکم و دائمی یا همواره دقیق عمل کردن ابزارها نیست. بنابراین موقع ما از ابزارها فقط و فقط ساده‌تر کردن کارهاست آن‌هم به شرط حفظ تنظیم اولیه و نگهداری مستمر. البته شرط نفوذ یک ابزار در قطعه کار محکم‌تر بودن نسبت به قطعه کار است اما در کارگاه فلزکاری هر ابزاری لبه یا لبه‌هایی برای نفوذ دارد که زوایای آن با دقت تنها چند درجه برای کار مناسبند. پس برای حفظ این زوایا و کاهش هزینه ابزار کارگاه و نیز حفظ سلامت خود در استفاده از ابزار به راهنمایی مربّی و کتاب‌های مختلف مراجعه می‌کنیم.



در گزارشی که از عملکرد هم‌گروه یا گروه‌های دیگر تان می‌نویسید به استفاده صحیح از ابزارها نمره بدھید.




بدترین راه استفاده از تجهیزات، بد رها کردن آنها پس از استفاده است.

اگر هر ابزاری جای مشخص و از پیش تعیین شده‌ای داشته باشد علاوه بر حذف صدمات ناشی از برخورد آنها به یکدیگر دوره زمانی تنظیم مجدد و طولانی و استفاده سریع از آنها در کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌شود. چرا که در کارگاه فلزکاری با تمام حساسیت‌ها به سلامت افراد و ابزار و کارگاه کار باید بسیار سریع‌تر از رقیان انجام شود تا فرصت برای تجربیات بیشتر و ساخت کالاهای جالب تحت نظر مربي فراهم شود. اصولاً «سرعت» چندان با «دقت» ضدیت ندارد.



در مورد این تصاویر و حفظ اینمی ابزار و شخص نوشته خود را به مربي نشان دهيد.

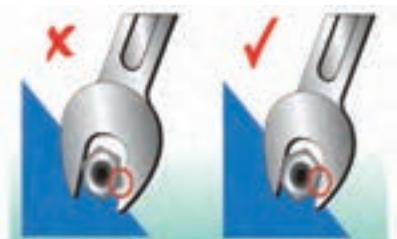

استفاده از فضای خوب و این شامل تجهیزات کارگاهی مانند میزها، گیره‌ها، قیچی و پرس‌ها و... هم می‌شود. البته این استفاده خوب از فضا به معنی تبدیل کارگاه به انبار تجهیزات نیست و طول و عرض و ارتفاع کارگاه و تجهیزات آن حتماً باید با تعداد کسانی که در آن کار می‌کنند و نحوه آزادی عمل لازم برای هریک هم خوانی دارد.




کارگاه میزبان خود را در کنار مرتبی ارزیابی کنید. وضعیت درهای خروجی، ارتفاع پنجره‌ها، ارتفاع سقف، نحوه چیدن تجهیزات، مسدود نودن مسیر فرار به هنگام حادثه، شارژ کپسول‌های آتش‌نشانی و وضعیت نور و صدا. سپس گزارش سلامت و امنیت کارگاه را به مرتبی بنویسید.

1. Lay out

❖ پیروی حساب شده توصیه‌های استاد، سرانجام شما را به مقصد مشخص شده می‌رساند. اما، امام حسین بن علی (ع) می‌فرمایند: روی موفقیتی که در آن سرعت عمل و سبقت نداشته‌ای حساب باز نکن: (... ولا تحسبوا بمعروف لم تعجلوا به)

و این را تراشه‌های الکترونیک به اهالی مکانیک نشان می‌دهند.

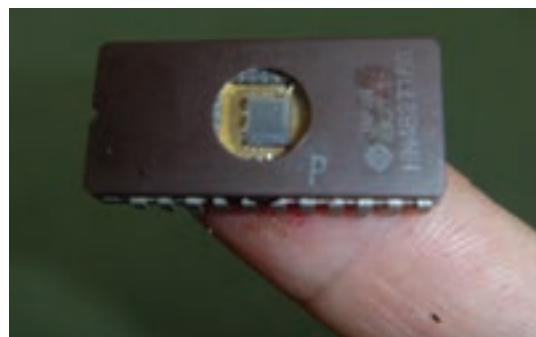

۱-۱-۳ محیط «ویژگی و ایمنی»

از آنجا که برخلاف میلمان در شروع یک کار صنعتی، بیشترین هزینه را تهیه محیط کارگاهی مناسب مصرف می‌کند، اغلب کارگاه‌ها از آنچه لازم است کوچک‌ترند. سریع‌ترین و ارزان‌ترین راه برای بزرگ‌کردن فضای کارگاه پس از ساخت آن، مرتب کردن تجهیزات داخل آن است. در کارگاه بهره‌وری یعنی استفاده خوب از فضا نه



□ چه پیشنهادی برای پیشگیری از خطر به تصویر درآمده دارید؟



□ قرار دادن پوشش‌های مکانیکی روی قسمت‌های متحرک دستگاهها

□ قرار دادن پوشش‌های هوشمند روی قسمت‌های متحرک دستگاهها (سپرهای ایترلاک که فقط در امنیت کامل بسته می‌شوند).

□ کشیدن خطوطی در اطراف این ماشین‌ها برای هشدار و نصب تابلو یا پوستر

□ رنگ‌آمیزی قسمت‌های متحرک دستگاهها با رنگ‌های روشن و هشداردهنده.

آیا برای جوشکاری در فضای کارگاه شما کابین یا قسمت پرده‌کشی شده‌ای وجود دارد؟

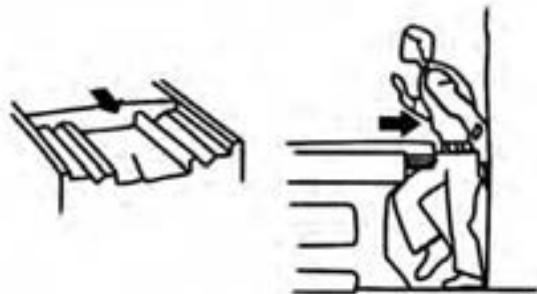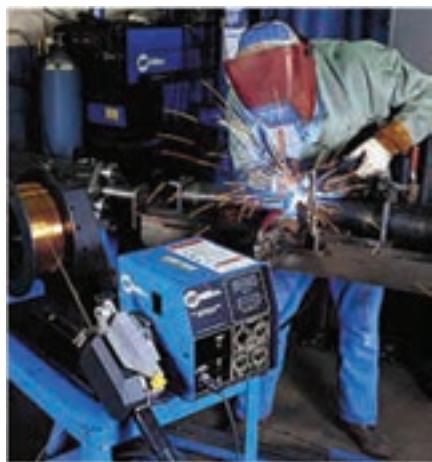

شجاعت به خرج دادن بی‌اندازه در کار با ابزارآلات ناآشنا که اغلب از سر غرور و ماجراجویی بروز می‌کند، به معنی مهارت و حسن فنی نبوده و سهتم زیادی از حوادث دلخراش صنعتی را به خود اختصاص می‌دهد.

سرعت غیر عاقلانه و بی‌دقتری در کار با ماشین‌آلات صنعتی و ماشین‌های ابزار، بیش از آن که نشانه شجاعت و مهارت فرد باشد، نشان حماقت و ساده‌لوحی اوست.

اولین و شاید یکی از مهم‌ترین اصول ایمنی در کارگاه یا کارخانه، دخالت‌نکردن در مسائلی است که در حیطه آنها اطلاعات کافی یا مهارت خاص نداریم.



تصویر، متعلق به ماشین‌آلات ابزارگردانی است که در کمتر از ۵ ثانیه انواع ابزار خود را به صورت خودکار از بین شصت الی یکصد ابزار انتخاب، جایگزین در ابزارگیر و سپس با حرکت‌های طولی میزشان از یک تا بعضاً ده متر، کار تراش‌کاری، سوراخ‌کاری و... را انجام می‌دهند.

بخار اسید گرم همواره از آنها متصاعد می‌شود، ضربه‌های سنگین با پتک‌های چند کیلویی که ضرباتِ جمجمه به مغز را ناشی می‌شود و حتی می‌تواند با بستن مویرگ‌های چشم به کوری منجر شود، جوش‌کاری با گازهای محافظت‌سنگین تر از هوا در محیط‌های بسته، مجاورت با بخارهای سمی روی به هنگام گالوانیزه کردن لوله‌های آب و سوختگی‌های نامحسوس پوستی حاصل تأثیر اشعه‌های تست‌کننده‌ها که به سرطان پوست منجر می‌شوند، فقط بخشی از فجایع آرام کشور است که در کارگاه‌ها دیده می‌شود.

□ مانند نگارنده تعدادی از مشکلات طراحی کارگاه و تجهیزات آن یا خطرات احساس شده خود در کارگاه، به عنوان یک مکانیسین (تکنیسین مکانیک) با دست آزاد ترسیم کنید (هدف این است که به راه علاج آن‌ها قدری بیندیشید).

□ کدام‌یک از خطرات زیر قابل پیش‌گیری هستند؟
(تست استاندارد پنج گزینه‌ای)

□ خطرات موقعیت کاری (اخراج از کار یا ورشکستگی)

□ خطر موضوعی ماشین‌ابزارها (سرعت و مسیر حرکت اجزاء)

□ خطر موضوعی آتش‌سوزی (در اثر مجاورت ماده سوختنی با حرارت و هوا)

□ خطر موضوع آلودگی‌های شیمیایی یا فیزیکی

□ همه موارد

کسانی که مراحل ساخت و تولید کالاهای صنعتی را رهبری می‌کنند، به این نتیجه رسیده‌اند که ضرر نیروی انسانی اضافی پنج برابر ماشین اضافی است. به علاوه به قول ادیسونِ ژاپن، شیگه اوشینگو؛

در ماشین‌های مجهر به سپر ایترلاک، تا بسته نشدن در دستگاه، ماشین شروع به کار نمی‌کند.



علاوه بر حوادث پیدا و آشکار، بسیاری از حوادث کارگاه‌ها به صورت آرام و پنهانی جان صنعت‌گر را تهدید می‌کنند.

صداهای بلندتر از حد مجاز که در مقابل آنها به بهانه گرما و سنگینی از گوشی محافظ استفاده نشود می‌تواند بسیار صدمه‌زننده باشد. حوضچه‌های اسیدشویی که

از آن‌چه در مقایسه این دو محصول گفته شد چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟



مواد اولیه، صنعت‌گر علاقه‌مند، نیاز جامعه و نظر مهندسین (طراحی)، ورودی‌های یک کارگاه یا سایت را تشکیل می‌دهند و همه آنها درست مانند مواد اولیه نیاز به مرتب‌کردن و دسته‌بندی دارند. این همان «انبارش» یا انبارکردن است که امروزه به یک شاخه علمی مجزا تبدیل شده است و رشته‌های بسیار متنوعی را در بر می‌گیرد.

□ در مورد دو شیوه اصلی انبارش تحقیق و آن را به مرتب ارائه دهید. (راهنمایی FIFO و LIFO) فایفو و لایفو.



« فقط وقتی مواد اولیه تغییر شکل می‌یابند یا مونتاژ می‌شوند به ارزش آنها افزوده می‌شود. پس سایر زمان‌ها را کوتاه کنید. »

بنابراین دو مطلب بزرگ‌ترین خطر کارگاه‌های امروز با سرعت یافتن تولید و استفاده از ماشین‌های مدرن‌تر، خطر از دستدادن کار است.

۱-۲ ورودی و خروجی کارگاه و سایت

اگرچه سردی هوای سیبری آلمانی‌ها را وادار کرد در حمله به روسیه خودروی فولکس‌واگن را بسازند که به جای آب با هوا خنک می‌شد، اما:

آیا این کافی بود برای این‌که مردم جهان در طول سالیان دراز از شدت علاقه به این زیبایی صنعتی، بیست و دومیلیون عدد از آن را بخرند که تا همین سال‌ها بی‌نظیر بود؟ بی‌شک ارزش قائل شدن برای احساسات مشتری و خلق منحنی‌های زیبا با ورق‌کاری و خم‌کاری، برای لطافت این محصول بسیار مؤثر بوده است.



آیا شما تمایلی به سوارشدن در هوایی‌ماهی که ۷۹۹ نفر دیگر هم در آن هستند دارید؟ این شاهکار مهندسی (ایرباس A380) بزرگ‌ترین مسافربر هوایی دنیاست که استقبالی از آن نمی‌شود. زیرا مشتری واقعی مردم‌اند نه شرکت‌های هوایی.

□ دلایل توقف تولید پیکان (که پس از ۷۰ سال تولید آن متوقف شد) را تحقیق کنید.

در خروجی کارگاه، کسی که مدت کمی در کارگاهها و کارخانه‌های تولیدی کار کرده و با فرایند ساخت کالاها از نزدیک آشنا شده و با آن زندگی کند، اقرار می‌کند: هر محصولی که نتیجه کار کارگران باشد ارزشش از طلا بیشتر است. زیرا برای ساخت یک کالای ساده هم باید وقت گذاشت و این **ارزش وقت است** که بالاتر از **طلاست**. بنابراین محصول دست شما طوری خواهد بود که دیگران به **وقتی که** برای آن صرف می‌کنید احترام بگذارند نه این که فقط هزینه مواد آن را بدهند.



۱-۲ فرایند «ساخت»^۱ یا «تولید»^۲

□ با خواندن بخش نخست این فصل و ملاحظه تصویر بعد، چه نامی برای فلش (پیکان)‌های برگشت مسیر در تصویر می‌گذارید؟

□ چگونه می‌توان فهمید که چه چیزی نیاز یک مشتری است؟

یا هیچ‌چیزی (نسازید)، یا بهترین (را بسازید).

No one, But the best

درست به همین خاطر است که برای حفظ ارزش کارمان نزد مردم، از روش‌های جدید مدرن و امروزی استفاده می‌کنیم تا محصولات کارگاه ما ماندگاری حقیقی داشته باشند.

1. Manu facturing

2. Production

به نیازهایت را روش «مهندسی معکوس»^۱ برای نیازهای می‌گویند.



۱-۲-۱ اطلاعات ورودی


با کمک مربی بررسی کنید دو چرخندنده که داخل هم هستند ولی هم مرکز نمی‌چرخند به چه نیازی پاسخ می‌دهند؟

□ در مورد روش‌های انتقال مواد و مایعات تحقیق کنید.



□ چرا تنوع محصولات چینی ما را به تعجب وادرار می‌کند؟ از کجا پی به نیاز ما می‌برند؟ شما خود یک «طرح» هستید. درست هنگامی که با توجه به نیاز روزانه لباسی را انتخاب می‌کنید یا مسیر رفت و آمد خود را به محل کار یا مدرسه تغییر می‌دهید. حتی اگر بر حسب نیازان وسیله‌ای را به کار بیندازید می‌توان نام آنرا «مهندسی نیاز» گذشت.

حال اگر برای اولین بار وسیله‌ای را بینید چه می‌کنید؟ باید به این سؤال پاسخ دهید که آن وسیله برای

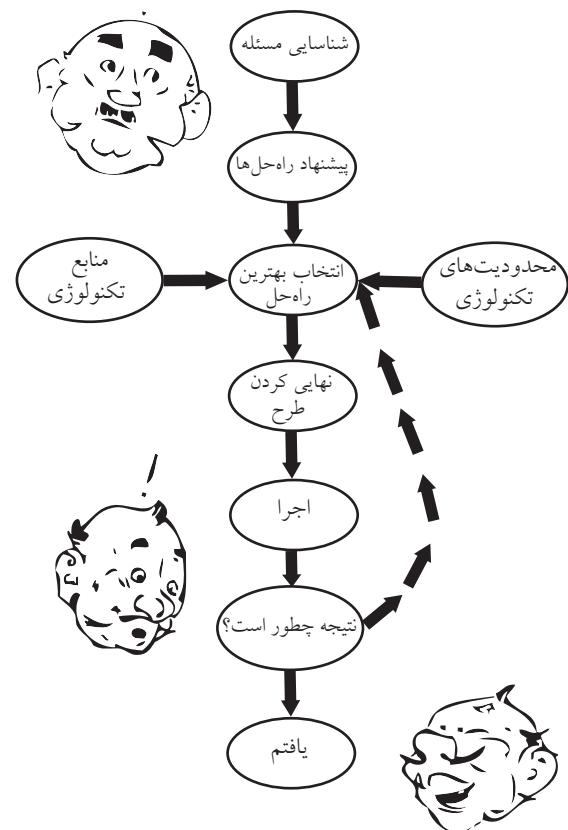

چه کاری


استفاده می‌شود؟ یعنی از پاسخ یک سؤال به خود آن سؤال پی ببرید. این روش که بر عکس روش پاسخ دادن

1. Reversa Eng

□ در مورد ساختمان داخلی شیر اهرمی تحقیق و آن را به مرتبی تقدیم کنید.



بستن پیچی که باز شده همان مقدار وقت و زمان را صرف می‌کند و این طبیعی است. اما اگر این پیچ، یک شیر آب باشد، به شدت شما را اذیت می‌کند. ضمن این که مقدار زیادی آب را هم هدر می‌دهد. (وسواس را هم ندیده می‌گیریم!) پس درود بر کسی که ایده شیرهای اهرمی و پس از آن شیرهای مخلوطکن (آب سرد و گرم) را در ذهن پروراند، بر روی کاغذ آورد و سپس اجرایی کرد. او با این کار، سرعت استفاده از کالا را دو برابر و سپس چهار برابر کرد. برای هر ایده یک جمله بنویسید.

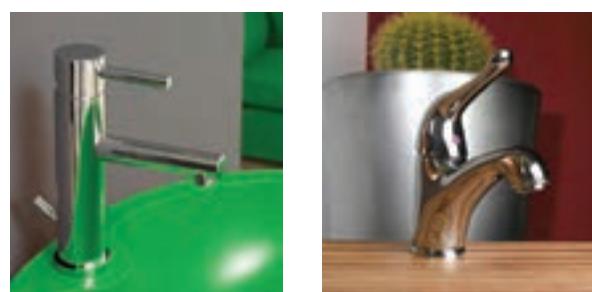

ایده آج زنی به جای «فلکهای» برای باز و بست

حالا او می‌تواند درآمد خود را باز هم دو برابر کند. زیرا ایده خود را هم می‌فروشد و خود از طریق کار بر روی زیباسازی محصول با دیگران به رقابت می‌پردازد. یک کاغذی شترنجی بردارید و روی آن یک طرح ابتکاری برای شیر اهرمی بکشید.

ایده اهرمی برای باز و بست

اطلاعات دسته‌بندی نشده است.

■ آیا تصاویری که می‌بینید برای شما ایده‌ساز است؟

■ آیا در اندازه‌های کوچک کاربردی برای آن‌ها پیدا می‌کنید؟

دراپوهای رایانه‌های شما از این‌گونه تصاویر پر شده است.

اما حلقه مفقودشده ارتباطی است که شما باید بین اطلاعات



■ در مورد ساختمان داخلی یک قفل در، تحقیق کرده و

آنرا به مشورت و نظر مربی برسانید.

■ کدام گزینه برای ساخت یک کالا به عنوان «اطلاعات ورودی» کارگاه ضروری نیست؟

■ نیازها و امکانات

■ دانش فنی و مهارت کاری

■ اطلاعات برگشتی از مصرف‌کننده

■ هیچ کدام



اگر بتوانید ساخت کالایی را برای چندین بار تکرار کنید بدون آن‌که تغییری در نتیجه به وجود آید، این کار را «تولید» آن کالا می‌گویند. ولی اگر تصادفاً بتوانید چیزی را بسازید شما آنرا «تولید» نکرده‌اید.

بهترین کار این است که هنگام طراحی یک کالا به راحتی تولید آن فکر کنید نه ساخت. تهیه ایده برای ساخت را «طراحی» و برای تولید را «طراحی صنعتی» می‌گویند.

۱-۲-۱-۱ نیاز‌سنجدی

به هنگام تفکر و جمع‌آوری اطلاعات در مورد نیاز بازار به یک کالا از دسته‌بندی نوشته‌های خود غافل نشوید زیرا بزرگ‌ترین مانع بر سر راه عمل به دانسته‌ها، زیادشدن




□ قوس اصلی کلاه را با چه روشی می‌توان ساخت؟



خود و نیازهای خود پیدا کنید. برای آنکه رشته‌های این ارتباطات شما را کلافه نکند، برای پوشش‌های اطلاعات خود نام مناسب انتخاب کنید.

□ بین تصاویر فوق و تصویر کاربرد اهرم ارتباط متنی ایجاد کنید.

(اهرم‌ها چگونه باعث تقویت نیرو می‌شوند؟ از کتاب فیزیک کمک بگیرید).

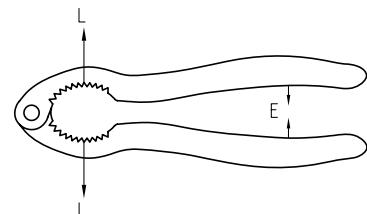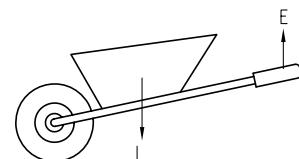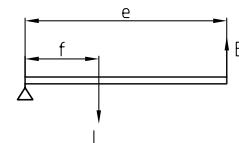

□ ظروف گود آشپزخانه مثل قابلمه‌ها را چگونه می‌سازند؟

موارد فوق شما را به اهمیت جایگاه امکانات و دانش فنی در ساخت یا تولید کالاها یادآور می‌شود.

□ فهرستی از امکانات کارگاه خود و فهرست اطلاعات کتاب‌های فلزکاری که در اختیار دارید تهیه و به کارگاه نصب کنید..

۱-۲-۲ مواد اولیه

□ آیا تاکنون «آهن» را به چشم خود دیده‌اید؟ پاسخ درست اکثر شما باید منفی باشد، زیرا کمتر کسی به معادن سنگ آهن راه می‌یابد و از نزدیک مواد اولیه‌ای را که تمام فولادها و چدن‌ها از آن ساخته می‌شوند به چشم دیده است. در واقع تمام پنج هزار نوع آهنی را که شما در اطراف خود یا بخش‌های مختلف صنعت می‌بینید، فولاد یا چدن هستند و نه آهن. آن دو هم ترکیبات مختلفی از آهن با کربن هستند که درصد کربن و دیگر عناصر تعدادشان را بسیار کرده است.

۱-۲-۱-۲ امکانات و دانش فنی

از بین ایده‌های خود برای ساخت شیر اهرمی یا قفل در یا استفاده راحت‌تر از اهرم‌ها در قیچی و انبر باید گزینه‌ای انتخاب کنید که با امکانات موجود کارگاه فلزکاری و اطلاعات علمی و عملی شما بتوان آن را پیاده کرد.

□ آیا با امکانات کارگاه شما می‌توان کلاه خود شاه عباس صفوی را دوباره ساخت؟ بر روی کاغذ لوازم آن را بنویسید.

□ آیا به مراحل ساخت یا بافت ذره آن آشنایی دارید؟ آنها را به مشورت بگذارید.

پس در واقع مواد اولیه ما در کارگاه (یعنی موادی که هیچ کاری روی آن انجام نداده‌ایم) مواد ثانویه و نیم‌کارشده‌اند که به آنها «نیم‌ساخته» می‌گویند.


«نیم‌ساخته‌ها» موادی که برای بهبود خواص آنها در هنگام ذوب شدن در کوره‌های ابتدای مسیر صنعت ساخت و تولید با عناصر تقویت‌کننده مورد نظر خود ترکیب می‌کنند و سپس به شکل مقطع‌های مختلفی مانند ورق نازک، لوحه، شمش، پلیت (صفحه)، پروفیل (قطعات بلند غیر از لوله‌ها و میله‌ها) و لوله و میله از خط تولید خارج و سرد می‌کنند. آیا می‌توانید مسیر تولید نیم‌ساخته‌ها را در شکل‌های زیر یافته و نام هر قسمت را زیر تصویر خود بنویسید؟ از مرتب خود کمک بگیرید.

در اثر درصد عناصر تشکیل‌دهنده، ساختار مواد اولیه تغییر می‌کند و حتی سرعت سردشدن مذاب هم در آن تأثیر دارد.




□ در مورد جنس لوازم زیر تحقیقی را فراهم کنید که در آن به علت انتخاب جنس هم اشاره شده باشد.
خطکش فلزی، گیره رومیزی، سوهان

به شکل متفاوت عنصر کربن در چهار نوع فولاد، تصویر زیر دقت کنید. این تفاوت در ساختار میکروسکوپی، تفاوت‌های زیادی در خواص فلزات ایجاد می‌کند.

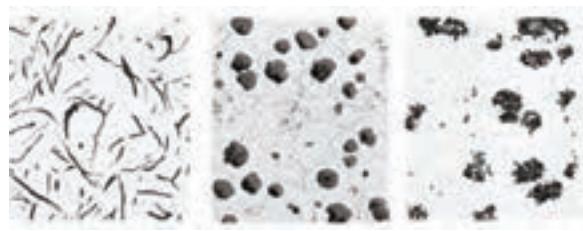

نمودارهای دسته‌بندی مواد مختلف، درواقع خلاصه صنعت مواد اولیه هستند. نمودار زیر را در برگه A3 پیاده کنید و تصاویر گردآوری شده هر ماده را در مقابلش بچسبانید.

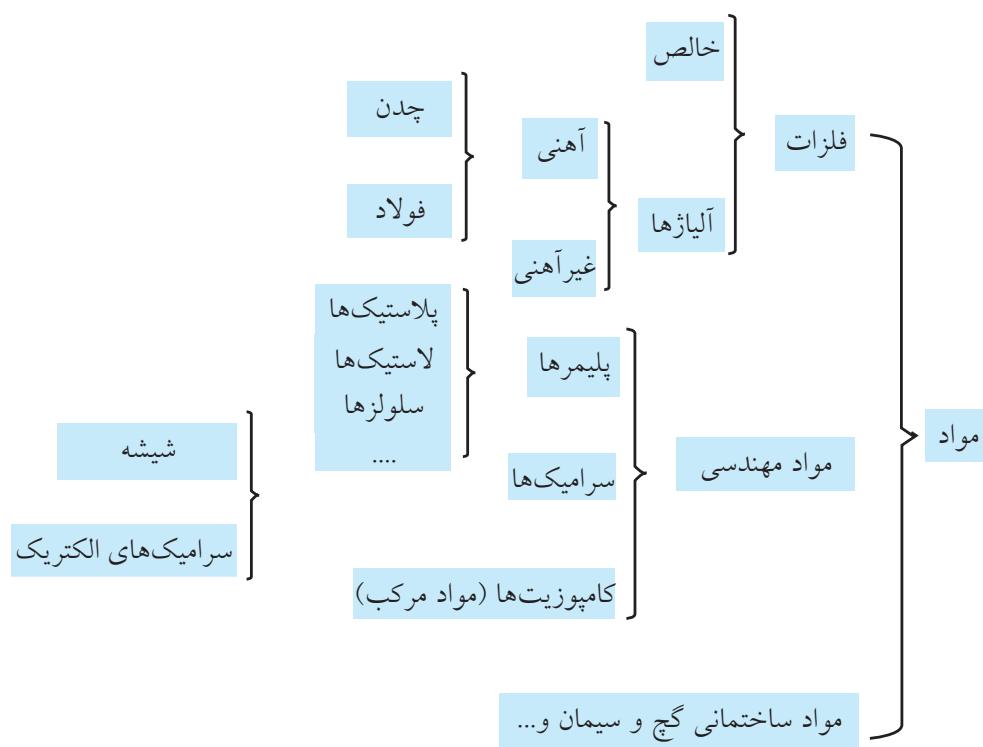

..... فلزات رنگین: آیا می‌توانید برداشت درستی از نماد ریخته‌گری ارائه
..... مانند: دهید؟



۱-۲-۲-۱ مواد طبیعی

بر اساس نمودارهای تقسیم‌بندی مواد، مواد طبیعی که تعدادشان روز به روز در حال افزایش است به دو دستهٔ فلزات و غیر فلزات تقسیم شده‌اند و فلزات در دو گروه فلزات آهنی و فلزات غیر آهنی جای می‌گیرند که از روی رنگ ظاهری می‌توان آنرا شناسایی کرد. تعریف این دو گروه را جستجو و در کتاب خود یادداشت کنید.

..... فلزات آهنی:

..... فلزات غیر آهنی:

تعریف فلزات رنگین و اسامی تعدادی از آنها را از کتاب‌های دیگر استخراج و در ادامه این متن بنویسید:

را مشخص کرده، افزودنی لازم را به مذاب اضافه کرد. جمله زیر گزارش کوتاه یک آزمایشگاه مواد به شرکت جهاد خودکفایی تبریز است که نمونه‌ای را برای آزمایش کوانتمتری فرستاده بود:



توضیحات: با توجه به آنالیز، قطعه فوق نزدیک به استاندارد فولادهای عملیات حرارتی پذیر قرار دارد.

Mo	V	Cu	W
۰,۲۱۴	۰,۰۱۴	۰,۱۷۵	۰,۰۲۰
P	Mn	Ni	Cr
۰,۰۳۸	۰,۹۰۱	۰,۴۳۵	۱,۱۶۷
Ti	C	Si	S
۰,۰۰۲	۰,۴۸۳	۰,۴۳۷	۰,۰۲۸
Zn	Pb	Al	Sn
۰,۰۰۶	۰,۰۰۳	۰,۰۰۲	۰,۰۱۷
Fe			
۹۶,۰۱			

جالب است بدانید یک راه ساده برای تهیه سریع مذاب فلزی بدون نیاز به سنگ‌های معدنی و فاصله زیاد انتقال مواد، قطعات فلزی تخریب شده و به اصطلاح قراضه‌های فلزی است. اما اگر خودرویی را ذوب کنیم آنوقت مذاب ما به کدام فلز شبیه است؟



دستگاه آزمایش کوانتمتری یا عبور دادن ۴۰۰۰V برق از نمونه مذاب تهیه شده می‌تواند به این سؤال پاسخ دهد و تا سی عنصر مختلف را با دقت هزارم درصد در نمونه مذاب مشخص کند. آن‌گاه با مراجعه به کتاب‌هایی به نام کلید فولاد می‌توان نزدیک‌ترین مشخصات و نام آن فولاد

مواد دست «ساخت بشر»¹ را مواد مصنوعی می‌نامند که اگرچه عمر چندانی ندارند ولی با سرعت بالا در حال تبخیر تمام عرصه‌های صنعت هستند. صنعت گر کارگاه فلزکاری حتماً باید با تسلط به هر کدام از مهارت‌های عملی فصل‌های بعدی این کتاب، آن مهارت را بر روی مواد غیر فلزی مثل پلاستیک‌ها، کامپوزیت‌ها و چوب‌های مصنوعی اجرا و نتیجه را به کلاس درس گزارش دهد. این فرصت خوبی است قبل از ورود به صنعت که دانسته‌های خود را محک بزنید. در تصاویر زیر مفهول‌های نایلون (شفاف) و کاربرد سرامیک‌ها را در تهیه مدل می‌بینید.



در مورد پلاستیک‌ها و پلاستیک‌های تقویت شده سeminari را تهیه و در کلاس ارائه کنید.

1. Man made mat

□ جدول را با نام فارسی عناصر بازنویسی و به مرتب نشان دهید.

□ نام عناصر اصلی موجود در فولاد و چدن را از نمودار دایره‌ای یادداشت کنید.



۲-۲-۱-۲ مواد مصنوعی



نوشتن آن ایده و پیاده کردنش بر روی کاغذ با خود شماست. زیرا به این ترتیب سؤالاتی در مورد جزئیات طرح به ذهنتان می‌رسد که ناگزیر از پاسخ آنها هستید. اغلب طرح‌واره‌های متنه از یادآوری یک مشکل یا یک خطر آغاز می‌شوند تا نظر خواننده را جلب کنند. مثل آلایندگی بالا در اگزوژن خودرو یا لرزش قسمت‌های مختلف آن، دیر جوش آمدن آب در سماور، نایستادن ملاقه در لب ظرف، دیر بسته شدن شیر آب و یا دشواری هدایت پرگار باری 360° دوران. سپس طراح ایده خود را با نوشتن مراحل دست‌یابی به این طرح و ایده و منابعی که از آنها استفاده کرده بیان می‌کند و در انتهای مشخصات جزئی ابتکار خود مثل اندازه، جنس و قیمت تمام‌شده کالای چاره‌ساز را می‌نویسد.



در مورد زندگی نامه بزرگان تاریخ فناوری مقاله‌ای تهیه کنید. (شیوه تحقیق و مراحل به اجرا درآوردن طرح‌های آنان چگونه بوده است؟)

فردریک تیلور، ریاضی‌دان برجسته که با ابداع دقیق طرح دنده در چرخدنده‌ها (از طریق آزمایش مستمر و

یک اسباب‌بازی نسبتاً پیچیده با تری خور را به آرامی به قطعاًش تفکیک کرده با رسم طرح ساده‌ای از آن‌ها مشخصات رنگ، زبری و انعطاف هر جزء را بنویسید.

□ چند تکه پلاستیک مختلف را به ترتیب سوزانده از رنگ، اندازه و بوی شعله آنها گزارشی تهیه کنید.
(جدول)

□ استخوان‌های بدن جزو کدام نوع مواد هستند؟

□ سه ظرف کوچک گلی تهیه و سختی آنها را با هم مقایسه کنید. اولی فقط از گل رس، دومی با تقویت کاه (یا تکه‌های نخ) و سومی با تقویت موی بز (یا رشته‌های بلند نخی).

«آیا می‌دانید تنورهای گلی تقویت‌شده با موی بز در برخی نقاط ایران بیش از چهارصد سال است که سالم مانده‌اند؟»

□ تفاوت چسبندگی دو چسب قطره‌ای یکسان که داخل یکی از آنها براده‌های آهن حاصل از سوهان‌کشی ریخته شده است، گزارشی تهیه کنید.

۱-۳ تهیه طرح‌واره

خلاصه ساده‌شده ایده شما برای ساخت یک کالای جدید را طرح‌واره می‌گویند که باید شامل متن و طرح کلی و نقشه ظاهری (بعد) آن کالا برای استفاده در مراحل ساخت باشد. همچنین جنس قسمت‌های مختلف کالا و مقدار خطای مجاز^۱ در ساخت هریک در طرح‌واره مشخص شده است.

۱-۳-۱ متن و طرح کلی

اولین و شاید بهترین مشاور شما در بررسی یک ایده،

¹. Tolerance

کاغذ باشد، به پرگار هم چندان نیازی نیست! با کمی تمرین حتی می‌توانید اندازه قطر مشخصی را هم به همین روش اجرا کنید.



تنها راه باقی‌مانده، طراحی پرگاری است که مثلاً با نیم دور چرخش (180°) بتواند دایره کاملی را رسم کند.

□ آیا ایده‌ای به ذهنتان نمی‌رسد؟

خطا) به بهترین وضعیت برای طرح دنده دست یافت، سهم زیادی را در پیشرفت صنعت مکانیک از آن خود کرد.



۱-۳-۲ رسم و شبیه‌سازی

اگر بتوانید از طرحی که در ذهن می‌پرورانید، یک ترسیم ساده با دست آزاد (بدون خطکش و...) داشته باشید، کار انتقال ایده شما برای نظرخواهی از دیگران بسیار ساده می‌شود.

همیشه سعی کنید در کارگاه‌ها تعدادی برگه شطرنجی به همراه داشته باشید.

■ مسئله این است: پرگاری برای هنرجویان باید طراحی کنیم تا ضعف پرگار کنونی را نداشته باشد. هنگام ترسیم دایره گاهی سوزن پرگار از مکان خود خارج می‌شود، زیرا مُچ دست نمی‌تواند 360° دوران کند.


یک راه این است که همزمان با دوران یک دست، با دست دیگر کاغذ را بچرخانند، اما این کار گاهی امکان‌پذیر نیست، زیرا یا هنرجویان کاغذ ترسیم را به تخته مخصوص رسم چسبانده‌اند و یا کاغذ بسیار بزرگ‌تر از آن است که بتوان آن را چرخاند.

در تصویر ملاحظه می‌کنید که اگر قرار به چرخاندن

این ترسیم ضمن طرح ایده شامل نظر طراح در هر مرحله و رفع تدریجی ایرادات نیز هست. درواقع رفتار پرگاری با دو مداد شبیه‌سازی شده تا پس از ساخت، کالا دارای کمترین نقص باشد. این شبیه‌سازی در این فضا و مرحله ذهنی است اما در صنعت شبیه‌سازی قبل از ساخت به کمک نرم‌افزارهای پیشرفته رسم مهندسی انجام می‌شود.

(مانند: Autocad, Mechanical, ANSISA, NISSA,

(Anvil, Solid

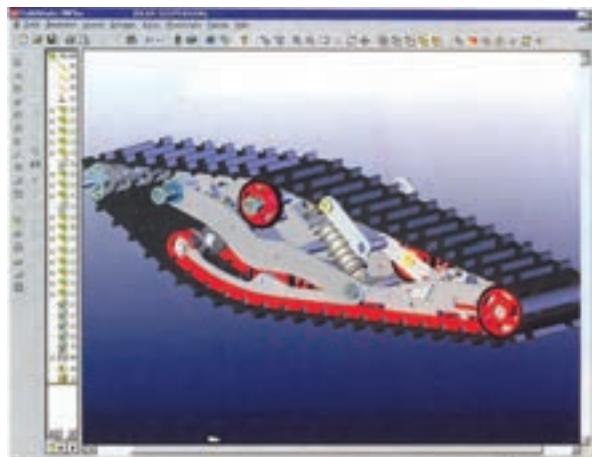

با توجه به پیچیدگی برخی طرح‌ها، لازم است هرچه زودتر خود را به قدرت ترسیم تصویر سه‌بعدی اشیاء با کمک دست آزاد مجهر کنیم.



۱. Simulation




اگر پاسخ منفی است، احتمالاً به خاطر آن است که کاغذ شطرنجی خود را آماده نکرده‌اید.

تصویر پایین، مسیر تفکر مهندسی یک هنرجوی خلاق را نشان می‌دهد که آن را بدون خطکش و ابزارهای رسم استاندارد و فقط بر روی کاغذ سحرآمیز (شطرنجی) رسم کرده است:

□ دو کاربرد برای طرح اصلاح شده بنویسید.

۱.....

۲.....

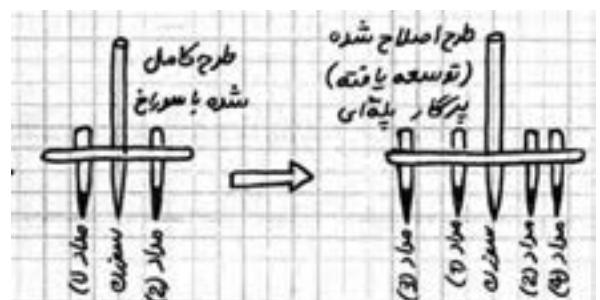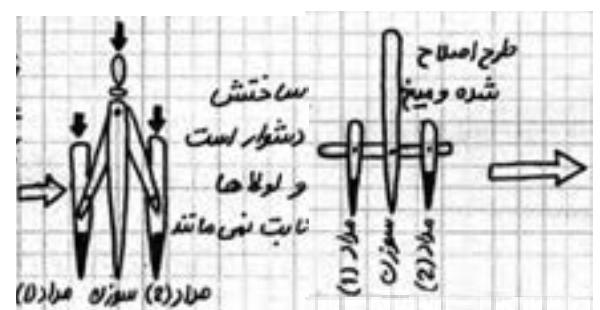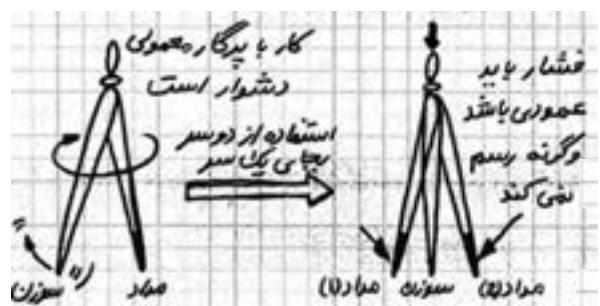

با پرگار پله‌ای می‌توان در یک چرخش چندین دایره با قطر مشخص رسم کرد.

□ با کمک کتاب رسم فنی ویژگی اصلی ترسیم یک کالا به زبان رسم فنی را بیان کنید.


□ رسم با خطکش و وسایل رسم فنی

□ اندازه‌گذاری روی ترسیم

□ قرارداد رسم حداقل سه نما از هر جسم (رو به رو، بالا، چپ)


□ ترسیم بر روی کاغذ A4

با کمک زبان بین‌المللی رسم فنی می‌توان طرح ذهنی را به هر کارگاه فنی برد و در عمل اجرا کرد. به شرط آن‌که قوانین اصلی نمایشی و اندازه‌گذاری روی نماها و تکمیل جدول نقشه را رعایت کنید.

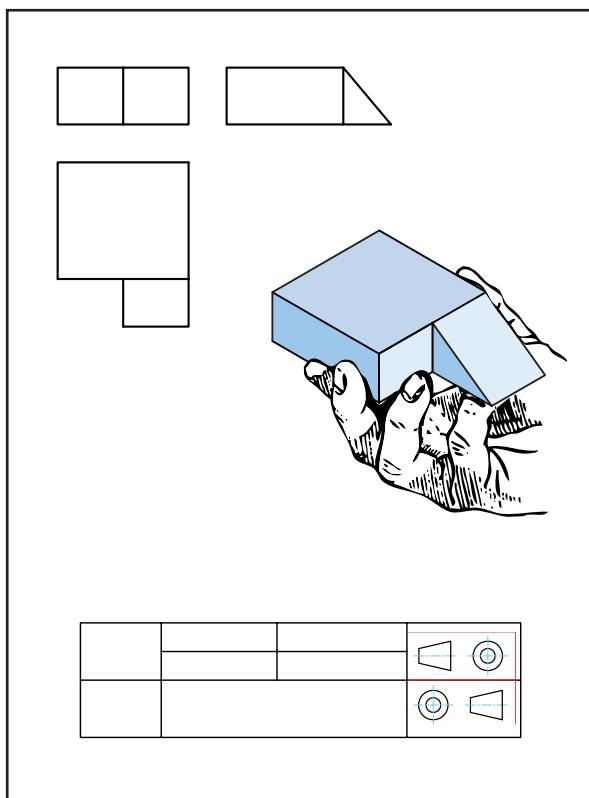

اگر نقشه قطعه مورد نظرتان یا آنچه استاد برای کارگاه فلزکاری در نظر گرفته است، خود رسم کنید، به هنگام

این کار به مهارت رسم اشیاء که آن هم طراحی نامیده می‌شود (تصادف) مربوط می‌شود که در افراد مختلف متفاوت است. اما برای هنرجوی مکانیک حداقلی از آن لازم است و ما آنرا رسم فنی با دست آزاد (اسکچ) ^۱ می‌نامیم.

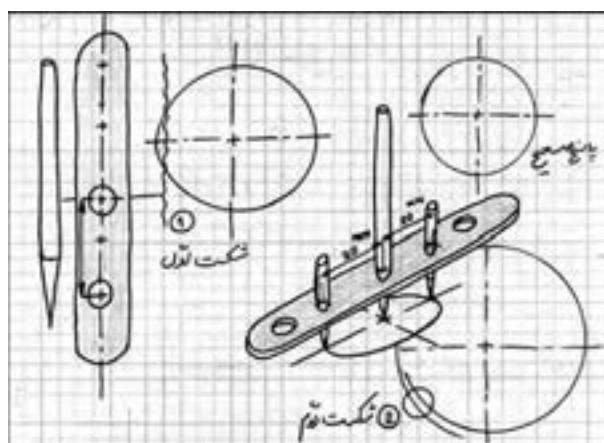

□ آنچه در این تصاویر باید نظر شما را جلب کرده باشد چیست؟

□ پشتکار در پیش بُرد طرح اولیه (ساده‌گرفتن طراحی)

□ صبوری در ادامه کار با وجود شکست

□ مغور نشدن و «ادامه پروژه حتی پس از جواب» ^۲

برای رسیدن به بهترین شرایط

□ همه موارد

۱-۳-۲-۱ رسم فنی ابعاد

به همت مهندس گاسپاردو مونز برای بیان ایده‌های فنی، زبان ترسیم به خصوصی ابداع شد که آنرا «ترسیم فنی» یا «نقشه‌کشی» صنعتی و ساختمان می‌گویند.

1. Scatch

2. Research & Development

زیرا دقیق‌ترین نقشه‌ها هنگام اجرا و ساخت قدری دچار خطای شوند. حال اگر خود نقشه نیز با خطای ترسیم شود، احتمالاً مجبور خواهد شد که فرایند ساخت را تکرار کنید.

در عوض به هنگام پیاده‌کردن اولیه ایده‌ها بر روی کاغذ یا به هنگام ساخت اولیه یک کالا تا جای ممکن بر خود آسان بگیرید.

هیچ‌کس به شما نخواهد گفت که این غیر ممکن است. پس انجامش دهید.

تصاویر زیر نشان می‌دهد که هنرجویان یک هنرستان ساده روسستایی، چقدر ساده و ابتكاری، پرگارهای پله‌ای (دیجیتال) و غیر پله‌ای (آنالوگ) را بدون کمک من (مربي) و با خلاقیت استفاده از چوب و میل بافتند ساخته‌اند.



ساخت، روی دقیق از آب درآوردن، اندازه‌ها تعصب خواهید داشت.



❖ در تبدیل نقشه قطعه به قطعه کار مورد نظر، فقط و فقط اندازه داده شده را بسازید!

■ با مطالعه کتاب نقشه‌کشی مقدماتی (کد ۶۰۴/۲)، یا دیگر کتاب‌های رسم فنی، اندازه‌گذاری یکسویه و معمولی را تعریف کنید.

■ با دست آزاد از پرگار پله‌ای متفاوتی، یک رسم فنی انجام داده و سپس ابعاد آن را به دو شیوه یکسویه و معمولی (دوطرفه) اندازه‌گذاری کنید.
به هنگام رسم فنی به هیچ‌وجه به خود تخفیف ندهید.

ما در صنعت کیفیت هر سطح را بر اساس پستی و بلندی آن (در اندازه‌های صدم و هزار میلی‌متر) دسته‌بندی، علامت‌گذاری و حتی در زبان محاوره، نام‌گذاری کردایم. بنابراین و برخلاف تصور اکثر شما ما برای سطح پیستون بیل مکانیکی نام «خیلی صاف» را در نظر گرفته‌ایم. این نام‌گذاری‌ها و علامت‌های اختصاری مربوط به هریک، در کتاب‌های رسم فنی و کتاب‌های مرجع طراحی و ماشین‌سازی که به «وسترمان» ماشین‌سازی معروفند، معرفی و جدول‌بندی یا کلاس‌گذاری^۱ شده‌اند.

- مفهوم سطوح خیلی خشن، خشن، صاف و خیلی صاف را از کتاب‌های دیگر استخراج و ارائه دهید.
- سه کیفیت سطح را بر بدن^۲ این خودرو پیدا کنید.



کیفیت سطح هم مانند سایر مفاهیم صنعت مکانیک، «خوب» یا «بد» ندارد بلکه باید با کارایی قطعه متناسب باشد. در صنعت هر سطح تا همان اندازه بهبود کیفیت سطح می‌یابد که لازم باشد. یعنی سطوح آن قدر زبرند که شما بدون لمس کردن آنها، متوجه زبریشان

□ برداشت شما از واژه‌های دیجیتال^۱ و آنالوگ^۲ چیست؟ تحقیق خود را در مورد سیستم‌های مکانیکی پله‌ای و غیر پله‌ای در کلاس ارائه دهید تا نظر دوستان هم اصلاح شود.

- یک پرگار پله‌ای و یک پرگار غیر پله‌ای بسازید. (آیا طرح شما با طرح‌های ما فرق می‌کند؟)

۱-۳-۲-۲ رسم فنی کیفیت

سطح بازوهای یک بیل مکانیکی را وقتی که از سیلندر خود خارج می‌شوند، چگونه توصیف می‌کنید؟ (تسنیج گزینه‌ای)


□ صاف

□ خیلی صاف

□ صیقلی

□ بسیار خوب

□ هیچ‌کدام استاندارد نیستند

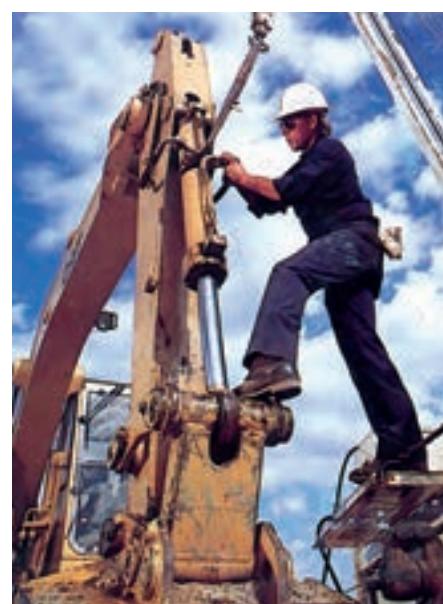

^۱. پله‌ای (Digital)

^۲. غیرپله‌ای (Analog)

شکل هندسی را هم بر روی نقشه‌ها مشخص کرد.



۱-۴ تهیه نقشه اجرایی

اکنون با شناختی که با تلاش خود، راهنمایی محبت‌آمیز مربیان و موضوع‌بندی کتاب از کارگاه، امکانات، مباحث ایمنی، نیازسنجی، شناخت مواد و ترسیم فنی پیدا کرده‌اید، می‌توانید برای تهیه یک محصول ساده مثل چکش یا یک تیغه‌واره ساده یا یک گیره پیندر آر، قاب عکس، قفل ساده آپارتمانی، آچار تخت ساده و یا هر چیز دیگری که با انتخاب گروهی بر می‌گزینید، برنامه کاری یا نقشه راه تهیه کنید. این نقشه راه را «نقشه اجرایی»^۱ یک پروژه می‌گویند.



1. Working Drawing

می‌شوید. برخی دیگر را با لمس یک انگشت، برخی با دو انگشت، و دقیق‌تر از این دو را برای بازرسی^۱ زبربودن سطح با سه یا چهار انگشت لمس می‌کنید. اکنون اگر انگشت شما بر روی سطح قطعه را با مثلث نشان دهیم (▽▽▽▽) از نظر کیفیت سطح این پنج کلاس را خواهیم داشت. (البته مثال انگشت فقط برای به یاد ماندن است):

- (1) سطوحی که بسیار زبرند
- (2) سطوح خشن
- (3) سطوح صاف
- (4) سطوح خیلی صاف
- (5) سطوح پرداخت

هر چه کیفیت سطح بالاتر باشد، ما تعداد مثلث‌ها را بیشتر می‌کنیم تا به حداقل چهار مثلث که برای پرداخت کاری پس از سنگ‌زنی (با کمک خمیر الماسه و نمدمالی است) برسد.

□ برای هر کدام از کیفیت‌های فوق از کتاب‌های رسم فنی مثالی بیاورید.

□ هر یک از کیفیت‌های فوق حاصل کار با چه ابزار آلاتی است (با کمک کتاب‌های رسم و مربی یک بروشور در مورد انواع کیفیت سطح به صورت تصویری تهیه کنید).


تصویر بعدی نشان می‌دهد که علاوه بر کیفیت سطح، کیفیت شکل ظاهری قطعات مثلاً گرد بودن یک واشر فلزی (بیضی یا دوپهلونشدن آن) و... مورد بازرسی قرار می‌گیرد (تصویر بازرسی چشمی ساده را نشان می‌دهد). پس باید کیفیت

1. Inspection

آیا می‌دانید که بیشترین سود اقتصادی کشور چین در ساخت کالاهایی است که از قطعات بیشتری تشکیل شده باشند؟ دلیل آن را با کمک مربی خود پیدا کرده در مورد بازار اسباب‌بازی که در تسلط چین است گزارشی تهیه کنید. در مورد روش‌های مختلف سنتی و غیر سنتی ساخت و تولید کالاها می‌توان به کتاب‌های استاندارد شده (جداول طراحی) مراجعه کرد.

همچنین در مورد جزئیات مواد صنعتی هم کتاب‌هایی تحت عنوان کلید مثل کتاب کلید فولاد وجود دارد که در آن‌ها دسته‌بندی جزئی مواد آورده شده و تغییر خاصیت مکانیکی هر ماده با توجه به درصد آلیاژی آن قید شده است. اما آنچه در مورد آن شما باید کتاب بنویسید، جزئیات طرحی است که با توجه به نیاز جامعه آن را در مغز خود پرورانده‌اید (مهندسی قطعه). یا جزئیات قطعه وارد شده به کارگاه خود که تصمیم دارید با توجه به نیازتان، یکی از روی آن بسازید (مهندسی معکوس).

■ نمودار زیر خود را که در مورد میزان اهمیت تقریبی عناصر یک نقشه اجرایی است تفسیر کنید (با کمک مربی، نظر شخصی خود را در مورد درصد تأثیر اجزاء در قیمت کالا به آن اضافه کنید).

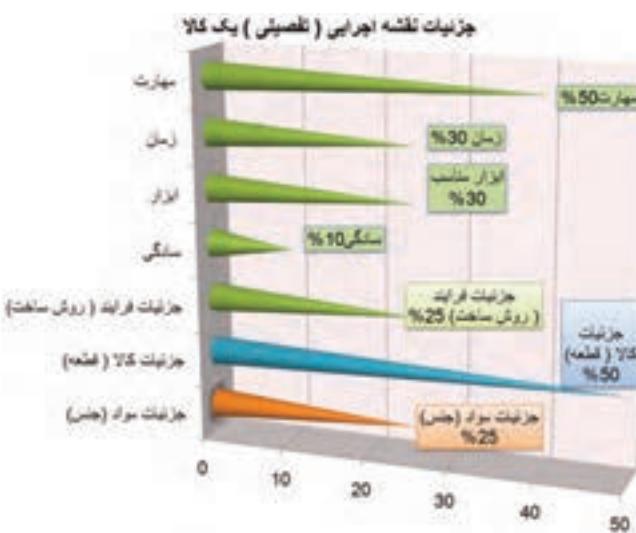

بسیار مهم است که در پایان کار چه کیفیتی از محصول را به دست می‌دهید. اما آنچه هدف این کتاب و مربی شماست آموختن شیوه گردآوری اطلاعات، دسته‌بندی و به کار بستن آن‌ها برای تهیه نقشه اجرایی یک کالاست که در هر رشته فنی به کار شما خواهد آمد. پس در تهیه نقشه اجرایی، به دنبال آن باشید که بفهمید گروه با همکاری مربی، از کجا آغاز و به کجا رسیده‌اند و نقش شما در این میان چه بوده است؟ (بیاموزید که چگونه بیاموزید).^۱

۱-۴-۱ نقشه اجرایی تفصیلی

■ با تهیه جزئیات کدام گزینه، شما آماده ساخت آن قطعه می‌شوید؟

□ جزئیات مواد (جنس)

□ جزئیات قطعه (طرح)

□ جزئیات ساخت (روش)

□ همه موارد

■ در تهیه یک طرح، کدام ملاک اهمیت چندانی ندارد؟

□ جذابیت و نیاز مشتری



□ زمان لازم برای ساخت

□ ابزار لازم برای ساخت

□ تعداد زیاد قطعات کالای اصلی



وزن نقشه‌های قطعات یک هواپیمای سبک به حدود ۴۰ تن می‌رسد.

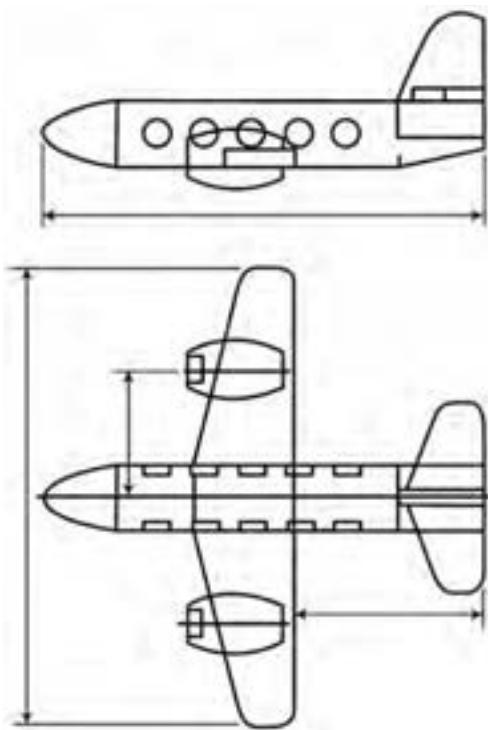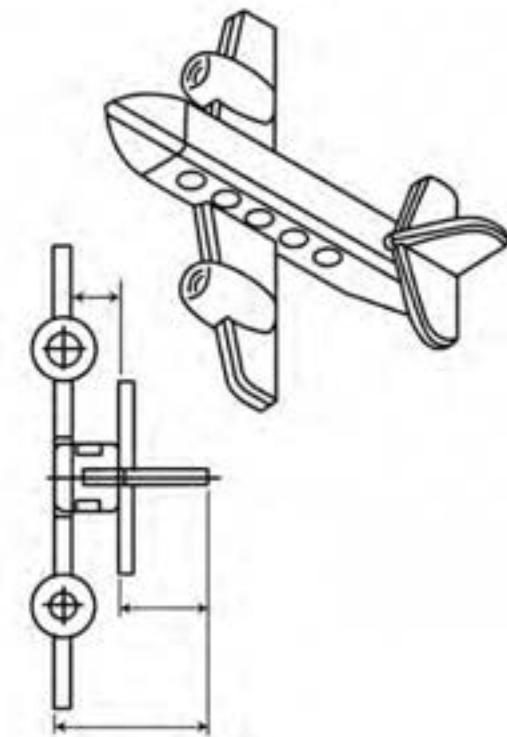

توجه: همان‌طور که گفته شد، نقشه‌ای اجرایی از سه بخش جزئیات فرایند، کالا و مواد تشکیل شده است که در آن «جزئیات روش ساخت» خود به مهارت، زمان تولید، ابزار مناسب و میزان سادگی کار وابسته نشان داده شده است.

■ نمودار فوق را به صورت دایره‌ای رسم و آن را بزرگ کنید. این نمودار به نقش بسیار برجسته میزان مهارت شما در کارگاه و طرح اولیه کارشده‌ای که در ذهن دارید اشاره می‌کند.


۱-۴-۲ نقشه‌ای اجرایی مونتاژ (سر هم‌بندی)

در یک کارگاه کوچک، سر هم‌بندی قطعات یک کالا، فرایند جداگانه‌ای که برنامه خاص لازم داشته باشد، به نظر نمی‌رسد. دقیق لازم برای ساخت تک‌تک اجزاء نیز بیشتر به زیبایی محصول و طول عمرشان کمک می‌کند.




اما برای کارخانه‌های تولیدی، سر هم‌بندی قطعات محصول خود به یک صنعت جدا تبدیل شده است. زیرا مثلاً ساده‌ترین خودروی سواری حداقل سیزده هزار قطعه دارد. در هواپیما تعداد قطعات آنقدر زیاد است که فقط

مشخصات جنس^۱، ابزارها و زمان لازم است حتماً به امضای مرئی رسانده، تاریخ آن را یادداشت کنید.
ب) نقشه اجرایی مونتاژ را تهیه و آن را اجرا کنید.
در نقشه اجرایی مونتاژ، یکی از اجزای اصلی، نقشه مونتاژ است.

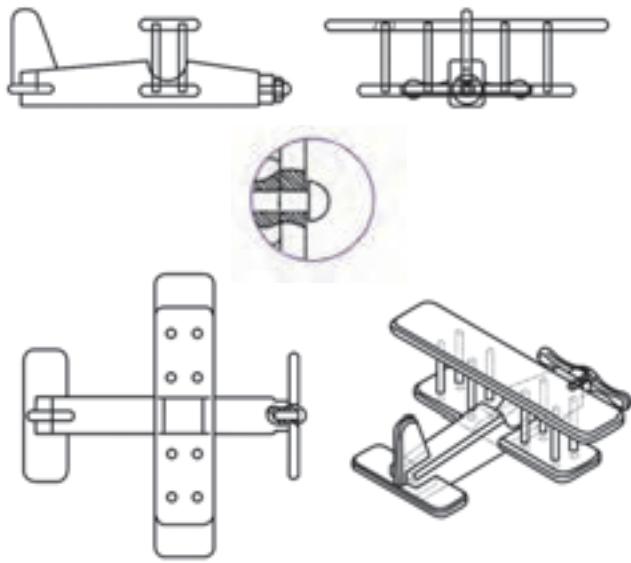


- این رسم فنی که به آن «نقشه انفجاری»^۲ نیز می‌گویند چه کاربردهایی می‌تواند داشته باشد؟
- نشان دادن مراحلی که در لحظه مونتاژ (سر هم‌بندی) باید طی شود تا کالا به شکل اصلی درآید.

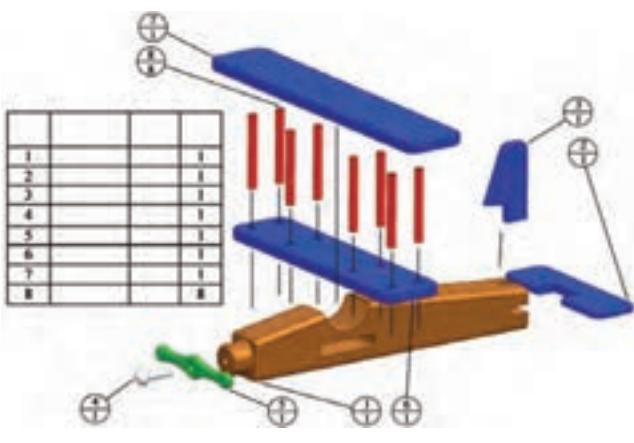

1. Material (Mat)
2. Re Assembling Drawing

این حجم وسیع مونتاژ کاری سبب شده تا ترسیمات، طراحی‌ها و ابعاد و مخصوصاً^۳ کیفیت سطوح و اشکال هندسی تحت کنترل و کلاسه‌بندی شوند. پس، نقشه اجرایی مونتاژ در واقع دستورالعمل‌هایی است که اگر به درستی اطاعت نشود، احتمالاً اجزای کالا به درستی روی هم سوار نمی‌شوند. حال اگر تعداد کالاهای تولیدشده زیاد باشد، این مشکل در مونتاژ به یک فاجعه تبدیل می‌شود.

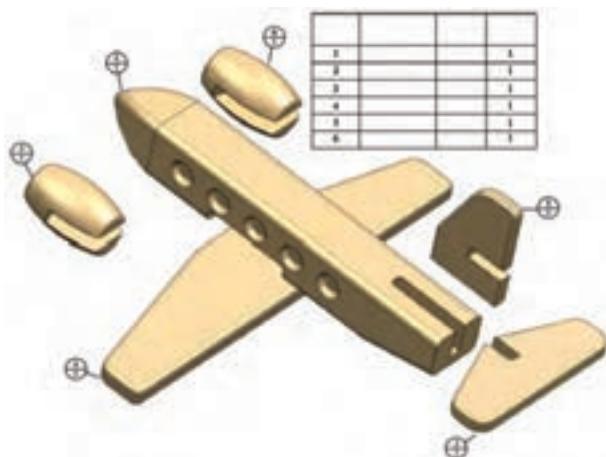

- با انتخاب جنس مناسب با تجهیزات کارگاه خود (ترجیحاً از فلزات نرم یا چوب) یکی از مکات‌های به تصویر درآمده را برای ساخت، در کمترین وزن و زمان انتخاب کنید. برای این کار:




الف) نقشه اجرایی خود را که شامل توضیح طرح،

اسباب بازی‌های به تصویر درآمده در این قسمت از کتاب و نقشهٔ کارگاهی آنان از سایت زیر انتخاب شده‌اند. شما هم می‌توانید با مراجعه به این سایت و مانند آن، برای ایده‌گرفتن در ساخت پروژه کارگاهی از اینترنت کمک بگیرید.


□ نشان‌دادن قسمت‌های دائمی و موقت (یدکی) کالا، برای سازنده تا بتواند از آن در انتخاب درست جنس قطعات کمک بگیرد.

□ نشان‌دادن روش باز و بست^۱ برای تعمیر کارانی که قصد تعمیر کالا را داشته باشند.

□ همه موارد

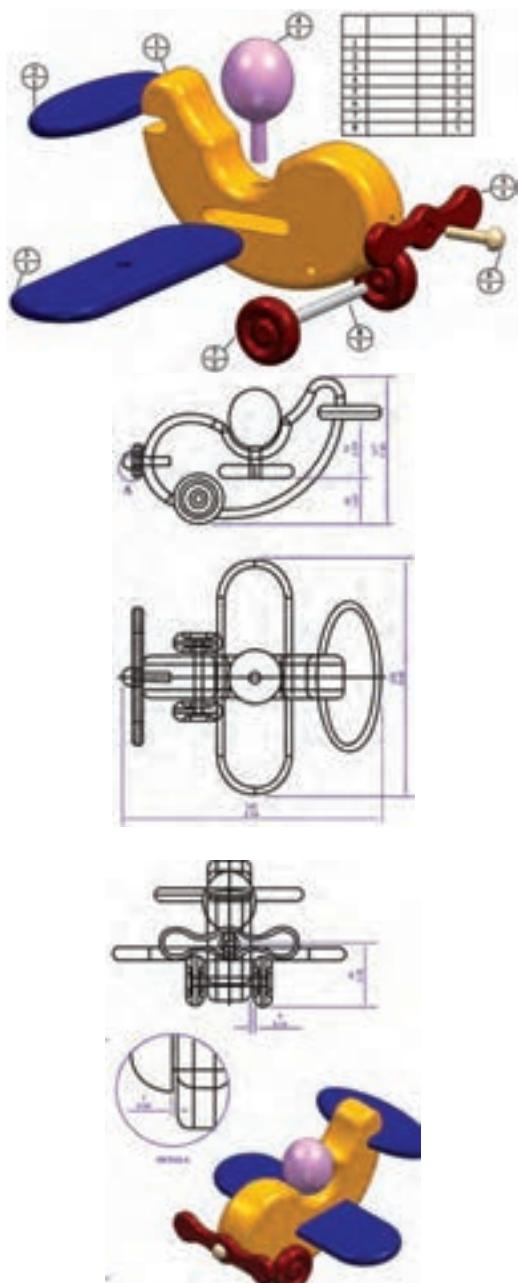

مسیر خط - دونقطه‌ها در نقشهٔ انفجاری این خودرو اسباب بازی، در واقع اتصالات را نشان می‌دهد.

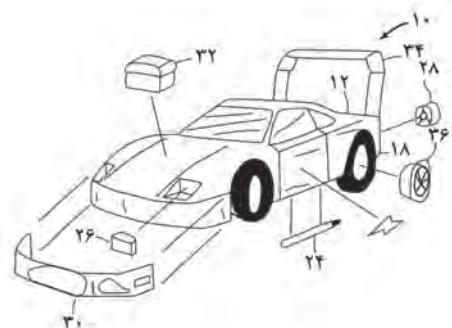

از مری رسم خود بخواهید تا در رسم نقشهٔ انفجاری ایده‌ای که برای ساخت در کارگاه در ذهن پرورانده و ترسیمات اولیه آن را بر روی کاغذ پیاده کرده‌اید کمکتان کند. در پایان کار کارگاه قرار است فهرستی از تمام کسانی که به شما کمک اطلاعاتی، ابزاری و مکانی کرده‌اند در طرح‌واره نوشته و به همراه کالا برای کسب امتیاز ارائه دهید.

¹ Montag & De montag

◀ نظری

۱. یک مورد از موارد ایمنی اجزاء مختلف محیط کار یعنی صنعت‌گر، تجهیزات (ابزار) و کارگاه را بنویسید.
۲. اطلاعات ورودی به کارگاه ساخت و تولید کدام‌اند؟
۳. منظور از مواد اولیه کارگاه فلزکاری چیست؟
۴. رسم فنی کیفیت سطح چه علائمی را شامل می‌شود؟
۵. نقشه اجرایی چه تفاوتی با نقشه فنی (ترسیم) دارد؟
۶. یک مورد از ایرادات احتمالی رعایت ایمنی در کارگاه میزبان خود را بنویسید.
۷. یک مورد از سؤالات اساسی خود را در مورد اطلاعات این فصل بنویسید.
۸. یک مورد از سؤالات فنی دیگر هنرجویان که در کارگاه از طرح آن و پاسخی که مرتبی داده است لذت برده‌اید، بنویسید.
۹. یک مورد از موضوعاتی که علاقه پیدا کرده‌اید در مورد آن تحقیق کنید بنویسید.
۱۰. به نظر شما چرا اغلب تولیدکنندگان مطرح جهان برای محصولات خود، خدمات رایگان پس از فروش دارند؟

واحد کار دوم: توانایی تهیه لوازم کار

◀ هدف کلی: انتخاب ابزار و روش اجرای یک ایده

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۴۴	۲۰	۲۴	توانایی تهیه لوازم کار

توانایی تهیه «لوازم کار»

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- منظور از «لوازم کار» را شرح دهید.
- نمایه‌ای لازم برای معرفی یک کالای صنعتی را بروی کاغذ مکان یابی کند.
- از برخی لوازم کارگاه فلزکاری یا پروژه‌های اجرایشده قبلی، نقشه به سبک تصویر فنی تهیه کند.
- انواع مواد اولیه واردشده به کارگاه فلزکاری را نام ببرد.
- مفهوم گیره مناسب را تشریح کند.
- انواع ابزارهای اثرگذار را در فرایندهای فلزکاری را بیان کند.
- برای قطعات فلزی قبل و بعد از ساخت، یک روش تمیزکاری را نام ببرد.

پیش آزمون

۱. مواد اولیه کارگاه فلزکاری به کدام شکل وارد این کارگاه نمی‌شوند؟

- الف) لوحة ب) نخ ج) مذاب
د) پلیت

۲. منظور از نمای هفتم در رسم یک قطعه چیست؟

- الف) نمای رو به رو ب) نمای بالا ج) نمای جانبی
د) نمای بار

۳. کدام اندازه‌گیری با کولیس انجام شده است؟

- الف) ۲۴ ب) ۲۴/۵ ج) ۲۴/۵۰۰

۴. کدام گزینه در مورد گیره کارگاهی صحیح است؟

الف) جنس گیره باید از ابزار سخت‌تر باشد.

ب) جنس گیره باید از چدن باشد.

ج) فک گیره باید از طول قطعه بلندتر باشد.

د) بین قطعه و فک گیره هیچ واسطه‌ای نباید باشد.

۵. وسایل اندازه‌گیری از روی قطعات کارگاه فلزی کدامند؟

۶. منظور از نقشهٔ صنعتی یا کارگاهی چیست؟ چه تفاوتی با نقشهٔ ساختمان دارد؟

۷. منظور از تنظیم ابزار چیست؟



۲-۱ مفهوم «لوازم کار»

مختلف کار بر روی فلزات، نه «همزن» و نه «گلنگدن تفنگ» به تصاویر کتاب شباهتی ندارند. شاید ابزارها چندان تغییر نکرده باشند ولی «لوازم کار» تغییر کرده‌اند.



□ تصویر زیر چه کالایی را نشان می‌دهد؟ آیا کاربرد آن در فضای خاصی بوده است؟



□ آیا در روزگار شما هم از همین وسیله استفاده می‌شود؟

این طبیعی است که پاسخ شما به هر دو سؤال تقریباً سکوت باشد. زیرا کالایی که از نظر زمانی به بیش از یکصد سال پیش بر می‌گردد، در زمان فعلی کاربردی مانند دورهٔ خود نخواهد داشت. فضا و ابزارهای مورد استفاده در ساخت آن نیز قطعاً تغییر یافته‌اند. حتی مواد به کار رفته در ساختمان کالاهای قبلی به هیچ وجه در روزگار ما از نظر قیمت، وزن، کارایی و کیفیت قابل قبول نیستند. بنا بر آنچه گفته شد، انتظار می‌رود که شما با شنیدن واژه «لوازم کار» فقط به «ابزارآلات کار» فکر نکرده و تمامی شرایط محیطی را هم در نظر بگیرید.

در هنگام ساخت بوق (تصویر یادشده) برای کاربردهای زمان خود (نیازهای عهد بوق)، طرح ترسیم شده، جنس مواد اولیه، ابزارهای شکل‌دهی کارگاهی و مهم‌ترین ایده‌ها و طرح‌های برخاسته از فرهنگ و شرایط زمانه (نیاز)، به ساخت کالاهایی مانند تصویر بعدی منجر شده است که به تمامی موارد یادشده در مجموع «لوازم کار» می‌گوییم. اکنون با توجه به شرایط دوران مدرن ما با وجود ابزارهای



۲-۲ تهیه «نقشه کارگاهی»

□ هدف از ساخت ماکت‌های ساختمانی چیست؟



ماکت‌هایی مانند آنچه در تصویر می‌بینید را با دو هدف نشان‌دادن فضای اختصاص‌یافته به هر قسمت و نمای کلی ساختمان (سازه) می‌سازند. در رشتۀ عمران (ساختمان)

نسبت به هم چه مقدار کوچک‌تر یا بزرگ‌ترند؟ (با کمک مرتبی رسم فنی نمودار مقایسه کاغذهای A⁴ و A⁰ را ترسیم کنید).

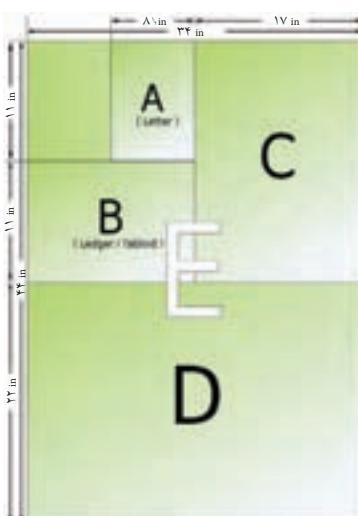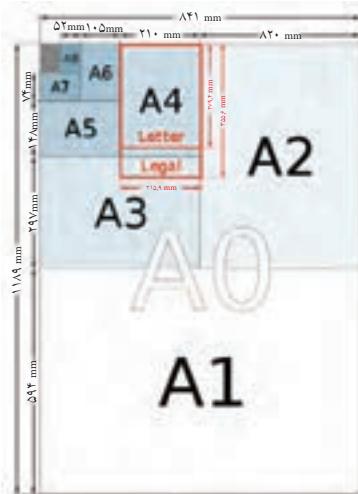

0,5	_____
0,35	-----
0,25	----- A↑ ↑A
0,25	-----
0,25	~~~~~
0,25	————— 40 —————

و معماری واحد اندازه‌گیری مانند رشتة مکانیک میلی‌متر (mm) نیست بلکه متر است. علائم اندازه‌گذاری در ترسیمات و ... نیز متفاوت است. اما برای ساخت همین ماکت، معمار ناگزیر است به کارگاه بیاید و از مواد چوبی و فلزی و پلاستیکی با کمک ابزار آلات کارگاهی به ساخت ایده ذهنی و نقشه ساختمانی خود بپردازد. بنابراین برای ساخت ماکت ساختمان خود، باید نقشه دیگری از قطعات ماکت تهیه کند که به این نقشه، «نقشه کارگاهی»¹ می‌گویند و با نقشه ساختمانی (پلان)² کاملاً از نظر استانداردها، واحد اندازه‌گذاری و کاربرد متفاوت است.



□ ابعاد کاغذ مخصوص نقشه‌کشی صنعتی در کارگاه چند میلی‌متر طول و چند میلی‌متر عرض را شامل می‌شود؟

□ کاغذهای استاندارد رسم فنی چه ابعادی دارند و

1. Shop Drawing

2. Plan

کارگاه و آرشیو سازی در کتابخانه را بسیار ساده تر کرده اند.



■ با کمک مربی خود تحقیق کنید که برای ساخت یک نرم افزار مهندسی، چه لوازم کاری لازم است. آیا می توان گفت نرم افزارهای مهندسی، برنامه های کامپیوتری هستند که بر اساس تجربه عملی پیشکسوتان و جدول های استاندارد تهیه شده اند؟


■ در مورد بهترین نرم افزار ریخته گری دنیا که ساخت یک ایرانی است، اطلاعاتی را از اینترنت جستجو کنید.

(همین طور بهترین نرم افزار تأسیسات بُرج ها و...)

آنچه احتمالاً شما را در رسم فنی آزار می دهد، زمان نسبتاً زیادی است که صرف رعایت استانداردها در ترسیم می کنید. در این صورت به عنوان پروژه کارگاه فلزکاری تحقیق کنید که کدام عامل یا مواردی در کاهش زمان ترسیم مؤثرند.




استفاده از میز و سایت مخصوص نقشه کشی و الزام در استفاده از اشکال استاندارد شده ای از خطوط، نه فقط روحیه استاندارد گرایی شما را در تهیه نقشه های صنعتی و ساخت کالاهای قابل قبول برای مهندسان بالا می برد، بلکه راهی برای کمک رسانی دیگران در امر ساخت کالا مهیا می کند. زیرا نقشه استاندارد را همگان در کارگاه فلزکاری درک می کنند.

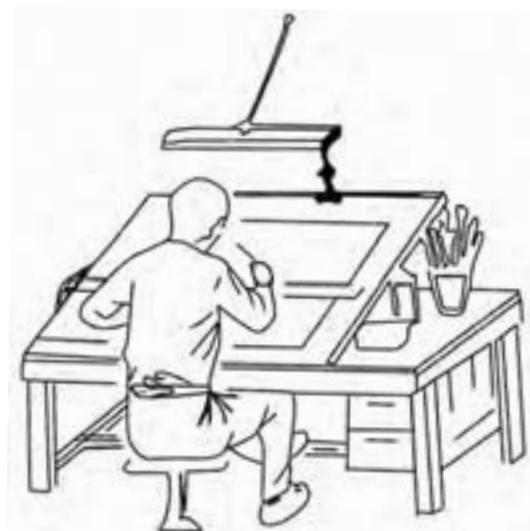


برای حفاظت از نقشه کارگاهی در محیط های آلوده به چربی ها باید به تعداد کافی، از نقشه خود کپی بگیرید و در کارگاه از اصل نقشه کالای ابتکاری خود یا اجزاء آن استفاده نکنید. برای آرشیو کردن (جمع آوری و نگهداری نقشه ها به صورت طولانی) می توان آنها را با روان نویس مخصوص ترسیم (راپید) با ضخامت های بسیار متنوع ترسیمی، بر روی کاغذ هایی (از جنس پودر استخوان گاو) به نام کاغذ «کالک» ترسیم کرد.

امروز نرم افزارهای طراحی مهندسی و نقشه کشی علاوه بر سنديت بيشرتر در استفاده، کار هماهنگی در

آنچه شما به آن نیاز دارید، نام و شماره استاندارد کاری است. در واقع مهم آن است که تمام فعالیت ما در کارگاه استاندارد باشد. خواه اروپایی ISO, DIN, GOST, ژاپن (میازو) M.Y.S و یا هر استاندارد روسیه شناخته شده دیگر.

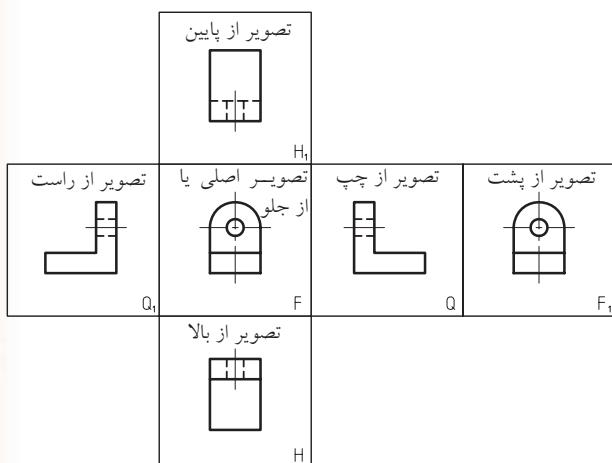

به جز این شش نما که به تعداد مورد نیاز از آنها استفاده می شود، در کار با ورق های فلزی و ساخت حجم های هندسی، از نمای هفتمی هم استفاده می شود و آن نمای گسترش است. از این نما در تدارک قطعاتی که در آنها برخورد دو حجم واقعی یا یک حجم واقعی با یک حجم غیر واقعی (سوراخ)، باعث خط (بُرش) می شود، استفاده می کنند.

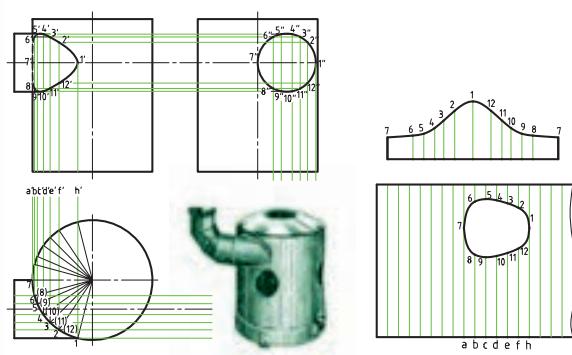


(آنچنان که قبلًا نیز گفته شد حق هرگونه خطای جزئی در ترسیم را از خود بگیرید. زیرا ۵٪ خط در رسم یعنی دهای درصد خط در ساخت).

راهنمایی: بر روی **کاهش دفعات استفاده از پاک کن**، **کاهش دفعات جایه جا کردن خط کش** برای اندازه گیری و **اندازه گذاری و کاهش دفعات خواندن خط کش**، بررسی خود را انجام دهید.

۱-۲-۲ سه نما و هفت نما

تصاویر یا نمایهایی که از یک جسم می شناسید و آنها را در درس رسم بر روی کاغذ A4 در جای خاص خود رسم می کنید کدامند؟

متدهای (شیوه) رسم فنی شما که در جدول نقشه (گوشة سمت راست پایین نقشه) مشخص کرده اید چیست؟ آیا با علامت اختصاری این متدها هستید؟ برخلاف نقشه های اروپایی (متدهای اروپایی)، در نقشه های امریکایی (متدهای امریکایی) به جای نمای رو به رو از نمای پشت، به جای نمای بالا از نمای زیر و به جای نمای جانبی (دید از چپ) نمای جانبی (دید از راست) استفاده می شود.

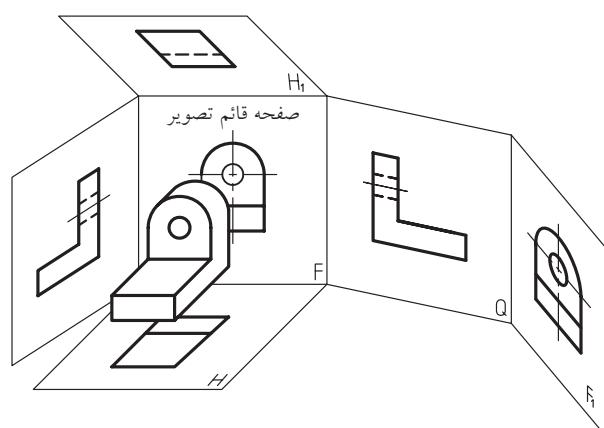


1. European method

□ شیوه رسم خط قیچی را در نمای گسترش از مربی رسم خود جویا و آن را به صورت پروژه در کلاس ارائه دهید.

□ شیوه رسم گسترش (نمای گسترش) در قطعات ساده را جستجو و ارائه کنید.

از مشکلات عمدۀ ترسیمات هنرجویان، خطای پیش پافتدۀ خواندن اعداد روی خطکش است. زیرا اعداد روی خطکش همیشه نشاندهنده اندازۀ مورد نظر شما نیستند. برای حل این مشکل:

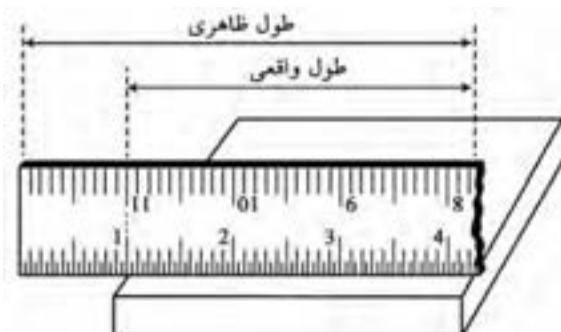



عادت کنید هرگز از ۲۰mm ابتدا و انتهای خطکش استفاده نکنید.

۲-۲-۲ سه بعدی

اگر بتوانید با کمک مصالح ارزان قیمت مثل چوب یا گچ، از آنجه در سر دارید تجسمی (مدلی) بسازید، به پیشگیری از خطاهای و پرنگ کردن نکاتی که در هنگام ساخت قطعه واقعی حتماً باید به آنها توجه داشته باشید، بسیار کمک خواهد کرد.

□ از مربی خود بخواهید که با هماهنگی با مدرس رسم فنی نخستین پروژه‌های کارگاهی شما را، ساخت

به هنگام اجرای منحنی‌های رسم شده در مبحث برخورد احجام، بر روی قطعات کارگاه، باید ضخامت^۱ (گوشت) ورق‌ها، لوله‌ها و پروفیل‌ها در نظر گرفته شود و بر اساس آن مقداری به ابعاد منحنی‌ها اضافه شود (اضافه برش یا خط قیچی ورقبر). همچنین می‌توان به ابتکار خود ابزاری مانند آنچه در تصویر ملاحظه می‌کنید استفاده کرد تا منحنی به درستی بر روی سطح ناصاف قطعه پیاده شود. (نتیجه کار را در تصویر ببینید).

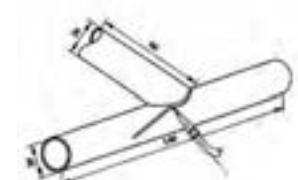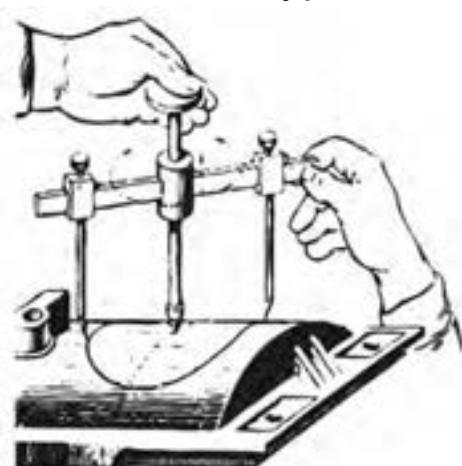


1. Thicknes (Wide)

اگر این کار دشوار است به خاطر بیاورید که یک جوشکار با مدادی به طول ۲۴cm (۲۴۰mm) در حالی این کار را انجام می‌دهد که دو مشکل اضافه بر مشکلات شما دارد:


اول آن‌که مداد او (الکترود) مُدام در حال تمام شدن است و باید فاصله نوک آن را تنظیم کند.

و دوم آن‌که او نمی‌تواند دست در حال کار خود را به جایی تکیه دهد. پس از تمرین‌های بسیار خواهید دید که انواع ترسیمات بدون نیاز به خطکش از عهده شما برمی‌آمده است.


نقشه‌های مونتاژ (انفجاری) و نقشه‌های پیچیده ماشین‌آلات حاصل دست کسانی است که ابتدا در ترسیم و تجسم با دست آزاد موفق بوده‌اند.

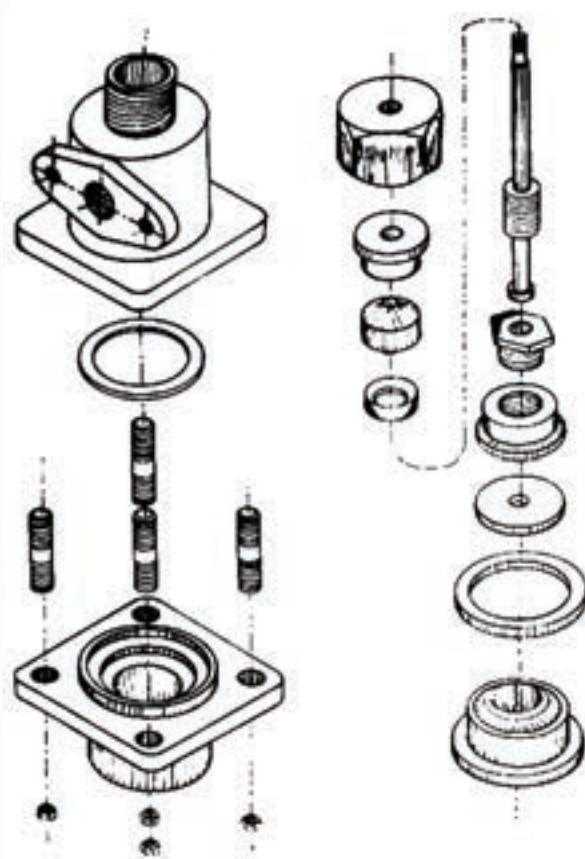

ماکت‌های سادهٔ چوبی سه‌بعدی برای تفهیم بهتر درس رسم (سه‌نمایکشی یا مجھول‌یابی) قرار دهد.

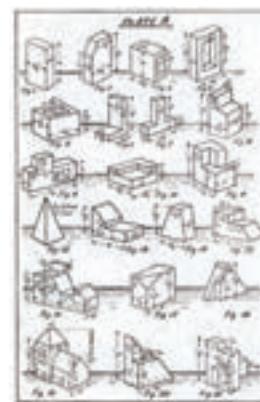

□ مداد یا وسیلهٔ رسم خود را طوری در دست بگیرید که تکیه‌گاه آن و سطح مداد یا بالاتر باشد (از قسمت پایین آن نگیرید). به جای سینه دست، انگشت کوچک را تکیه‌گاه مچ دست بر روی کاغذ قرار دهید. اکنون وضعیت دست شما آماده است تا با ارزان‌ترین شیوه از ایده خود یک سه‌بعدی «دست آزاد» تهیه کنید. باید خطوط شما تا حد ممکن صاف و بلند رسم شود. برای این کار به جای حرکت‌دادن انگشتان، مچ دست را حرکت دهید.

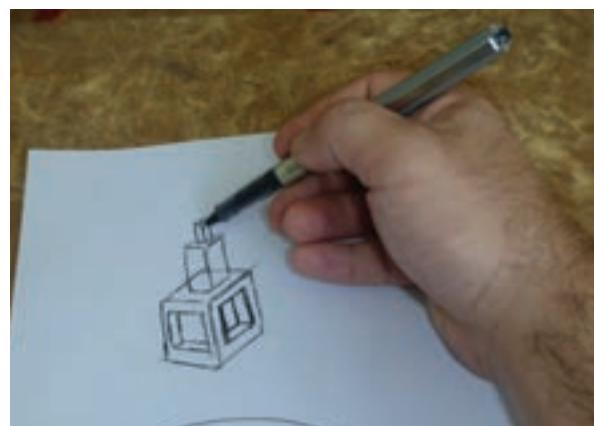

به عنوان مثال شابلون‌هایی که تحت عنوان کلی «ابزار» توسط گچ‌کاران استفاده می‌شود، طرح‌های ساده پلاستیکی، لاستیکی یا فلزی است که با کشیدن آن روی گچ خیس، انواع زوارها و کناره‌ها را پیاده می‌کنند.




■ از قوس‌های پاشنه برخی کفش‌های زنانه به عنوان الگویی برای ساخت شابلون‌های نمونه استفاده کنید. در رسم سه‌نما یا سه‌بعدی از ایده خود گاهی ناگزیر از نشان دادن جنس مورد نظرتان در نقشه هستید. در این صورت با رعایت قوانین مربوط به مبحث «برش»^۱ در نقشه‌کشی (و کمک‌مربی) می‌توانید این مسئله را با هاشور مخصوص در قسمتی از نما یا سه‌بعدی برش خورد نشان دهید.

	فلزات
	غیر فلزات (به جز اجسام زیر)
	چوب، مقطع الیاف
	و چوب، در امتداد الیاف

■ به عنوان پروژه کارگاهی، جدول انواع هاشور برش را از کتاب‌های رسم فنی جستجو کرده در ابعاد کاغذ A3 با دقیق ترسیم و در کارگاه نصب کنید.
■ آیا هاشور دمایهای مختلف فولاد با هم متفاوت است؟ اگر جواب مثبت است آن‌ها را جستجو و به کلاس ارائه کنید.


برای سرعت‌بخشیدن به ترسیم سه‌نمای از شابلون‌های استاندارد (دارای منحنی‌های استاندارد)، و برای تسريع رسم‌های سه‌بعدی از شابلون‌های منحنی‌های غیر استاندارد (قوس‌های با مرکز نامعلوم) استفاده می‌شود.

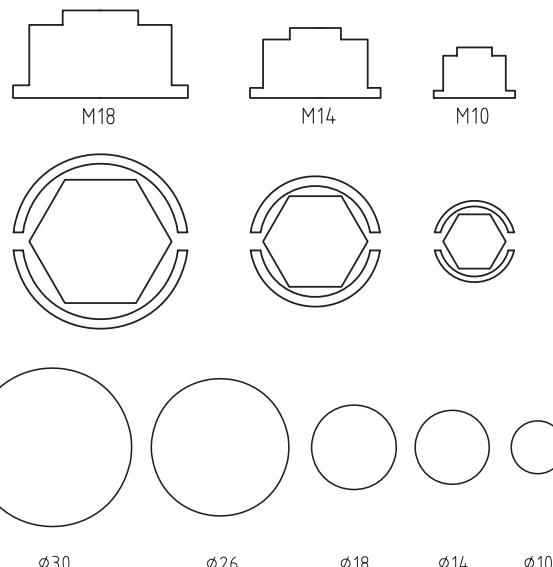

■ در مورد تفاوت منحنی‌های استاندارد و غیر استاندارد چه می‌دانید؟

پاسکال در نهالگی هذلولی را ترسیم کرد.

■ شابلون‌های مختلف که برای سهولت اندازه‌گیری روی نقشه و روی قطعه‌ها استفاده می‌شوند، زیر نظر بگیرید. یکی از پروژه‌های خوب کارگاه فلزکاری ساختن شابلون است.

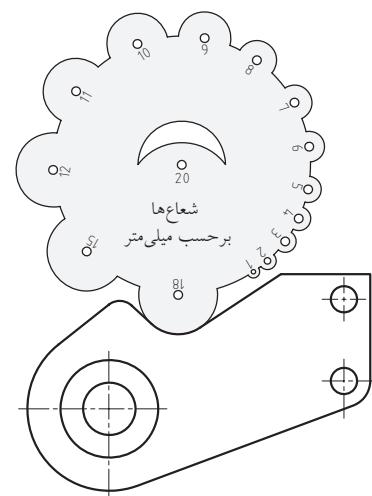

اهمیت دارد. همچنان که ملاحظه می‌کنید این مسئله فقط در تصویر زاویه‌دار به خوبی رعایت شده است.

■ با مراجعه به کتاب‌های رسم فنی، انواع سه‌بعدی‌ها را شناسایی و دسته‌بندی آن‌ها را در کلاس مطرح کنید. در عکس‌هایی که برای تهیه کاتالوگ‌های صنعتی استفاده می‌شوند از چه نوع سه‌بعدی استفاده شده است؟ (راهنمایی: بهترین زاویه برای خودنمایی بهتر و کامل‌تر کالا، زاویه 7° از سمت راست و 42° از سمت چپ یا بر عکس است).

این تصویر زاویه‌دار مناسب را تصویر فنی می‌گویند.


۲-۳ تصویر فنی

□ کدام‌یک از تصاویر گویایی بیشتری دارند؟



۲-۳ تهیه مواد اولیه شکل یافته (قطعه‌کار)

هنگامی که نقشه‌ای اجرایی یک کالا تهیه شد، در آن نوع و شما می‌توانید مواد ورودی کارگاه مشخص خواهد شد. ولی تقریباً حالت اولیه تمام مواد مصرفی در صنعت، حالت مایع است که در مورد فلزات، به آن مذاب می‌گویند.

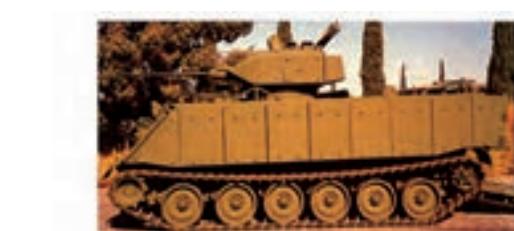

برای یک خریدار، در نگاه اول به آگهی تبلیغاتی یک کالا، نمایش مناسب طول و عرض و ارتفاع و شاکله کالا

(میکسرها) از چه شکلی از مواد اولیه استفاده می‌شود؟

- پروفیل
- پلیت
- ورق
- همه موارد (تصاویر را ببینید).



همان‌طور که قبلاً اشاره شد، واحدهای ریخته‌گری، تقریباً آشپزخانه صنعت هستند و بیشترین فرایندهای تغییر خواص در همین مرحله انجام می‌شود.

■ شما در کارگاه خود به چه شکلی از مواد اولیه نیاز دارید؟

- پودر فلزی
- نخ^۱ فلزی
- ورق، شمش و پلیت
- پروفیل، میله و لوله



- در کارخانه لاستیک‌سازی، مواد اولیه کارخانه، چه شکلی دارند؟
- تحقیق کنید که آیا مواد اولیه این کارخانه‌ها طبیعی است یا مصنوعی؟
- برای ساخت مخازن و مجاري و مخلوطکن‌ها


^۱ Fiber به قطعات فلزی که طولشان از ده هزار برابر قطر مقطعشان بیشتر باشد، لیف یا نخ فلزی می‌گویند.

اگر لازم باشد که مواد اولیه در کارگاه دوباره ذوب شده پس از آلیاژسازی به صورت یکپارچه به شکل خاصی ریخته گری شوند و یا با آهنگری شکل بگیرند، مواد اولیه به صورت شمشهای سفارشی برای ذوب به کارگاه (کارخانه) وارد خواهند شد.

به عنوان نمونه آلیاژ فلزی مورد نیاز در ساخت بدنه خودرو به صورت حبه‌هایی که در شکل ملاحظه می‌کنید وارد کارخانه خودروسازی می‌شود.



تصویر زیر فرایندی را که در ایستگاه نورد کارخانه‌های اولیه به تولید پروفیل‌ها، و میله‌ها منجر می‌شود را نشان می‌دهد. اگر ارزش ریالی مواد اولیه وارد شده به کارگاه بالاست، علاوه بر سرپوشیده بودن انبار مواد اولیه برای امنیت و طبقه‌بندی و تاریخ‌گذاری انبار مواد اولیه کارگاه، حتماً اقدامات اولیه را انجام دهید.

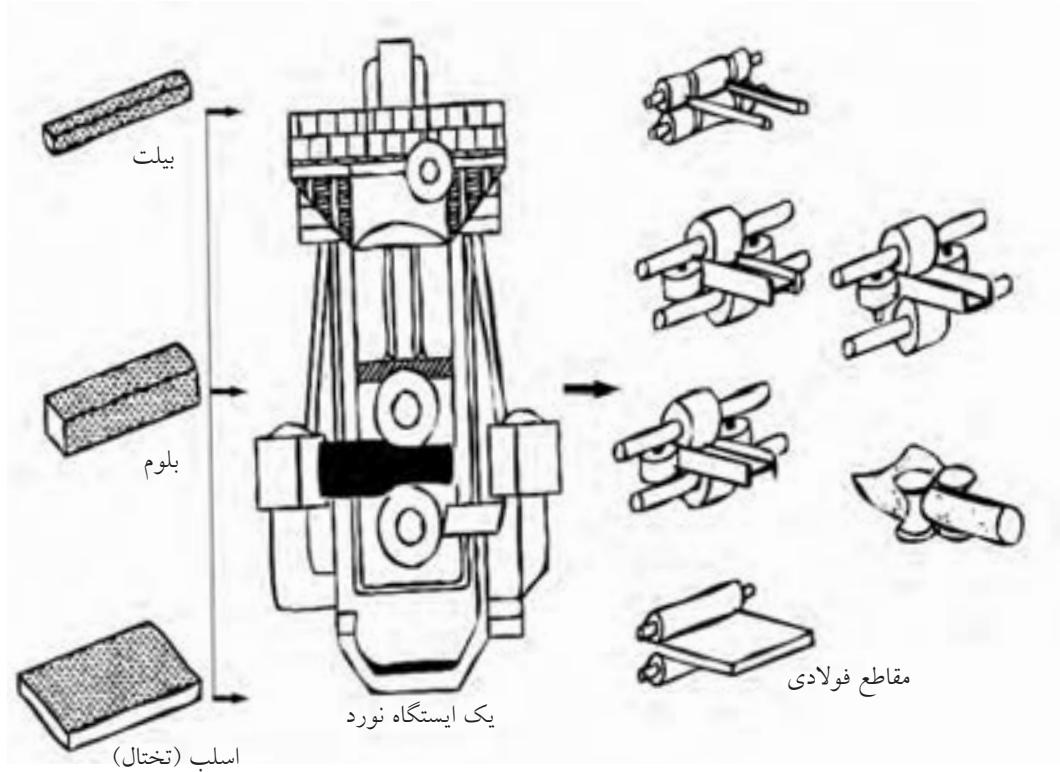


۲-۳-۱ مواد محکم (نرم)

- در مورد شکل زیر و جنس بدنۀ خودرو چه جمله‌ای به ذهن شما می‌رسد؟




میزان استقامت اجسام در مقابل نیروهای غیر ناگهانی و ادامه‌دار (پیوسته) را «استحکام»^۱ و ماده موردنظر را با ذکر عددی محکم می‌نامند. مانند نیروهایی که به پایه‌های پل یا کابل‌های آسانسور وارد می‌شوند.

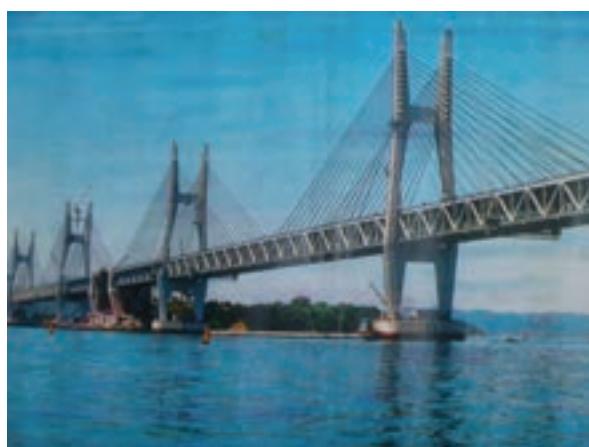

۱. Strength

در تصویر شمشهای طلا که مظهر سرمایه هستند و نیز پالت‌های چندلایه (ساندویچ) دیده می‌شوند که امروزه ارزش بسیار زیادی در صنعت پیدا کرده و بحسب نوع تا قیمت طلا یا گران‌تر نیز پیش رفته‌اند.

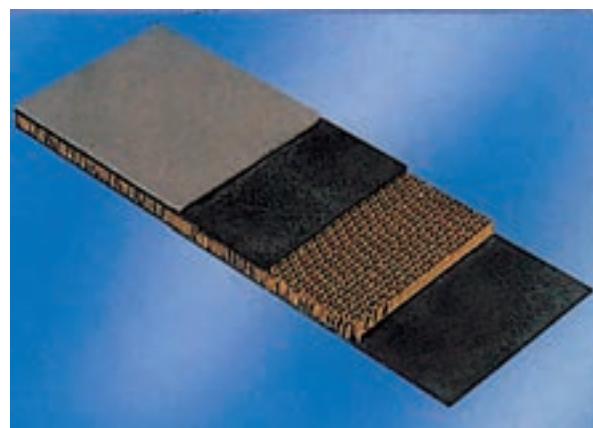

- در مورد ساندویچ‌های فلزی و کامپوزیتی تحقیقاتی را انجام و آن را به کلاس ارائه دهید.
- در مورد کاربر روی کامپوزیت‌ها در کارگاه فلزکاری تحقیقاتی را انجام دهید.
- آیا می‌دانید برخی از سازه‌های کامپوزیتی (ساندویچ شده) قادرند تا 1360°C را با تبدیل آن به 90°C تحمل کنند؟ (کاری که از عهدۀ هیچ فلزی بر نمی‌آید).

(استحکام و سختی) مورد نظر برستند. خاصیت «استحکام کششی» و «استحکام فشاری» فلزات به ما در شکل دهی و خم کاری آنها کمک می کند. همان گونه که شما می توانید به یک خمیر یا نان تازه شکل بدهید.



- در مورد جنس فلز برخی از کالاهای اطراف خود تحقیق کرده آنها را به صورت جدول ارائه کنید.
- چاقوسازان زنجانی دقیقاً بر روی چه آلیاژ فلزی کار می کنند؟



اگر جسمی را آنقدر بکشید تا از هم گسیخته شود، آخرین نیروی کششی را که تحمل کرده است «استحکام کششی» می گویند. در حالتی که «فشار» جای کشش را بگیرد «استحکام فشاری» و اگر هر دو با هم (متناوب) باشند «استحکام خستگی» را تعریف می کنند.

- در مورد روش تعیین میزان استحکام مواد تحقیق کنید.

شکل زیر آزمایش استحکام کششی را نشان می دهد.




استحکام برخی مواد که نشانه نرمی آنهاست (با محکمی که در زبان گفتگو استفاده می کنیم اشتباه نکنید) بسیار زیاد است. مثلاً یک جزء آزمایشگاهی از فلز طلا را تا سه کیلومتر می توان کشید بدون آن که از هم گسیخته شود. دانستن استحکام یک فلز برای کسی که قصد خم کاری، برش و تغییر شکل صنعتی آن را دارد بسیار ضروری است. تقریباً هیچ فلزی در صنعت به صورت خالص استفاده نمی شود. زیرا با خواص معدنی خود کاربرد چندانی پیدا نمی کند. فلزات را در هر مرحله استخراج و تهیئة شمش، پلیت یا پروفیل و میله (نیم ساخته ها) حتماً بايستی آلیاژ (ترکیب شیمیایی) کنند تا به خواص

◻ شنی (چرخ زنجیر) ماشین‌های راهسازی چه خواصی
باید داشته باشند؟



◻ تندیس‌ها و مجسمه‌هایی که در میدان‌های شهری،
 دائمًا تحت تأثیر باد و باران و آفتاب هستند چه خواصی
باید داشته باشند؟

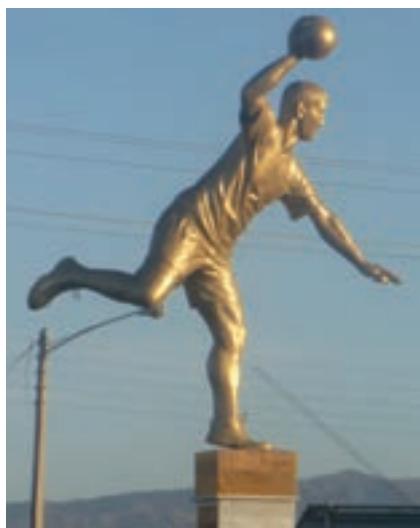

◻ خودروسازان در گذشته و حال، پیستون موتورها را از
چه جنسی می‌سازند؟ رینگ پیستون‌ها چطور؟



اگر خاصیت چکش‌خواری خوب (استحکام بالا)،
 باعث حساسیت به خوردگی و زنگزدگی شود، یا محیط
 کار کالا مرطوب باشد باید با آلیاژسازی این عیب را
 برطرف کرد.

◻ با کمک استاد زبان انگلیسی، معنی واژه‌ای را که بر
 روی قیچی یا انبردست و قاشق‌های غذاخوری حک
 می‌شود، پیدا کنید.



(مانند مس، آلومینیم، آلیاژ برنج و...) می‌نامند. (فلزات رنگین) آلیاژهای آهنی، چنان‌که در مثال‌ها آمد خود به دو گروه «فولادها»^۱ و «چدنها»^۲ تقسیم می‌شوند.

با افزایش درصد کربن موجود در آهن به تدریج از خاصیت چکش خواری آن کاسته شده و بر تردی و سختی آن افروزه می‌شود. تا آن‌جا که فولاد به تدریج با رسیدن درصد کربن‌ش به دو تا چهار درصد به چدن تبدیل می‌شود که جوش‌کاری و تراش‌کاری آن بسیار حساس‌تر از فولاد است.

خواص عناصر مختلف موجود در آلیاژهای فولاد و چدن متفاوت بوده و در رفتار قطعه فلزی خود را نشان می‌دهد. مثلاً بعضی از عناصر متخلخل بوده و قابلیت خود روغن‌کاری برای فلز را برای مصرف در مواردی که روغن‌کاری به دشواری انجام می‌شود، افزایش می‌دهند. مانند فلز مولبیدن که مقاوم‌ترین فلز در برابر سایش است.

(شکل‌های زیر را ببینید)



1. steel

2. Gray Cast Iron

امروزه با توجه به قدرت بشر در دست‌کاری خواص «مواد خام»^۳، تغییر خواص فلزات حتی در مقیاس میلیاردیم متر^۴ هم امکان‌پذیر شده است.

□ در مورد نانوتکنولوژی تحقیق و آن را ارائه کنید.



۲-۳-۲ مواد سخت (تُرد)

اگر مثالِ خمیر یا نان تازه را برای فلزات دارای استحکام بالا (مانند فولاد) به خاطر داشته باشد، برای فلزات با سختی بالا (مانند چدن) باید بیسکویت را که تُرد و شکننده است مثال بزنیم. درواقع تعریف «سختی»^۵ چنین است: سختی به بیان ساده، مقاومت فلز در مقابل نیروهای ناگهانی مانند سایش و خراش است. هرچه فلزی سخت‌تر باشد در مقابل نفوذ مقاومت بیشتری می‌کند. این باعث می‌شود که به هنگام شکستن به تُردی بشکند و از خود تغییر شکل چندانی نشان ندهند.

اگر در آلیاژ فلزی عنصر آهن (Fe) جزء اصلی باشد، آن فلز را «فلز آهنی» و در غیر این صورت «فلز غیر آهنی»

1. Row mat

2. Nano metr

3. Hard ness

رنگ و فرم جرقه‌ها در سنگ‌زدن قطعات نمونه

درصد مواد عناصر تشکیل دهنده آلیاز	شکل جرقه
C15 فولاد قابل آبکاری سطحی: ۰,۱۵C; ۰,۲۵Si; ۰,۳۷Mn شعاعهای مستقیم با دسته‌های جرقه کربن تأثیر کربن	
C45 فولاد قابل بهسازی: ۰,۴۵C; ۰,۲۵Si; ۰,۶۵Mn دسته جرقه‌های خارفرمی کربن تأثیر کربن	
C100 فولاد ابزارسازی: ۰,۱C; <۰,۲۵Si; <۰,۲۵Mn دسته جرقه‌های منشعب شده زیاد کربن تأثیر کربن	
فولاد ابزارسازی آلیازهای: ۰,۶Mn Si ۴ ۰,۶C; ۱,۰Si; ۱,۰Mn جرقه‌های متراکم کربن تأثیر کربن و سیلیسیم	
۴۵CrMoV ۶۷ فن: ۰,۴۵C; ۰,۲۵Si; ۰,۷Mn; ۱,۴Cr; ۰,۷Mo; ۰,۳V اشعة نازك با فرم سرپنه تأثیر کربن و مولبیدن	
فولاد ابزارسازی الیازی: ۱,۰۵W Cr ۶ ۱,۰۵C; ۰,۲۵Si; ۱,۰Mn; ۱,۰Cr; ۱,۲W اشعة نازك با انتهای اسپری فرم تأثیر ولفرام	
۴۵WCrV ۷۷ فولاد گرم کار: ۰,۴۵C; ۱,۰Si; ۰,۳Mn; ۱,۱Cr; ۰,۲V; ۰,۲W با دسته جرقه‌های کم کربن، در انتهای چماق روش تأثیر ولفرام و سیلیسیم	
X ۲۱۰CrW ۱۲ سرداکار: ۰,۳Si; ۰,۳Mn; ۱۲Cr; ۲,۱C; ۰,۳Mn; ۱۲W دسته گدجم کوتاه در حالت سخت شده با دسته جرقه‌های کربن زیاد تأثیر ولفرام و کربن	
۸۱۸-۰-۱ فولاد تندیر: ۰,۷۵C; ۱,۸W; ۱,۷V; ۴,۲Cr اشعةهای منقطع با جرقه‌های کروی شکل کم کربن تأثیر وانادیم و کرم	

برنج نیز خاصیت خود روغن‌کاری دارد.

□ چند مورد از مصارف برنج (پرنگ) در کارگاه را جستجو کنید.

□ در مورد خواص نیکل (فلز سکه‌ها)، کُرم (سختی‌ساز)، منگنز (استحکام‌ساز) تنگستن (سختی‌ساز)، مولبیدن (مقاوم‌ساز به خوردگی) و وانادیم (منظم‌کننده دانه‌ها) نموداری درختی رسم کرده و ارائه دهید.

در کارگاه فلزکاری شما، وسیله‌ای برای شناسایی دقیق آلیاز فلز وارد شده به عنوان مواد اولیه یا خام وجود ندارد. ولی در کارخانه‌های بزرگ این وظیفه بر عهده واحد کنترل کیفیت (QC)^۱ مواد اولیه یا واحد (R&D)^۲ یعنی واحد تحقیق و توسعه است که از آزمایشگاه مواد برخوردارند.

در کارگاه فلزکاری روش شناسایی تخمینی آلیازها روش «آزمون جرقه» یا «جوش‌پذیری همسان» است.

□ زیر نظر مریبی سنگ فرز دستی را با احتیاط به تکه فلزهایی که در گیره محکم شده‌اند نزدیک کرده و قسمت‌هایی از مفتول یا ورق (پلیت) را سنگ بزنید (هرگز این کار را روی قطعات کوچک که احتمال پرش آنها از زیر سنگ وجود دارد و در گیره ثابت نشده‌اند انجام ندهید).

□ دوربین با کیفیت ۱۴MP (۱۴ مگاپیکسل یا بالاتر) را آماده کرده و از جرقه‌های قطعه عکس‌برداری کنید (با تغییر زاویه).

□ عکس جرقه‌های خود را با جداول استاندارد جرقه که در صدهای (حدودی) عناصر هر اثر جرقه را مشخص کرده‌اند مقایسه کرده، نتیجه را ثبت کنید.

1. Quality Control

2. Research and Development

در شیوه آزمون جوش پذیری، قانونی که بر روش آزمون حکم فرماست، جوش ناپذیری یا بدجوشی فلزاتی است که جنس مشابهی ندارند.



جوش پذیری آسان مواد هم جنس و جوش ناپذیری غیر هم جنس‌ها

□ دو تکه فلز نسبتاً مشابه را از انبار (یا جستجوهای خود) تهیه و با نظر مربی و الکترود مشخص، اقدام به درز جوش آنها کنید.

اگر الکترود شما معمولی باشد و از کمک یک جوش کار ماهر نیز بهره ببرید، او می‌تواند در مورد مشابه یا غیر مشابه بودن عناصر دو قطعه برای شما اظهار نظر کند.



به هنگام انجام آزمون جرقه بر روی گیره رومبیزی، از گروه خود بخواهید تا به کمک یک پارچه برزنی تیره یا تخته سیاه متحرک زمینه عکس‌ها را تیره کنند تا جرقه‌ها به خوبی تصویربرداری شوند.



کم کربن



پر کربن



چدن



فلراد زنگ نزن



نقشه ساده‌ای از اجزاء (با دست آزاد) ترسیم و طرز عمل (طرح‌واره) آن را بنویسید.

۲-۴ تهیه میز کار و گیره مناسب

به جاقلمی به تصویر درآمده در شکل دقت کنید. یک مزیت و یک اشکال را بنویسید.

آیا می‌توانید قسمت‌های چوبی را مجدداً ساخته و با کمک فنر گیره لباس، گیره خود را تکمیل کنید.
یک گیره مناسب باید بتواند قابلیت‌های بالاتری نسبت به گیره لباس داشته باشد.

نگهداری مطمئن و محکم، صدمه‌نزندن تا حد ممکن به قطعه کار، ضربه‌گیری، راحتی باز و بست، وزن و قیمت کم، حجمی کوچک و سرعت باز و بست از جمله توانمندی‌های یک گیره مناسب است.
گاهی گیره‌ها مطابق شکل وظیفه همراه بری را هم به عهده می‌گیرند و به این ترتیب قطعات کار از مقابل صنعت گر عبور داده می‌شوند تا او بتواند با سرعت به انجام یک کار خاص روی آنها بپردازد.



-
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....




گیره‌های چوبی لباس را تهیه و تعدادی را از هم تفکیک (بازکردن اجزاء) کنید.




اگر گیرهای برای گرفتن قطعات داغ طراحی می‌کنید، باید کارگیر(فك)های آن از مواد مقاوم به حرارت ساخته شوند.

■ در مورد تصویر حاضر (پرس و گیره عظیم آهنگری) و حرکت‌های احتمالی ابزارها و گیره آنچه به ذهستان می‌رسد بنویسید.

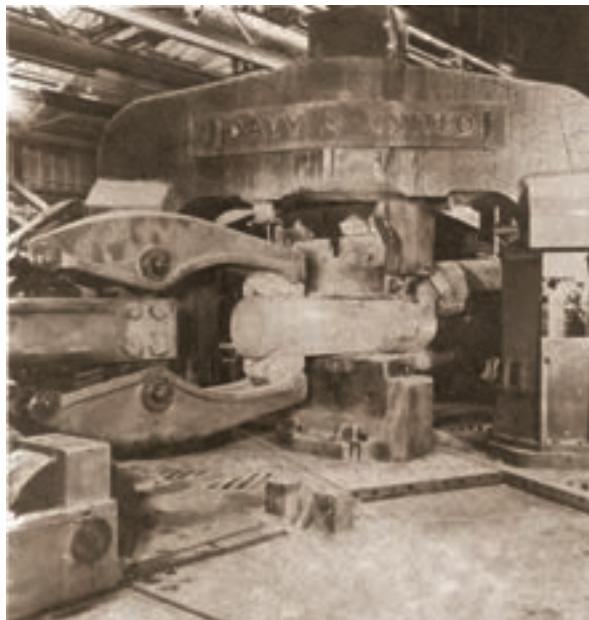


..... ■ با توجه به تصاویر و گیرهای موجود در کارگاه خود، طرح ساده‌ای از گیره‌ها را رسم و اجزای آن را بنویسید.

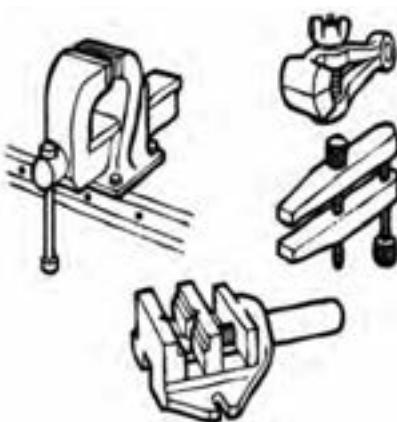

شكل زیر به خوبی نشان می‌دهد که نقش گیره‌های مناسب برای گیرایی قطعات کار سنگین (یا کارهای سنگین) تا چه حدی حیاتی است.




همچنین باید بدون توجه به ساختمان گیره‌های کارگاه خود، فکرتان را در مورد طراحی گیره‌ها برای نگهداری انواع قطعات کار باز گذاشته، برای مبحث گیره رومیزی طرح‌هایی را آماده و به مرتبی نشان دهید.

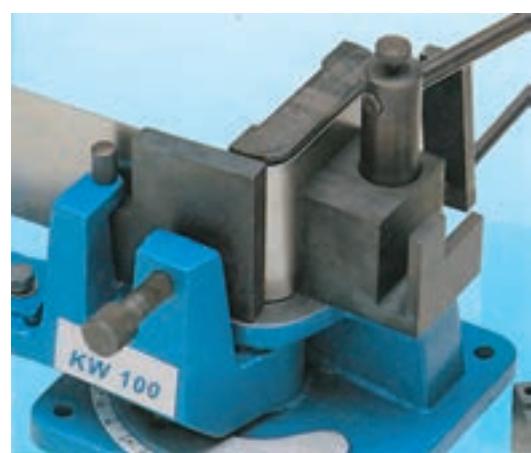

گیره‌های مختلف از نظر شکل ظاهری اسامی متفاوتی نیز دارند. آیا می‌توانید چند نوع گیره را نام ببرید؟ مثلاً: گیره سوسماری گیره‌ای است با سوراخ‌های بلند (باگت) و ارتفاع کوتاه (نسبت به گیره رومیزی) که نصب و استفاده از آن را برابر روی میز ماشین‌های ابزار ساده‌تر می‌کند.



- تحقیق کنید که چرا جنس گیره‌های کارگاهی از چدن انتخاب می‌شود؟
- چند نوع کیفیت سطح بر روی گیره‌ها مشاهده می‌کنید؟
- بیشترین خرابی گیره‌های کارگاهی در کجا اتفاق می‌افتد؟

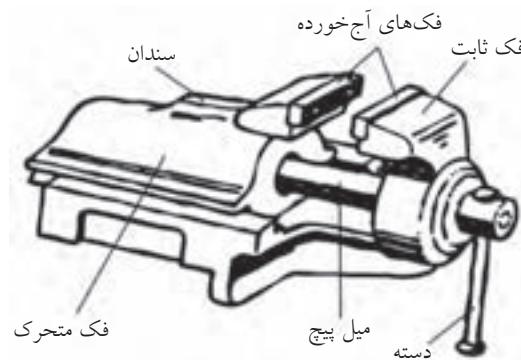

- دوربینی تهیه کرده و از انواع گیره‌هایی که در کارگاهها و ابزار فروشی‌های اطراف خود می‌شناسید، عکس‌هایی تهیه و آنها را از نظر ساختمان با هم مقایسه کنید.



□ موضوع تصویر چیست؟

.....

□ مشکلی که وجود دارد چیست؟

.....

□ پیشنهاد داده شده در تصویر را بنویسید.

از آنجایی که در کارگاه‌های آموزشی معمولاً، جمعیت زیادی از هنرجویان حضور دارند، گیره‌های رومیزی بین افراد تقسیم می‌شود و برای ابزارهای آنها روی میز کارگاه نقش مرکزیت دارد. گیره‌ای که در غیر لحظات مصرف، فک‌های بسته و ظاهر تمیزشده از بُراوهای داشته باشد، درواقع انحصاری بودن خود و لزوم حفظ حریم شخصی شما را نشان می‌دهد.




□ به هنگام نصب گیره خریداری شده بر روی میز، کدام قسمت و چه موقعیتی را باید انتخاب کنیم؟

الف) سمت راست گیره آزاد باشد.

ب) سمت چپ گیره آزاد باشد.

ج) ارتفاع نصب گیره (ارتفاع میز) مناسب باشد.

د) همه موارد.

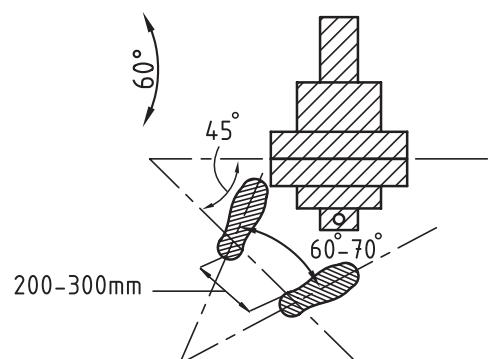

شكل زیر را به دقت نگاه کنید.



به این ترتیب از گیره‌های رومیزی فقط برای تغییر شکل تسمه‌ها و ورق‌های نازک استفاده خواهد کرد و ضربه‌های صدمه‌زننده به پیچ گیره زیاد نخواهد بود.




بنابراین تا جای ممکن برای کارهای خشن و خاص از گیره‌های خاص همان کارها استفاده کنید. (مثلًاً برای نگهداری قطعاتی که قصد جوشکاری آنها را دارید، از گیره معمولی روی میز استفاده نکنید).




شکل زیر طرحی ساده برای نگهداری قطعات به هنگام جوشکاری را نشان می‌دهد که از افتادن قطرات مذاب بر روی گیره (گران‌قیمت) رومیزی پیش‌گیری می‌کند.



ابزارهای مخصوص خمکن، ساختمان پیچیده‌ای ندارند و ساخت آنها زیر نظر مربی از عهده هنرجوی علاقه‌مند برمی‌آید.

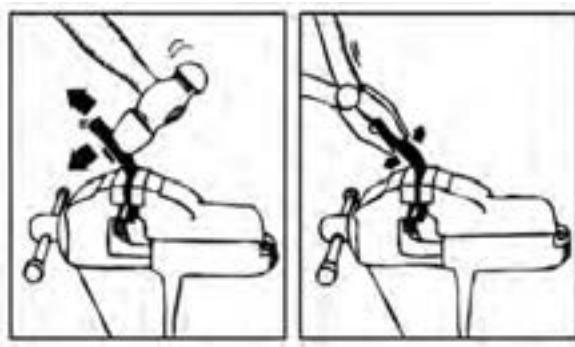

میز کار با ارتفاع نامناسب، نخستین عامل خستگی صنعت‌گران مشغول کار در کارگاه‌های است. باید همچنان که در بخش ۱-۱-۳ (محیط «ویژگی و اینمنی») آمد، فاصله آرنج دست شما از بالاترین نقطه گیره نصب شده بر روی میز بین ۵ تا ۸ سانتی‌متر باشد و اگر چنین نیست از گیره‌های ارتفاع متغیر استفاده کنید (شکل را ببینید). همچنین آزادی عمل کافی در کار با میز خود باعث آرامش روانی خواهد شد. عایق‌کاری زیر پا و نور مناسب روی سر شرایط را بهینه خواهد کرد.

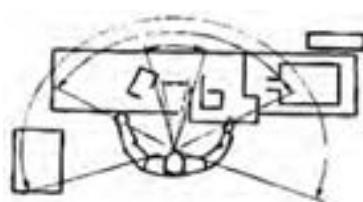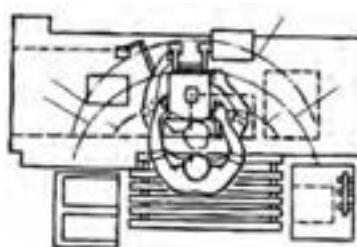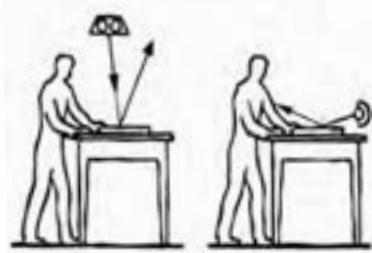

□ برای آنکه همواره به بهترین ابزارهای کار دسترسی پیدا کرده و کار خود را در بالاترین استاندارد انجام دهید، هر هفته در روش‌های بهبود فرایند کار خود جستجوی مستمر کنید. شکل زیر را که ساخت آنها به عنوان پروژه کارگاهی، میسر است، ایده‌های خوبی برای طراحی گیره‌های خاص (جیگ)^۱ به شما می‌دهد.



1. Jig

همچنین فَنس (توری فلزی) کشیدن بین پایه‌های میز کارگاهی (و سپس استفاده از کفی ورق)، می‌تواند علاوه بر ایجاد کمدهای ابزار و لباس عمومی از انتشار صدا از زیر میز کارگاه بکاهد.



در طراحی میز کار باید ترتیبی داد که انجام هم‌زمان ارْه کاری، سوهان‌کاری و سوراخ‌کاری روی آن میسر باشد.

□ در مورد میز و گیره‌های متحرک تحقیق کنید.




□ براساس علاقه و تجربه احتمالی، گزارشی از میز

موکت پرچ کردن روی میز کارگاه در کاهش صدای گذاشتن و برداشتن ابزارها بر روی آن راه‌گشاست ضمن این‌که به شما یادآور می‌شود که برای چکش کاری به جای میز کارگاه از «سندان»^۱ استفاده کرده با صدای «ناهنجر» همکاران خود را نیازارید. ابزارهای اضافی خود را نیز در کشوهای میز یا در دراورهای کارگاهی جا دهید.



□ برای این تصویر چه توضیحی دارید؟

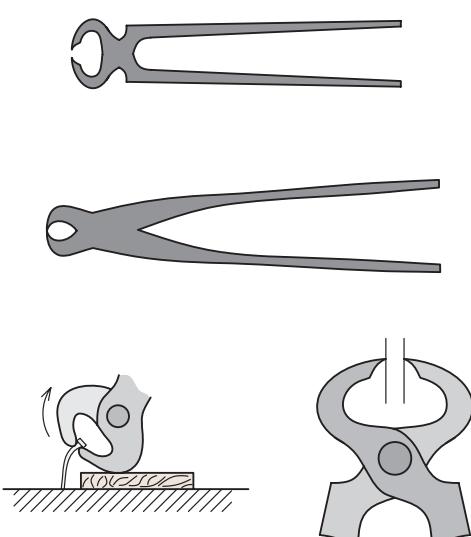


^۱. Anvil

□ تحقیق کنید که میز کارهای مغناطیسی برای کاربر روی چه قطعاتی استفاده می‌شوند.



کارهای خاص مانند میز منبت‌کاری، میز طلاسازی، میز ورق‌کاری و... تهیه کرده آن را به کلاس ارائه دهید.

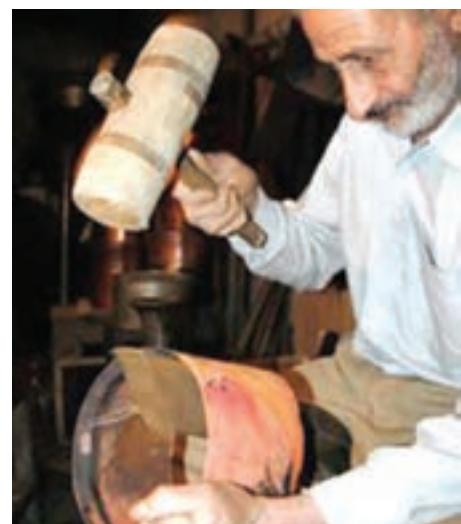

۲-۵ تهیه ابزار مناسب

□ هنگامی که یک پیچ‌گوشتی درشت را برای پیچ دوسوی ریزتری استفاده می‌کنید، چه احساسی داردید؟ به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟

.....
.....
.....

از آنجا که (مطابق شکل زیر) مهندسان ماشین‌ساز برای استفاده سریع‌تر و بهتر از میز ماشین‌های ابزار، طرح آنها را تغییر داده و مثلاً بر سطح آنها شیارهای T‌شکل (برای بستن پیچ‌های مهره‌دار) ایجاد کرده‌اند یا آنها را به تکنیک جذب مغناطیسی قطعه مجهز شده‌اند، شما نیز می‌توانید براساس کار خاص خود در کارگاه صنعتی، میز کار خاصی را طراحی کنید که منحصر به‌فرد شما باشد و کارکردن را ساده‌تر کند (شکل را ببینید).



▣ در مورد علت استفاده از کامیون‌های فوق سنگین در معادن به جای چهل کامیون معمولی تحقیق کنید.



مثال جایگزینی شیر اهرمی به جای شیر فلکه‌ای و تأثیر بسیار زیاد آن در صرفه‌جویی وقت و هزینه در خاطرтан هست؟

▣ در مورد جایگزینی «زیپ‌ها» یا «دکمه‌ها» تحقیق کنید. آیا زیپ هم توانسته است مانند شیر اهرمی در همه جا یک ابتکار پر ارزش باشد؟



واقعیت این است که آنچه بیش از استفاده نامناسب از ابزار، به اتلاف وقت صنعت‌گر می‌انجامد، استفاده از ابزار نامناسب است. زیرا علاوه بر دیرتر یا پرهزینه‌تر شدن مسیر رسیدن به مقصد، صدماتی نیز به قطعه‌کار (کالا) وارد می‌شود و حتی ممکن است ناگزیر از تهیه مجدد آن باشیم. ابزار مناسب مانند کلیدی است که به درستی انتخاب شده و در اولین اثرگذاری موفق به انجام کار می‌شود. اما فقط انجام سریع کار نباید ملاک باشد و برای انتخاب ابزار اقتصادی باید کمی حوصله کنید.



ابزار مناسب و استاندارد دارای چه ویژگی هایی است؟
ابزارهای استاندارد، اغلب در کلاس کار خود دارای
اندازه های متفاوت هستند.

□ ابزاری که در شکل زیر ملاحظه می کنید، برای چه
کاری استفاده می شود؟ (به فک ابزار نگاه کنید)



■ با توجه به تصاویر و با کمک مربی، نام، وظیفه و مراحل کار ابزارهای نمونه را نوشه از بین آنها ابزارهای استاندارد را (که سایزبندی و سطح تماس یا دهانه مناسب شده دارند) پیدا کنید.




ابزارهای استاندارد همچنین اغلب سطح تماس مناسب شده‌ای با قطعه کار دارند و به خاطر تحولی است که در طول سالیان ساخت آن ابزارها در شکل ظاهری و لبه‌ها داده شده است.




البته این (یکپارچگی جنس ابزار) به شرطی است که از آسایش کار با ابزار کاسته نشود و بر وزن آن نیز افزوده نگردد. در واقع سفتی ابزار و سیفته^۱ (آسایش کار) آن باید همواره حفظ شوند.

در شکل زیر سپر محافظ آکوستیک ابزار پرچ کن، از انتقال مستقیم امواج صدا به صنعت‌گر پیش‌گیری می‌کند.

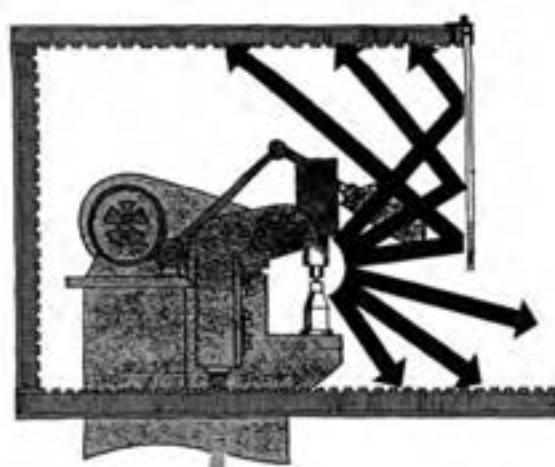

^۱ آسایش سیستم؛ SYS. Safty

به هنگام طراحی ابزار، تلاش می‌کنند که از حداقل اجزاء تشکیل شده باشد. زیرا در این صورت بر روی جنس ابزار تمرکز بیشتری را می‌توان اعمال کرد و عمر ابزاری که قطعات کمتری دارد، بیشتر خواهد بود. حتی اگر کار همسانی را انجام بدنهند.

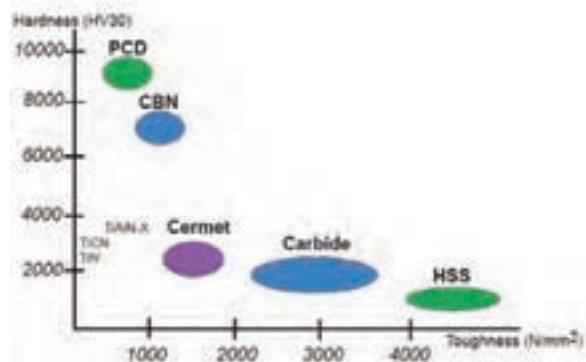

■ نمودار بالا را با کمک مرتبی تحلیل کنید (موضوع: مواد بسیار سخت ابزاری)

■ ساختمان یک فازمتر یا یک ابزار چندقسمتی دیگر را ترسیم، تشریح و در مورد احتمالات خرابی اجزاء پیش از کل ابزار، گزارشی را ارائه دهید.



انباردار و سرپرست کارگاه) تهیه و آنها را بر اساس حساسیت (نه الزاماً قیمت) دسته‌بندی کنید.

آیا ابزارهای حساس در جای مخصوص و با رعایت دوره خاص نگهداری و تنظیم حفاظت می‌شوند؟

□ کدام قسمت‌های یک جرثقیل سنگین کار، نیاز به برنامه منظم نگهداری و تنظیم (تعوییر) (نت) دارند؟



توقع شما از توانایی‌های یک ابزار، یعنی قدرت کاری، سرعت عملکرد و عمر مفید بر اساس دفترچه راهنمای ابزار است. ولی باید دانست که تحقق اطلاعات دفترچه راهنمای (گارانتی و وارانتی)^۱ فقط در صورت نگهداری صحیح و تنظیم و تعوییر به موقع است.

ابزارها به لحاظ کارایی و حساسیت با یکدیگر متفاوت‌اند. پس در شیوه نگهداری و احتمالاً تنظیم و تعوییر (نت)^۱ آنها نیز باید روای متفاوت و برنامه‌ریزی شده‌ای را در پیش گرفت.



تصویر، یک شابلون رنده پیچ را نشان می‌دهد که با توجه به زبانه‌های بسیار زیاد و شماره‌بندی شده‌ای که دارد، مشخصاً جزو ابزارهای حساس به شمار می‌رود. ولی به دلیل نگهداری نامناسب یا در هم‌جواری ابزارهای خشن دچار پوسیدگی شده است.



□ لیستی از ابزارهای کارگاه فلزکاری (با کمک مربي)،

۱. Garanty & Waranty

۱. نت؛ نگهداری و تنظیم و تعوییر



از تهیه ابزارهای «چندکاره»^۱ تا حد ممکن خودداری کنید. زیرا این گونه ابزارها بیشتر برای کار در سایت (محیط باز و غیر کارگاهی) طراحی شده‌اند و کیفیت چندان بالای ندارند. حتی در کارخانه‌های بزرگ هم برای استفاده از ماشین‌های ابزار، ماشین‌های خاص را به ماشین‌های یونیورسال ترجیح می‌دهند.



به این ترتیب می‌توان ابزارها را به دو گروه ابزارهای عمومی و ابزارهای مخصوص دسته‌بندی کرد.



ابزارهایی را که برای کارهای خشن و غیر معمول در نظر گرفته‌اید از سایر ابزارها جدا نگهداری کنید تا روحیهٔ بی‌همیتی و سهل‌انگاری در مورد ابزارهای سالم را به شما تلقین نکنند.

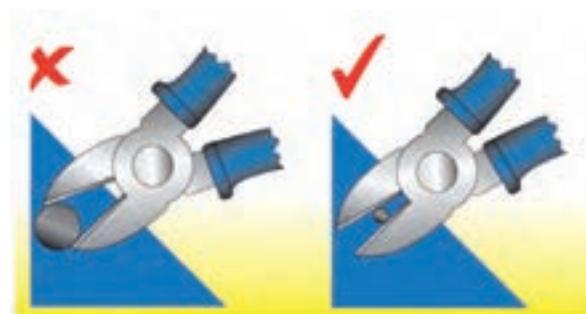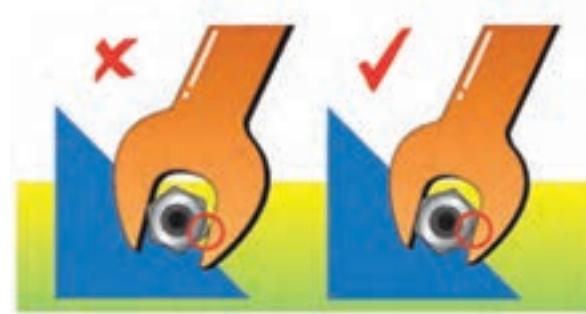

¹. Universal

مخصوص (خمکاری) توسط صنعتگر ساخته شده ملاحظه می‌کنید.

■ طی یک تحقیق برای طراحی ابزارها، سیستم‌های



حرکتی مثل چرخ دندنه، چرخ زنجیر، و چرخ تسمه‌ها را با هم مقایسه و مزایا و معایب هریک را ارائه دهد. (از کتاب جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی و کتاب طراحی مکانیزم‌ها برای طراحان و ماشین‌سازان کمک بگیرید).



■ در شکل‌های زیر ابزارهای عمومی و ابزارهای خاص یک حرفه (تعمیر خودرو) را تشخیص می‌دهید؟



تعمیرگاه‌های مجاز خودرو مملو است از ابزارهایی به نام «ابزار مخصوص» که هریک شماره خاصی دارد.

■ در تحقیقی گسترده و گروهی، لیستی از ابزار مخصوص‌های رشتۀ خود را با کمک مربی تهیه و نمودار یا جدول تهیه شده را در کارگاه نصب کنید.


در شکل، تکیه‌گاه ساده‌ای را که به عنوان ابزار

■ با توجه به تصاویر (پیچ و چرخ حلقه‌زن، ربات باز و بست پیچ شش گوش، لقمه یا کفشه‌کاری اریب، قیچی برش لوله‌های پلاستیکی، دستگاه منگنه‌زنی دستی و ابزار خشاب‌دار میخ‌کوبی) با کمک مربی طرز کار هریک را از روی تصاویر و متابع دیگر بازخوانی و ارائه دهید.

آیا این طرح‌ها برای شما جالب هستند؟



اگر به روش‌های کلی تولید حرکت یا نگهداری اشیاء یا انتخاب و جداسازی اشیاء که در مجموع «mekanizmeha» گفته می‌شوند، آشنای شوید، با کمی اطمینان به نفس و البته تحقیق و مشورت می‌توانید خود طراح ابزار و ماشین‌آلات ابزار باشید.

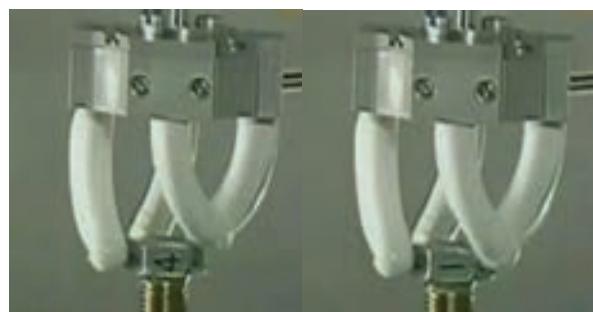

در بخش اندازه‌گیری، خطکش‌ها، خطکش‌های دقیق، خطکش‌های دولایه مستقیم (کولیس) و خطکش‌های دولایه پیچی (ریزسنج) و ابزارهای مدرن بادی، صوتی و نوری را می‌توان برای تحقیق شما صنعت‌گر کوشاییست کرد. و در بخش اندازه‌گذاری، قوانین اندازه‌گذاری در نقشه‌ها و شابلون‌های انجام دقیق‌تر این کار و نیز ابزارهای سوزنی مانند سوزن خطکش، پرگار فلزی و سمبه‌ها برای اندازه‌گذاری روی قطعه کار را جهت تحقیق پیش‌زمینه فصل‌های بعدی کتاب معرفی می‌کنیم.

اهمیت ابزارهای حساس اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری که در مراحل بالاتر به نرم‌افزارهایی برای طراحی بسیار دقیق کالا تبدیل می‌شوند و سخت‌افزارهای مُدرن را به کمک می‌گیرند، وقتی بیشتر آشکار می‌شود که با مواد اولیه بسیار گران قیمت روبه‌رو هستیم. شکل زیر نرم‌افزار مخصوص اندازه‌گیری ابعاد و جایگذاری جواهرات گران قیمت در کنار یکدیگر را نشان می‌دهد.



□ ابزارهای مخصوص دیگری را در قالب تحقیق به کلاس درس خود معرفی و به این بخش کتاب اضافه کنید. اگر طرح شما برای یک ابزار در مجموع کارهایی که از پس آن بر می‌آید، اقتصادی باشد (بانکابل)^۱، مطمئناً باشید که سرمایه‌گذارانی برای حمایت از تولید آن را پیدا خواهید کرد. شکل زیر بزرگ‌ترین ابزار حفاری معادن روباز جهان را نشان می‌دهد که با جایه‌جایی بین شهرهای مختلف از این سازه بیست و چند متری استفاده می‌کنند.



۲-۵ اندازه‌گیری^۲ و اندازه‌گذاری^۳

از جمله ابزارهای مورد استفاده در کارگاه فلزکاری و کلاس‌های پیرامونی آن (که به آن علوم «پیرافلزکاری» (پیرامون فلزکاری) می‌گویند)، ابزارهای مخصوص اندازه‌گیری از روی کالا یا نقشه کارگاهی وارد شده به کارگاه و اندازه‌گذاری روی نقشه یا روی قطعه کار هستند.

-
1. Bankable
 2. Measuring
 3. Dimansion

□ با توجه به تصاویر، اگر مواد خام اولیه وارد شده به کارگاه یا سایت کاری ما با فشار بسیار زیاد، کلاف، حلقه (کویل) و یا بسته‌بندی شده باشند، هنگام بازکردن و قطع کردن مقدار مورد نیاز به چه اطلاعاتی نیازمندیم؟



۲-۵-۲ قطع کردن

□ با شنیدن واژه قطع کردن (بریدن) برای مواد، چه روش‌هایی به ذهنتان می‌رسد؟

.....

.....

هنگامی که بر اساس سه ابزار طراحی (سه میم «3M») یعنی محاسبه^۱، موادشناسی^۲ و مکانیک^۳، طرح واره ساخت و یا تولید کالایی را تهیه کردیم، برای اجرای آن نیازمند انتخاب یک مسیر استاندارد و قابل تکرار (تولید) خواهیم بود. استاندارد آلمانی «DIN 8580» روش‌های تولید کالاهای صنعتی را چنین تقسیم‌بندی می‌کند:

(۱) شکل‌گیری: مثل بافت‌ن الیاف

(۲) شکل دادن: مثل آهنگری

(۳) بریدن: مثل جداکردن با گوه

(۴) اتصال: مثل جوش‌کاری یا پرچ‌زنی

(۵) پوشش دادن: مثل آب‌کاری

(۶) تغییر خواص مواد: مثل سخت‌کاری

ما در این کتاب بر اساس مراحلی که واقعاً در اغلب کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی اتفاق افتد و منجر به ساخت یک سفارش یا تولید یک محصول می‌شوند، این دسته‌بندی بین‌المللی را در چهار محور خلاصه کرده‌ایم تا دریافت و تجربه آن برای هنرجوی فلزکاری ساده‌تر باشد. زیرا امکانات آموزشی هرگز با صنعت یکسان نخواهد بود.

□ خصوصیات لازم برای ابزاری که بتواند مواد خام اولیه ورودی به کارگاه را برای شروع فرایند در اندازه‌های مورد نیاز برش بزند، با کمک مریبی لیست کنید.

1. Mathematic

2. Metalurgy

3. Mechanical Eng

درآمده‌اند. این مرحله از تولید شامل پرسکاری، خمکاری و ضربه‌زنی است که نکات ایمنی خاص خود را دارند.



□ پیش از مطالعه فصل‌های اختصاصی کتاب در مورد نکات ایمنی لازم برای هر بخش اطلاعات و نمودارهایی را تهیه کنید.

۲-۵-۴ کمک‌دن و جداکردن

□ لیستی از ابزارهایی را که به کمک آن می‌توان براده‌هایی از قطعه جدا کرده و آن را به محصول نهایی نزدیک کرد تهیه کنید. آیا بین آنها ابزار بهتر یا بدتر وجود دارد؟
ایده ماشینی کردن استفاده از بعضی ابزارها چگونه به وجود آمده است؟

□ چرا برخی روش‌های جداکردن هنوز چندان ماشینی نشده‌اند؟ مانند شابرزنی، منبتکاری و...

□ ابزارهای جداکردن اضافات (براده‌ها) چه خصوصیت‌هایی باید داشته باشند؟

یکی از بیشترین موارد آسیب‌دیدگی در بین صنعت‌گران، آسیب‌هایی است که به هنگام بریدن مقدار مورد نیاز از مواد اولیه رخ می‌دهد. این مسئله اغلب به خاطر عدم مشورت صنعت‌گر با تولیدکننده مواد اولیه در مورد روش قطع کردن و قطعه‌قطعه‌سازی است.

□ به نظر شما برای بازکردن کویل (قرقره) ای از ورق فولادی تحت فشار بسیار زیاد پیچیده شده است (و به دور آن تسممهای فولادی انداخته شده) از اشعه برش‌کاری می‌توان استفاده کرد؟



□ در یک کارگروهی و با مشورت گرفتن از مربی، روش برش میل‌گردها، ورق‌ها و پروفیل‌های واردشده به کارگاه فلزکاری را انتخاب کرده موارد ایمنی کار برش و تقسیم مواد اولیه را لیست کنید.

۲-۵-۳ شکل دادن

بسیاری از کالاهای صنعتی با اشکال متنوع خود، شباهتی به مواد اولیه کارگاه و کارخانه ندارند. آنها در نخستین مراحل تولید با کشش یا فشار، طرح داده شده و به شکل کلی

■ با توجه به تصاویر از چه روشی برای مقابله با مشکل کُندشدن ابزارهای برش استفاده می‌شود؟

- الف) تغییر و بهبود جنس لبه‌های برنده
- ب) چند قسمتی ساختن لبه‌های برنده
- ج) تغییر و بهبود زوایای لبه برنده
- د) همه موارد



■ چه ملاک‌هایی برای انتخاب روش‌های مختلف براده‌برداری پیدا کرده‌اند؟

بخش اعظم فرایند فلزکاری در بیشتر کارگاه‌ها، تغییر شکل مواد اولیه از طریق جدا کردن قسمت‌های اضافی است که به آن براده‌برداری می‌گویند و ابزارهای بسیار متنوعی در این بخش وجود دارند. در این بخش کشیدن و یا له کردن مطرح نمی‌شود و «کندن» اصل فرایند است. و این یعنی آن که یک فرایند ناگهانی مانند پرس کاری جان صنعت گر را تهدید نمی‌کند. بلکه اغلب فرایند مستمر و تدریجی براده‌برداری است که می‌توان با هشیاری در طول فرایند، از تمام خطرهای احتمالی آن پرهیز کرد.

البته ایراد اصلی درگیری تدریجی ابزارها با قطعه کار (در نبود کشش و فشار ناگهانی) کُندشدن ابزارهای است.



۲-۵ اضافه کردن و تکمیل

اگر پس از تولید کالا به روش های شکل دهی و برآهه برداری، برای کامل شدن محصول، نیاز به اضافه شدن قسمت های دیگری به آن باشد، باید از ابزارهای اضافه کردن استفاده کنیم. همچنین گاهی محصول چند تکه نیست اما برای بهبود ظاهر یا خواص باد آن را با مواد دیگری پوشاند یا عمر و خواص کاری آن را افزایش داد.



■ برای قرار گرفتن اجزای یک کالا در کنار هم و بدون آسیدیدگی یا عمر کوتاه، چه نکاتی را قبلً باید در نظر گرفته باشیم؟

■ روش های اتصال قطعات یک محصول چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

■ آیا می توان در مرحله تکمیل کالا، در ظاهر اجزای آن در جهت جلب رضایت مشتریان خاص تغییراتی ایجاد کرده و نقشه کارگاهی قطعه کار را رعایت نکرد؟ در مورد خودروسازی در کشورهای در حال توسعه و صنعت «تیونینگ»^۱ تحقیقی را به صورت گروهی انجام و آن را در کلاس ارائه دهید.



۲-۶ تدارک زمینه تمیز کاری اولیه

اگر به کتاب های فنی مختلف مراجعه کنید، در شروع تمام فرایندهای ساخت یا تولید احتمالاً جای یکی از مهم ترین کارهای صنعتی خالی است. و شاید همین یک مورد کافی باشد تا جمله سوئیچر و هندا را به خاطر آوریم؛

■ در مورد عمر بیشتر لبه های ابزارهای اصلی کارگاه خودرو تحقیق کنید. آیا روش خاصی برای افزایش عمر

1. Tuning

۲-۶-۱ تمیز کاری اولیه قطعه کار

اگر مواد اولیه کارگاه فلزکاری را از آلودگی‌ها، زنگار و خوردگی‌های احتمالی پاک کنید، مواد یکدستی خواهید داشت که مشخصات آن با مشخصات جداول شما در نقشه اجرایی مطابقت بیشتری خواهد داشت. بنابراین احتمالاً کالا و محصول شما نیز به آنچه مشتری می‌خواهد نزدیک‌تر خواهد بود.

در کارگاه فلزکاری، مواد اولیه غالب، ورق‌ها و مفتول‌های فولادی هستند. عمدت‌ترین مشکل این مواد از نظر سطحی و قبل از کار، اکسیده شدن یا همان زنگزدگی است.

■ تحقیق کنید که چه فلزاتی زنگ نمی‌زنند. آیا آب، چوب و شیشه یا پلاستیک زنگ می‌زنند؟ خود شما چطور؟ آیا زنگ مواد مختلف مانند رنگ (اکسید) فولاد قابل روئیت و مضر است؟ اگر با روشی خاص جلوی زنگزدگی فولاد و چدن گرفته نشود (یعنی عوامل محیطی سه‌گانه رطوبت، حرارت و هوا از فلز دور نشوند)، زنگزدگی تا تبدیل کامل قطعه فلزی به سنگ فلز ادامه می‌یابد. در فرایند زنگزدن (اکسیده شدن) که به خاطر ترکیب شدن با اکسیژن به آن سوختن هم می‌گویند، مقداری حرارت آزاد می‌شود.



حال اگر بخواهیم این اکسیژن را جدا کنیم (فرایند احیا) باید حرارت را به قطعه بازگردانده و زنگزدایی کنیم. نقطه ذوب زنگ فلزات از نقطه ذوب خود آنها به مرتب بیشتر است و در نتیجه انتخاب این روش تمیزکاری، مواد خام دوباره ذوب خواهند شد که ما تمایلی به این کار در کارگاه و کارخانه‌های تولید نداریم.

پس باید با انجام کار مکانیکی دستی یا ماشینی، در بدرو

«اگر عمل (مناسب) در کار نباشد، ارزش مدرک تحصیلی از بليط سينما هم کمتر است.»

آیا تاکنون لحيمکاري ناموفق را تجربه کرده‌اید؟ آیا زمان خود را صرف چسب‌کاری با چسب قطره‌ای کرده‌اید آن هم در حالی که بی‌نتیجه مانده باشد؟ آیا وزن خود را با وزنه‌ای اندازه گرفته‌اید که (پس از شگفتی از عدد نمایش داده شده) متوجه تنظیم نبودن وزنه شده باشید؟ اینها همه در مرحله شماره صفر قرار داشته و احتمالاً به همین خاطر در خیلی از کتاب‌ها آورده نمی‌شوند!

انجام اکثر عملیات‌های ساخت و تولید، بدون تمیزکاری اولیه مواد خام و نیز تنظیم و تنظیف ابزارهای کار، ناموفق و محکوم به شکست است. اگر صفر خط‌کش‌های یک کولیس در حالت فک بسته در اثر کثیفی یا تنظیم نبودن، بر روی هم قرار نگیرد، چگونه می‌تواند اندازه‌ای را با دقت ۰/۰۲mm به شما اطلاع دهد و شما آن را در ساخت اعمال کنید؟



■ به نظر شما چرا جوش کاری و لحیم کاری قطعات زنگ زده موفق نیست؟

■ با رعایت احتیاط و آموزش مربی، به لحیم کاری قطعات فلزی یا غیر فلزی بپردازید و مشاهدات خود را یادداشت کنید. لحیم کاری با استفاده از روغن لحیم و بدون استفاده از آن چه تفاوتی دارد؟

در فرایند تمیز کاری قطعات لحیم کاری یا جوش کاری از روانسازهای لایه های اکسیدی استفاده می شود.

■ در مورد نام و مشخصات حلال هایی که برای تمیز کاری قطعات در صنعت استفاده می شوند و نیز موارد ایمنی در استفاده از آنها، پروژه تحقیقاتی گروه را تعریف و پس از اتمام آن را در کلاس ارائه دهید.

(راهنمایی: حرفه هایی مانند لوله کشی، طلا سازی، ورق کاری و لحیم کاری و جوش کاری را انتخاب و در حوزه آنها فعالیت کنید).

۲-۶-۱-۲ روش ماشینی تمیز کاری اولیه

■ در صنعت که فرصتی برای سمباده زنی یا سوهان کشی صفحات، ورق ها و مفتول های توپر یا لوله ها وجود ندارد، چه ایده ای برای تمیز کاری به ذهنتان می رسد؟

شاید استفاده از استخر های مواد حلال گرم روش خوبی باشد اما مشکل آن تخلیه لجن های استخر، بوی بد و خطروناک بخارها حلال ها و مشکل خیس شدن سطح مواد اولیه و رسوب حلال بر سطح قطعه است که فرایند تمیز کاری را دشوار می سازد.

یک روش بهتر برای قطعات پهن پیکر، بمباران با مواد «سایینده»^۱ است. اگر مواد سایینده ذرات ماسه باشند

ورود به کارگاه فلز کاری آلدگی ها و زنگ قطعات اولیه فلزی را حتی قبل از برش و قطعه قطعه کردن بزداییم. در کارگاه های آموزشی این کار به روش دستی با سمباده و سوهان و در کارگاه های صنعتی با روش های ماشینی انجام می شود.

۲-۶-۱-۳ روش دستی تمیز کاری اولیه

در روش های دستی تمیز کاری شما می توانید با پیچاندن کاغذ های سمباده به دور انگشت با کف دست خود مراقبت کامل از دست، سطح با درجه اکسید کم را سمباده کاری و تمیز کنید. اگر زنگ فلز زیاد است از سوهان استفاده کنید. ولی به هر حال دقت کنید که قبل از تمیز کاری اولیه سطح با سوهان یا سمباده، اندازه واقعی ابعاد قطعه کار خود را نخواهید داشت. و تنها پس از این فرایند است که به ابعاد قطعه اولیه خود می رسید.



اهمیت اکسیدزدایی از مواد در فرایند هایی مانند لحیم کاری و جوش کاری، به حدی است که در صورت عدم انجام آن، اصولاً لحیم کاری و جوش کاری موفق نخواهد بود.



۱. Abrasive Mat

(این جمله منسوب به ارشمیدس است: تکیه‌گاهی به من بدهید، و من خواهم توانست دنیا را بر روی قطره‌ای روغن بچرخانم!)

□ چه راههایی برای حفاظت از «تنظیم اولیه»^۱ و تمیزی ابزارهای کار در کارگاه پیشنهاد می‌کنید؟



فرایند را «سندبلاست»^۲ و اگر گویهای فلزی باشند آن را «شات‌بلاست»^۳ می‌گویند.

□ در مورد تمیزکاری سطح ورقهای مورد استفاده در ساخت ماشین‌آلات صنعتی و راه‌سازی با بمباران «ساقمه‌های فلزی» تحقیق و آن را ارائه کنید.



شکل بالا، یک دستگاه شات‌بلاست را نشان می‌دهد. برای قطعات بسیار حساس از بمباران با یخ خشک، لیزر و صوت نیز استفاده می‌کنند.

۲-۶-۲ تمیزکاری ابزار «تنظیم و تنظیف»

چنانکه پیشتر نیز گفته شد، حداکثر توانایی یک ابزار هنگامی بروز می‌کند که حداکثر تلاش خود را در انتخاب درست ابزار برای کار و نگهداری و تنظیم درست آن به خرج داده باشیم.

□ آیا می‌دانید که حبس‌شدن قطره‌ای روغن در زیر قابلمنهٔ یکی از پیچهای سرسیلندر خودرو می‌تواند به ترک برداشتن سرسیلندر منجر شود؟

^۱. (بمباران با ماسه) Sand blast

^۲. (بمباران با ساقمه) Shutblast

۲-۶-۳ موارد ایمنی در تمیزکاری اولیه

□ با توجه به مطالب بیان شده در بخش های گذشته و اطلاعاتی که خود جمع آوری کرده اید، آیا می توانید جملاتی را در هر موضوع بیان کنید؟

به هنگام کار با حلال های از بین برنده زنگ و اکسید:
.....
بسیار مهم است.

به هنگام کار با سمباده های زنگ دار:
.....
بسیار مهم است.

و به هنگام کار با ماشین آلات بمباران ذرات ساینده مانند سند بلاست و شات بلاست:
.....
بسیار مهم است.

به خاطر داشته باشید که هنگام تمیزکاری، شما در معرض دو خطر قرار دارید. یکی ابزار و روشه که برای تمیزکاری، در نظر گرفته اید.



شاید بهترین روش تمیزکاری ابزارها پیش از شروع فرایند، پیشگیری از آلودگی باشد. به این معنی که ابزار را مانند خود در مقابل آسیب های محیطی محافظت کنید. حس لامسه شما صافی و زبری بسیاری از سطوح با کیفیت بالا را حس نمی کند. چشم شما قادر به دیدن حرکت هایی در زیر $\frac{5}{11}$ نیست و ... و درست به همین دلایل است که از ابزارهای حساس برای اندازه گیری، انتقال و کار بر روی مواد استفاده می کنید. بنابراین با احترام نسبت به حساسیت آنها برخورد کنید.

تمیز کردن کولیسی که عربان بر روی میز رها شده فقط با کمک پارچه های غیر ناخی مخصوص تنظیف میسر است که شاید در کارگاه در دسترس شما نباشد. اما جعبه آن کولیس احتمالاً در اختیار شماست.

راه دوم نظافت و تنظیم ابزار آلات استفاده پیوسته از کیف، کیت^۱ و باکس^۲ یا جعبه مخصوص حمل و نقل است. زیرا به این ترتیب از احتمال افتادن ابزار یا ساییده شدن آن به ابزارهای دیگر کاسته می شود.

داشتن برنامه «تنظیم»^۳ دوره ای برای ابزارهای اندازه گیری، اندازه گذاری و برآمد برداری و حتی ابزارهای شکل دهی و آهن گری الزامی است. این برنامه را برنامه منظم کالیبراسیون (یا به واژه فرانسوی ریگلاژ) می گویند.

□ در مورد برنامه منظم تنظیم یا نگهداری و تنظیم (نت) ماشین آلات تحقیقی را انجام و آن را به کلاس خود ارائه دهید.

1. Kif

2. Box

3. Calibration (Reglage)

دومین تهدید که شاید مهم‌تر هم باشد، از آلودگی‌های ناشی از زائدات، زنگارها و اکسیدهای فلزی تراشیده شده یا بخارها و گرد و غبار آنهاست که حتماً باید در مقابل آنها از خود محافظت کنید. اکسید برخی از فلزات جزو سمی‌ترین مواد کشنده طبیعی در جهان هستند.

□ در مورد زنگ سبزرنگ «مس» و نیز عنصر آنتیموان (داستان کشف آن) گزارش‌هایی را تهیه و در کلاس قرائت کنید تا هنرجویان با خطرات فلزی بیشتر آشنا شوند.

چرا که فرایند تمیزکاری اولیه یک فرایند مداوم نیست و با تغییر ابعاد و زوایای مواد اولیه باید روش تمیزکاری (تدارک) آن را هم تغییر داد. بنابراین مهارت چندانی در این زمینه نمی‌توان اندوخت که اینمی‌ما را تضمین کند.





دستور کار

شناسایی و دسته‌بندی قطعات

۳. در مورد اندازه‌گیری با باد (پنوماتیک) و قلم‌های هوافشان تحقیقاتی را ارائه دهید.
۴. با کمک خمیر خاکاره یا خمیر آجر سطح فلزی یک کالای قدیمی را اکسیدزدایی کرده گزارش تصویری تمیزکاری با خمیرهای ساینده را در کلاس ارائه کنید.

۱. از برخی تجهیزات و ابزارآلات کارگاه خود، با کمک مربی، بروشور یا کاتالوگی با تصاویر فنی، توضیحات و روش کار و نکات ایمنی تهیه کنید.
۲. طی آزمایش‌هایی بر روی قطعات با ابعاد کوچک، با کمک مربی، تعدادی از مواد نرم و سخت موجود در کارگاه و انبار را شناسایی و جدول‌گذاری کنید. (تهیه نمودار و جدول)

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. منظور از «لوازم کار» چیست؟
الف) ابزارهای لازم برای کار
ج) شرایط محیط کار، کارگر و ابزار
۲. تفاوت نقشه کارگاهی و نقشه اجرائی در چیست؟
الف) تفاوت واحد اندازه‌گذاری
ج) نقشه کارگاهی بخشی از نقشه اجرائی است.
۳. «تصویر فنی» چه نوع سه‌بعدی است?
الف) ایزومنتریک
ج) دیمتریک
۴. ابزار مناسب برای اندازه‌گیری قطر خارجی لاستیک کدام است؟
الف) ایزومنتریک
ج) متر فلزی
۵. برای قطع سیم برق دار از کدام ابزار می‌توان استفاده کرد?
الف) قیچی
ج) شعله
۶. چرا پیشنهاد می‌شود که تا حد ممکن از روش شکل‌دادن (بدون براده‌برداری) برای ساخت محصولات استفاده شود؟
۷. چند روش براده‌برداری (جداکردن قسمت‌های زائد) را نام ببرید.
۸. چرا برخی از کالاها را پوشش کاری (آب‌کاری) می‌کنند؟
۹. در تمیزکاری دستی مواد اولیه، چه قسمت‌هایی را حذف می‌کنید؟ (از قطعه کار جدا می‌کنید)!
۱۰. در تمیزکاری مواد اولیه چه خطراتی شما را تهدید می‌کند؟
۱۱. بهترین روش تمیزکاری ابزارها در کارگاه چیست؟

واحد کار سوم: توانایی اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری


◀ هدف کلی: خط کشی و اندازه‌گذاری روی سطح فلزی

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۴۴	۳۴	۱۰	توانایی اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری

توانایی اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- «اندازه‌گیری» را تعریف کند.
- وسائل «اندازه‌گیری ابعاد» را نام ببرد.
- وسائل «اندازه‌گیری زوایا» را نام ببرد.
- روش کلی «نقل اندازه» و مقایسه‌گری در انتقال ابعاد را بیان کند.
- با کمک خطکش اندازه‌های را به درستی بیان کند.
- به کمک کولیس اندازه‌های را به درستی بیان کند.
- دقت ابزار اندازه‌گیر را تعریف کند.
- واحدهای ساده سیستم SI را به هم تبدیل کند.
- کیفیت سطح را اندازه‌گیری چشمی و لمسی کند.
- با کمک سوزن خطکش و گونیا بر روی قطعه کار اندازه‌گذاری کند.
- با کمک سنبه عدد و حروف برای قطعه کار خود گذاری کند.

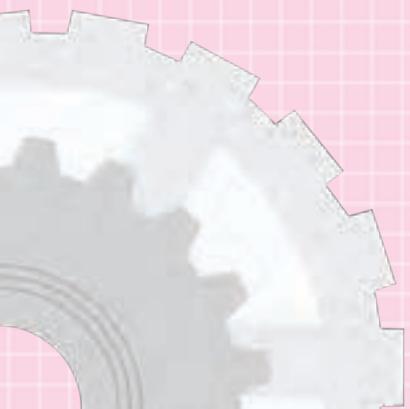

پیش آزمون

۱. طول ۱cm از متر نواری و پارچه‌ای با طول ۱cm از خطکش فلزی برابر است.

درست نادرست

۲. اندازه‌گیری غیر مستقیم یعنی:

الف) شنیدن اندازه قطعه از دیگران

ج) اندازه‌گیری با شابلون قوس و دایره

۳. ۰/۵m چند سانتی‌متر است؟

الف) ۰/۵cm ب) ۵cm ج) ۵۰cm د) ۵۰۰cm

۴. در اندازه‌گذاری نقشه‌ها:

الف) اندازه باید روی خط اندازه نوشته شود.

ب) اندازه باید زیر خط اندازه نوشته شود.

ج) اندازه باید وسط خط اندازه نوشته شود.

د) الف و ج

۵. در اندازه‌گذاری روی فلزات، برای دیده‌شدن بهتر خطوط از استفاده می‌شود.

۶. «فیلرها» ابزارهایی هستند برای افزایش:

الف) دقت اندازه‌گیری

ب) سرعت اندازه‌گیری

ج) الف و ب

د) زمان اندازه‌گیری



۳-۱ مفهوم اندازه‌گیری

□ از بین کابل‌هایی که برای رایانه در اختیار شما قرار می‌گیرد، کدام را انتخاب می‌کنید؟

□ با دیدن ساختمان داخلی یک ساعت مکانیکی چه واژه‌هایی به ذهن شما می‌آید؟

- دقت
- قطعات زیاد
- نظم کاری
- اندازه‌های متفاوت
- همه موارد




اگر برای هر موقعیتی، حالت صفری را هم در نظر بگیریم، مقایسه موقعیت مورد نظر ما با صفر، یک عدد غیر صفر است که آن را «اندازه» آن موقعیت می‌نامیم. پس: «مقایسه یک موقعیت با حالت صفر آن موقعیت را «اندازه‌گیری» آن می‌نامند.»

شما می‌توانید طول کابل رایانه، توان انتقال آن و یا مشخصات و موقعیت دیگری از آن را مقایسه (اندازه‌گیری) کرده، ملاک انتخاب خود قرار دهید.

اما چنانکه می‌دانید حاصل ضرب هر عدد در صفر با صفر برابر است. پس باید مقایسه را با مقداری فاصله‌گرفتن از صفر انجام دهیم. فاصله انتخاب شده تا صفر را «واحد اندازه‌گیری» یا «یکای اندازه‌گیری» می‌نامیم. مثلاً اگر به هنگام پُرکردن و بارگیری یک ابرکامیون معدن به ظرفیت ۳۶۰ تن (کاترپیلار ۷۹۷) با کمک بیل مکانیکی یک دستگاه شاول، در هر مرحله ۲۴ تن خاک در کامیون جای می‌گیرد، این کار پانزده بار انجام می‌پذیرد. عدد پانزده در اینجا اندازه ظرفیت کامیون با واحد بیل مکانیکی

همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، به هنگام همکاری قسمت‌های مختلف یک کالا برای انجام مشترک کار، مانند چرخاندن برنامه‌دار عقربه‌های یک ساعت، موقعیت هر جزء و شکل ظاهری آن، تعیین کننده وظیفه آن قسمت است و توانایی (قابلیت) آن را نشان می‌دهد. در علم مکانیک «موقعیت»‌ها موضوع‌های مشخصی دارند مانند موقعیت جغرافیایی (هندسی)^۱ شامل طول و عرض و ارتفاع، موقعیت قدرت (توان کاری) موقعیت وزن و دما و بالاخره جایه‌جایی.

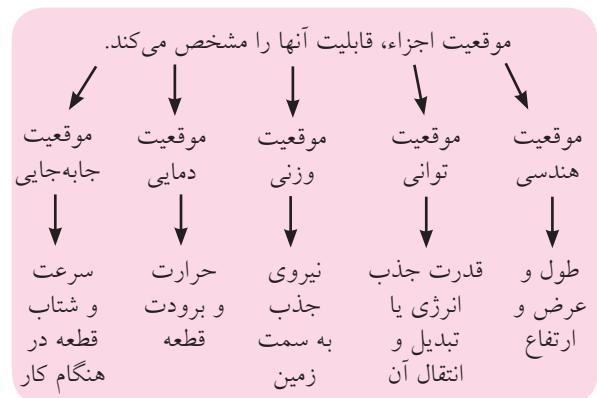

1. Geometric

۱-۳ اندازه‌گیری ابعاد

در اندازه‌گیری طول، عرض، ارتفاع و زاویه‌ها باید از قوانین و استانداردهای بین‌المللی استفاده کرد. در نتیجه واحد اندازه‌گیری هم باید مورد قبول همه صنعتگران باشد.



در حال حاضر دو استاندارد بین‌المللی برای اندازه‌گیری ابعاد مورد تأیید و استفاده کشورهای است. یکی استاندارد (سیستم) متریک و دیگری استاندارد (سیستم) اینچی. در هر دوی این استانداردها می‌توان از انواع مترها، خطکش‌ها، گونیا و نقشه‌ها و ابزارهای دقیق و ظرفیتر استفاده کرد. در سیستم متریک واحد متر را برای اندازه‌گیری طول و عرض و ارتفاع استفاده می‌کنیم. مزیت «استاندارد متریک» بر دیگر استانداردها، محاسبه ساده و نام‌گذاری ابعاد کوچک‌تر از متر و بزرگ‌تر از متر است.



□ تحقیق کنید که در هریک از رشته‌های فنی مکانیک

دستگاه شاول است. یعنی:

(ظرفیت بیل شاول) × ۱۵ = ظرفیت آبرکامیون ۷۹۷



«اندازه‌گیری» هنگامی اهمیت بسیار پیدا می‌کند که اجزاء یک کالا قرار است در کنار هم قرار گرفته و کار خاصی را با نظم و دقّت انجام دهند.

□ مهمترین ویژگی به هنگام اندازه‌گیری موقعیت‌ها چیست؟

□ صبوری و تکرار اندازه‌گیری

□ دقّت در اندازه‌گیری

□ مقدم داشتن اندازه‌گیری بر دیگر فعالیت‌های مکانیکی

□ همه موارد

برای انجام فرایند اندازه‌گیری نیز مانند فرایندهای دیگر ابزارهایی لازم است که باید به اندازه کافی برای این کار مناسب و دقیق باشند. «دقّت اندازه‌گیری» یک وسیله اندازه‌گیری «کمترین» اندازه‌ای است که آن ابزار نشان می‌دهد. در واقع هر ابزار اندازه‌گیری، فقط به اندازه دقّت خود می‌تواند به مقایسه وضعیت (كمیت^۱ یا کیفیت^۲) اجسام پردازد.

۱. تعداد و مقدار: Quantity

۲. کیفیت: Quality


چنانکه به درستی به سؤالات فوق پاسخ داده و خود می‌دانید، به دلیل کوچک بودن اندازه‌ها در کارگاه مکانیک و فلزکاری، اغلب اندازه‌ها را با واحد «mm» بیان می‌کنند. بنابراین ۱۲ در کارگاه مکانیک یعنی ۱۲mm و ۷۵۰ یعنی ۷۵۰mm در نتیجه رعایت این قانون، دیگر نیازی به نوشتن واحد mm (که از اجزاء متر است) بر روی نقشه کارگاهی یا حتی استفاده از آن در گفتارهای خود نداریم. پس تکنیسین‌های مکانیک (مکانیسین‌ها)، اندازه‌ها را هرچه که باشد فقط با واحد mm بیان می‌کنند و گفتن یا نوشتن واحد تنها هنگامی که منظور ما چیزی غیر از mm باشد، الزامی است.

- فاصله و قطر ستارگان را با چه واحدی اندازه‌گیری می‌کنند؟
- ابعاد اجزای نوترون و پروتون یک اتم را با چه واحدی اندازه‌گیری می‌کنند؟
- در مورد اتا ($10^{18}m$) و آتو ($10^{-18}m$) و نانو ($10^{-9}m$) گزارشی را به کلام ارائه کنید.

در نقشه‌های مکانیکی حتی اندازه اجسام بسیار بزرگ هم با واحد میلی‌متر بیان می‌شود. مثلاً ارتفاع دریچه آب یک سد ممکن است ۱۳۶۰۰mm باشد.

- عادت کنید که این اندازه‌ها را حتی در ذهن خود (بالا فاصله) به m (متر) تبدیل نکنید.

عمل اندازه‌گیری ممکن است به دو شیوه مستقیم یا غیر مستقیم صورت پذیرد.

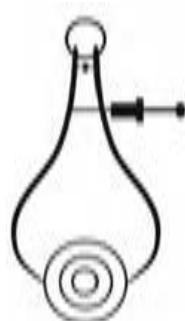

و ساختمان (عمران) از کدام یک از واحدهای استاندارد متریک برای اندازه‌گیری استفاده می‌شود؟ (راهنمایی: به یک نقشه مکانیکی و یک پلان ساختمان مراجعه کنید).



همچنانکه در تصاویر مشاهده می‌کنید، ابزار اندازه‌گیری ممکن است ثابت و بدون تغییر (با ساختمان ساده) باشد و یا اینکه ساختمان قابل تغییر و اصطلاحاً منعطف^۱ داشته باشد. ابزارهای اندازه‌گیری متغیر باید قبل از استفاده، به درستی تنظیم^۲ شده باشند.



۱-۱-۳-۱ اندازه‌گیری ابعاد و زوايا

- در نقشه‌های کارگاهی و در محل انجام فعالیت‌های مکانیکی، از چه واحد (معمول) اندازه‌گیری استفاده می‌شود؟

cm

m

inch

mm

اگر هنرجوی مکانیک، اندازه‌ای را ۱۲ نوشته باشد، منظور او چیست؟ اگر این عدد را یک هنرجوی معماری (ساختمان) نوشته باشد، آیا تغییری در مقدار آن می‌دهید؟

1. Flaxable


2. Calibrasion

■ با کمک مربی خود نقشۀ کارگاهی یک پرگار نقل اندازه داخلی یا خارجی را تهیه کنید. آیا پروژۀ مناسبی برای ساخت در کارگاه فلزکاری است؟ در این صورت نقشه اجرایی (مراحل کار) را در گروه خود تهیه کنید. در مورد استفاده از پرگار نقل اندازه باید دانست که بستن این ابزار با کمک یک واسطه (غیر از دست شما) مثل یک تکه چوب، به دقت گرفتن و انتقال اندازه کمک خواهد کرد.





باید توجه داشت که چه در استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری مستقیم و چه ابزارهای انتقال اندازه (اندازه‌گیری غیر مستقیم)، به انجام تنها یکبار فرایند اکتفا نکنیم. اندازه‌گیری هر بُعد از قطعه کار حداقل سه بار باید انجام شود تا از اطمینان کافی برخوردار شود. به این ترتیب تأثیر خطاهای اتفاقی مثل تغییر ناگهانی دما، جریان هوا، فشار و ... و خطاهای دائمی مانند آلودگی، رطوبت، ارتعاش و... کمتر خواهد شد.

ابزارهای اندازه‌گیری

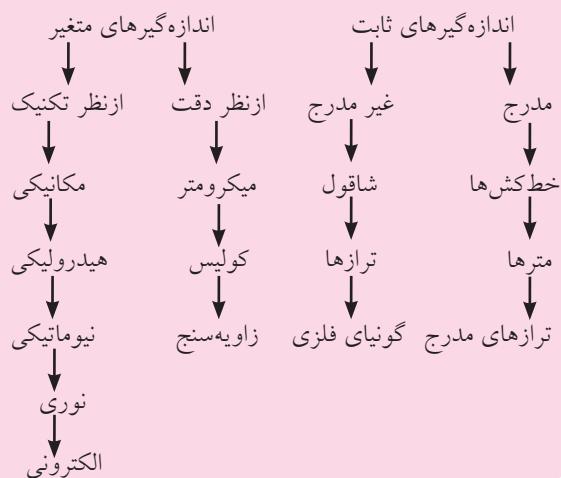

در این صورت برای هر روش ابزارهای ویژه‌ای استفاده می‌شوند. منظور از اندازه‌گیری مستقیم، خواندن اندازه‌ها از روی ابزار اصلی اندازه‌گیری است و اندازه‌گیرهای غیر مستقیم در واقع مقایسه ابعاد قطعه با ابزار اندازه‌گیر و با استفاده از یک واسطه است. در تصاویر زیر اندازه‌گیری مستقیم قطعات با کمک میکرومتر و ساعت اندازه‌گیر و نیز اندازه‌گیری غیر مستقیم را کمک ابزاری به نام «پرگار نقل اندازه» نشان می‌دهد. این پرگار دارای بازوی‌های به داخل خمیده شده است که می‌توان از نوع به خارج خمیده آن هم برای انتقال اندازه قطر سوراخ‌ها استفاده کرد. (اندرون‌سنچ).

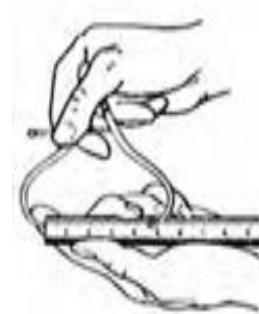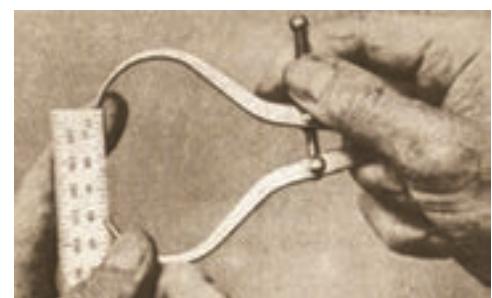

کشویی کولیس یا همان خطکش متحرک را به افتخار مخترع آن «ورنیه» می‌نامند. کوچکتر بودن واحدهای خطکشی شده روی ورنیه نسبت به کوچکترین واحد خطکشی شده خط اصلی باعث می‌شود که به جز صفر این دو خطکش بقیه تقسیمات روبه‌روی هم نباشند. این ماجرا فقط در آخرین خط ورنیه پایان می‌پذیرد و این تقسیم دوباره روبه‌روی تقسیمی از خطکش قرار می‌گیرد. یعنی عقب افتادگی خطهای ورنیه از خطهای خطکش پس از طی بیست یا پنجاه میلی‌متر جبران می‌شود (اگر دهانه کولیس تنظیم شده، کاملاً بسته است). پس:

$$1\text{mm} = (\text{اختلاف دو خطکش}) \times 20$$




$$\frac{1}{20} = \frac{1 \times 5}{20 \times 5} = \frac{5}{100} = 0.05\text{mm}$$

$$c = \frac{a}{b} \quad \begin{matrix} \text{دقت خطکش} \\ \hline \text{تعداد تقسیم ورنیه} \end{matrix}$$

$$1\text{mm} = (\text{اختلاف دو خطکش}) \times 50$$




$$\frac{1}{50} = \frac{1 \times 2}{50 \times 2} = \frac{2}{100} = 0.02\text{mm}$$

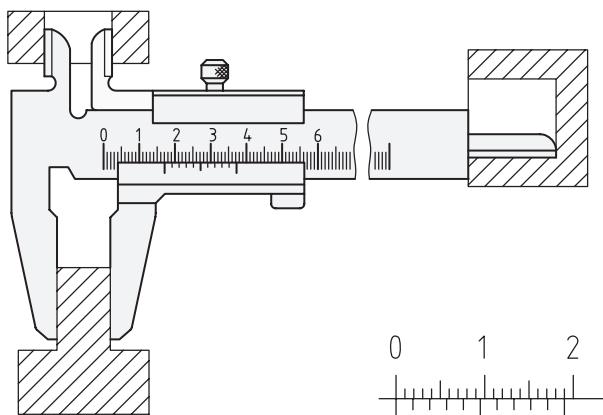

■ نمودار دسته‌بندی تجهیزات اندازه‌گیری را به همراه تصویری از هر ابزار که نام آن آورده شده است، در ابعاد A3 تهیه و به کارگاه یا آزمایشگاه اندازه‌گیری آن نصب کنید.

با توجه به نمودار یادشده، خطکش فلزی، مترهای فلزی و غیر فلزی، کولیس، میکرومتر (ریزسنج)، ساعت اندازه‌گیری و اندازه‌گیرهای ثابت مانند فیلرهای شابلونهای طول، با دقت‌های متفاوت از ۰/۵mm تا ۰/۰۲mm برای اندازه‌گیری طول اجسام به کار گرفته می‌شوند (به طور معمول).


کولیس^۱ (شوبلر)، در واقع یک خطکش دوبل (دوگانه) است که اساس کار آن تفاوت دقت دو خطکش ساده بوده و آن دو نیز بر روی هم به صورت کشویی می‌لغزنند. این طرح جالب از مهندس ورنیه، دقیقی تا ده برابر خطکش فلزی کارگاهی را به وجود آورده است. زیرا «دقت» خطکش‌های فلزی که از فولاد فنر (تا حدودی «تاشو» و غیره) ساخته شده‌اند ۰/۵mm است و دقت کولیس ۰/۰۵mm یا حتی ۰/۰۲mm یعنی ۲۵ برابر دقت خطکش فلزی.

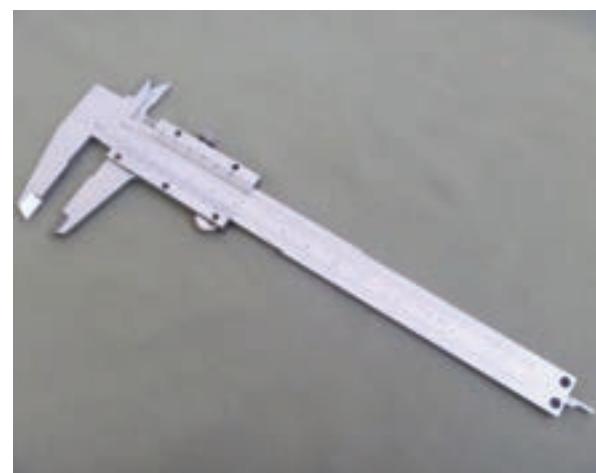


۱. Caliper

■ با کولیس چه ابعادی را می‌توان سنجید؟

- ابعاد داخلی
- عمق
- همه موارد

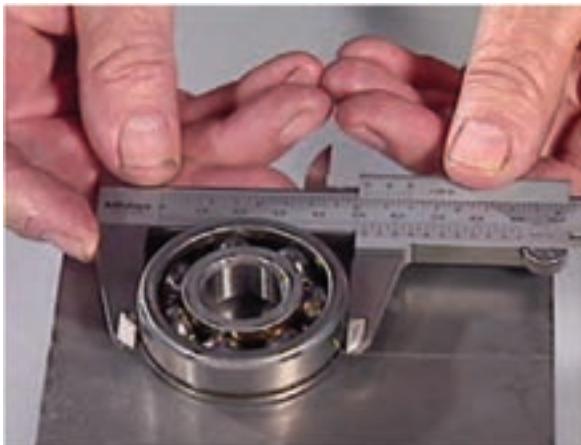

■ اندازه‌گیری با کولیس چه مقرراتی دارد؟ چند مورد از آن را با کمک مرتب خود فهرست کنید.

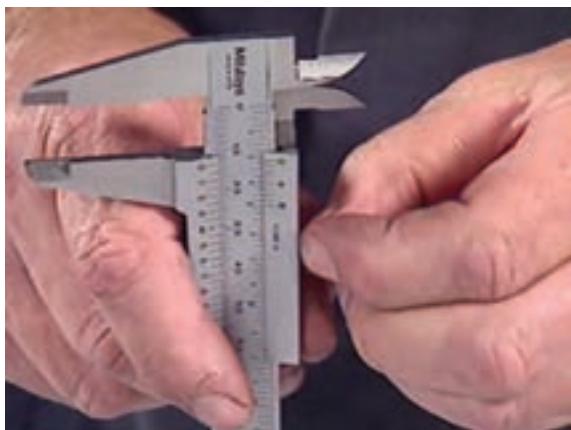

اندازه‌گیری با کولیسی که تنظیم نیست، یعنی در حالت کاملاً بسته دو صفر خطکش و ورنیه آن بر هم استوار نمی‌شوند، مردود است. تنظیم کولیس را به انباردار یا مرتب خود بسپارید. براساس تصاویر، به هنگام اندازه‌گیری یک بُعد با کولیس (قرائت کولیس) باید بهترین زاویه دید را انتخاب کرده و در موقعیت روشنایی مناسبی قرار بگیرید. تا انطباق واقعی دو خط از دو خطکش را پیدا کنید.

البته این محاسبات در شرایطی صحت دارد که از کولیس در شرایط استاندارد و با روش صحیح استفاده شده باشد. فک‌های کولیس که سنگزده شده و صیقلی هستند کاملاً تمیز و سالم بوده و در اثر فشردن به قطعات یا بلند کردن آنها با کولیس به هنگام اندازه‌گیری، صدمه ندیده باشند.




به هنگام اندازه‌گیری با فک‌های معکوس (داخل‌سنچ) کولیس حتی با کولیس‌های دیجیتال، دقیق‌تری به خرج دهد.




در مورد انواع کولیس‌های موجود در انبار کارگاه میزبان خود و مزايا و محدودیت هریک، گزارش گروهی کاملی را تنظیم و در کلاس ارائه دهد.

دقت کولیس‌ها را معمولاً در ابتدای خطکش اصلی یا انتهای ورنیه می‌نویسند. با وجود این در زمان‌های مشخصی باید وسائل اندازه‌گیری را از نظر درستی عملکرد بازرگانی کرد. در این صورت از قطعات (لقدمه‌ها)ی بسیار دقیقی به نام «راپورتر»^۱ استفاده می‌شود. اگر در کارگاه قطعات غیر استاندارد اما دقیقی در اختیار داشته باشد، با کمک آنها سلامت ظاهری ابزارهای ساده را می‌توانید امتحان کنید. با توجه به تصویر، شیوه بازرگانی راست‌قامتی گونیا را به کمک قطعه گونیاشده بنویسید.

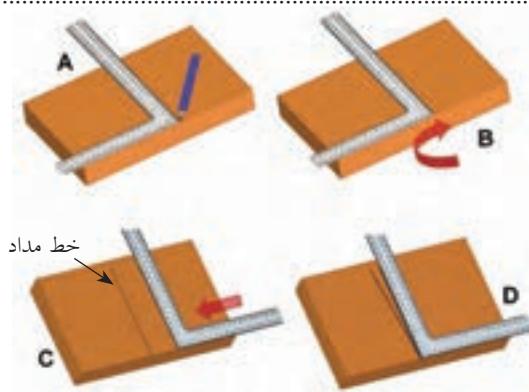

1. Reporter


بهترین زاویه قرائت خطکش‌ها یا کولیس چند درجه نسبت به سطح خطکشی شده آنهاست؟

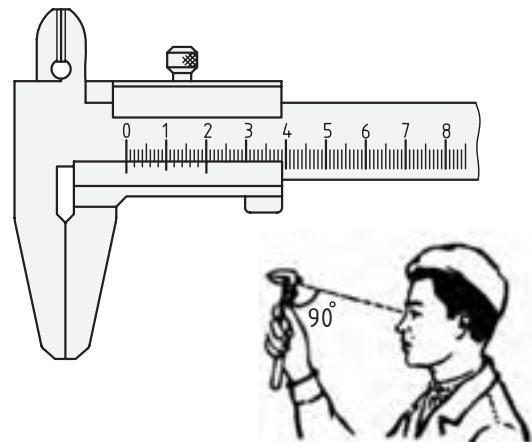


در کارگاه‌های آموزشی و محیط‌های فلزکاری اغلب از دو قابلیت عمق‌سنجدی و داخل‌سنجدی کولیس کمتر استفاده می‌شود و قرائت فک مستقیم یا بیرون‌سنچ کاربرد بیشتری دارد. به علاوه برای سطوحی که توسط صنتگران مُبتدی (تازه‌کار) ساخته شده و ممکن است پستی و بلندی پیش‌بینی نشده‌ای داشته باشند، استفاده از کولیس‌های فک‌دراز که به کولیس «چاقویی» معروفند بیشتر توصیه می‌شود. در هر صورت عمود نگه‌داشتن کولیس (به هنگام اندازه‌گیری) نسبت به سطح (به تصویر نگاه کنید) روش درستی نیست. زیرا در این صورت از تمام سطح سنگزده‌شده و بسیار دقیق فک‌های کولیس استفاده نمی‌شود حتی اگر از نوع چاقویی و فک‌دراز باشد.



اکنون با توجه به این مسئله و تصاویر زیر (و کمک مربی)، اندازه‌های روی هر کولیس را بخوانید. توجه داشته باشید که کولیس $0^{\circ} / 20^{\circ}$ فقط می‌تواند زوج زوج و با پله‌های $0^{\circ} / 20^{\circ} \text{mm}$ شمارش کند و کولیس $0^{\circ} / 5^{\circ}$ هم با پله‌های فرد به اندازه $0^{\circ} / 5 \text{mm}$ جهش می‌کند.

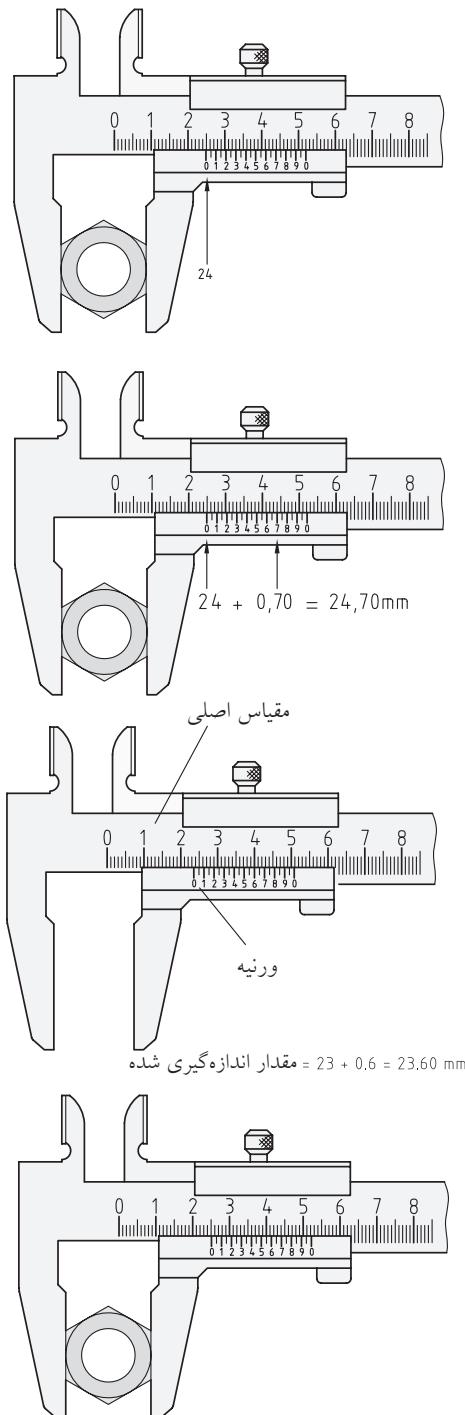

از همین روش می‌توان برای کنترل از شکل در رفتگی قامت گونیاهای پلاستیکی با کمک خطکش پشتیبان (خطکش (T)) در سایت (کارگاه) نقشه‌کشی استفاده کرد. مراقب باشید که کولیس‌های دیجیتال و یا ساعتی تنها سرعت و دقیقیت «قرائت اندازه» را افزایش می‌دهند و نه «دقیقیت اندازه‌گیری» را. خطاهای اساسی مانند فشار غیر ثابت فک‌ها به قطعه‌کار، وضعیت ناصحیح فک‌ها هنگام اندازه‌گیری، آلودگی‌ها و قرائت با زاویه غیر عمودی همیشه پایر جا بوده و نتیجه کار شما را با دیگران متفاوت می‌سازند. پس همیشه اندازه‌گیری خود را سه بار تکرار کنید تا مطمئن شوید.

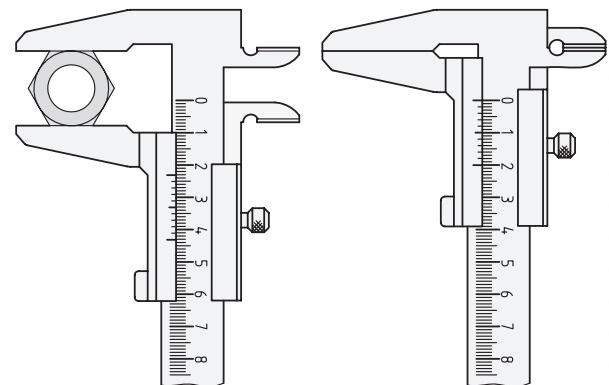

فرض کنید که قصد ساختن قطعه‌ای را دارید که در نقشه اندازه طول آن بیست میلی‌متر داده شده است. آیا از نحوه نوشتن عدد بیست می‌توانید به میزان حساسیت اجرای آن پی ببرید؟

آیا اندازه‌های زیر که در ریاضی با هم برابرند، در کارگاه فلزکاری هم به یک معنی هستند؟

20mm , $20/00 \text{mm}$, $20/000 \text{mm}$

واقعیت این است که تعداد صفرهای بعد از ممیز به ابزار اندازه‌گیری شما و حساسیت (دقیقیت) آن و در نتیجه به هزینه ساخت اشاره دارد. پس $20/00 \text{mm}$ در واقع صدبرابر دقیق‌تر از 20mm ساخته شده و گران‌تر است.

هم شده است)، در واقع انتهای پیچی است که در داخل مهره یا قلاف مدرجی حرکت کرده قابلیت قفل شدن نیز دارد. رابطه دقت ریزسنج به این شرح است:

که در آن:

C: دقت میکرومتر

P: گام پیچ

T: تعداد تقسیمات روی قلاف است.

$$C = \frac{P}{T}$$



قانون و روش خواندن کولیس تنها این است که شما تعداد خطهای روی ورنیه را تا زمانی که یکی از آنها برخطی از خطکش منطبق شود شمرده و سپس در دقت خطکش ضرب کنید. این عدد در واقع عدد پس از ممیز اندازه است زیرا عدد اصلی (صحیح) را از روی خطکش تا قبل از رسیدن به صفر ورنیه می‌توان خواند.

□ آیا با کولیس ۲mm / ۰.۰۵mm می‌توان اندازه‌ای مانند

۲۰/۰۱mm را قرائت کرد؟ چرا؟

□ آیا با کولیس ۰.۰۵mm / ۰.۰۵mm می‌توان اندازه‌ای مانند

۲۰/۲۳mm را قرائت کرد؟ چرا؟

همچنان که شایسته نیست کولیس را بدون استفاده از جعبه مخصوص آن بر روی میز کارگاه رها کرده و با ابزارهای دیگر برخورد دهید (برای محافظت از آن)، همچنین شایسته است که اندازه خوانده شده از روی کولیس را با رعایت دقت این خطکش مُدرن و گرانقیمت بیان کرده و حتماً مقدار صحیح و اعشاری آن را به میلی‌متر بیان کنید. مثلاً اگر اندازه‌ای را با کولیس در حد بیست میلی‌متر خالص قرائت کردید، فقط و فقط آن را به صورت ۲۰/۰۰mm عنوان کرده از نمونه‌هایی مانند ۲۰mm یا ۲cm پرهیز کنید.

با پیاده‌کردن تکنولوژی خطکش‌های دوگانه (کولیس) بر روی سیستم پیچ و مهره و با توجه به اینکه هر پیچ دارای «گام»^۱ مشخصی است، ابزاری به نام ریزسنج (میکرومتر) ساخته شد که می‌تواند تا ۰/۰۱mm یا حتی کمتر از آن ۰/۰۰۱mm را اندازه بزند. فک متحرک ریزسنج (میله بسیار دقیقی که سخت‌کاری

^۱ طبق قرارداد بین‌المللی، مقدار مسافتی را که یک پیچ به ازای یک دور باز یا بسته شدن طی می‌کند (در جهت محور طولی خود)، گام پیچ نامیده و با «P» نشان داده می‌شود.

□ اگر قصد اندازه‌گیری یا مقایسهٔ یک زاویه در قطعه با همان زاویه در قطعه کامل و ساخته شده قبلی را داشته باشید، چه روشی را پیشنهاد می‌کنید که در آن به ابزار زاویه‌سنج نیازی نباشد؟

(راهنمایی: از کاغذ خط‌دار و آغشته‌سازی کمک بگیرید).




□ با کمک مربی خود یک زاویه‌سنج برای لبه‌های کج شده (پخ‌دار) برخی قطعات بسازید (برای این کار از یک نقالهٔ پلاستیکی معمولی و یک تکه چوب مستطیلی به طول ۱۵۰ mm که آن را جهت‌دار و نوک‌تیز کرده‌اید استفاده کنید).

□ با ایده‌گرفتن از زاویه‌سنج مسئلهٔ فوق یک مرکزیاب بسازید به‌طوری که با کمک آن بتوان مرکز قطعات مدور و توخالی (لوله‌ها) را پیدا کرد. با کمک این مرکزیاب شعاع‌هایی را از مرکز به محیط یک لاستیک مستعمل خودرو ترسیم کرده و با دقیق ترین شعاع‌ها را با رنگ‌های مختلف رنگ کنید. (پروژهٔ مرکزیابی).

□ انواع میکرومترهای موجود در انبار کارگاه را شناسایی و با هم مقایسه کنید.

سبیاری از هنرجویان به هنگام اندازه‌گیری زاویه‌ها مشکلات کمتری نسبت به اندازه‌گیری طول‌ها دارند. این مسئلهٔ ممکن است به ثابت‌بودن زاویه در نقشه‌ها و در عمل با وجود متفاوت‌بودن ابعاد مربوط باشد. زیرا دیگر نیازی به تبدیل بر اساس مقیاس نقشه نیست. از سوی دیگر سنجش و حتی تصحیح زاویه در قطعه کار براساس نقشه آن زاویه ساده‌تر و نمایان‌تر است.

گونیاهای فلزی ثابت (90°) و نقاله‌ها یا گونیای متغیر ($90^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$) و یا گونیاهای مرکب ابزارهایی برای سنجش دقیق زوایا هستند.

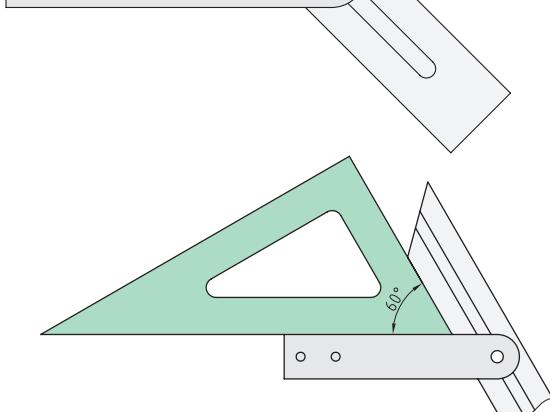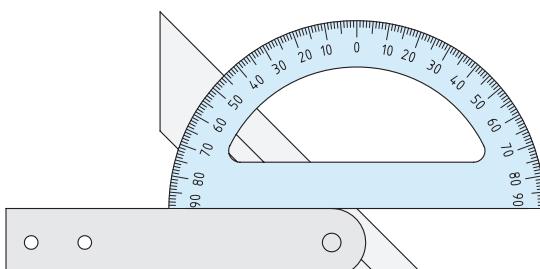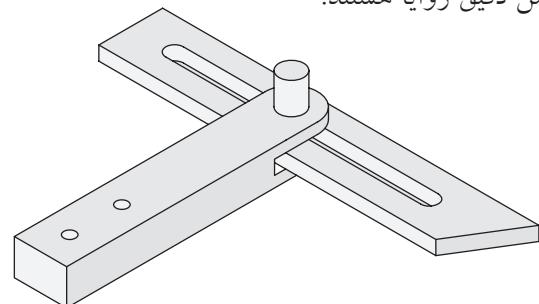

۳-۱-۲ مقایسه و کنترل

به این دو جمله خوب دقت کنید؛

- باید به وسیله‌ای این قطعه یا بعد را اندازه‌گیری کنیم.

- باید این قطعه یا بعد اندازه‌گیری شود.


چه تفاوتی بین این دو جمله احساس می‌شود؟

شابلون‌ها و فیلرها هم از وسایل نقل اندازه‌اند.
□ مزیت اصلی «نقل اندازه» نسبت به اندازه‌گیری مستقیم

چیست؟

- سرعت بیشتر
- دقت بیشتر
- همه موارد
- سادگی ابزار

به هنگام کار در بخش اندازه‌گیری کارگاه‌ها و با استفاده از وسایل دقیق باید مراقب باشیم که توجه ما به پرهیز از اشتباهات دهم و صدم میلی‌متری باعث نشود که اشتباهات سانتی‌متری مرتكب شویم. در واقع چون «اندازه‌گیری» بیش از هر چیز به ابزار «شکیابی و تکرار» نیازمند است، زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد که از حوصله برخی صنعتگران مبتدی خارج است. همچنین سرعت بالای تولید در کارخانه‌ها علاوه بر موضوع قبلی دلیل دیگر روی آوردن صنعتگران به استفاده از شابلون‌ها و فیلرهاست. بنابراین انگیزه اصلی استفاده از روش «مقایسه و کنترل» در اندازه‌گیری «افزایش سرعت اندازه‌گیری» است. این می‌تواند ایده‌ای باشد که از آن در سرعت بخشیدن به کنترل قطعه‌کار در حین ساخت، کمک بگیرید.

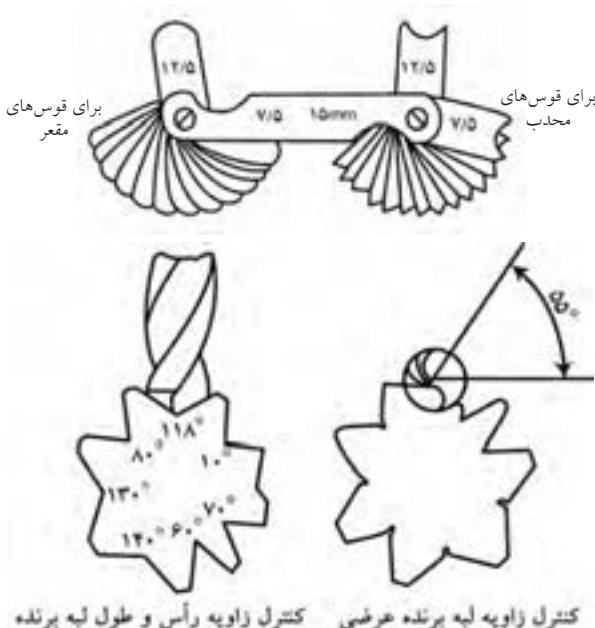


اگرچه هر دو جمله فوق نیاز ما برای تعیین اندازه یک بعد نشان می‌دهد، اما از نظر مهندسی فقط سؤالاتی درست است که به راه حل مشخصی در آن اشاره نشده باشد. به این ترتیب ذهن صنعتگر در یافتن پاسخ آزادتر است. مثلاً ممکن است نیازی به استفاده مستقیم از متر، خطکش، کولیس و ریزسنج با توجه به محدودیت کاری هریک نباشد. در این صورت می‌توان با مقایسه کردن آن بعد با اندازه‌های مشخص و استاندارد و یا با یک ابزار اندازه‌گیری، با یک واسطه اندازه آنها را یافت. به این کار «نقل اندازه» می‌گویند.

در تصاویر زیر، ابزار دو بازویی برای انتقال اندازه به میکرومتر و نیز قطعات اندازه‌شده استاندارد که برای کنترل اندازه‌ها از آنها استفاده می‌شود (فرمان یا گیج) نشان داده شده‌اند.



1. Gage

□ طبق نمودار ۱mm چند متر است؟

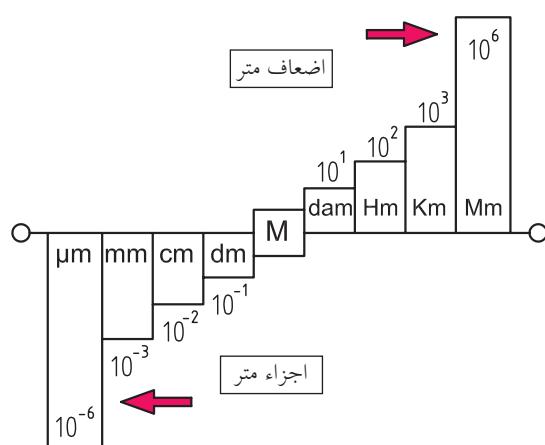

□ تعدادی از مسئله‌های تبدیل واحد کتاب محاسبات را با کمک مربی انتخاب و در کلاس فلزکاری مجدداً حل کنید.
در زمان انجام تمرین‌های تبدیل واحد به خاطر داشته باشید که اگر واحد بزرگ شود، عدد کوچک می‌شود و بر عکس در صورت کوچکشدن واحد (مثلاً تبدیل m به cm) عدد بزرگ خواهد شد.


به هنگام کار با وسایل اندازه‌گیری معمولی مانند مترهای پارچه‌ای، پلاستیکی و فلزی یا خطکش‌ها که واحد آنها mm و cm است، کافی است به شمارگان متر یا خطکش که در سر و ته قسمت اندازه‌گرفتنی قرار گرفته، به‌طور عمودی نگاه کنید و اندازه را یادداشت کنید. همچنین در صورت امکان فراموش نکنید که از بیست میلی‌متر ابتداء و انتهای خطکش‌ها و مترها برای پرهیز از اشتباه در قرائت اندازه، استفاده نکنید.

در برخی از کشورهای انگلیسی‌زبان از واحد «اینچ» به جای میلی‌متر استفاده می‌شود که مقدار آن بر حسب میلی‌متر $\frac{25}{4}$ برابر است. یعنی:

$$1\text{inch} = \frac{25}{4}\text{mm}$$

□ در مورد منشأ پیدایش این واحد تحقیق کنید.

مثلاً می‌توان به جای استفاده معمول از خطکش و گونیا، از راستای صاف و عمود آنها برای کنترل صافی سطح سوهان‌کاری شده استفاده کرد.

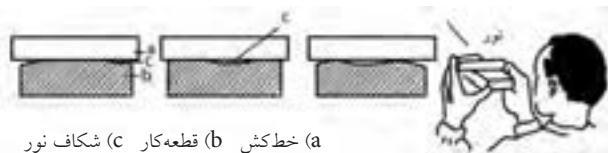

اگر ابزار مقایسه و کنترل اندازه‌های متنوعی را به ما معرفی کند آن را شابلون یا ترازو و یا فیلر می‌گویند و اگر تنها با پاسخ مثبت یا منفی، درست یا نادرست بودن اندازه‌ای را مشخص کند آن را «فرمان» می‌نامند. (مانند فرمان‌های «برو» و «نرو»).

□ با کمک مربی فرمان‌های مکانیکی برو و نرو را از بین تصاویر این بخش پیدا کنید.

۳-۱-۱-۳ اجزاء و اضعاف واحدا

واحدهای کوچک‌تر از متر برای اندازه‌گیری ابعاد را «اجزاء» متر و واحدهای بزرگ‌تر از متر را «اضعاف» (اضافه‌شده‌های) متر می‌گویند.


□ با کمک مربی خود برای اجزاء و اضعاف متر نمودار دلخواهی رسم کنید که نسبت بین آنها را به خوبی نشان دهد. (نمودار را روی کاغذ A3 اجرا کنید).

□ طبق نمودار ۱km چند متر است؟

اجزاء و اضعاف واحد اینچ با ضریب «۱۶»، تغییر نمی‌کنند بلکه هر اینچ را به شانزده قسمت، طرح تقسیم کرده و سپس اجزاء را بر حسب ضریبی از $\frac{1}{16}$ می‌نویسند.

$\frac{1}{16}, \frac{1}{16}, \frac{3}{16}, \frac{1}{16}, \frac{5}{16}, \frac{3}{16}, \frac{7}{16}, \frac{1}{16}, \frac{1}{16}, \frac{9}{16}, \frac{5}{16}, \frac{11}{16}, \frac{3}{16}, \frac{7}{16}, \frac{1}{16}, \frac{1}{16}, \frac{2}{16}, \frac{4}{16}, \frac{8}{16}, \frac{16}{16}$

به این ترتیب اجزاء اینچ عبارت‌اند از؛ در تصویر زیر، طرح ابتکاری دیگری از اجزاء و اضعاف مترا در سیستم متريک را می‌بینید.

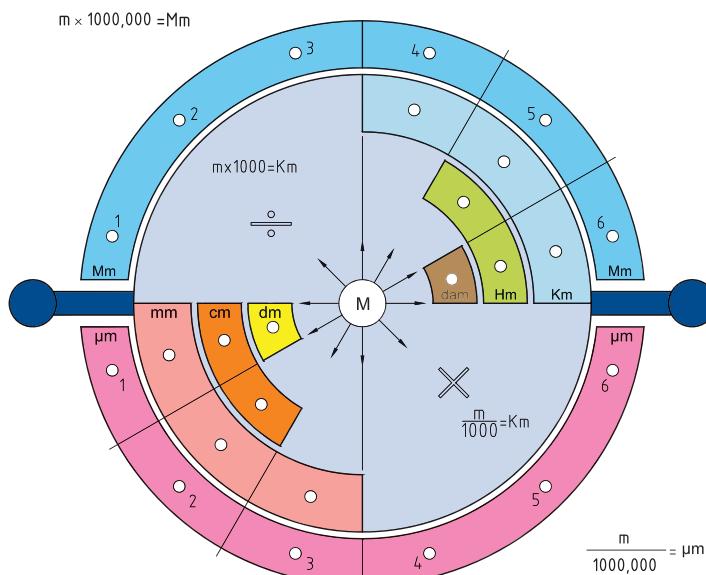


□ این نمودار دایره‌ای را با دقت بر روی کاغذ A3 ترسیم کرده و روش کار با آن را در کلاس خود آموزش دهید. (برای تقسیم دایره به دوازده قسمت مساوی از مربی خود کمک بگیرید).

در نمودار یادشده سوراخ‌های هر کدام از لقمه‌ها یا لنتها در واقع، صفرهایی هستند که ضریب تبدیل را به صورت ددهی افزایش و یا کاهش می‌دهند.

ابتكارات شما در طراحی نمودارهای تبدیل، ممکن است به نرم‌افزارهای تبدیل مانند نرم‌افزار "Convert" منجر شود.


(تصویر زیر)

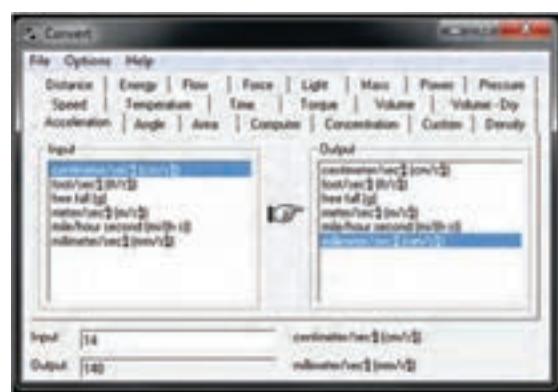

چنانکه ملاحظه می‌کنید، امثال این نرم‌افزار می‌توانند واحدهای مختلف طول، انرژی، جریان، نیرو، میزان روشنایی، سرعت، دما، زمان و... را به هم تبدیل کنند.

□ برای تعیین چه فاصله‌هایی به جای استفاده از اضعاف مترا، از زمان استفاده می‌شود؟

مثالاً در تصویر زیر سه سطح کف (B)، ضخامت (A) و بام قطعه کار (C)، به عنوان سطوح اصلی و مرجع برای مقایسه کیفیت دیگر سطوح (از نظر ابعاد و هندسه) در نظر گرفته شده‌اند.

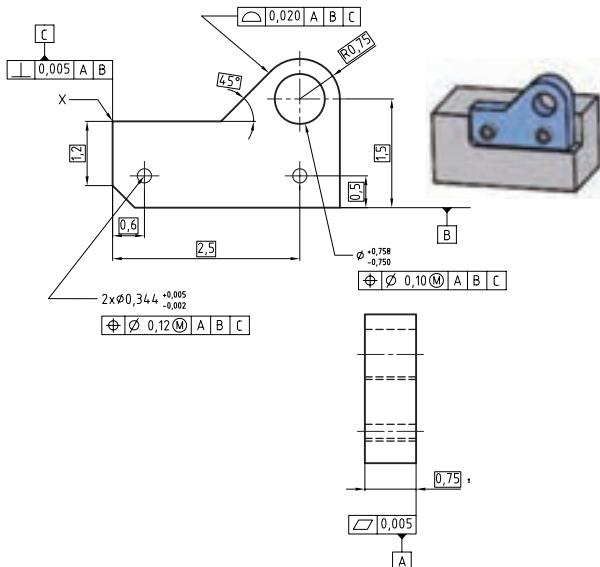

□ از مرتب بخواهید که مقاهمیم مستطیل‌ها را برای شما تشریح کند.

بخش دیگری از کیفیت سطح به «سختی و نرمی» آن اشاره می‌کند که با روش‌های سخت‌کاری سطحی و نیز پوشش‌دهی یا لاعب‌کاری، تقویت سطح و رنگ‌زنی، در آن تغییراتی ایجاد می‌شود.

برای اندازه‌گیری کیفیت صافی سطح، از آن نمونه‌برداری کرده و با نمونه‌های آزمایشگاهی مقایسه می‌کنند و یا اینکه از میانگین پستی و بلندی سطح استفاده می‌کنند. کیفیت سختی سطح را نیز با بررسی اثر ابزارهای آزمایشگاهی نفوذ‌کننده (کوبشی) به سطح اندازه‌گیرند.

□ در مورد روش تعیین کیفیت (سختی / نرمی) سطح تحقیقی را به انجام برسانید.

۱-۲-۳ اندازه‌گیری کیفیت سطح^۱

در بخش (۱-۲-۲) به لزوم تعیین کیفیت سطح به معنی میزان «زبری سطح»^۲ و نیز کیفیت آن به معنی «شکل هندسی»، در نقشه کارگاهی، اشاره گردید. زیرا به این ترتیب ایده اصلی در مورد روش ساخت به سازنده کالا پیشنهاد خواهد شد.



نماد	نمونه روش تولید	DIN 3140
a	روش ساخت دقیق (بدون برآده برداری)	نحوه برآده برداری نمط به روزه میان زند
b	نورد، ریخته‌گری در قالب فلزی	نحوه برآده برداری نمط به روزه میان زند
c	تراشکاری دقیق، فرزکاری دقیق	نحوه برآده برداری نمط به روزه میان زند
d	سنگ زدن	نحوه برآده برداری نمط به روزه میان زند
e	سنگ زدن دقیق، سایش با پارچه	نحوه برآده برداری نمط به روزه میان زند

این عمل یعنی تعیین کیفیت ابعادی و هندسی و حتی جهت و میزان زبری سطوح پس از تولید (با یکی از روش‌های معمول)، معمولاً با در نظر گرفتن یک یا چند سطح یا مرکز خاص در همان قطعه انجام می‌شود.

1. Surface quality

2. Roefness (Surface finish)

۳-۲ مفهوم اندازه‌گذاری

برای طرح‌های کاغذی خود اندازه‌های رُند (صحیح) را انتخاب خواهید کرد و از ابعادی که در اجرا سخت و دشوار می‌شوند پرهیز خواهید کرد. این تجربه (رعایت این مسئله در طراحی نقشه اجرایی یک کالا) باعث آسانتر و ارزانتر و سریع تر شدن فرایند ساخت می‌شود و در تعمیر و نگهداری کالا و ظاهر صنعتی تر آن نیز مؤثر است.

چنانچه بر طبق مطالعه بخش ۱-۳، مفهوم «اندازه‌گیری» بررسی موقعیت اجزاء یک قطعه کار یا کالا باشد، در این صورت «اندازه‌گذاری» بر روی نقشه به معنی ثبت آن موقعیت و اندازه‌گذاری بر روی قطعه به معنی تکرار و ایجاد آن موقعیت در قطعه دیگری است.

۳-۲-۱ اندازه‌گذاری در نقشه

- به هنگام ترسیم نقشه‌های سازه فلزی بزرگی مانند ابرسازه‌های تصویر زیر کدام گزینه درست است؟
 - اندازه‌های سازه باید به نسبت مقیاس نقشه محاسبه و کمتر نوشته شوند.
 - اندازه‌های سازه عیناً به نقشه منتقل می‌شوند و روی خط اندازه‌ها ثبت می‌گردد.
 - اندازه‌های سازه برخلاف نقشه قطعه که باید کوچک ترسیم شود، کوچک نمی‌شوند.
 - دو مورد اخیر درست است.



یک توصیه مهندسی در کارگاه فلزکاری این است که هنگام ساخت یک قطعه کار، ابتدا آن را خطکشی کنید حتی اگر نیاز نباشد. خطکشی قطعه کار (سطح فلزکاری) باعث می‌شود که حد و مرزها مشخص شود و از اشتباهات ابعادی جلوگیری گردد.

حتی می‌توان با یک ماژیک، خیلی سریع مسیرهای کار بر روی قطعه کار را خطکشی کرد. اندازه‌گذاری بر روی نقشه یا بر روی قطعه ما را قادر به فکرکردن در مورد مراحل کار می‌کند تا به این امید نباشیم که در حین انجام کار در مورد روش کار فکر خواهیم کرد.




□ قوانین اندازه‌گذاری در نقشه‌های کارگاهی و ظرفات آنها را در درس رسم فنی مرور کنید.

مزیت غیر مستقیم اندازه‌گذاری بر روی قطعات کار و کسب مهارت آن است که با تجربه دشواری و حساسیت آن، دیگر


1. Measuring

2. Dimansion

توصیه می‌شود برای پرهیز از دشواری نقشه‌خوانی، اندازه‌های قسمت‌های مختلف را به صورت پله‌ای (غیر هم‌راستا) و خوانا بنویسید و از نوشتن اندازه‌ها در داخل نماها یا سه‌بعدی خودداری کنید.

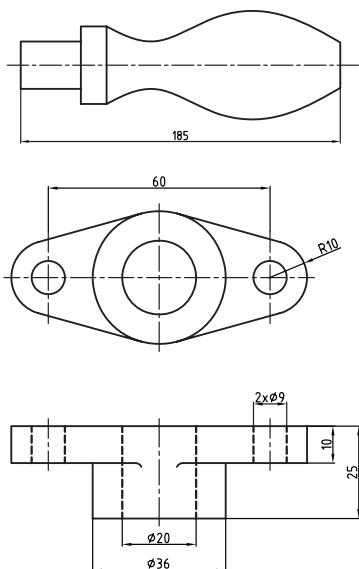

در نرم‌افزارهای نقشه‌کشی، اندازه‌ها در سطح (لایه) دیگری جدا از خود تصویر و نما نوشته می‌شوند تا بتوان، نما را بدون اندازه‌ها نیز (در صورت نیاز) مشاهده کرد. اکنون با کمک مربی و استفاده از دو تلق (فیلم) رادیوگرافی مستعمل که آنها را با شوینده مناسب پاک کرده‌اید و نیز ماژیک مخصوص CD یا راپید نقشه ساده‌ای از کتاب رسم خود را انتخاب و در دو لایه متفاوت ترسیم و اندازه‌گذاری کنید. طوری که فقط هنگامی که دو تلق بر هم منطبق شوند، نقشه اندازه‌گذاری شده به نظر بیاید.

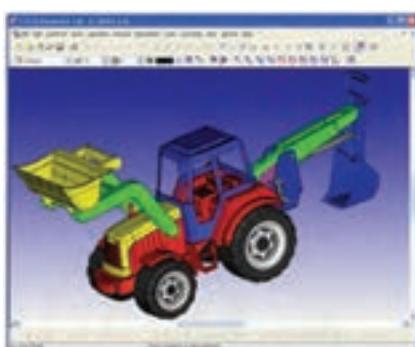


شاید مهمترین مسئله در هنگام ثبت اندازه‌ها بر روی نقشه، دخالت ندادن مقیاس در اعداد و ثبت واضح آنها در نقشه با کمک فلش‌ها و علامت خاص اندازه‌گذاری است. باید دقیق کنید که مقیاس نقشه طبق تعریف فقط نسبت «اندازه رسم شده» به اندازه واقعی بُعد است و نه «اندازه نوشته شده» به اندازه واقعی یعنی:

$$\frac{(\text{اندازه ترسیم شده})}{(\text{اندازه واقعی})} = \text{مقیاس} \quad (\text{SC})$$

مثلًا در نقشه‌ای با مقیاس ۱:۲ (یک دو م $\frac{1}{2}$)، اندازه واقعی قطعه (بُعد) دو برابر اندازه ترسیم شده است. ولی اندازه‌ای که بر روی نقشه نوشته می‌شود، دقیقاً همان اندازه واقعی است.

□ قوانین اندازه‌گذاری یکسویه و دوسویه، قطرها و سطوح مربعی را با کمک مربی خود مرور کنید.

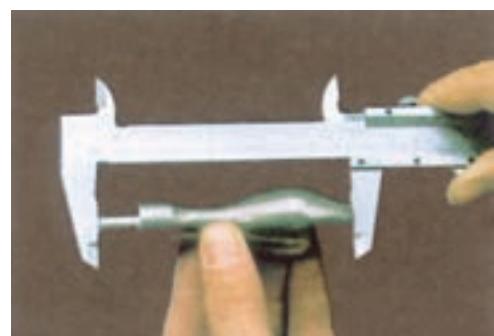

۳-۲-۱ سوزن خطکش

سوزن خطکش از جنس فولاد سخت کاری شده با زاویه رأس 30° - 13° (عموماً 30°) و در طرح های مختلفی که کار با آن را در شرایط مختلف کاری ساده تر کند، برای ترسیم خطوط بر روی فلز استفاده می شود.




۳-۲-۲ اندازه گذاری در قطعه

سوزن خطکش، پرگار فولادی و سنبه های عدد یا حروف به همراه گونیاهای فلزی ضخیم و غیر مدرج و چکش های سبک یا پلاستیکی (پتک لاستیکی)، عمدتاً ترین تجهیزات اندازه گذاری روی قطعات کار هستند و استفاده از آنها بر روی صفحه مخصوص این کار یعنی «صفحه صافی» توصیه می شود.




صفحه صافی از چدن و یا گرانیت (غیر فلزی) ساخته می شود و به خاطر سطح صیقلی، به عنوان قطعه مرجع در کنترل مستقیمی اندازه ها و انجام خطکشی های فلزی استفاده می شود. اگر سطح سندان^۱ یا میز فلزی کارگاه نیز سالم و ثابت باشد، به عنوان سطح تکیه گاه اندازه گذاری استفاده می شوند.



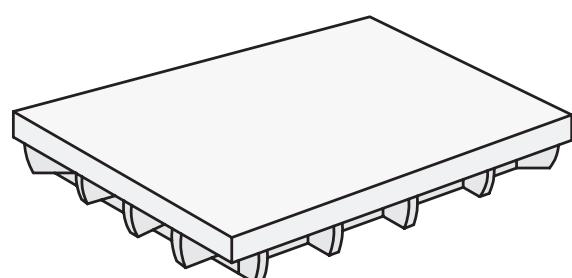


۱. Anvil

■ با توجه به تصاویر و کمک مربی مرحل خطکشی با استفاده از سوزن، گونیا و کات کبود را بنویسید.

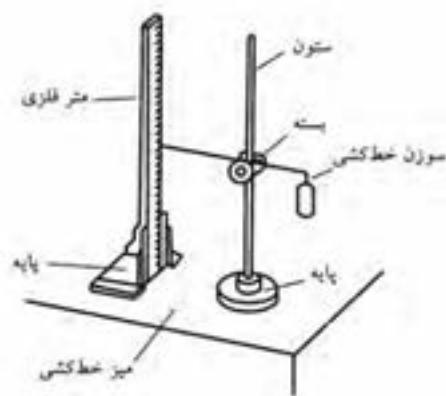

زاویه در دست گرفتن سوزن به هنگام خطکشی نباید مانع دیدن راستای خط مورد نظر شود. همچنین باید دقت کرد که نوک سوزن کاملاً به لبه گونیای فلزی مخصوص خطکشی (که غیر مدرج، ضخیم و سخت کاری شده است) مماس باشد و ضخامت سوزن مانع آن نشود.

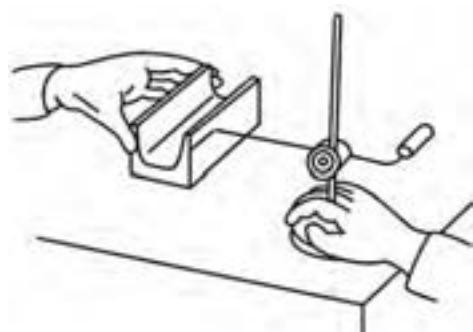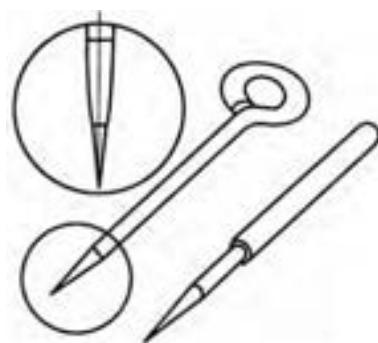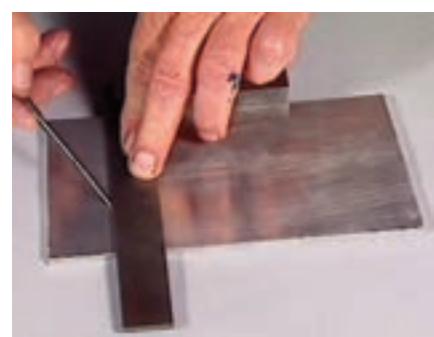


□ روش کار با پرگار فلزی برای رسم منحنی با مرکز مشخص را بنویسید (از مربی کمک بخواهید)

□ برای رسم قوس‌هایی با مرکز نامشخص اماً شعاع مشخص بر روی فلزات چه راهی را پیشنهاد می‌کنید؟

توجه داشته باشید که در کارگاه فلزکاری استفاده نابجا از ابزارها به بهانهٔ صرفه‌جویی در وقت، ضمناً صدمه‌زدن به ابزارهای دقیق و افزایش خطای ناشی از آن دقت ابعادی پروژه‌های بعدی را نیز دچار مشکل می‌کند. بنابراین از پرگارهای نقل اندازه (که دو سر فلزی دارند) به جای پرگار فولادی و از گونیای مدرج به جای گونیای فولادی مخصوص ترسیم استفاده نکنید.

به هنگام برداشت اندازهٔ قوس از روی خطکش مدرج مراقب باشید که پرگار را به اندازهٔ شعاع دایره باز کنید و نه قطر. ضمناً پرگار را مطابق تصویر بر روی خطکش نگه‌داشته و اندازه را با سه بار تکرار منتقل کنید. (از فشردن نوک‌های پرگار به لب خطکش بپرهیزید).

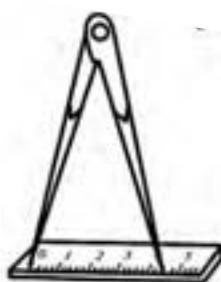


مزیّت دیگر اُریب گرفتن سوزن کاهش نیروی واردشده به سر سوزن و پرهیز از کُندشدن آن است.

برای نشانه‌گذاری روی قطعه از ضربه‌زدن به سوزن خطکش که تیزکردن آن دشوار است بپرهیزید. استفاده از کات کبود یا دوغاب و نیز پایه برای مواردی که خطکشی بر روی سطح کناری یک قطعه کار سنگین لازم است، جزو اقدامات ابتکاری صنعتگر برای سهولت خطکشی و کار بر روی فلز است.

۳-۲-۲-۲ پرگار خطکشی

برای رسم قوس‌های متفاوت با داشتن شعاع مشخص و مرکز مشخص، از پرگارهای فولادی با پیچ تنظیم استفاده می‌شود که هر دو بازوی آنها به سوزن خطکش منتهی می‌شود. این پرگارها درواقع وسیلهٔ نقل اندازه نیز هستند.

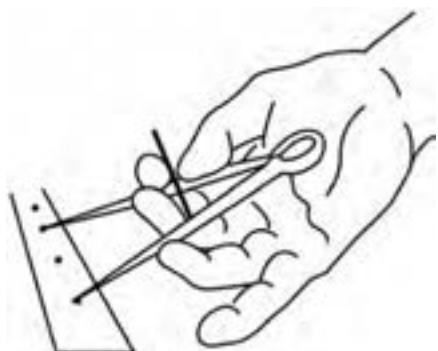


۳-۲-۲-۳ سنبه

کنید باعث سردرگمی نوک متنه به هنگام سوراخ کاری شده از زیبایی و دقیق کار می‌کاهید. تصاویر زیر نفوذ راحت متنه در اثر سنبه نشانی به قطعه کار را نشان می‌دهد.




سنبه‌ها نیز مانند سوزن خطکش برای نشانه‌گذاری بر روی فلزات استفاده می‌شوند ولی نسبت به آن از سختی و زاویه رأس بیشتری برخوردار بوده در انتهای خود نشیمنگاه پهن تری برای ضربه‌زنی با چکش دارند. از سنبه نشانی با زاویه رأس 60° (دو برابر سوزن خطکش) برای وضوح بیشتر نقاطی بر روی خط رسم شده با سوزن استفاده می‌کنند. سنبه مرکز نشان با زاویه رأس 90° نیز برای تعیین مکان مرکز دایره‌ها و سوراخ‌هایی که قرار است با متنه ایجاد شوند به کار می‌رود.

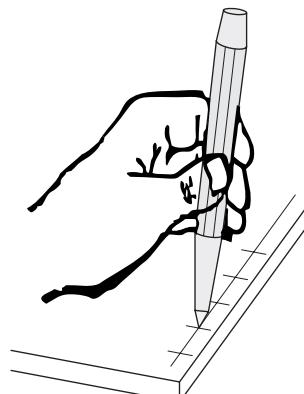

سنبه‌زدن فعالیت حساسی است و پس از چندین بار تکرار محاسبات و جایگذاری سنبه با زاویه‌ای که محل اثر را به خوبی مشاهده کنید باید عمل سنبه‌زنی و کوشش چکش (ضرب) را انجام دهید. زیرا در غیر این صورت و در صورتی که چندین اثر سنبه‌زنی در محل سوراخ کاری ایجاد

به خاطر داشته باشد که فقط یکبار اجازه وارد کردن ضربه به سنبه مرکز نشان یا حروف و عدد را خواهد داشت.

از برخی سنبه های خاص نیز برای خارج کردن پین ها (سبنه پین) استفاده می شود. ولی در همه آنها اصول کاربرد سنبه یعنی اریب گرفتن اوّلیه و بررسی مکرر محل سنبه قبل از چکش کاری و تنها یکبار استفاده از ضربه (نسبتاً محکم) آن ثابت خواهد بود.

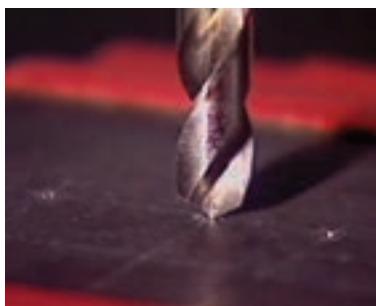

گاهی از سنبه های سرپهن عددگذار و حروف نگار هم در کارگاه فلزکاری برای علامت گذاری، مشخص کردن سازنده و نیز برای کد گذاری قطعات کار استفاده می شود (تصویر را ببینید).



باید مراقب بود که با گم شدن یکی از سنبه های مجموعه، فرایند کد گذاری دچار مشکل نشود.

□ چگونه می توان برای آنکه اعداد یا حروف سنبه زنی کاملاً در یک راستا باشند (بالا و پایین نخورند) چهاره اندیشی کرد؟


۳-۲-۲-۴ موارد ایمنی

به نظر شما ایده ساخت «سننه‌گیر» در کارگاه‌هایی که استفاده از سننه (مرکزیاب و عدد یا حروف) جزو فرایندهای اصلی و مکرر است، چه مزایایی دارد؟



ابزارهای اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری اغلب جزو گرانبهاترین ابزارهای کارگاه فلزکاری هستند که آرامش روحی صنعتگر در نتیجه تخریب یا عملکرد نادرست آنها تهدید می‌شود. علاوه بر آن برای افزایش دقت کار، اکثر وسایل اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری از نوک‌ها و لبه‌های تیز و ظرف و در عین حال محکم برخوردارند و این مسئله سلامت جسمی افرادی که مراعات فضای شوختی یا دقت لازم را نمی‌کنند را به خطر می‌اندازد.

بنابراین ضمن رعایت قوانین استفاده صحیح از ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری و بازگرداندن آنها بالا فاصله پس از استفاده به جعبه مخصوص یا محل مناسب و پوشاندن نوک‌ها و لبه‌های تیز و استفاده نکردن از آنها برای کوبیدن یا اهرم کردن، به هیچ وجه آنها را در محیط غیر کاری و فضای استراحت و شوختی به همراه نداشته باشد.

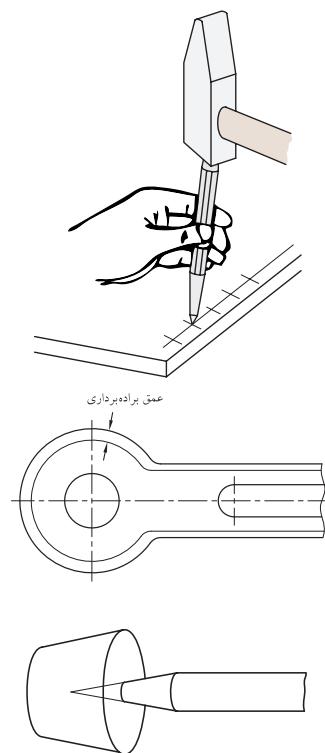




دستور کار

اندازه گرفتن و درج ابعاد روی فلز

- با جمع آوری اطلاعات در مورد وسایل اندازه گیری، آنها را دسته بندی کرده و نمودار درختی همراه با تصاویر آنها را بر روی برگه A⁰ تهیه کنید.
- یک لولای در را با خطکش معمولی (یا متر)، خطکش فلزی (با دقّت ۰/۵mm)، با کولیس و با ریزسنج اندازه زده جدولی یادداشت کنید.
- لولای پروژه قبلی را با شعله حرارت داده و با رعایت نکات اینمی، لحظاتی بعد آن را با کولیس یا ریزسنج اندازه زده با جدول خود مقایسه کنید (انبساط حرارتی را یادداشت کنید).
- سلامت خطکش‌ها و گونیاهای پلاستیکی کلاس رسم خود را با کمک ابزارهای فلزی کارگاه بررسی کنید.

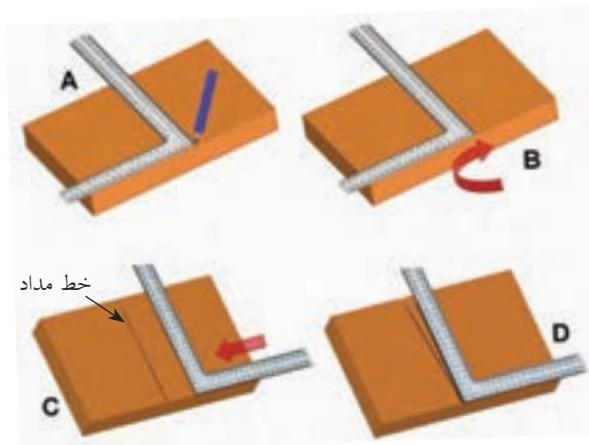




■ با استفاده از شاخه‌های آهن چهارپهلو و توپر که در ابعاد ۱۰ mm الى ۱۲mm به صورت مکعبی برش خورده و با سوهان یا سنباده تمیزکاری شده‌اند، و نیز استفاده از فرایند «سنبله مرکز نشانی»، یک تاس (مهره بازی منچ یا مارپله) بسازید.

■ با استفاده از چسباندن یا پیچ کردن یک بازوی اضافه در نیمساز یک گونیای چوبی (که خود ساخته‌اید)، مرکزیابی را طراحی و با کمک آن مرکز لوله‌هایی با قطر و ضخامت متفاوت را پیدا کنید. سپس با روش‌های کتاب درس رسم فنی دایره را به شش قسمت مساوی تقسیم کرده و خطوط ضخامت لوله (با داشتن مرکز آن) رسم کنید.

(راهنمایی: می‌توانید از یک گونیای مستعمل پلاستیکی که وتر آن را شکسته‌اید برای ساخت مرکزیاب استفاده کنید. کافی است یک تکه تسممه حلبی را به عنوان نیمساز زاویه قائم گونیا پیچ کنید).

گونیای شما می‌تواند مانند تصاویر زیر از ورق‌های فلزی یا چوبی پیچ شده در داخل هم تشکیل شده باشد.

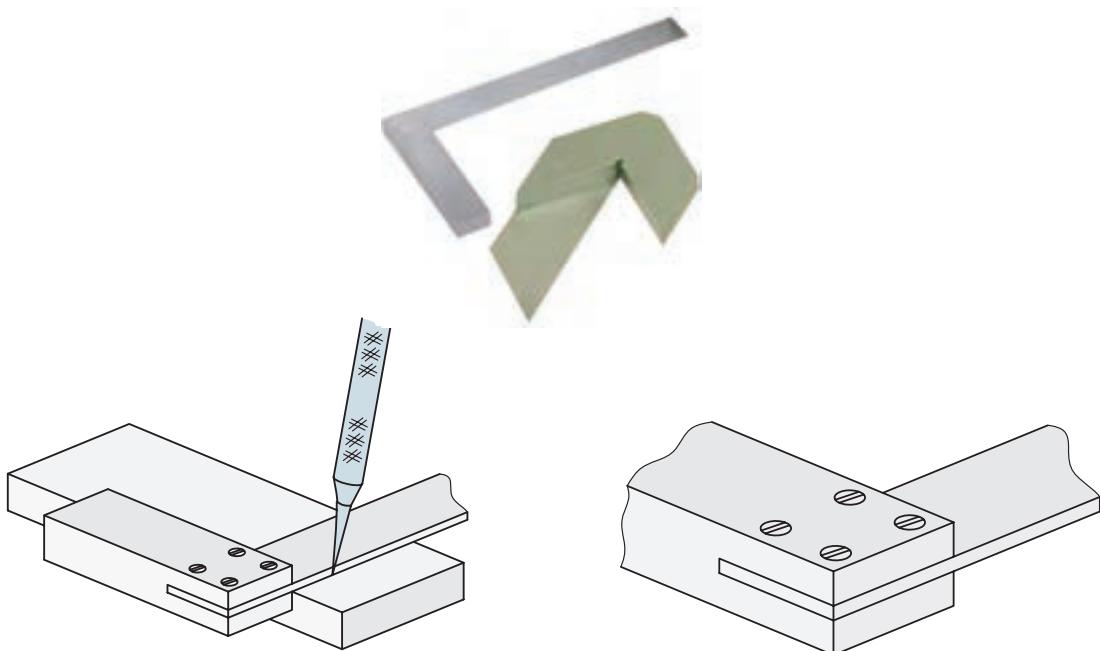

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. «اندازه‌گیری» یعنی تعیین موقعیت ابعاد و کیفیت‌ها

درست نادرست

۲. «پرگار نقل اندازه» وسیله‌ای است برای اندازه‌گذاری

درست نادرست

۳. منظور از «دقت» ابزار اندازه‌گیر چیست؟

الف) حداکثر توانایی اندازه‌گیری آن

ج) حداقل اندازه‌ای که ابزار می‌توان نشان دهد

۴. در رسم فنی کیفیت، سطوح نمای جسم را به نسبت می‌سنجدند.

الف) سطحی مینا از خود نما

ب) سطحی که باید ساخته می‌شد

ج) سطح قطعه دیگر از همان کالا

۵. شابلون‌ها جزو کدام شاخه از وسایل اندازه‌گیری هستند؟

الف) اندازه‌گیری غیر مستقیم و متغیر

ب) اندازه‌گیری مستقیم و متغیر


ج) اندازه‌گیری غیر مستقیم و غیر متغیر (ثابت)

د) اندازه‌گیری مستقیم و غیر متغیر (ثابت)

۶. ابزارهای مورد نیاز برای اندازه‌گذاری روی قطعه کار را نام ببرید.

۷. انواع سنبه در اندازه‌گذاری قطعات را نام ببرید.

۸. در مورد تصاویر زیر، جملات فنی مورد نیاز را بنویسید (توضیح تصویر).

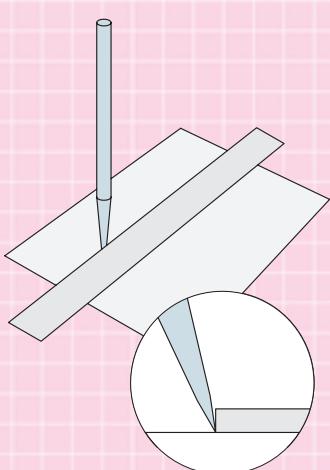

واحد کار چهارم: توانایی برشکاری (قطع کردن)

◀ هدف کلی: بریدن قطعات فلزی با انواع اره‌ها

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۵۴	۴۴	۱۰	توانایی برشکاری (قطع کردن)

توانایی برشکاری (قطع کردن)

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- مفهوم برشکاری «ستّی» و «غیر ستّی» را بیان کند.
- انواع اصل قیچی‌های برش را نام ببرد.
- تفاوت اصلی قیچی با اره را شرح دهد.
- ویژگی‌های لازم برای برش مواد سخت و نرم، نازک و ضخیم را بیان کند.
- انواع اره را نام ببرد.
- اره‌کاری با کمان‌اره را به درستی انجام دهد.
- مفهوم خط برش و براده‌برداری خطی را بیان کند.
- نکات و موارد ایمنی در کار با تجهیزات برش را رعایت کند.

پیش آزمون

۱. مهمترین ویژگی برای آنکه یک ابزار بتواند در قطعه کاری نفوذ کند کدام است؟

الف) جنس قطعه کار ب) زاویه نفوذ به قطعه کار

د) سرعت حرکت ابزار نسبت به قطعه کار ج) قدرت واردشده

۲. برای از بین بردن یا کاهش اصطکاک ابزارهای برش نخستین کار است.

الف) روغن کاری مداوم ب) درگیری آرام قطعه با ابزار

د) ایجاد زاویه جداکردنی در ابزار نسبت به قطعه کار ج) درگیری آرام ابزار با قطعه

۳. منظور از روش‌های سنتی برش کاری؛

الف) روش برش با اره ب) روش‌های متروک

ج) روش‌های براده‌برداری مکانیکی د) همه موارد

۴. برای دید بهتر از خط برش در هنگام استفاده از قیچی‌ها:

الف) باید از انتهای خط برش، عملیات بریدن را آغاز کنیم.

ب) باید از قیچی مخصوص برش چپ یا برش راست استفاده کنیم.

ج) باید از پهلو به مسیر برش نگاه کنیم.

د) باید قیچی را نسبت به سطح قطعه عمود نگه نداریم.

۵. علت گریز قیچی‌ها از قطعه (یا برعکس) در هنگام برش کار چیست؟

الف) دهانه کم بازشده قیچی ب) دهانه زیاد بازشده قیچی

ج) سختی قطعه کار د) همه موارد

۶. زمان انجام اره‌کاری واقعی، نصف زمانی است که مشغول اره‌کاری با کمان اره هستید.

نادرست درست

۷. علت چپ و راست کردن دندانه‌های تیغه اره دستی؛

الف) افزایش ضخامت درز برش و سریع‌تر کردن عمل برش کاری است

ب) محدودیت روش‌هایی است که با آنها تیغه اره را می‌سازند

ج) تقویت و افزایش عمر تیغه اره است

د) افزایش حجم براده‌هاست




۸. محدودیت کار با کمان اره تا رسیدن به انتهای گودی و قوس کمان آن است.

نادرست درست

ویژگی دوم ابزاری که می‌خواهد برای نفوذ استفاده شود، داشتن زاویه مناسب برای نفوذ است. این مورد گاهی از ویژگی اول نیز مهمتر است، چرا که در صورت نداشتن این زاویه، تنها اثر ابزار بر قطعه کار «له‌شدن» در اثر فشار برش و خم شدن یا شکستن آن است.

□ چرا گاهی در برخورد دو خودرو مشابه با هم خسارت یکی از آنها از دیگری بیشتر است؟

چنانچه در تصاویر ملاحظه می‌شود، نوک ابزار برش زوایای مختلفی دارد. اماً زاویه‌ای که باعث نفوذ به داخل قطعه می‌شود به زاویه رأس، گوه یا β [بتا] معروف است.

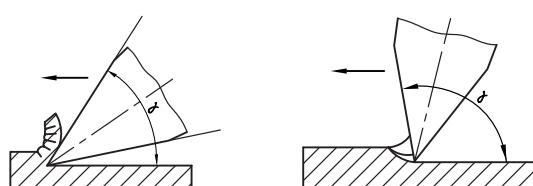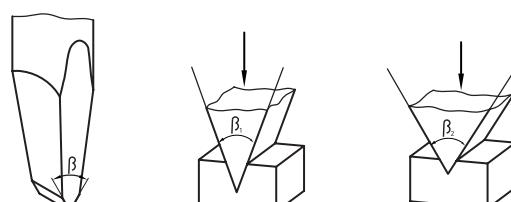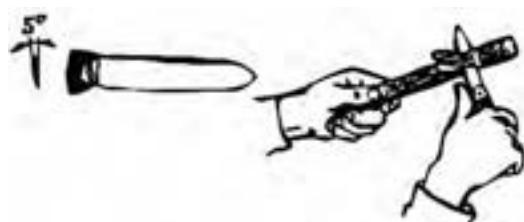

۴-۱ مفهوم برش کاری «ستّی»^۱ و «غیر ستّی»^۲ (براده‌برداری خطی)

- تصاویر زیر، چه ویژگی یک ابزار بُرنده (در اینجا تبر) را به نمایش گذاشته است؟
- (۱)
 (۲)
 (۳)



چنانکه ملاحظه می‌کنید برای آنکه ابزاری بتواند در یک قطعه کار نفوذ کرده و از آن تراشه‌ای ^۳ بکند و یا آن را به چند قسمت ببرد، باید پیش از هر چیز از نظر جنس از قطعه کار محکم تر باشد.

-
1. Traditional
 2. Non Traditional
 3. Chip

صنعتگر و هنرجوی فنی حادثه بیافرینند. به همین دلیل بیشترین آمار حوادث در صنعت (حتی بالاتر از حریق و آتش‌سوزی) مربوط به تجهیزات برش کاری است. این مسئله اهمیت استفاده از تجهیزات ایمنی و کاربرد درست وسائل برش و نیز دقّت و تمرکز به هنگام فعالیت برش کاری را نشان می‌دهد.


□ چرا در ساخت ماشین‌آلات صنعتی و اغلب تجهیزات برش کاری، کلیدهای بزرگ و رنگین را برای از کار انداختن دستگاه انتخاب می‌کنند؟



در صنعت به طور کلی برای بریدن و قطع کردن از دو نسل متفاوت تکنولوژی برش کاری استفاده می‌شود. نسل اول که روش‌های برش «ستّی» نام دارد، روش برش با قیچی دستی، قیچی رومیزی، ماشین (پرس) قیچی، کمان‌اره و اره‌کاری ماشینی را شامل می‌شود. ولی در نسل دوم به جای استفاده از ساختمان گوه مانند و زوایایی نفوذ ابزار به قطعه کار از روش‌هایی مانند ذوب کردن درز برش با حرارت، برق، فشار آب، لیزر و صوت استفاده می‌کنند و یا اینکه با ضربه‌زنی (پانچ) یک قالب بُرش عمل پاره‌کردن اجزاء قطعه کار را به انجام می‌رسانند. این روش‌ها را که در آنها از گوه برای نفوذ استفاده نمی‌شود، روش‌های «غیرستّی» می‌نامند. به عنوان مثال برش با شعله «اکسی

زاویه مهم دیگر زاویه آزاد یا « α » [آلفا] است که از اصطکاک بین لبه برنده و قطعه جلوگیری می‌کند. و بالاخره سومین زاویه مهم برای یک ابزار نفوذکننده، زاویه‌ای است که بتوان با کمک فضای آن زاویه (بیلچه)، بُراده یا تراشه‌های کنده‌شده از قطعه کار را از محل برش (درز برش) خارج کرد. این زاویه را زاویه بُراده یا « λ » [لاندا] می‌گویند.


تصاویر زیر، موقعیت این سه زاویه را در روی یک گوه (لبه واحد نفوذکننده) و سپس بر روی گوه‌های (دندانه) پشت سر هم یک تیغه‌اره نشان می‌دهد.

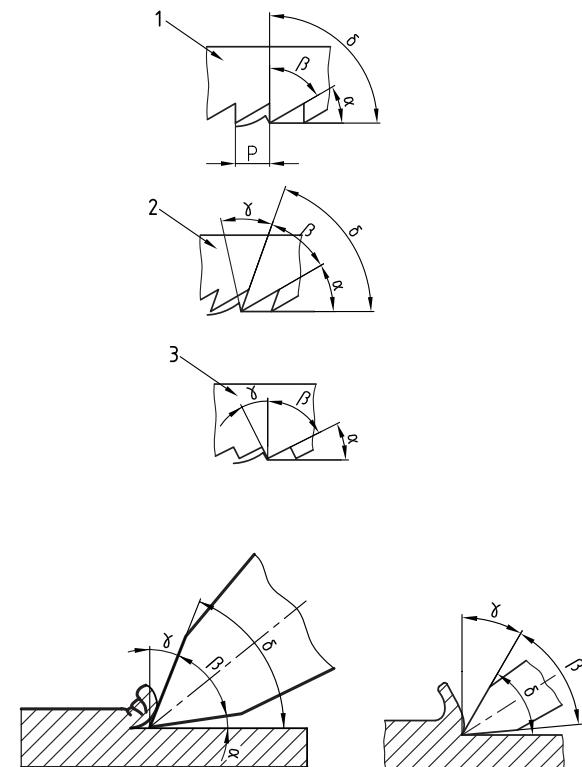

□ به نظر شما مقدار زاویه گوه و زاویه بُراده برای کار بر روی قطعات کار نرم و سخت با هم متفاوت است؟ زوایای ایجادشده در یک ابزار برش همان‌قدر که در نفوذ بهتر ابزار به قطعه کار، باعث سهولت و سرعت می‌شوند، به سرعت و سهولت نیز می‌توانند برای

■ با توجه به تصویر، مهمترین نکته ایمنی در کار با شعله اکسی استیلن برای برش کاری چیست؟


استیلن»^۱ (اتوگن) که در کارگاههای کوچک عمومیت دارد، با وجود آنکه سابقه بسیار زیادی دارد، جزو روش‌های برش «غیر معمولی» است.

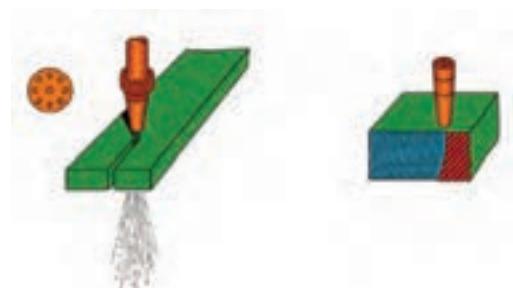

اگرچه فرایند «برش کاری» اصولاً فرایند چندان دقیقی نیست و اغلب فرایندهای برش کاری پس از اتمام، باید با فرایندهای دیگر مانند سوهان کاری و سنباده زنی تکمیل شوند، ولی بین آنها روش برش با گاز داغ (هوابرش) دارای پایین‌ترین کیفیت برش است زیرا هم درز برش عریض (با پهنای زیاد) دارد و هم این درز به خاطر ذوب فلز دچار لبه‌های برگشته (اشک برش) و تفاوت ساختار میکروسکوپی است. در واقع تنها مزیت برش با شعله سرعت نسبتاً بالای آن است.

1. Oxy acetylene

دستگاه پانچ قادر است با ضربه (ضریبات) ناگهانی و طرح دار خود، علاوه بر برش فرایند شکل دهی را نیز انجام دهد. بهویژه آنکه لبه ها، پله ها و سوراخ هایی مانند مثال های تصویر، در کالاهای امروز بازار صنعتی بسیار زیاد است و روشی که به سرعت و دقت بتواند آنها را ایجاد کند فقط « قالب برش » خواهد بود.

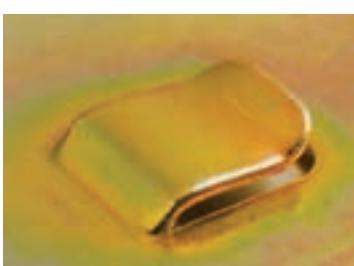

برخی روش های غیر سنتی مانند برش با برق (سیم حاوی جریان الکتریکی با آمپر زیاد) که به روش برش با سیم^۱ معروف است، یا روش برش با فشار آب ساینده^۲ و روش های برش با لیزر^۳ و صوت^۴ برخلاف روش برش با شعله کیفیت کار بسیار بالا و سرعت شگفت انگیزی دارند که ساخت انواع قطعات با جنس و شکل های مختلف را برای صنعت امروز میسر ساخته است و محدودیتی در راستای « خط برش » (مانند روش های دیگر برش خطی) ندارند.

□ در مورد هریک از روش های فوق به صورت گروهی تحقیقات مجزایی را تهیه و در کلاس درس ارائه دهید.

□ به نظر شما محدودیت هایی که برای روش های غیر سنتی برش وجود دارند، کدام اند؟

اگر بتوانیم برای بریدن، از ضربه ناگهانی چندین گوه استفاده کنیم، در این صورت می توان همزمان با برش قسمت های دلخواه، به قطعه کار اصلی فرم موردنظر را نیز داد. در این صورت به دستگاهی مانند دستگاه تصویر زیر نیازمندیم.



□ ساختمان اجزای یک دستگاه پانچ رومیزی کاغذ (لوازم التحریری) را با روش دست آزاد بر روی برگه A4 رسم کرده آن را به نقشه مونتاژ (انفجاری) تبدیل کنید.

1. Wire cut


2. Water Jet

3. Laser Cutting

4. Ultrasonic Cutting

مورد برش کاری نیز مرحله مقدماتی تمام روش‌های فرایند است. گاهی بهنگام برش کاری، مقداری از جرم قطعه کار که در معرض خط برش و ابزار برش کاری قرار می‌گیرد با تبدیل شدن براده عملاً از بین می‌رود. (ضخامت خط برش هیچ‌گاه صفر نخواهد شد حتی اگر در روش‌های جدید به صدم میلی‌متر برسد). بنابراین:



حتماً در لحظه محاسبه و ترسیم خط برش به ضخامت خط برش که آن را از دست خواهید داد هم دقّت کرده آن را از طول و حجم باقی‌مانده قطعه کار کم کنید.

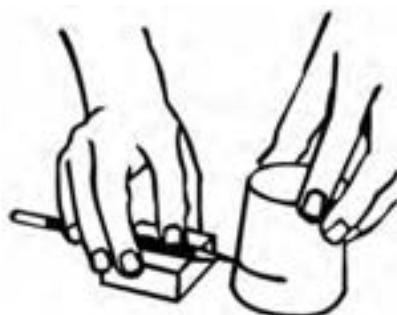

با کمک کولیس ضخامت تیغه کمان‌اره‌های کارگاه (و اره‌های ماشینی موجود در کارگاه) را اندازه‌گیری کرده و بر روی برچسبی که روی کمان (عرض دید) چسبانده‌اید یادداشت کنید.

تنها استثنای این مطلب برش ورق‌های نازک با قیچی است که براده تولید نمی‌کند. علاوه بر موضوع یاد شده، گاهی در اثر سهل‌انگاری در برش با قیچی یا اره، خط برش از راستای مورد نظر شما خارج می‌شود. و یا با توجه به روش ساده‌ای که انتخاب می‌کنید (یا سرعت عمل نادرست)، لبه‌های برش دچار تخریب و از «شکل درفتگی» (اعوجاج)

■ با کمک مربی خود، نام اجزای اصلی مشخص شده در فرایند پانچینگ^۱ (قالب برش کاری) را بنویسید. همچنین اگر فرایند برش کاری در یک کارگاه، همیشه به ابعاد کوچک ثابت و مواد خام مشخصی بپردازد، شایسته است که برای انجام سریع و دقیق این فرایند تکراری از قالب برش مورد نظر به جای استفاده از ابزارهای برش کاری استفاده شود (تصویر را ببینید).

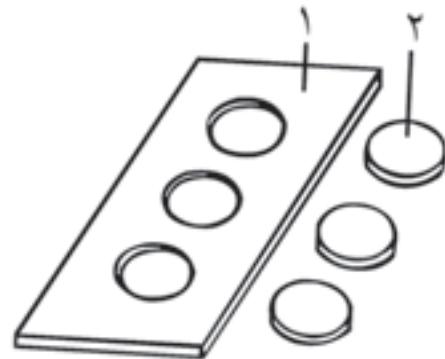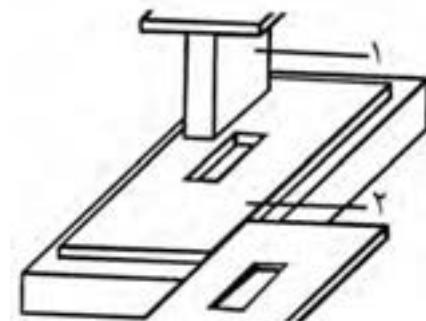


همان‌گونه که پیشتر گفته شد، قطعات کار در کارگاه فلزکاری در ابتدای هر فرایند باید با استفاده از وسائل تمیزکاری، شستشو و پاکیزه‌شده و سپس به کمک ابزارآلات اندازه‌گذاری خط کشی شوند (حتی اگر لازم نباشد). تا به این ترتیب محدوده فرایندهای بعدی روی قطعه مشخص شده باشد. این مسئله در

1. Distortion


1. Punching

سومین و آخرین شرط نفوذ یک ابزار برش در قطعه کار، قابلیت انتقال نیروی برش لازم به قطعه کار است. اکثر وسائل برش این نیرو را با کمک اهرم بندی های خود و تیزی لبه برنده تا اندازه لازم برای برش کاری افزایش می دهند.

■ با کمک انبردست و قیچی آن، چوب لباسی های فلزی را در اندازه های مشخص شده (۸mm، ۱۱mm، ۶mm) برش زده و ارائه دهید. (از خط کش فلزی یا کولیس استفاده کنید).

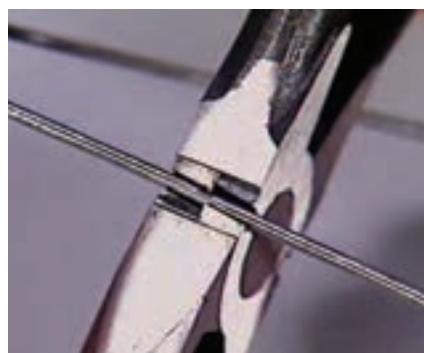


می شوند. در این صورت لازم است که این مسئله را در پیش‌بینی و رسم مسیر برش در نظر گرفته و سطح لازم برای اصلاحات احتمالی روی قطعه کار را محاسبه کرده باشد.

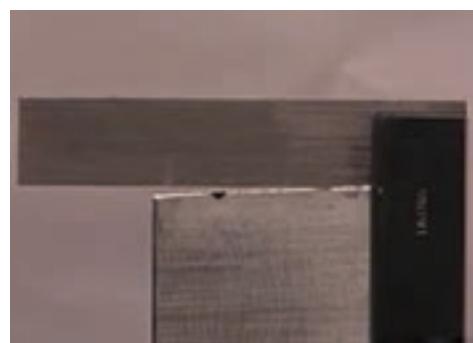

■ با استفاده از یک پیچ گوشتی دوسو ناکارآمد (یا ارزان)، ابزاری مانند تصویر زیر برای برش ورق های نازک (یا در قوطی) ساخته، محصول کار برش آن را به استاد تحويل دهید. آیا موفق شده اید که میزان از شکل درفتگی لبه های برش را پیش‌بینی و آن را در قطعه کار به جامانده اصلاح و ترمیم کنید؟




دهانه قیچی برای نفوذ به قطعه بیشتر از 15° باز نشود
(محدودیت ضخامت ورق برای قیچی).

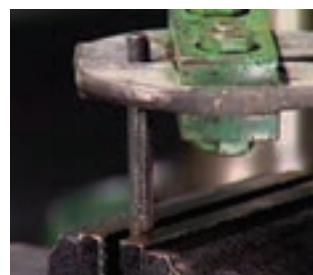

۴-۲ کار با قیچی (ورق‌بُری)

بیشترین مواد خام وارد شده به کارگاه‌های فلزکاری به صورت صفحات تخت یعنی ورق^۱ یا پلیت^۲ است که ضخامت آنها از زیر یک میلی‌متر تا چندین ده میلی‌متر متفاوت است.

■ در مورد شابلون‌های اندازه‌گیری سریع ضخامت ورق تحقیق کرده و نوع ساده‌ای از آنها را به عنوان پروژه «اره‌کاری» در کارگاه بسازید.

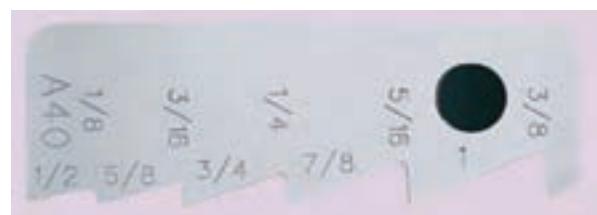



در حالت کلی اگر ضخامت ورق کمتر از یک الی دو میلی‌متر باشد، برای برش آن استفاده از قیچی‌های سبک (دستی) و ماشینی که حداقل دارای دو لبه (تیغه) بُرند هستند توصیه می‌شود. این عمل با واردآوردن نیروی اهرم‌ها به دو تیغه و در شرایطی انجام می‌شود که ورق فرصلت گریختن از میانه دو لبه را پیدا نکند. به عنوان مثال در قیچی دستی زمانی برش با موفقیت شروع می‌شود که

1. Sheet


2. Plate

۴-۲-۱ قیچی‌های دستی


■ به تصاویر زیر دقت کنید. به نظر شما تفاوتی می‌کند که تیغهٔ پایینی قیچی در سمت راست تیغهٔ بالایی باشد یا چپ (از مقطع قیچی به آن نگاه کنید)؟

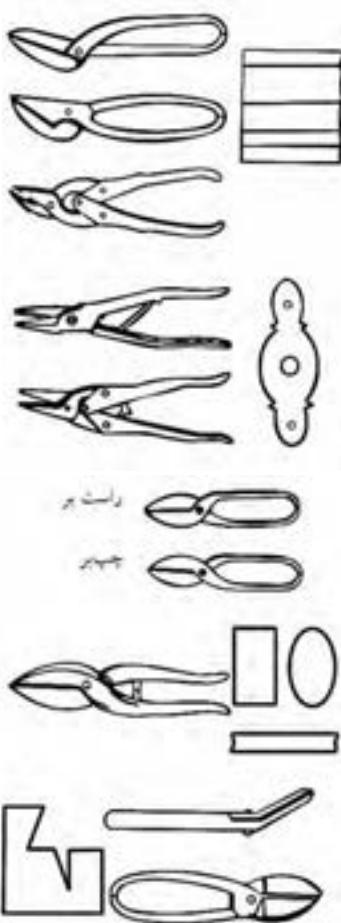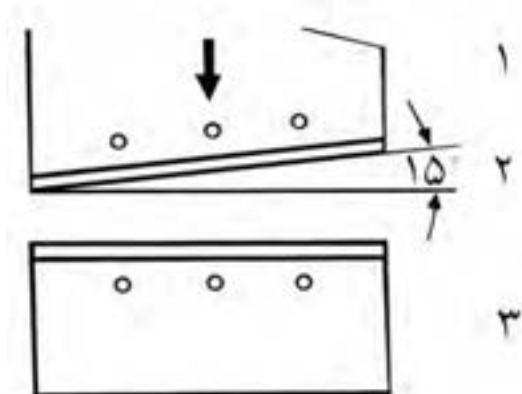

این مسئله حتی در مورد قیچی‌های تیغه یا دسته‌بلند رومیزی (گیوتین) نیز صادق است. چنانچه زاویهٔ دو فک قیچی به‌دلیل ضخامت زیاد ورق بیش از این باشد از آنجا که دو فک قیچی روی هم قرار نمی‌گیرند، ورق به اطراف خم شده و درز برش دیگری (غیر از خواست ما) ایجاد می‌شود.

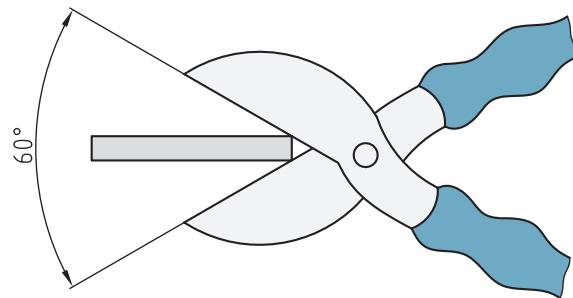


برای جلوگیری از این کار (که ممکن است خطرناک هم باشد) در اطراف تیغهٔ قیچی‌های نیمه‌سنگین از پیچ‌ها و اهرم‌های نگهدارندهٔ ورق استفاده می‌شود.


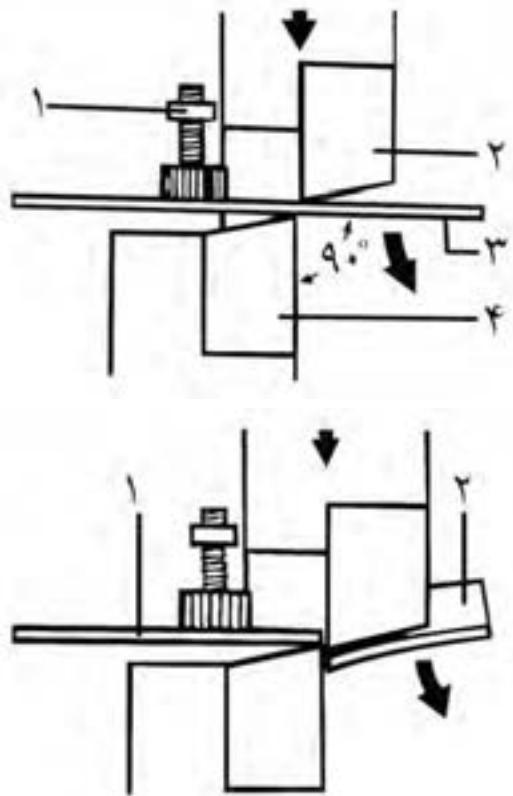


بدیهی است که نوع برعکس آن که تکیه‌گاه قیچی در سمت چپ و زائدۀا در سمت راست قرار می‌گیرند، قیچی «راستبر» نامگذاری شود. برای بریدن دایره‌ای از ورق با قیچی چپ‌بر، باید در جهت عقربه ساعت حرکت کنید تا خط برش همیشه در دید شما باشد.

■ از قیچی خاصی که لبۀ بالایی آن (مطابق تصویر) شکافدار باشد، به نظر شما در چه کاربردی می‌توان استفاده کرد؟ اگر گردبُری بهجای خارج ورق از داخل باشد جهت کار برعکس خواهد شد. (تصویر)

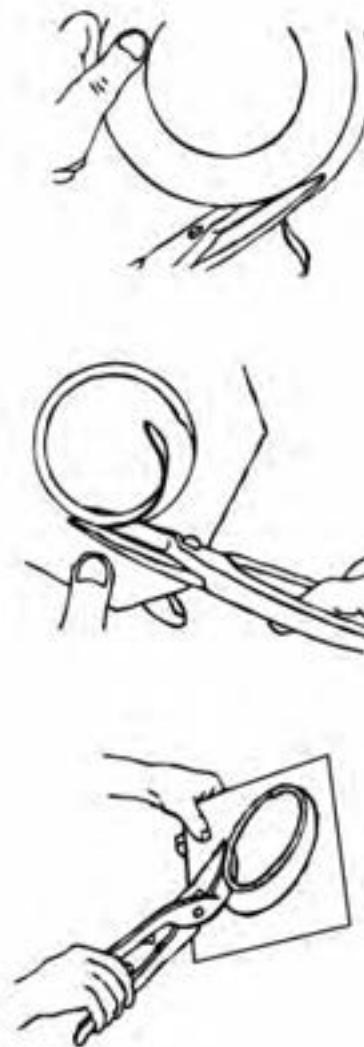

همچنان که در تصاویر ترتیبی مشاهده می‌کنید، اگر تیغۀ زیرین که در واقع نقش تکیه‌گاه (ماتریس) دارد در سمت راست تیغۀ بالایی که نقش تیغۀ (سننه) را دارد باشد، ورق سمت راست (که باید قطعه‌کار ما باشد) به آن تیغه تکیه کرده و ورق پاره سمت چپ (که باید قسمت‌های اضافی باشد) در اثر نزدیک شدن تیغه‌ها به هم بریده می‌شود. این نوع قیچی را که سمت چپ آن زائدۀها خواهد بود «چپ‌بر» می‌نامند.

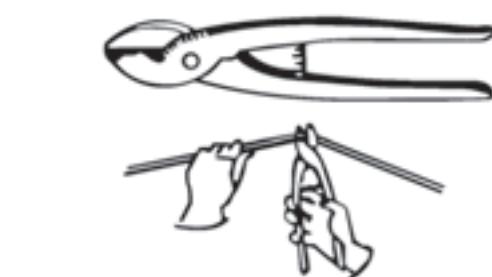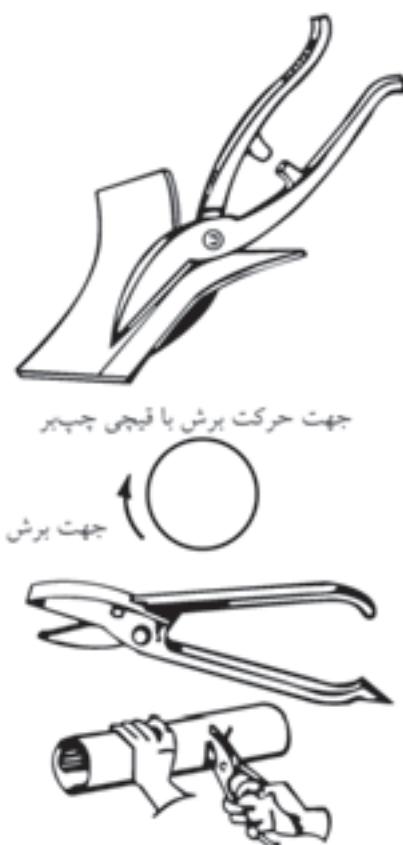

1. Matrix (DIE)

2. Reamer (Punch)



اگرچه جنس تیغه قیچی رومیزی از فولاد ابزارسازی انتخاب می‌شود، ولی طرح ساده‌ای از این ابزار را می‌توانید با کمک گروه به عنوان پروژه کارگاهی (مطابق نقشه کتاب ساخته و راهاندازی کنید.



- نقش پیچ سرگرد یا "T" شکل که در کنار تیغه بالایی در گیر شده و به بالا و پایین حرکت می‌کند چیست؟
- نگهدار ورق
- پین کردن محور چرخش دسته


برش کاری با قیچی‌ها بُراوه تولید نمی‌کند و بر ساختار مولکولی قطعات نیز مانند برش با حرارت تأثیری ندارد. ولی چنان‌که ملاحظه شد تنها بر روی ورق‌هایی با ضخامت کم قابل انجام است.

در قیچی‌های رومیزی (گیوتین)، نیروی برش از طریق اهرم الکلنگی یا کلاچی که دارای دسته‌های بلندی هستند تا اندازه‌ای که ورق‌های با ضخامت $1/5\text{mm}$ و طول بیش از یک متر را برش بزنند بالا می‌رود. البته در نوع تیغه کوتاه گیوتین باید مراقب رهاشدن اهرم از دست و حرکت آزاد و پُرستاب آن که بسیار خطرناک است بود.

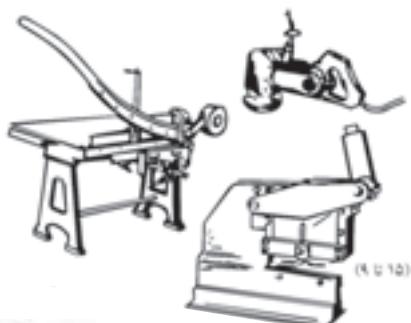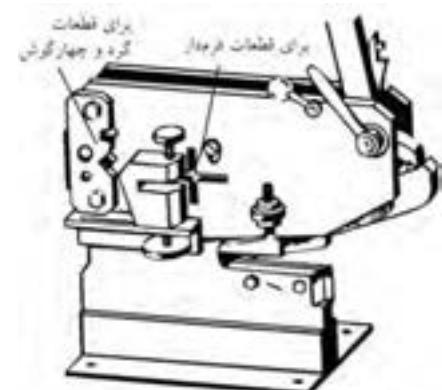


برش با قیچی همانند نفس گرفتن برای رفتن به زیر آب فقط با یک شروع همراه است و در صورتی که مسیر اشتباه یا نیروی مُنقطع و کمی را برای برش در نظر گرفته باشید، شروع مجدد فرایند به احتمال زیاد به قطعه کار و خط برش خسارت خواهد زد.

هنگامی که ورقها را به صورت نوارهای بلندی برش می‌زیند، باید با استفاده از دستکش‌های مخصوص کار با ورق، نواری که بریده می‌شود را با دست قادری به طرف بالا خم کنید. این عمل باعث می‌شود که سرعت برش افزایش یافته و قیچی راحت‌تر حرکت کند. (تصویر را ببینید).

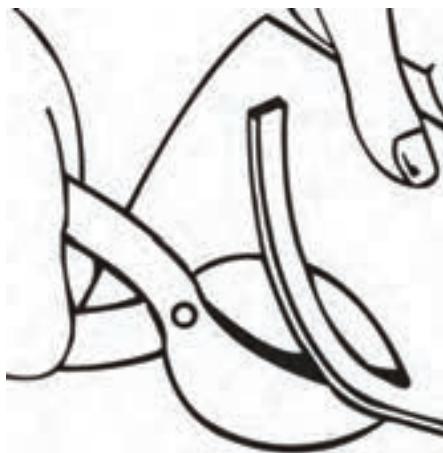

در کار با قیچی‌های دستی باید زاویه عمودی تیغه برنده با سطح ورق، حفظ شود تا لبه بریده شده یکنواخت و بدون دندانه باشد. این مشکل در صورت واردشدن نیروی غیر ثابت و غیر کافی نیز بروز خواهد کرد. بنابراین برای ثابت و قوی نگهداشتن نیرو همواره باید دو سوم طول تیغه برش با ورق در گیر باشد تا قیچی بتواند نیروی ضعیف دست را تا حد ممکن افزایش دهد. البته نوک قیچی را جزو این دو سوم به حساب نیاورید و هرگز دو لبه (تیغه) قیچی را به صورت کامل به هم نرسانید زیرا نوک قیچی اثر ناصافی ایجاد می‌کند.

قیچی با تیغه مستقیم معمولاً برای برش ورق‌های آهنی به ضخامت حداقل 7mm و غیر آهنی تا $1/5\text{mm}$ توصیه می‌شوند. قیچی‌های تیغه خمیده نیز در ورق‌های آهنی ضخامت حداقل 6mm و در ورق‌های غیر آهنی تا $1/2\text{mm}$ را بسته به ابعاد خود و توانایی صنعتگر برش می‌زنند.

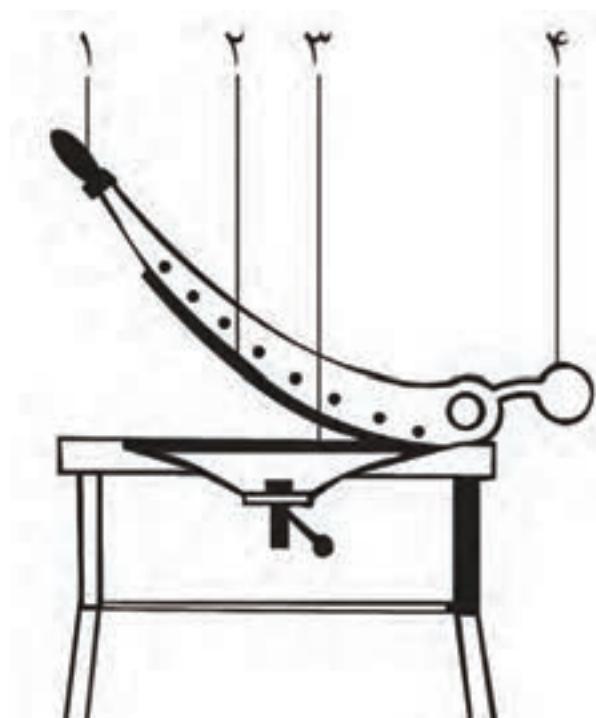

برای جلوگیری از خطر قطع اعضای بدن تکنیسین کار گذاشته شده است.




□ در مورد سیستم‌های مختلف حفاظتی که در فرایند برش با کمک قیچی‌های دستی و برقی تجربه شده است، تحقیقی جامع انجام و آن را در کلاس ارائه دهید.

□ برای پرس‌های برش یا شکل‌دهی که در خطوط تولید بوده و دو کارگر در دو طرف آنها به گذاشتن و برداشتن ورق‌ها مشغولند، چه سیستم امنیتی می‌شناسید که با وجود آن در زمان غفلت یک کارگر، دیگری (به اشتباه) پرس را فعال نکرده و فاجعه نیافریند؟

۴-۲-۲ قیچی‌های ماشینی (صنعتی)

حداکثر ظرفیت برش با قیچی‌های اهرمی مرکب (رومیزی)، ضخامت‌های ۱۶mm برای ورق، ۲۵mm برای لوله و میله و ۲۵mm نیز برای آهن‌آلات چهارگوش (قوطی یا چهارپر) است که این خود یک محدودیت است. البته این ضخامت‌ها به ابعاد ورق نیز وابسته است. این حد و مرز برای ضخامت و سطح ورق، به همراه مشکل اعوجاج (از شکل درفتگی) ورق در کار با قیچی‌های کم قدرت دستی، ما را به استفاده از تکنولوژی پرس‌ها و ساخت ماشین‌های برقی برش که با فشار روغن و تیغه‌های بلند کار می‌کنند هدایت کرده است. این تیغه‌ها در صورت زاویه‌دار بودن برش و در صورت افقی بودن خم ایجاد می‌کنند.

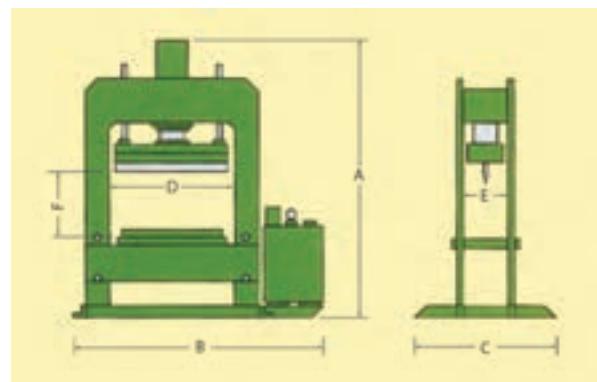

همچنانکه در تصاویر ملاحظه می‌شود در یک یا دو طرف تیغه‌های این ماشین‌آلات، سیستم‌های ایمنی

■ با کمک مربی، نکات ایمنی در کار با سنگ برش را فهرست کنید.



■ تحقیق کنید چرا جراحات دست در اثر خراشیدگی با ورقهای فولادی، دیرتر از زخم لوازم و قطعات دیگر بهبود می‌یابد. (راهنمایی: در مورد سخت کاری فولادها تحقیق کنید)

■ در مورد ساختمان تیغه ارههای برقی چوب‌بری تحقیق کنید.



۴-۳ کار با اره (اره کاری)

چنانکه گفته شد، در برابر ضخامت‌های زیاد قطعات کار، ابزار برش بهجای سرعت بالا باید از قدرت «بالا» برخوردار باشد و بهترین روش برای افزایش اثرگذاری فرایند برش، تکرار آن، با تیغه‌های تکراری است.

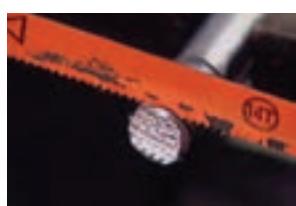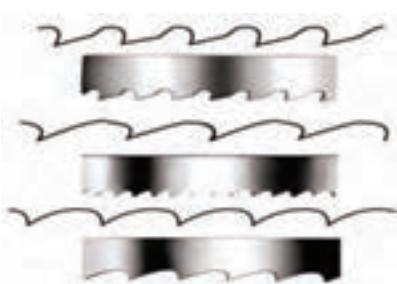


اگر ضخامت مواد اوّلیه از مرز قابل تحمل برای قیچی‌ها که دارای دو لبه برنده یکدست و بلند هستند خارج باشد، باید روش برش مکانیکی را عوض کرد. این‌بار بهجای حرکت ناگهانی یک تیغهٔ یکپارچه (که با ضربه برش را انجام می‌دهد) بر روی ضخامت کم قطعه کار، باید از حرکت آهسته و پیوسته لبه‌های برنده‌ای استفاده کنیم که قادرند به تدریج بُرادها و ذراتی را از روی خط بُرش رسم‌شده جدا کرده و کار بُرش را به کندی (نسبت به قیچی‌ها) کامل کنند. این لبه‌های ساینده، ممکن است ذرات سنگ چسبیده در کنار هم در ساختمان یک دیسک (سنگ) برش باشند و یا تیغه‌های فولادی که پشت سر هم قرار گرفته و هریک مقداری از سهم برش را بر عهده می‌گیرند. این ابزار را «اره»^۱ می‌نامند.



1. Saw


از محدودیتها یا نقاط ضعف دیگر اردها دقت پایین محصول کار آنهاست که حتماً باید با کمک سوهان و سناده ترمیم شده و بهبود باید.

جنس تیغه اردها از فولاد تندبر و یا فولاد آلیاژی با لبه‌ایی از جنس فولاد تندبر است و حرکت رفت و برگشتی آن در درز برش حرارتی ایجاد می‌کند که باعث انبساط لبه‌ها و اصطلاحاً به هم آمدن آنها بلافاصله پس از عبور دندانه‌ها می‌شود. در نتیجه در طول انجام برش با ارده بارها دچار گیرکردن تیغه در درز قطعه می‌شوید که می‌تواند برای شما یا لاقل خود تیغه خطرناک باشد. تدبیر چپ و راست کردن تیغه‌ها یا نازک کردن تیغه در پشت دندانه‌ها برای پیش‌گیری از این نقص بوده به «آزادبری» ارده کمک می‌کند.

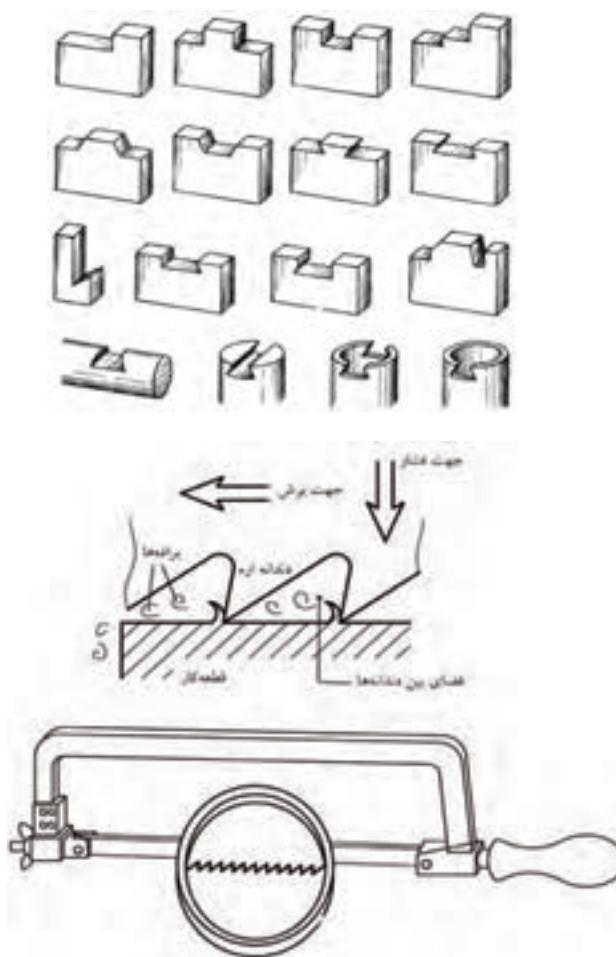

اشکال بزرگ سنگ‌های دیسکی برش (سنگفرز) در شتاب زیاد و سرعت دورانی بسیار بالای آنهاست. سرعت محیطی بین ۲۵ تا ۸۰ متر بر ثانیه آنها، خیلی سریع درز برش را اکسید کرده و تحت تأثیر گداخته‌شدن سخت می‌کند. (به رنگ آبی درز برش با سنگ دقت کنید). اما ارده کاری حتی در نوع ماشینی خود که با مایع خنک‌کننده به صورت مداوم فرایند پشتیبانی می‌شود، چندان تأثیر حرارتی بر قطعات کار ندارد. در عوض ایرادهای ارده کاری در دو شاخه بسیار مهم است. یکی در درز برش ارده کاری است که بعد از برش با شعله بیشترین دوربین از قطعات کار را ایجاد می‌کند و دوّمی فعالیت ۱۵٪ (پنجاه درصدی) ارده در هنگام استفاده (در نتیجه طولانی بودن زمان نسبی آن) به خاطر جهت دار بودن دندانه‌ها به سمت جلوست زیرا اردها به هنگام برگشت به عقب عمل‌کاری انجام نمی‌دهند. این در حالی است که سرعت قیچی به خاطر واردشدن نیرو از هر دو طرف^۱ و افزایش آن بسیار بالا بود.

□ چرا دندانه‌های اردهای چوب یا حتی فلز را به صورت یکی در میان به چپ و راست کج می‌کنند؟


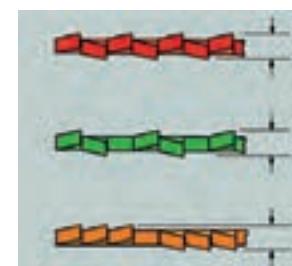


^۱. هرگاه دو نیروی مساوی و مختلف‌الجهت (↔) بر نقطه‌ای وارد شوند، آنها را «کوپل نیرو» می‌نامند.


□ در مورد اهمیت کاهش سه عامل «صدا، ارتعاش و مخاطره» در تمام زمینه‌های صنعتی تحقیق و آن را تحت عنوان کاهش «NVH» در کلاس ارائه کنید.

موقعیت نادرست بدن در هنگام ارّه کاری، انبساط دو لبّه داخلی درز برش به خاطر گرم شدن و نصف شدن زمان برش واقعی به خاطر جهت دار بودن تیغه و دندانه‌های آن، همگی باعث خستگی شما در حین انجام برش کاری شده احتمال خطر را افزایش می‌دهد.

□ با توجه به تصاویر زیر و کمک مربّی نحوه قرار گرفتن صحیح بدن در پشت گیره و زاویه دست در شروع برش از روی خط برش رسم شده با سوزن چگونه است؟

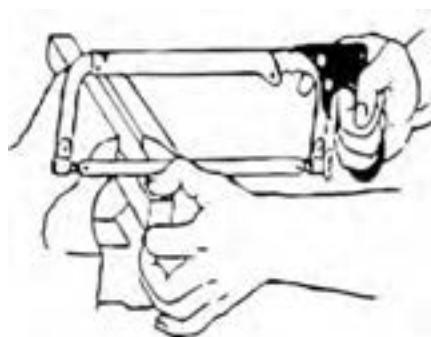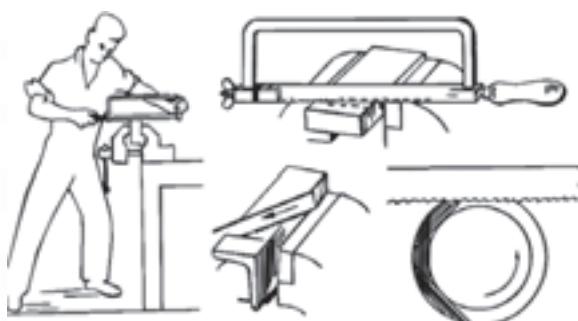

تصاویر زیر شیوه درست بستن تیغه در کمان ارّه و اساس کار بُرا ده برداری برای ایجاد درز برش در قطعات به همراه چند نمونه از پروژه‌های ارّه کاری را نشان می‌دهند

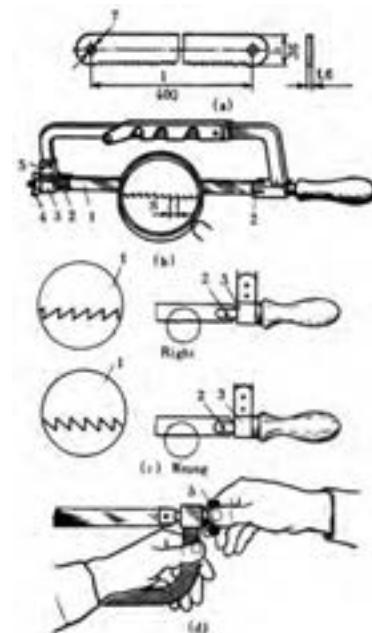

همچنین ملاحظه می‌کنید که برای یکنواخت شدن درز، باید از همان ابتدای کار با محاسبه، قطعه را طوری در گیره بیندید که تمام یا حداقل برش در یک مرحله قابل انجام بوده و نیازی به باز و بست مجدد گیره نباشد. با این کار، ضمن صاف تر شدن درز برش با کمان ارّه در زمان نیز صرفه‌جویی می‌شود. همچنین برای کاهش «لرزش» قطعه که دقّت فرایند را پایین می‌آورد و کاهش صدای ورق بهنگام ارّه کاری باید تدبیری بیندیشید که این با نحوه بستن قطعه در گیر کاملاً مرتبط است.

□ چگونه بستن قطعه کار در گیره رومیزی به کاهش صدا¹، ارتعاش² و خطر³ منجر می‌شود؟

1. Noise


2. Vibration

3. Harshness

کامل تیغه ارّه به تمام درز برش).

■ آیا پس از شروع برش کاری و ورود کامل تیغه ارّه به ضخامت قطعه (گوشت فلز)، باز هم باید ارّه را نسبت به قطعه با زاویه 30° گرفت؟

■ با توجه به تصاویر و کمک مربّی، اگر عمق براده برداری از عمق دهانه «کمان» ارّه بیشتر بوده و «کمان» اجازه نفوذ بیشتر ارّه به داخل قطعه را ندهد (و یا هدف، شروع برش از سوراخ واقعی در وسط قطعه و نه لبه آن باشد)، چه روشی را باید در پیش بگیریم؟

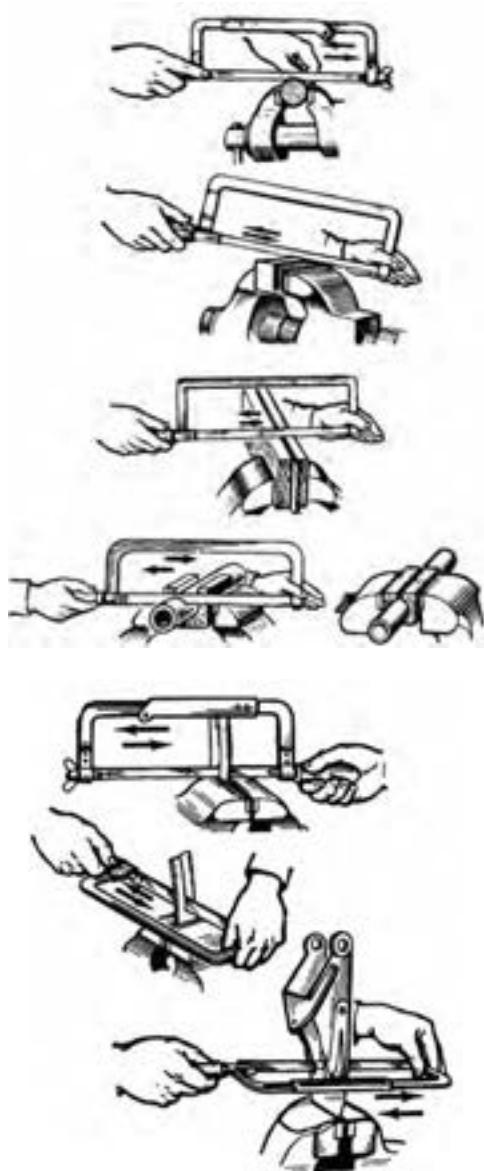

در شروع کار با تکیه دادن تیغه ارّه به انگشت شست دست دیگر از نشستن تیغه در روی خط رسم شده برش مطمئن شده و با یک حرکت سریع و کم قدرت شکاف مختصری روی این خط ایجاد می کنیم. (با زاویه 90° دست نسبت به سطح).




اکنون با زاویه 30° نسبت به سطح گیره، ارّه را در دست به گونه ای می گیریم که اوّلین برش در انتهای درز یا پهنه ای آن اتفاق بیفتد. زیرا به این ترتیب با پایین آمدن عمودی ارّه در طول کار همواره درز برش در معرض دید ما قرار دارد.

اولین شیاری که به این ترتیب ایجاد می شود، شیار راهنمای نام دارد. اگر زاویه ارّه بر عکس باشد و یا اصلاً صفر بوده و در طول فرایند ارّه همواره نسبت به سطح قطعه عمود باشد به دلیل هم راستایی حرکت تیغه ارّه (از بالا به پایین) با خط برش، شما دید کافی به درز برش نخواهید داشت (در ابتدای فرایند برش و پیش از ورود

۴-۳-۱ انواع اره و محدودیت‌های آنها

□ آیا با نحوه هدایت پیستون‌های خودرو در داخل سیلندرها با استفاده از سیستم طراحی خاص «میل لنگ»

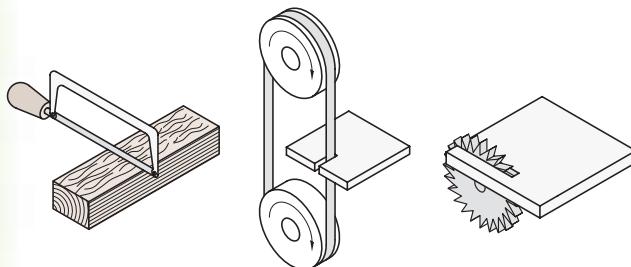

(دقت کنید که دو طرف تیغه اره با پین یا پیچ به کمان اره ثابت شده و اتصال دائمی ندارد)

توصیه‌های لازم برای بهتر به اجرا درآوردن برش با کمان اره عبارت اند از:

- محکم بستن قطعه در گیره با ارتفاع کم (بیرون زدگی)

- محکم بستن تیغه در کمان و رعایت درستی جهت آن

- زاویه مناسب بدن و کمان به ویژه در شروع کار نفوذ

- استفاده از تمام طول تیغه اره و نه قسمت مرکزی آن برای تأثیر یکنواخت برش بر اره و توزیع مناسب حرارت (که هر دو در کاهش احتمال شکستن تیغه مؤثرند)

- فشار پیوسته و یک‌زمانه (فقط در حرکت رفت) و کمتر از حد توان تیغه و بالخره

- استفاده مناسب از هر دو دست و هدایت قدرتمند اره (بدون لرزش یا انحناء)



با وجود مناسب بودن ماشین ارّه‌لنگ برای برش قطعات (میله یا چهارپر) بزرگ، زمان برگشت بی فایده اره به عقب (زمان مُرد) در آن باید حذف می شد. درنتیجه صنعتگران ماشین‌های اره‌کاری با اره‌های نواری (که دور دو قرقه مانند تسمه‌ای می‌چرخند) و نیز ماشین اره با اره دیسکی و مدور را که زمان مرده ندارند، ساخته‌اند.

اگرچه «ازه‌نواری» و «ازه‌دیسکی» محدودیت اصلی «اره‌لنگ» یعنی زمان مُرد را از بین برده‌اند، اما خود نیز محدودیت‌هایی دارند که از جمله آنها می‌توان به قیمت بسیار بالاتر ابزار برشی (تیغه‌اره) در آنهاست به اره‌لنگ اشاره کرد.

همچنین تفاوت زیاد سرعت این دو ماشین نسبت به اره‌لنگ، خطرات کار با آنها و حساسیت تنظیم ماشین برای نفوذ به قطعه با سرعت مناسب را افزایش می‌دهد.



در مورد نکات ایمنی کار با اره‌لنگ، اره‌نواری و اره‌دیسکی (اره‌آتشی) تحقیق کنید. تعداد دوران چرخ‌های

آشنا هستید؟ در مورد تبدیل حرکت «دورانی^۱» به «خطی^۲» در صنعت تحقیق کنید.

استفاده از سیستم «دوران لنگ^۳» در صنعت برای تبدیل حرکت دورانی یک چرخ (موتور) به حرکت رفت و برگشت یک بازو، اساس کار یک اره یا «کمان‌اره» برقی است که در برش مقاطع سنگین، بزرگ و زمان بر استفاده می‌شود. این اره به خاطر ورود زاویه‌دار تیغه‌اش به داخل قطعه (در اثر همان سیستم لنگ) به اره‌لنگ مشهور است و به خاطر سنگین بودن کارش در طول عمل با فشار آب صابون پاششی خود ماشین اره خنک می‌شود. امروزه اره‌های نواری افقی جایگزین اره‌های لنگ شده و موفق عمل می‌کنند.




1. Crank
2. Rotational
3. Osculatory (Linner)

۴-۳-۲ ساختمان و طرز کار اره دستی

همچنان که گفته شد، تیغه یکپارچه قیچی برای وارد کردن نیروی (نسبتاً) ناگهانی و برش پیوسته بدون براده ورق های نازک فولادی، طراحی شده است. درواقع قیچی از طریق له کردن (تنش فشاری) موفق به قطع کردن می شود. ولی در قیچی های دندانه دار (اره) این عمل با برداشتن براده توسط تک تک لبه های تیز و برنده که دندانه نامیده می شوند، انجام می شود.

بدیهی است که هرچه جنس قطعه کار نرم تر باشد (مثلاً به جای فلز از چوب یا پلاستیک باشد)، در حین برش، براده بیشتری تولید خواهد شد. بنابراین دندانه اره باید امکان خارج کردن این براده ها را از درز برش ایجاد کند تا عملیات با کندی مواجه نشود. این وظیفه به عهده زاویه براده است که پیشتر با آن آشنا شدید. بنابراین، این زاویه در اره های مخصوص برش مواد نرم بیشتر است و به تدریج با سخت تر شدن جنس قطعه کار باید از دندانه هایی با زاویه براده کمتر استفاده کنیم تا اینکه سرانجام این زاویه به نزدیک صفر می رسد.

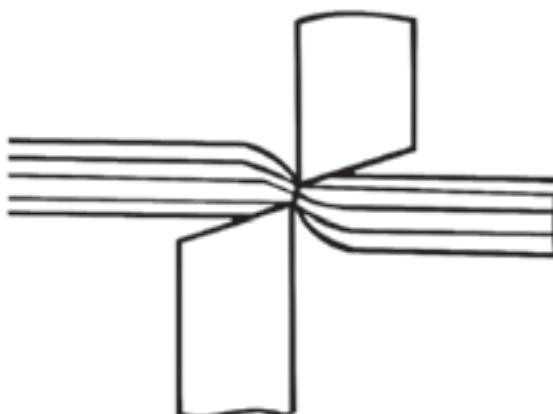

■ با تشکیل گروه های کاری و بازرسی، هر گروه بازرس از نحوه شروع، ادامه و پایان کار اره کاری گروه دیگر

ماشین اره و جهت حرکت آنها باید بر روی بدن دستگاه مشخص شده باشد.

■ به نظر شما مدرج کردن میز کار یا گیره اره های ماشینی به چه منظوری انجام می شود؟ آیا می توانید طرح ساده ای برای دوران گیره رومیزی کارگاه خود (با درجه مشخص) ارائه کنید؟ در این صورت طرح را با مرتبی خود در میان بگذارید.




به گیره و برش آنها با اره دستی را نشان می‌دهد.


گزارش مصور تهیه و در پایان آنها را با یکدیگر مقایسه

و امتیازدهی کنید.

صحیح

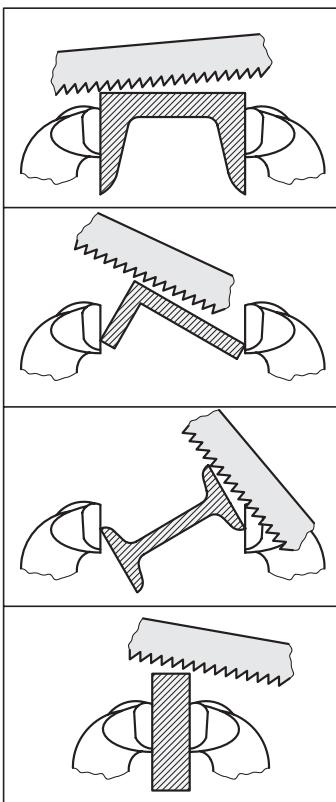

نادرست

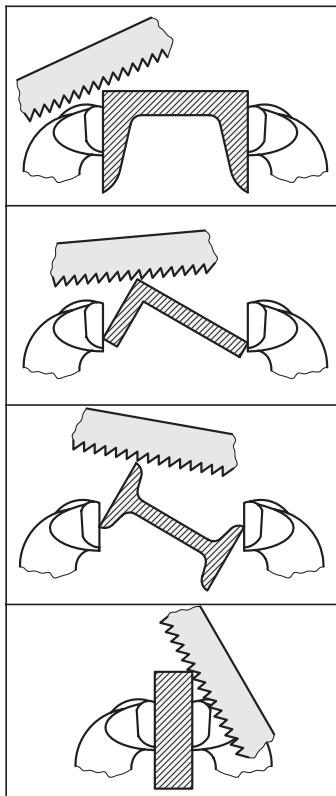

بهترین (مناسب‌ترین) روش اره‌کردن قطعه با کمان اره روشی است که در آن علاوه بر حفظ سلامت خود، قطعه کار و تیغه اره در کوتاه‌ترین زمان موفق به برش کامل خط برش شوید. تصویر پیش رو روش درست بستن پروفیل‌ها


در شرایط یکسان (جنس قطعه و طول درز برش)، تیغه‌هایی که دندانه بزرگ‌تری دارند، به‌دلیل دیر پُرشدن فضای بین آنها از برآده، عمر بیشتری می‌کنند. اما از آنجا که اندازه دندانه درواقع تعیین‌کننده تعداد دندانه درگیر با قطعه در یک لحظه معین نیز هست، مسئله فوق نباید از حد استاندارد تجاوز کند. به جدول زیر دقت کنید:

نوع اره	تعداد دندانه اره در طول ۲۵mm از قطعه کار یا اره	ماده مناسب و ابعاد آن (به شرط استفاده از تمام طول اره در حین برش کاری)
درشت	۱۴-۱۶	مقاطع توپر و مواد نرم مثل آلومینیم و برش‌های طویل میله‌ها
متوسط	۱۸-۲۲	عمومی، مقاطع توپر و نرم و مقاطع بزرگ از مواد سخت
	۲۴	مقاطع توپر و سخت کوچک (بین ۳-۶mm) مثل ورق‌های ضخیم
ریز	۳۲	مقاطع با ضخامت کمتر از ۳mm مانند سیم، کابل و پروفیل ورق

در ضخامت‌های کم حتی نحوه ایستادن شما نیز در تعداد دندانه درگیر اره مؤثر خواهد بود. زیرا با تغییر زاویه دست در هنگام برش (بجز لحظه اول نفوذ و خط راهنمای انداختن) از 90° دندانه‌های کمتری با قطعه درگیر خواهند بود که این مسئله در صورتِ کم بودن زاویه گوئه دندانه‌ها ممکن است به اعوجاج و شکستن تیغه‌اره نیز منجر شود.

□ جدول زیر را بر روی برگه شطرنجی ترسیم و از آن کپی A³ تهیه کرده ارائه دهید. («۶» برای فلزات نرم حدود 10° و برای فلزات سخت حدود صفر درجه است).

$\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$	نمونه طرح دندانه	زاویه γ	کاربرد
		≈ 0	فلزات سخت
		γ_{min}	فلزات آهنی
		γ_{max}	فلزات غیرآهنی، چوب و پلاستیک

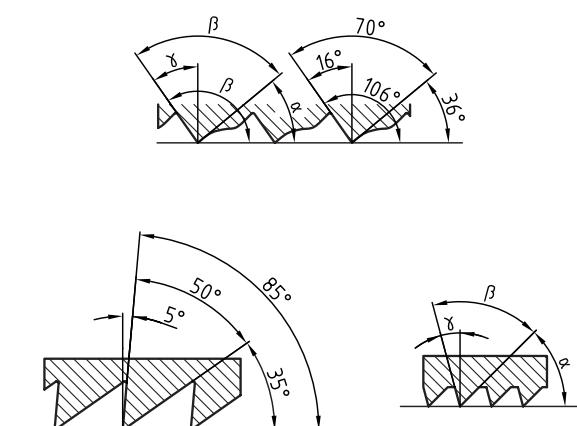

۴-۳-۳ خنک کاری

اره‌های دستی از قدرت عملیاتی بالا و یا حتی ثابتی برخوردار نیستند. درنتیجه اصطکاک بین تیغه آنها و سطح قطعه می‌تواند کمک خوبی برای صنعتگر باشد. بنابراین استفاده از مایع خنک‌کننده در هنگام انجام اره‌کاری سبک، به کاهش اصطکاک بین آن دو و نیاز به نیروی دست بیشتر می‌انجامد که علاوه بر خستگی صنعتگر، صدمه‌دیدگی محصول را نیز در پی خواهد داشت. (برای کنترل دقیق راستای برش، باید از واردکردن نیروهای اضافی و متغیر خودداری کرد).

۴-۳-۴ موارد ایمنی

گذشته از پیکره خود مواد اولیه (معمولًاً ورق) که عمدتاً دارای آلدگی لبه‌های تیز هستند، برادها و حتی آب صابون دستگاه‌های براده بردار مانند دستگاه‌های اره نیز اغلب حادثه‌ساز و منشأ آلدگی (به‌ویژه صدمه در بخش بینایی و نیز دست‌ها) هستند. بنابراین در بحث کار با دستگاه‌های براده بردار واکسیناسیون در برابر کُراز نخستین توصیه ایمنی است.



به هنگام بریدن قسمت‌های زائد با کمک دندانه‌های متوالی اردها (برخلاف قیچی) حرارتی تولید می‌شود که ممکن است مقدار آن به 200°C برسد. این حرارت فرایند اکسیدشدن (زنگزدن) فلز در محل برش را سرعت می‌بخشد. همچنین برای کمک به بیرون راندن برادها از درز برش که گاهی حجم آن وسیع است، تنها زوایای براده دندانه‌ها کافی نیست زیرا الزاماً تمام دندانه‌ها از درز برش خارج نمی‌شوند.

موضوع دیگر در رابطه با ابزارهای پُرکاری مانند اره، لزوم انتقال حرارت آن برای افزایش طول عمر اره است. همه اینها باعث شده است که در ماشینهای نیمه‌سنگین و سنگین برش با اره، از سیستم تغذیه آب (ترکیبی) صابون در هنگام برش کاری، برای خنک کردن قطعه و اره استفاده شده، برادها را به کمک آن از درز برش بشوینند. این کار با مدد بازوهای شیلنگ و تلسکوپی (خرطومی) منتهی به افسانک‌ها صورت می‌گیرد.



در این صورت خطر اره کاری بسیار زیادتر خواهد شد. زیرا هدایت قطعه کار به سوی ابزار معمولاً بدون واسطه و با فشار دست انجام می شود. (زیرا این شیوه بیشتر در برش مواد نرم مانند چوب کاربرد دارد). بنابراین ماشین آلات کار بر روی مواد به شیوه تغذیه قطعه کار حساسیت بیشتری داشته نیاز به «آموزش کار» قطعی و طولانی دارند.



اره ها در هنگام شکسته شدن اغلب داغ هستند و لبه های شکسته نیز آلوده و نامتقارن است. بنابراین نادرست و خطرناک خواهد بود اگر برای بررسی محل شکست تیغه یا نوار اره آن را لمس کنید. به خاطر داشته باشد که برای جلوگیری از شکستن تیغه اره پیش از هرچیز باید از کشیدگی مناسب آن در بین دو حلقة (گیره) سروته کمان اره یا فک های دستگاه اره اطمینان حاصل کنید. محکم نبودن این بسته ها سبب می شود که اره در حین کار و داخل درز برش ارتعاش کرده و بشکند. فشار زیاد واردہ بر اره، کج بُری، ضعف در بستن قطعه کار در گیره، اره کاری شکاف های قدیمی (که قبل اآنها را با اره نیم بُر کرده اند و دو اره در تیز بودن مثل هم نباشند) و تماس اره با قطعه کار پیش از راه اندازی دستگاه های اره کاری (و درنتیجه شروع خشن اره کاری) یا اصولاً جنس نامناسب تیغه اره، همگی از دلایل شکستن تیغه اره هستند. همچنین اندازه دندانه های تیغه اره نسبت به جنس قطعه کار نباید زیاد بزرگ باشد.

تیغه اره های نواری را با تکنیک خاصی به صورت حلقه (نوار بسته) می سازند. بنابراین نباید سعی کرد که آنها را پس از شکست با جوش کاری و... دوباره به هم متصل و به کار برد.

نکته دیگر اینکه تیغه های کمان اره نیز باید هنگام استفاده چنانکه گفته شد و مانند اره دیسکی یا نواری، به تمامی (در تمام طول تیغه) در فرایند برش استفاده شوند. به این ترتیب عمر تیغه افزایش یافته و احتمال شکست آن در طول کار کاهش می یابد.

اگر برای برش کاری با اره، به جای حرکت اره به سمت قطعه کار (که به آن تغذیه ابزار می گویند)، قطعه کار را به سمت اره حرکت دهیم (که به آن تغذیه قطعه می گویند)،

امروزه برای کاستن از آمار هولناک حوادث ناشی از کار با اره‌های ماشینی، تحقیقات وسیعی برای تغذیه اتوماتیک و یا سیستم ترمز بهنگام آنها انجام شده است. (به تصاویر نگاه کنید) که البته هرگز جای نیاز به هوشیاری کاری و پرهیز از شوخی و غفلت صنعتگر در کار با آنها را نمی‌گیرد.



در قیچی‌های صنعتی این سیستم ترمز، از «کلیدهای تأیید دوباره» تشکیل شده است که تنها با دو بار تحریک کلید (از یک یا دو ناحیه)، دستگاه را به کار می‌اندازد.

□ در مورد اینمنی قیچی‌های صنعتی تحقیق کنید.




در طراحی محصول با استفاده از ورق‌های فلزی، همیشه مقداری از ورق را برای برگرداندن و ایمن‌سازی لبه‌ها که به تقویت آنها نیز منجر می‌شود، در نظر گرفته و ابعاد را بر اساس آن افزایش دهید.






دستور کار

برش ورق با قیچی

اجرا کرده و جدول مقایسه‌ای از کیفیت برش‌ها و تأثیر انتخاب درست قیچی، ارائه دهید.

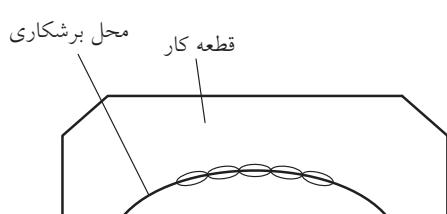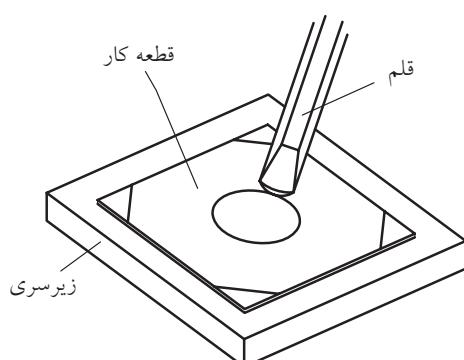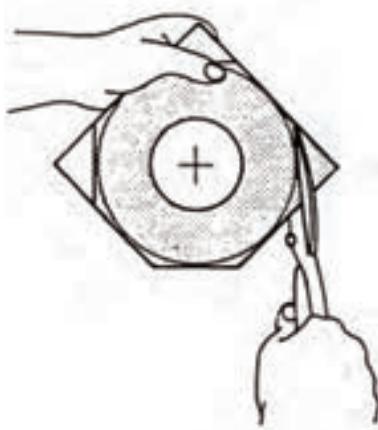

۱. برش ورق با نقشه و نظارت مربی: پس از رسم اشکالی مانند نمونه‌های زیر بر روی ورق، با توجه خاص و محاسبه ضخامت تیغه قیچی (در کار با اره) آنها را دقیقاً از روی خطکشی بریده و با سنبه حروف یا شماره کدگذاری کنید. (ضربه سنبه باید زیاد باشد). توجه داشته باشید که زاویه‌ها را از رأس نبرید بلکه به خاطر رعایت ضخامت لبه برنده قدری بالاتر از رأس را در نظر بگیرید (بهویژه اگر برش را با اره انجام می‌دهید).

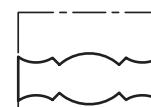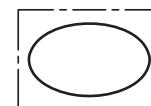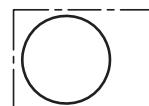

برش‌های منحنی خارجی
(ریخت و ریز از خارج)


۲. در صورت دسترسی، طرح‌های خاصی (مانند طرح‌های رو به رو) را با قیچی راست‌بُر (مانند تصویر) و چپ‌بُر



۴. با انتخاب ابزار برشی مناسب، شابلون دلخواهی برای شکل دادن به گچبری دیوارها بسازید. (این شابلون‌ها را در حرفه گچبری به‌طور کلی «ابزار» و استفاده از آنها را «ابزارزنی» می‌نامند).



۳. طرح از طرح‌های داده شده را با کماناره اجرا کنید. (به دورریز یا ضخامت خط برش اره دقت داشته باشید).

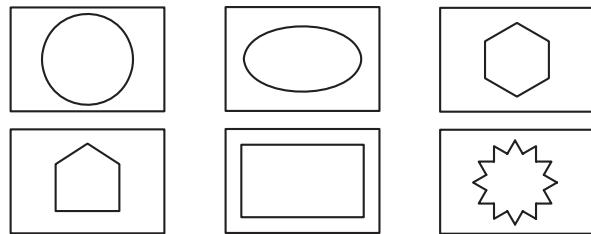

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. منظور از برش کاری های سنتی، روش های قدیمی و متروک است.

درست نادرست

۲. در برش کاری با شعله اکسی استیلن، ساختار لبه های ورق به چدن نزدیک می شود.

درست نادرست

۳. در شرایط عادی کارگاه استفاده از قیچی نسبت به اره بهتر است.

درست نادرست

۴. کدام جمله در مورد برش کاری با اره و قیچی صحیح است؟

الف) قیچی برای ضخامت های کم قطعات با نیروی ناگهانی استفاده می شود.

ب) قیچی برای ضخامت های زیاد قطعات با نیروی ناگهانی استفاده می شود.

ج) اره برای ضخامت های زیاد قطعات با نیروی ناگهانی استفاده می شود

د) اره برای ضخامت های کم قطعات با نیروی ناگهانی استفاده می شود.

۵. ایراد اصلی اره کمانی (کمان اره) کدام است؟

الف) عمر کوتاه

ج) زمان مُرده

۶. ایراد اصلی ارهدیسکی کدام است؟

الف) عمر کوتاه

ج) گرانی تیغه و ابزار

۷. سنگ فرز جزو قیچی هاست یا اره ها؟ اساس کار آن چیست؟

۸. زاویه کمان اره در ابتدای برش و پس ورود به درز برش چگونه باید باشد؟

۹. زاویه براده چیست؟ برای فلزات سخت، زاویه براده کمتر می شود یا بیشتر؟

۱۰. دو مورد از نکات ایمنی در کار با اردها و قیچی ها را بنویسید.

واحد کار پنجم: توانایی شکل دهی

◀ هدف کلی: شکل دهی فلزات به صورت دستی و ماشینی

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۴۴	۲۲	۲۰	توانایی شکل دهی

توانایی شکل دهی

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- تفاوت روش‌های شکل دهی و برآدهبرداری را بیان کند.
- «فرمدهی» و «آهنگری» را توضیح دهد.
- لوازم کار برای ایجاد یک فرفورژه سبک در کارگاه فلزکاری را نام ببرد.
- با استفاده از لوازم کار و گیره، یک فر فلزی با تسممه با باریکه ورق فلزی بسازد. (مطابق قالب)
- با استفاده از لوازم کار و گیره، ورقی به ابعاد $200 \times 200\text{mm}$ را با زاویه 60° خم کرده و خط خم بودن شعاعی را به وجود آورد.
- با نمونهبرداری از تعدادی خار فنری و بستهای شیلنگ یا لوله، طرح ساده‌ای از آنها را به روش میخ کوبی به تخته با استفاده از مفتولهای باریک فلزی (مانند سیم‌های تکرشته‌ای نسبتاً ضخیم) مطابق نقشه بسازد.

پیش آزمون

۱. برای شکل دادن یک قطعه‌ای فلزی، ریخته‌گری تنها روش نیست.

درست نادرست

۲. اولین گام برای قوس و خم کاری قطعه فلزی، است.

(الف) انتخاب ابزار ضربه (چکش) متناسب با جنس قطعه کار

(ب) انتخاب شابلون و وسیله بازررسی میزان صحت قوس یا خم کاری

(ج) استفاده از ضربات مستمر و پیوسته

(د) انتخاب قالب مناسب یا خواسته

۳. استفاده از فشار دست برای خم کاری ورق‌ها

(الف) ممنوع است

(ب) (ورق‌ها)ی نازک با رعایت ایمنی مجاز است

(ج) تنها در صورتی که با یک ضرب، خم کاری انجام شود مجاز است.

(د) ب وج

۴. کدام گزینه در نوردکاری استفاده نمی‌شود؟

(الف) استفاده از چکش‌ها پس از نورد

(ب) استفاده از حرارت برای نورد

(ج) استفاده از خنک‌کننده‌ها (هوای آب)، گاهی پس از نورد

(د) استفاده از غلتک‌های طرح دار در برخی موارد

۵. روش تولید پروفیل‌های صنعتی مانند آهن H کدام است؟

(الف) جوش کاری

(ج) نورد (فرمدهی) (د) هیچ کدام

۶. به هنگام انجام خم کاری، فرایند باید حتماً به صورتی انجام شود، که خط خم مشخصی ایجاد نشود.

درست نادرست



۱-۵ مفهوم شکل دهی^۱ و آهنگری^۲ (فرم دهی^۳)

این در حالی است که بسیاری از هزاران قطعه ریز و درشت اطراف شما در زندگی روزمره، اشکال پیچیده اما وظایف ساده و متنوعی دارند. بنابراین استفاده از ابزارهای برش برای ساخت آنها به دلیل افزایش زمان تولید، فرسایش ابزار و دورریز شدن اضافات به هیچ وجه مقرن به صرفه (اقتصادی) نیست.



□ ده نوع از بستهای متنوع لوله و شیلنگ و مجاری را انتخاب، ترسیم و طرح و شکل خم‌های آنها را ارائه دهید.

علاوه بر مزیت اصلی استفاده از روش شکل دهی نسبت به روش برش کاری که مقرن به صرفه بودن در کار با فلزات گرانبها و توانایی تولید قطعات پیچیده

□ ایده بریدن قسمت‌های مورد نیاز از مواد اولیه وارد شده به کارگاه و سپس بریدن قسمت‌های اضافی تا رسیدن به شکل مورد نظر چه محدودیت‌هایی دارد؟ حتی اگر شکل کالا (محصول کارگاه فلزکاری)، پیچیده نبوده و برای ساخت آن تنها به وسایل برش نیاز باشد، از بین رفتن (پرت) بخشی از مواد اولیه (نیم‌ساخته) به عنوان بُراوه و دورریز و نیز کندشدن تدریجی ابزار برش ما را وادار به ایده‌پردازی برای یافتن روش‌های دیگر ساخت می‌کند.



□ با توجه به تصویر فوق، برداشت خود را از نحوه عمل قالب برش لوله (حدیده برش) بنویسید.

.....
.....
.....

-
1. Shaping
 2. Forging
 3. Forming


ابزارهای کارگاهی بهدلیل اشکال پیچیده و قابلیت‌ها و سختی مورد نیاز برای دوام بالا تماماً با روش‌های مختلف شکل‌دهی (سرد یا گرم) ساخته می‌شوند.

■ با تحقیقات از ابزارسازهای مهم داخلی در مورد روش ساخت یک ابزار، گزارش مصور (تصویری) تهیه کرده و ارائه دهید.



هدف از بیان مطالب فوق در این کتاب و در کارگاه فلزکاری سبک (آموزشی)، تنها یادآوری مزایای روش‌های شکل‌دهی (بدون براده‌برداری) قطعات کار است تا به خاطر داشته باشید که پرس یا خم کاری (شکل‌دهی) تنها بخشی از فرایند ساخت یا پروژه تولید یک قطعه خاص مانند پروژه فلزکاری شما نیستند، بلکه این روش‌ها می‌توانند رقیب جدی نقشه کلی و اجرایی شما در طراحی یک

اما ارزان قیمت است، گاهی شرایط فیزیکی و حتی شیمیایی قسمت‌هایی از محصول با وجود شباهت جنس (مثلًا تمامًا فولاد) یکسان نیست. یعنی با توجه به وظيفة محصول، ساختار مولکولی قسمت‌های مختلف کالا باید قادری با هم متفاوت باشند تا ویژگی‌های خاصی در آنها ایجاد شود. این قابلیت نیز تنها توسط روش‌های شکل‌دهی قابل ایجاد است. در تصاویر فوق ملاحظه می‌کنید که علاوه بر دورریز نشدن مقدار زیادی براده در تولید پیچ به روش آهنگری، قسمت گل‌پیچ (قابل‌مهم پیچ) که نیاز به استحکام ویژه‌ای دارد، دچار فشردگی مولکول‌ها شده است.

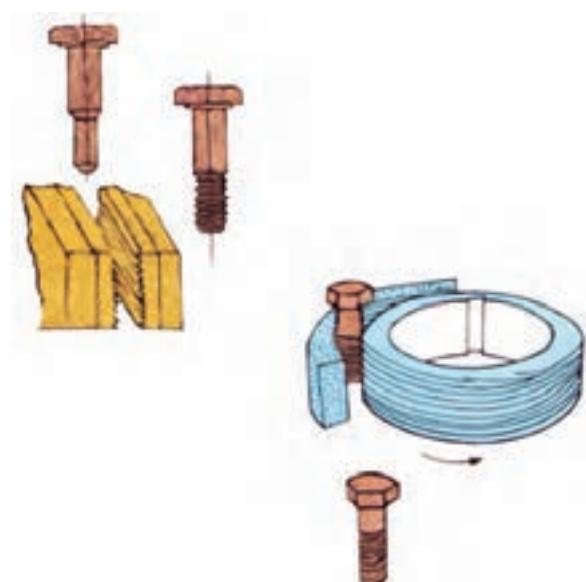

□ در مورد ساخت برخی از قطعات ساده اطراف خود که ریخته‌گری شده‌اند (مانند شیر آب) تحقیق کنید و آن را در کلاس ارائه دهید.


مسیر برای ساخت یک قطعه باشند.

۵-۲ آهنگری دستی

□ از واژه آهنگری چه برداشتی دارید و نام چه ابزارهایی را به ذهن شما می‌آورد؟

.....

.....

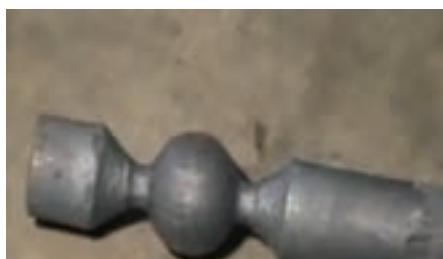

اگر ریخته‌گری را از مجموعه فلزکاری و کارگاه آن جدا کنیم، آن وقت می‌توان تمام روش‌های تولید

مهم‌ترین بخش از روش‌های شکل‌دهی بدون بُراude قطعات، بخش «ریخته‌گری»^۱ است که درواقع به‌دلیل قابلیت این شاخه از صنعت در ساخت انواع قطعات ساده و پیچیده، سبک و سنگین و با خواص متفاوت در قسمت‌های گوناگون قطعه، به آشپزخانه صنعت معروف است. اما از آنجا که ریخته‌گری با مذاب فلزات سروکار دارد و ما در کارگاه فلزکاری قصد ذوب‌کردن مواد اولیه را نداریم (شکل‌دهی در کارگاه فلزکاری اغلب سرد انجام می‌شود). کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه صنعتی را به هنرجو و امی‌گذاریم.



□ چرا در شهرهای بزرگ، مجوز راه‌اندازی کارگاه‌های ریخته‌گری در فاصله کمتر از ۱۰ km تا شهر صادر نمی‌شود؟

1. Casting

چنانچه برای شکل دهی به قطعه کار به دلیل ضخامت کم آن یا تعداد محدود، از ابزارهای دستی مانند چکش، انبردست، آچار شلاقی و تکیه گاههایی مانند سندان یا قالب های فرم دهی دست ساز استفاده کنیم، در واقع آهنگری دستی انجام داده ایم. این مسئله تا هنگامی که جای نیروی دست و اهرم بندی های مکانیکی را روغن های هیدرولیک و فرمان دهی الکترونیک نگیرند صادق است.



■ آیا می توانید انواع مولدهای قدرت در صنعت را نام ببرید؟ در مورد قدرت های غیر مکانیکی، مانند قدرت هیدرولیک، پنوماتیک (بادی) و ... تحقیق کنید. ماهیچه های دست شما مکانیکی، روغنی، بادی، برقی یا اسید و بازی هستند؟

۵-۲-۱ آهنگری قوس ها با دست (فرفورژه و رول کاری^۱)

در صنعت چنانکه پیشتر نیز گفته شده دو نوع منحنی وجود دارد. منحنی هایی که مرکز مشخصی ندارند و تنها به ملاحظه زیبایی، کاهش خطر در کار (افزایش ایمنی) و یا ساده تر کردن کارایی کالا، ایجاد می شوند و به قوس یا منحنی غیر مهندسی (غیر ریاضی) معروفند و منحنی های

را به دو گروه اصلی فرم دهی یا آهنگری و برآده برداری یا تراش کاری تقسیم بندی کرد. هر چند این دو گروه با زیر شاخه های خود در صنعت به دهانام دیگر شناخته می شوند اما اساس کار در همه زیر شاخه ها ایجاد فرمی خاص در قطعه کار با استفاده از تکنیک آهنگری^۲ (کشیدن یا فشردن، سرد یا گرم) و یا تراش کاری^۳ (جدا کردن بُرا ده حتی به صورت پودر یا مذاب و بخار) خواهد بود.

آهنگری شاخه ورق کاری را نیز شامل می شود چرا که مواد اولیه ورودی به کارگاه فلز کاری ممکن است به صورت تیر آهن، شمش، پلیت، مفتول، لوله و یا ورق باشند. همچنین اگرچه با شنیدن عنوان آهنگری بلا فاصله نام کوره، شعله و حرارت دمشی به ذهن می آید، اما کلیه فعالیت های تولید قوس های مرکز دار (مهندسی) و آزاد یا بی مرکز (غیر مهندسی) و کُنج ها و زوایا بر روی ورق و پروفیل ها در این عنوان می گنجد.

■ نقشه اجرایی برای ساخت یک چاقو را بنویسید.




به نظر شما برای شکل دادن به تیغه ها از آهنگری سرد استفاده می شود یا گرم؟

1. Rolling

1. Forming: Forging, Mixing, Coating, Bonding,...


2. Separating: Turring, Shearing, Millinig, Sawing, filling,...

برای بازرسی قوس در حال ساخت در اختیار بگیرید.

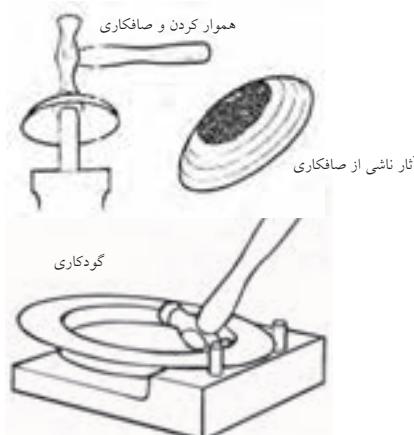

قوس هایی که به دلیل رعایت استانداردهای طراحی و با مرکز مشخص (حتی در دور از دسترس) و شعاع معلوم، در نقشه قطعه آورده و اجرا می گردند.

نوع اول را به طور عموم اجرای فرورژه و دومی را که معمولاً با غلتک انجام می شود رول کاری (نورد قوس) می نامند.

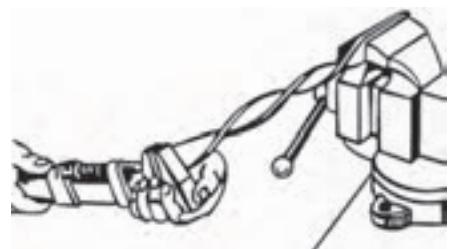


□ در تصویر دو چرخه تزئینی، چند منحنی مهندسی و چند فرورژه ملاحظه می کنید؟



چنانکه در تصاویر مشاهده می شود، برای اجرای یک طرح فرورژه یا قوس غیر فنی، داشتن چکش نرم (بر حسب جنس و ظرفات آن) یا فلزی (جهت صاف کاری قوس) و یا چکش های خاص (ابزار صاف کاری) و گیره رومیزی به همراه حداکثر یک قالب فرم قوس که از قبل آماده و در جایی نزدیک گیره ثابت شده است کفايت می کند. همانند حرفة صاف کاری و در استفاده از ابزارهایی خاص به هنگام آهنگری دستی قوس ها (مانند سندان دستی صاف کاری)، یا باید از روی شکست نور از روی سطح و مشاهده آن درستی کار خود را ارزیابی کنید و یا آنکه شابلون هایی را

آنها را برای ساخت فرهای فلزی به کار می‌گیرند.

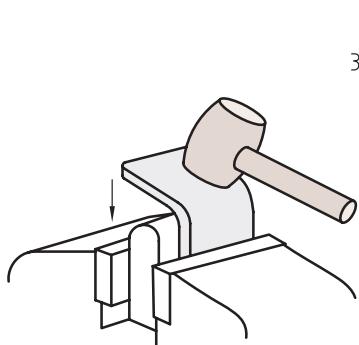

استفاده از قالب فرم و تلاش برای انطباق کامل قطعه با آن وقتی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که حجم کار فرورژه بسیار بالا و طاقت‌فرسا و یا قیمت مواد اولیه مانند حرفة زرگری بسیار زیاد باشد. در حرفة درودگری (نجاری) نیز ایجاد قوس به دلیل نقش زیادی که در زیبایی محیطی زندگی افراد دارند، ظرافت ویژه‌ای را می‌طلبد.



■ با انتخاب یک قالب قوس و یک ایده گروهی هماهنگ، فری فلزی خاصی را طراحی و بسازید.



■ در مورد قالب فرم در سه حرفة آهنگری، زرگری و درودگری تحقیقات گروهی مصوّر انجام و آنها را در کلاس به یکدیگر ارائه دهید.

علاقه و پی‌گیری صنعتگران فلزکار برای طراحی قالب‌های فرمدهی تسمه‌ها، مفتول‌ها و ورق‌های فلزی، به ساخت «گیره فرم»‌هایی منجر شده است


تصویر زیر، قالب دست‌سازی را برای آهنگری فرها و ایجاد قوس نشان می‌دهد. در صورتی که قوس فلزی از ماده اولیه مفتولی باشد، می‌توان از یک میله راهنمایی برای ایجاد فر و یا حتی فنری کردن آن مفتول (مطابق تصویر) استفاده کرد.

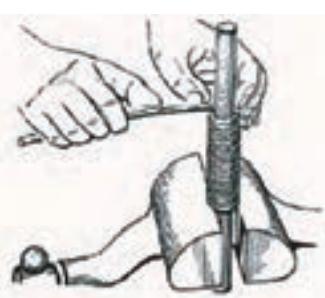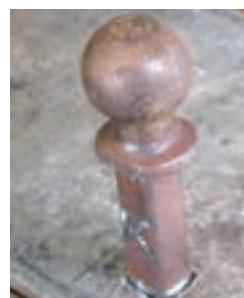


قالب فرم را در کارهای سبک از جنس چوب‌های بادوام مانند چوب گردو و راش می‌سازند و سپس با محکم کردن آن روی میز با استفاده از گیره یا پیچ و مهره،

این ایده در واقع از آنجا شروع شد که برای قوس دهی به ورق های بسیار نازک از میله ها، محورها و شفت های گرد استفاده کردند.

پیش از این، در صنعت از روی هم لغزیدن غلتک ها، که باعث مخالف چرخیدن آنها و در نتیجه ایجاد حالت مکش می شد، برای دربرگرفتن و لکردن صفحات ضخیم ورق های فولادی استفاده می گردید.

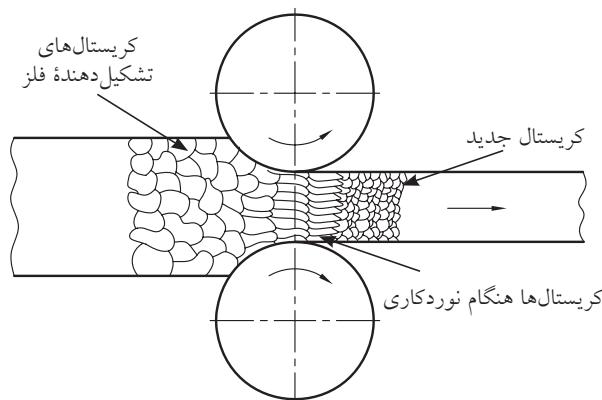

چنانکه در تصویر ملاحظه می شود این عمل که آن را «نورد» می نامند به کمک چهار، شش و یا تعداد دیگری از غلتک های حامی حرکت انجام می گردد.

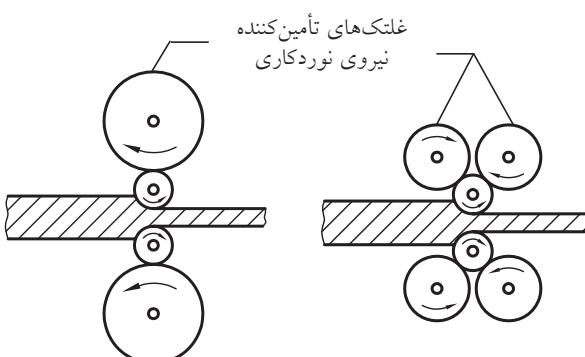


حال اگر با تغییر موقعیت غلتک ها، ترتیبی دهیم که به جای کاهش ضخامت ورق ها، بتوان با درگیری نیروهای زیر و بالای ورق قوسی را در آن ایجاد کرد، فرایند را «رولکاری» یا «غلتكزنی» می نامند. البته هنوز هم در

که در تصاویر زیر نمونه هایی از آنها را مشاهده می کنید.




چنانچه فرم مورد نظر یک منحنی مرکزدار باشد، می توان «گیره فرم» را با کمک فک های غلتکی و به گونه ای ساخت که در جریان عبور قطعه در میان غلتک های در گردش و در اثر فشار، فرم مورد نظر در قطعه به روش «رولکاری» ایجاد شود.

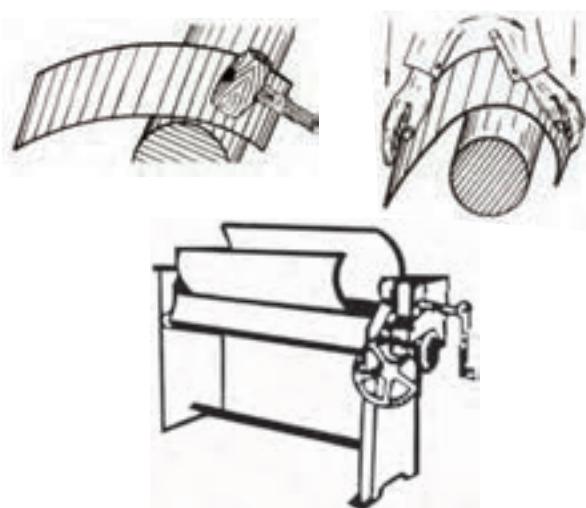

۱ ۲ ۳

■ با توجه به تصویر، مراحل کار بر روی ورق ضخیم با دستگاه رولکاری را بنویسید.

هنگامی که یک خودرو در حال طی کردن مسیری منحنی است، چرخ داخل قوس سرعت کمتر و چرخ بیرونی سرعت بیشتری خواهد داشت که وظیفه متعادل کردن این دو و ایجاد این تفاوت، به عهده تنظیم کننده (دیفرانسیل) خواهد بود. حال اگر بخواهیم مخروطی از ورق مانند تصویر را با کمک غلتک‌های رولکاری بسازیم، باید ترتیبی داد که طرف کوچک‌تر مخروط دیرتر و طرف بزرگ‌تر (قاعده مخروط)، سریع‌تر از زیر غلتک‌ها گذر کنند. برای این منظور از لقمه‌های فلزی (نبشی یا هر چیز دیگر) به عنوان تکیه‌گاه سمت کوچک استفاده می‌کنیم تا در مقابل با آن نیروی عکس‌العمل، سمت بزرگ مخروط را با سرعت بیشتری از زیر غلتک‌ها عبور دهد.

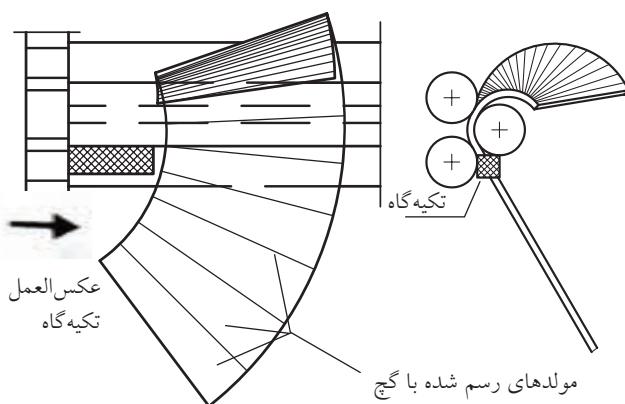


در نورد سبک، نیروی رانش قطعه به داخل دستگاه توسط مکانیسین تأمین می‌شود که به آن «تغذیه»^۱ با دست می‌گویند.

■ تدارک شرایط غلتک‌های نورد به چه اطلاعاتی نیازمند است؟

با گرفتن ایده از عملیات نورد می‌توان فک‌های چرخان


صنعت، اسامیِ فعالیت‌ها گاهی مشترک است و واژه «نورد» برای قوس‌دهی نیز استفاده می‌شود.

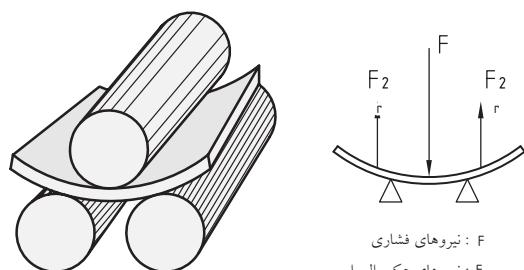

چنانچه مایل به ایجاد گنگره یا طرح دیگری در ورق باشیم، می‌توان سفارش ساخت غلتک‌های فرم‌داری را برای دستگاه رولکاری داد. این نوع رولکاری را «رُخ‌زنی» می‌نامند.




چنانکه در تصویر مشاهده می‌کنید، برای قوس‌دهی به ورق با کمک غلتک‌ها، باید مراحلی را با توجه به ضخامت ورق در نظر گرفت.

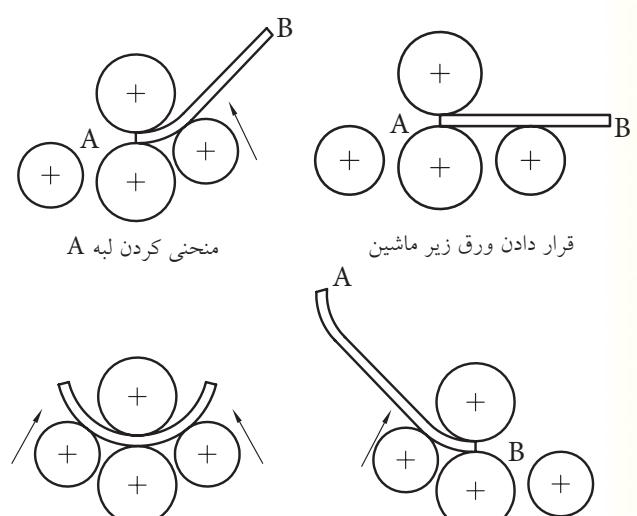

رولکاری نواحی دیگر ورق

منحنی کردن لبه B


«ورکاری» یا «صنایع فلزی» و به صورت جدا از حرفه مذکور در صنعت مطرح شده است.

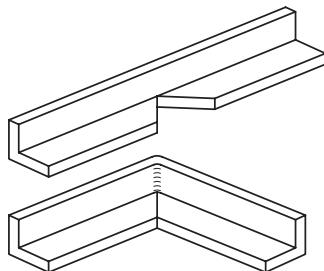


با رعایت کامل اینمی و استفاده از دستکش ضخیم، خم کاری ورقهای نازک را می‌توان با فشار دست آغاز کرد. در این صورت از مناسب بودن تکیه‌گاه ورق پس از خمشدن و مستقیم بودن «خط خم» اطمینان حاصل کنید.



تصاویر زیر، ایده‌های خوبی در استفاده از گیره و ابزارهای مناسب برای خم کاری زاویه قائمه‌های فولادی را نشان می‌دهد. در صورتی که به جای تسمه با قطعه‌ای ورق برای خمش رو به رو باشید، بهتر است که با تدبیر مناسب سطح تماس فک‌های گیره را افزایش دهید. برای کاهش اثر ضربات چکش بر قطعه می‌توان از یک تکه چوب به عنوان واسطه استفاده کرد (تصویر را بینید).

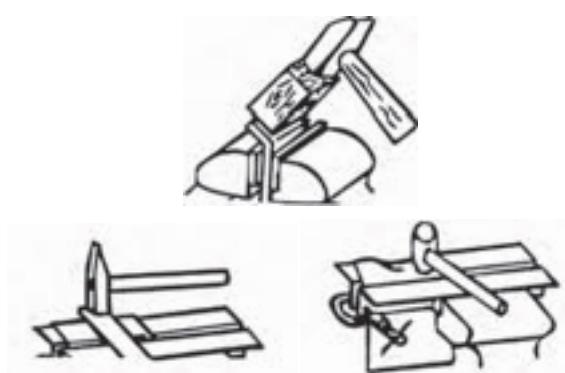

را برای برش و یا خالجوش زنی ممتد (درزجوش) استفاده کرد. در تصویر، تیغه‌های مخروطی قیچی‌های گردبُرد را که نسبت به هم مایل قرار می‌گیرند و می‌توانند ورقهای تا ۴mm را بدون تغییر فرم سطحی برش بزنند نشان می‌دهد.

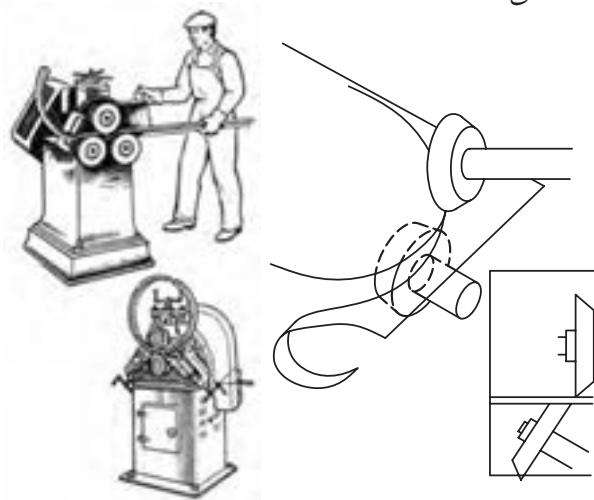

۵-۲-۲ آهنگری کُنج‌ها (خم کاری و سازه)

ایجاد زاویه در قطعه کار به روش آهنگری و برای تکمیل پروژه ساخت، به مراتب دشوارتر از فرم دهی قوس‌ها و منحنی‌هاست. زیرا این بار به جای زیبایی، ایمنی و ساده‌تر کردن کاربری، الزامات طراحی و کار محصول پایانی، ما را در مسیر ساخت دقیق کالا تحت فشار می‌گذارد. مثلاً برای ساخت یک کُنج گونیا (90°) در یک قطعه، مجرأ (کanal) و پیکره فلزی (سازه) راهی جز محاسبه دقیق و استفاده از زاویه سنج‌ها نداریم. در صورت نیاز به قالب خم کاری نیز با آزمون و خطأ (شکستناپذیری) باید به درست‌ترین طرح دست پیدا کنیم. اهمیت ایجاد دقیق زوایا در خم کاری برای عملکرد صحیح سازه‌های فلزی به حدی است که این بخش از آهنگری تحت عنوان

تصویر زیر، قالب خم دستسازی را نشان می‌دهد که می‌تواند تکیه‌گاه خم‌کاری‌های نسبتاً سنگینی باشد.




□ آیا می‌توانید با توجه به تصاویر، ایده‌های به کاررفته در آنها و سیستم‌های مشابه آنها را برای تقویت نیروی خم‌کاری بیان کنید؟




در «خط خم»‌های بلند استفاده از ضربات چکش که

برای جلوگیری از انحناء نامناسب تسمه یا ورق فلزی در گیرشده در گیره (به دلیل قوس ملایم برجستگی فک‌ها به سمت ریل گیره)، می‌توان قالب خمی را تهیه کرده و زیر قطعه‌کار در میان فک‌های گیره بست. به این ترتیب قطعه به جای خمش روی گیره، روی قالب خود خم می‌شود (تصویر را ببینید).

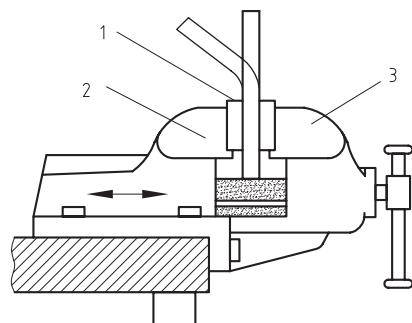

در پایان خم‌کاری سبک ورق‌ها و تسمه‌های نازک، روی خط خم را با چکش لاستیکی بکوبید. این مسئله باعث نزدیک‌تر شدن دو راستای قطعه پس از خم‌کاری هم شده و شعاع خم‌کاری گوشه (کنج) کم می‌شود. تغییر فرم نامتناسب با جنس قطعه کار ممکن است به ترک برداشت‌ناممکن و یا حتی شکست آن منجر شود. پس به عنوان راه چاره، باید زاویه خم را کاهش داده و نیروی کمتری به قطعه وارد ساخت و یا محل خم‌کاری را در ابتدای اعمال نیرو، گرم کنیم.

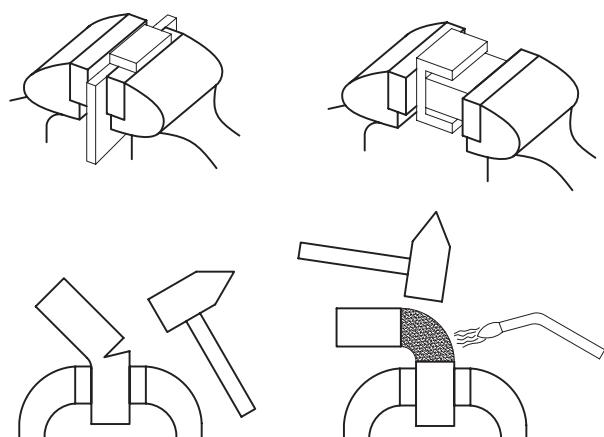

ماتریس) دلخواهی را بر روی کاغذ ترسیم کنید و «شبیه‌سازی»^۱ خم ایجاد شده از قالب خود را بکشید.




۵-۳ آهنگری ماشینی

برای انجام ساده‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر فرایند خم کاری (مانند سایر فرایندها) و با تجربهٔ خم کاری‌های دستی که خطاهای قابل پیش‌بینی و درنتیجه قابل پیش‌گیری را برای ما مشخص می‌کند، می‌توان به طراحی و ساخت ماشین‌های آهنگری پرداخت. در این ماشین‌ها معمولاً نیروی مستقیم دست انسان که دقت کافی ندارد در تغذیهٔ قطعه کار به داخل (زیر) ابزار آهنگری، حذف می‌شود و اجرای محاسبات آهنگری در طراحی محصولات پیچیده یا با تعداد بسیار زیاد، امکان‌پذیر می‌شود. مثلاً تجربه کار دستی نشان می‌دهد که قطعات کار پس از نورد یا فر و خم، دچار تغییر طول می‌شوند و در صورتی که این تغییر طول قبلًا در نظر گرفته نشده باشد، محصول آهنگری ناکارآمد خواهد بود. چنانکه در تصاویر می‌بینید در محل خم کاری، قسمتی از قطعه (بیرون خم)، دچار کشیدگی و افزایش طول و قسمتی دیگر (داخل خم) فشرده می‌شود. و تنها می‌تواند گفت خط محور قطعه (تسمه، میله یا لوله)، تغییر ابعادی پیدا نمی‌کند. این خط فرضی میانی را، به همین دلیل که تغییر ابعادی و کریستالی پیدا نکرده است، «تار


باعث ایجاد پستی و بلندی در طول خط می‌شود، توصیه نمی‌شود.

به علاوه ابزارهایی که قطعه را از یک نقطهٔ خم می‌کنند، اغلب بر اساس بازوی‌های قرقره‌ای که در گیری نقطه‌ای داشته با چرخش خود تغذیهٔ قطعه به ابزار را ساده می‌کنند، طراحی می‌شوند.

این دو راهکار (چکش و قرقه) در مورد خط خم‌های بلند جای خود را به «گوههای بلند (تیغه) می‌دهد که می‌توان آن را با فشار دو دست (اهرم) مانند تصاویر به طول خط خم فشرد و با کمک تکیه‌گاه مناسب شکاف‌دار، خم قائم یا زاویهٔ مشخصی را اجرا کرد.

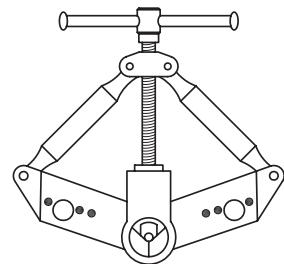

■ با کمک مریبی، نام اجزای تصویر زیر را بنویسید.

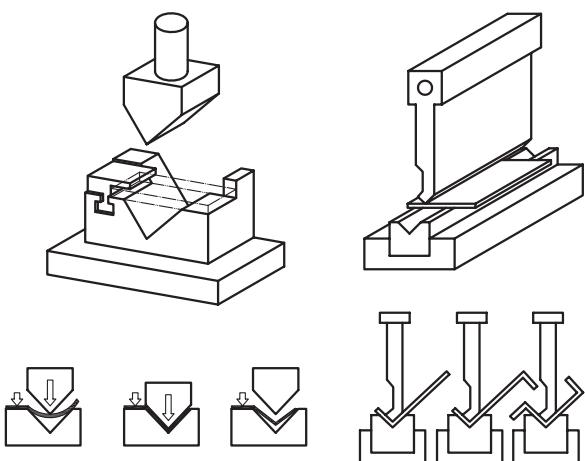

■ با گرفتن ایده از تصاویر فوق، قالب خم (سننه و

1. Simulation

۵-۳-۱ آهنگری قوس‌ها (فرفورژه اتومات و نورد سنگین)



■ با جمع‌آوری اطلاعات و فیلم آموزشی خطوط تولید ماشین آلات مختلف، ایده‌های موجود در ساخت مقاطع (مفتول، لوله و تسمه) فر شده فلزی مانند لوله اگزوز موتورسیکلت را جستجو و آن را در کلامس به نمایش بگذارید.

■ کنترل عددی (کامپیوتری^۱) یک ماشین ابزار (CNC) به چه معناست؟

افزایش تعداد، حجم و حساسیت قطعات فرم شده صنعتی، آهنگری قوس‌ها را هم از نظر طراحی دقیق‌تر قالب فرم و هم محافظت ساختاری قطعه کار متحول کرده است. علاوه بر آن نیروی متغیر و محاسبه‌نشدنی دست صنعتگر در روش‌های ماشینی با نیروی ثابت، مستمر و دقیق باد (پنوماتیک^۲) یا روغن (هیدرولیک^۳) جایگزین شده است.



ختشی» می‌نامند. در ماشین‌های آهنگری محاسبه قطعات کار که پی‌درپی توسط ماشین خم می‌شوند بر اساس ابعاد تار یا فاز ختشی انجام می‌شود تا بر اساس آن بتوان قالب خم یا فاصله غلتک‌های فر و نورد را به درستی طراحی کرد و قطعه پس از تغییر شکل کوتاه نشود.

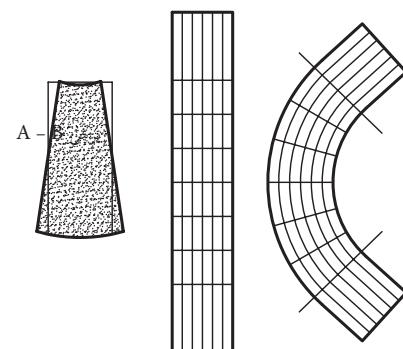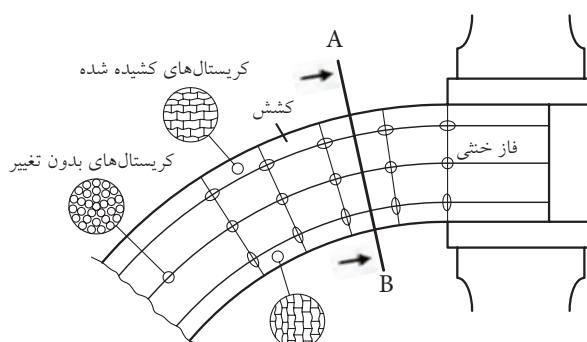



■ در مورد ساختار کریستالی فولاد و تغییر آن در اثر حرارت، فشار یا کشش تحقیق کنید. آیا تغییر در ابعاد کریستال‌ها، در خواص فلز تأثیرگذار است؟ چگونه؟

1. Computer Numerical Control (CNC)



2. Penumatic

3. Hydrolic


ماشین‌آلات نورد یا رولکاری سنگین نیز می‌توانند علاوه بر ایجاد انواع لوله‌های با قطر زیاد در ورق‌های بسیار ضخیم (تا ۲۰۰ mm)، به دلیل توان بالا و پیوستگی قدرت هیدرولیک، انواع غلتک‌های رُخ و فرم را پذیرا باشند.

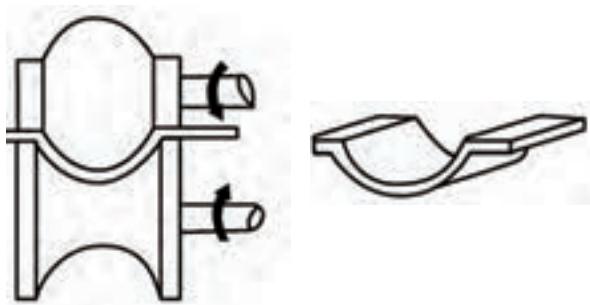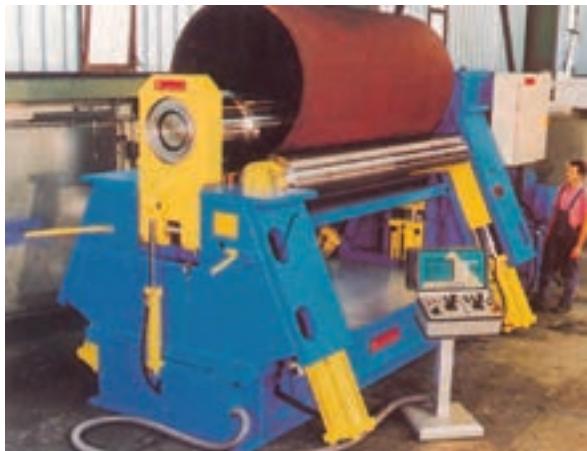


□ در مورد روش تولید ساقمه‌های فولادی تحقیق کنید.

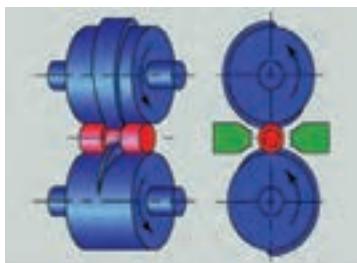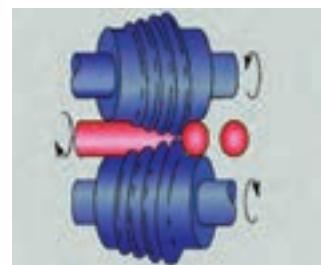


تصویر زیر، توسعهٔ ماشین‌های آهنگری از چکش‌های کوبیش هیدرولیکی قطعات گداخته تا پرس‌های فرمدهی سرد و گرم سنگین نشان می‌دهد.

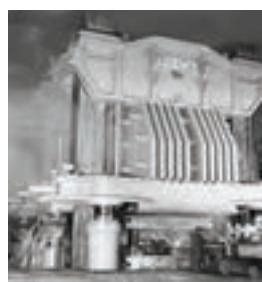

در صورت نیاز به استفاده از حرارت برای فرمدهی، ماشین‌آلات آهنگری که دارای فک‌ها و گیره‌های مخصوص و سیستم‌های تبرید (خنک‌کاری) کنترل شده هستند، برخلاف روش‌های دستی فرمدهی گرم، باعث تفاوت‌های هندسی در نتیجهٔ چین خوردگی نمی‌شوند. در تصویر سردهکردن بلادرنگ لوله با فشار هوا، پس از سرخ شدن و خمکاری در مشعل مخصوص (حرارتی یا مغناطیسی) را مشاهده می‌کنید.

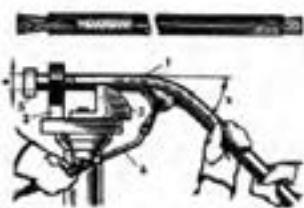

■ در مورد شکل دهی مفتول ها با قالب و ساخت پیچ، پین، پرج، سوزن، میخ و... تحقیقاتی را انجام و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

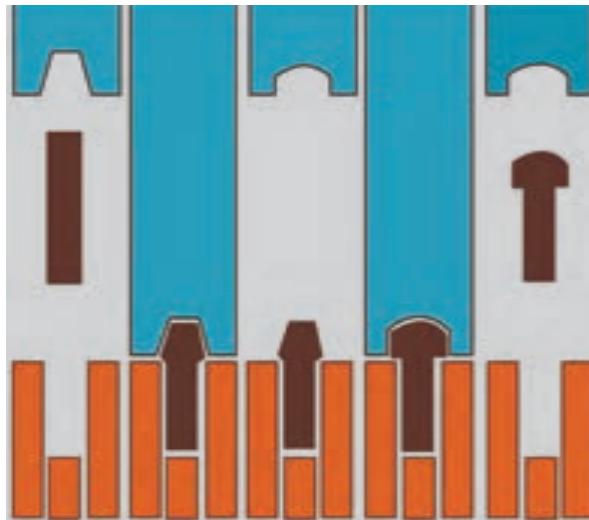


۵-۳-۲ آهنگری کنج ها (خم کاری و سازه)

مهم ترین و در عین حال گران ترین روش شکل دهی به ورق های فلزی استفاده از پرس های قالب فرم است که موضوع رشته قالب سازی را به خود اختصاص داده است.



از ایده غلتک های نور دخ (طرح) زن، در ماشین آلات تولید پیچ استفاده می شود.


■ با کمک مربی، مراحل ساخت پیچ های نور دشده (تصویر زیر) را بنویسید.

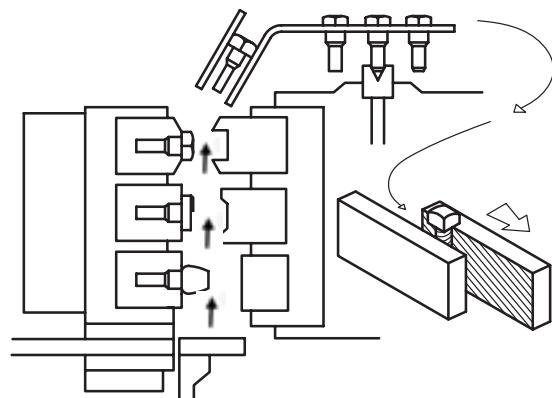

در مواردی که طراحی مکانیکی پیچیده ای در ساخت فرم و قوس حاکم باشد، از شیوه هایی مانند فرم دهی انفجاری (مطابق تصویر) نیز استفاده می شود.



خم کاری هیدرولیکی برای ایجاد کنج قائم در ورق فولادی را مشاهده می‌کنید.

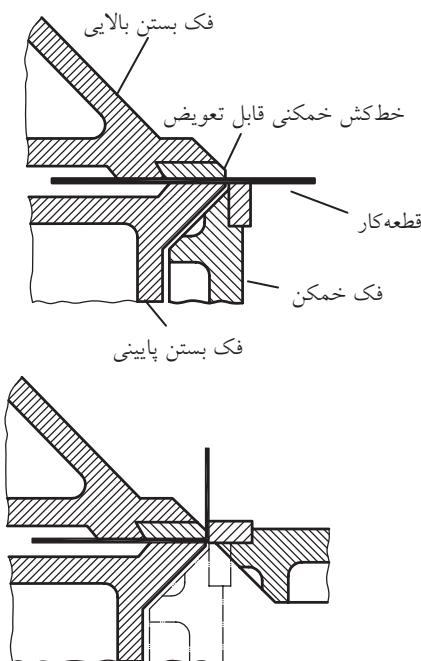

■ با راهنمایی مربی درس رسم فنی، تصویر شماتیک (نمایشی) تیغه‌های دستگاه خم را با مقیاس ۱:۳ (سه برابر) رسم و در کلاس فلزکاری ارائه دهید.

با توجه به تصاویر زیر، طراحی مناسب قالب خم (سننه و ماتریس) در کنار قدرت بالای ضربزنی و حرکت تک یا دوگانه فک‌های ماشین‌های خم کاری، انواع زوایای خم را به دست می‌دهد.



با کمک این پرس و قالب‌ها حتی می‌توان به شکل‌دهی انواع ورق‌ها و صفحات پلاستیکی پرداخت. قبل^۱ فقط از طریق «تزریق» یا «روزن‌رانی»^۲ و بافتن یا «روزن‌کشی»^۳) تولید قطعات پلاستیکی را انجام می‌دادند که این روش‌های شکل‌دهی (ونه فرم‌کاری) فقط در کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ قابل انجام بود. اما با توسعه تکنولوژی مواد مصنوعی و نیز طراحی قالب‌های بی‌خطر برای صفحات پلاستیکی، امروزه فرم‌کاری ورق‌ها در کارگاه‌های کوچک هم میسر شده است.




در تصویر بعد شیوه درگیرشدن تیغه‌های دستگاه


1. Extrusion

2. Paltrusion

■ با کمک مربی خود، نمودارهای نشان داده شده در تصویر را بررسی کنید.

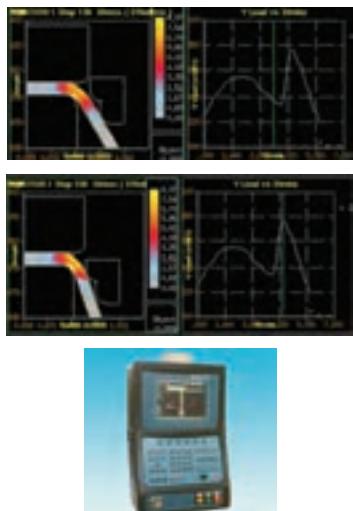


■ با رعایت ترتیب شماره، قالب‌ها و سنبه‌های هریک از خم‌های تصویر پیش رو را که محصول آنها را در اطراف زندگی روزمره خود به وفور می‌بینید بررسی کنید.

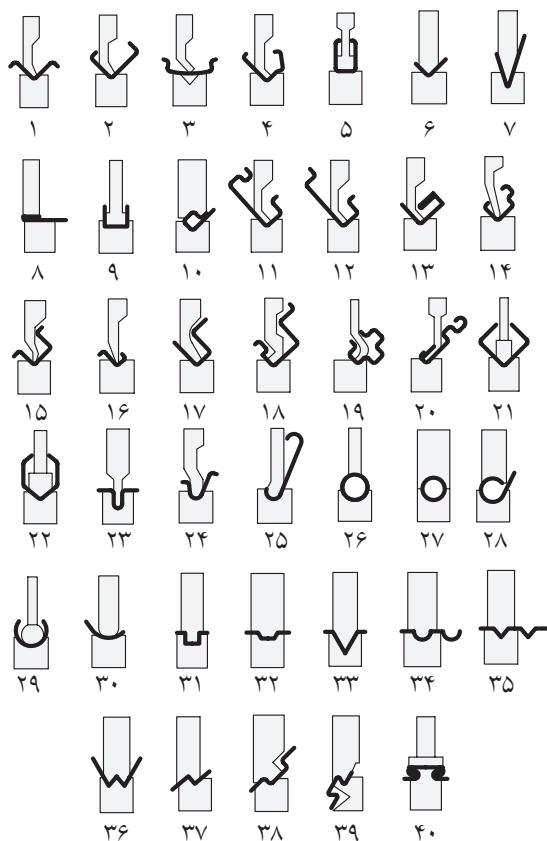

درنتیجه با طراحی دقیق فرایند مورد نظر و کنترل آن در حین انجام کار (توسط پانل یا صفحه نمایشگر دیجیتال دستگاه خم)، احتمال نیاز به فرایندهای تكمیلی جهت کاهش قوس انتهای زاویه خم (شعاع خم) کاهش می‌یابد.





در تصویر ملاحظه می‌کنید که فرایند خم کاری توسط نرم افزار مخصوص پیش از انجام شبیه‌سازی شده و اشکالات احتمالی آن به اپراتور (کاربر) دستگاه گزارش می‌شود.

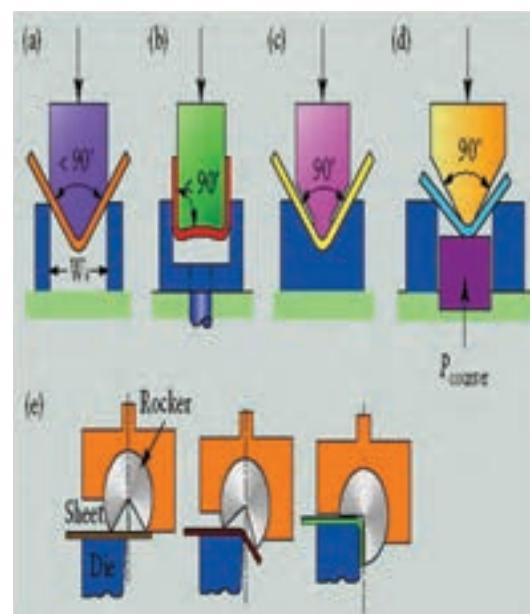

در فرمدهی گرم، خطر اصلی کنجکاوی در لمس قطعه قبل از سردشدن است. اگر در فرایندهای شکلدهی از حرارت و گرمکاری استفاده می‌شود، مراقبت ویژه از منابع انرژی حرارتی مانند کپسول‌های اکسیژن و استیلن یا لوله‌ها و اتصالات گاز، بنزین و نفت، نخستین وظیفه صنعتگر این کارگاه است.



گاهی در کار با ماشین آلات فرمدهی از انبرک‌ها، اهرم‌ها و حتی ربات‌های صنعتی برای انجام کار و برداشتن و خوراندن (تغذیه) قطعات استفاده می‌شود.

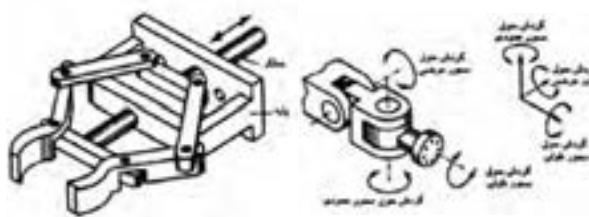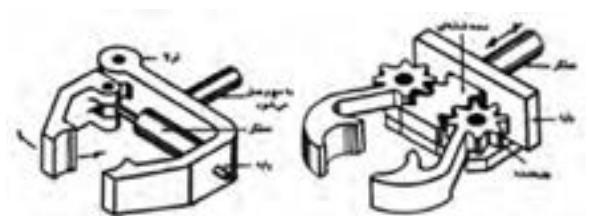


□ در مورد انواع مکانیزم‌های گرفتن و برداشتن اجسام تحقیق کنید. آیا می‌توانید با تجهیزات کارگاهی، نمونه‌ای از آنها را بسازید؟

□ نمونه‌هایی از محصولات دستگاه‌های خمکاری را که با تولید انبوه در زندگی روزمره خود مشاهده می‌کنید، جمع‌آوری و در کارگاه فلزکاری جهت ساخت با دست و گیره به عنوان مدل به کار ببرید.

۵-۴ موارد ایمنی

قالب‌های شکلدهی فلزات (یا غیر فلزات) به دلیل استفاده مداوم و بی‌وقفه، باید از سخت‌ترین جنس فولاد ساخته شوند تا در اثر ضربزنی فرسایش کمتری بیابند. این مسئله در کنار نیروی اهرمی یا روغنی تجهیزات فرمدهی و خمکاری، چکش‌های صنعتی بسیار خشنی را در موضوع فرمدهی فلزات خلق می‌کند که بی‌احتیاطی در کار با آنها، صدمات قطعی جبران‌ناپذیر به دنبال خواهد داشت.

□ در تصویر، چه روشی را برای پیش‌گیری از صدمه کاربر پرس نشان می‌دهد؟ چه جایگزین مناسبی را برای آن می‌شناسید؟

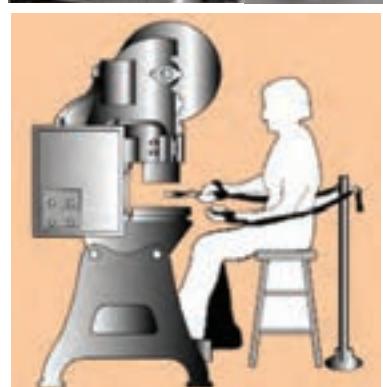





دستور کار

خم کاری ورق، مفتول و لوله


۳. بر روی تخته چوبی به ابعاد $200 \times 200\text{ mm}$ و با ضرب میخ‌های فولادی با فاصله و طرح دلخواه (مانند تصویر)، قالب خم کاری ساده‌ای برای تسممه‌ها و نوارها باریک ورق ساخته و با کمک آن در گروه اجرای پروژه خم کاری نقشه‌داری به عهده بگیرید.

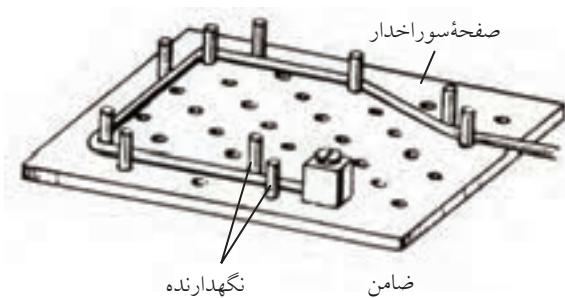


۴. با انتخاب مفتول‌هایی از جنس، ضخامت و ابعاد دلخواه، و تهیه نقشہ اجرائی و قالب خم مناسب، فرتهای یکدست و همواری را تهیه و به همراه نقشہ خود به مربی ارائه دهید.

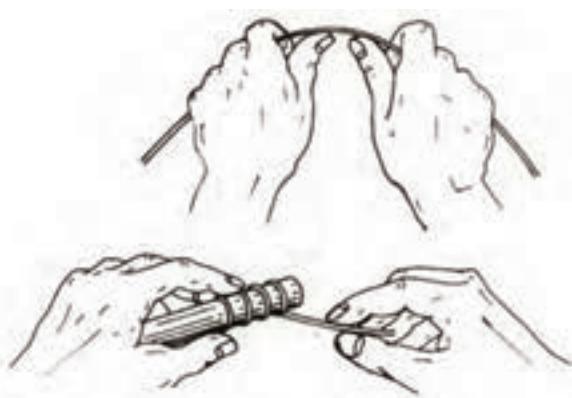

۱. با انتخاب ورق فلزی در ضخامت‌های متفاوت، به هریک از روش‌های نشان داده شده و با کمک مربی، پروژه‌های خم کاری در ابعاد و زوایای مشخص را اجرا کنید. سپس طرح‌واره (شیوه عمل) خود را همراه با نتیجه ارائه دهید. (در خم کاری ورق‌های بزرگ‌تر از دهانه گیره مانند تصاویر از ورق گیر مناسب در گیره استفاده کنید).

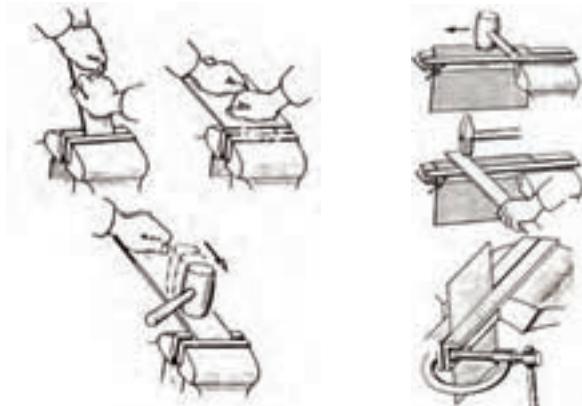


۲. با استفاده یا ساخت قالب قوس مناسب، ورقی به ضخامت 1 mm را به صورت حرف "U" یا "O" فربزنید.

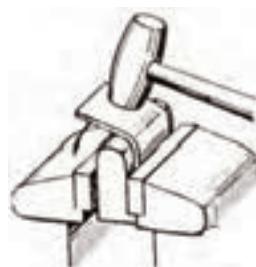





۷. لولهایی با قطر کمتر یا مساوی ۴۰ mm را به صورت خالی یا در حالی که از ماسه نرم و کاملاً خشک پُر کرده‌اید و دو سر آن را مسدود ساخته‌اید، به کمک گیره رومیزی تا شعاع چهار تا شش برابر شعاع خود لوله خم کاری کرده و نتیجه را با هم مقایسه کنید. خم کاری لوله پُرشده از ماسه چه مزیتی دارد؟

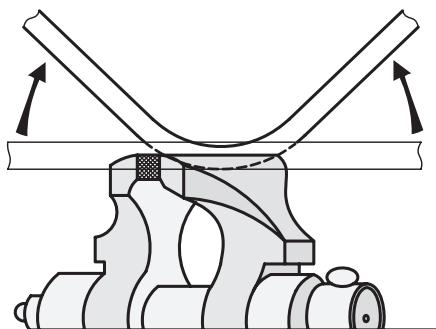

۵. با استفاده از صندلی‌های تحریر مستعمل در محیط کارگاه (دسته‌ها و قسمت‌های خم) و برش قوطی‌های نازک (پروفیل چهارپر) قالب و قطعه‌ای مانند تصویر را بر روی هم سوار کرده و قوس یا فِر موجود در قالب را بر روی تسمه یا پروفیل خود ایجاد کنید (چروک‌های احتمالی را با گرم کردن و چکش کاری از بین ببرید).

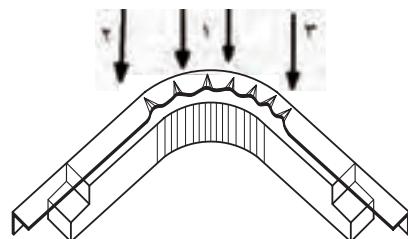

۶. با کمک مریبی خود، آچارهای خاصی مانند آچار "F" و آچار تاب‌گیری یا آچار "U" را با استفاده از میلگردهای آجدار (آرماتور) ساخته و با کمک آنها، خم و قوس‌های ابتکاری را بر روی قالب‌هایی که خود پیشنهاد می‌کنید، ایجاد کنید. از محکم‌بودن نقطه اتصال قطعه به قالب اطمینان حاصل کنید.

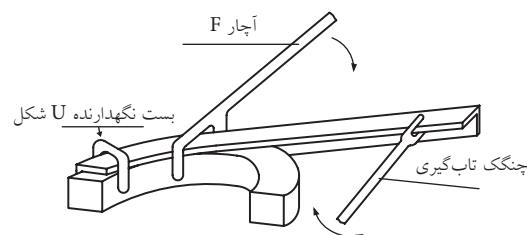

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. شکل دهی همان فرم دهی است.

درست نادرست

۲. در روش های شکل دهی بُرا ده تولید نمی شود.

درست نادرست

۳. منظور از منحنی های غیر مهندسی در صنعت فر فورژه و قوس سازی:

ب) منحنی بدون قانون الف) منحنی بدون مرکز

د) هیچ کدام ج) منحنی با مرکز دور از دسترس

۴. «گیره فرم» چگونه گیره ای است؟

الف) گیره ای برای ایجاد فر فورژه

ج) گیره ای برای ایجاد خم

۵. منظور از تار یا فاز ختی:

ب) مرحله بی تأثیر (مرده) عملیات خم کاری الف) قسمت بی تأثیر قطعه کار

د) قسمت فشرده شده قطعه کار در خم کاری ج) قسمت کشیده شده قطعه در خم کاری

۶. منظور از «رُخ زنی» چیست؟

۷. قطعاتی که با استفاده از غلتک های فرم و نورد تولید می شوند، معمولاً زائد هایی دارند، در مورد روش بهبود کیفیت

سطح آنها و از بین بردن زوائد پس از نورد تحقیق کنید.

واحد کار ششم: توانایی کم کردن زائدات (براده برداری)

◀ هدف کلی: براده برداری از سطوح فلزی با ابزارهای دستی

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۶۴	۵۴	۱۰	توانایی کم کردن زائدات (براده برداری)

توانایی کم کردن زائدات (براده برداری از سطح)

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- بین ابزارهای براده برداری خطی و سطحی تفاوت‌هایی را بیان کند.
- چند نوع قلم معمول (از نظر شکل نوک ابزار) را نام برد و وظیفه هر یک را برشمارد.
- حرکت‌های اصلی برش، پیشروی و براده را در فرایند قلم‌کاری و سوهان‌کشی معرفی کند.
- دو راهکار برای سهولت انجام حرکت برش بیان کند.
- علت انجام فرایند شابرزنی را بیان کند.
- با کمک مربی طرح‌هایی برای جدا کردن، قیچی‌زننده با قلم و براده برداری را تهیه و آنها را با انتخاب قلم مناسب بر روی قطعات کار اجرایی کند.
- با استفاده از شابر و مواد تسهیل‌کننده سطوح راهنمای یک گیره مستعمل را شابر و سایه بزند.
- انواع سوهان را نام بده و یک سوهان خاص را بر اساس رنگ پیشانی دسته یا زبری آج‌ها تعیین درجه کند.
- مقاطع مختلف را با انتخاب سوهان مناسب، سوهان‌کشی و نتیجه کار را به درستی پایش کند.
- موارد ایمنی در کار با ابزارهای براده برداری سطحی را بیان کند.

پیش آزمون

۱. روش براشه برداری نسبت به روش بدون براشه دقیق‌تر است.

درست نادرست

۲. در روش براشه برداری ساختار قسمت‌های مختلف مواد قطعه کار را می‌توان تغییر داد.

درست نادرست

۳. درگیری یک اره با یک قطعه کار از نوع درگیری است.

ب) درگیری خطی الف) درگیری نقطه‌ای

د) الف و ب ج) درگیری سطحی

۴. منظور از حرکت پیشروی، در براشه برداری حرکتی است که در آن:

الف) قطعه توسط ابزار جارو می‌شود.

ب) ابزار به داخل قطعه نفوذ کرده و بار (براده) بر می‌دارد.

ج) ابزار موفق به درگیر شدن و براشه برداری از قطعه می‌شود.

د) همه موارد.

۵. منظور از تولید:

الف) ساخت قطعات مختلف است.

ج) ساخت تکراری و مشابه یک قطعه است.

۶. زاویه رأس قلم‌های قطع کن معمولاً درجه است که بر حسب تغییر جنس قطعه کار می‌توان آن را تغییر داد.

الف) 30° ب) 60°

ج) 80° د) 120°

۷. در انتهای مسیر کار با قلم براشه برداری (لبه کار) باید:

الف) جهت قلم کاری را برعکس کرد.

ب) نیروی قلم کاری را کاهش داد.

ج) نیروی قلم کاری را افزایش داد.

د) نیروی ناگهانی بسیار زیادی به قلم وارد کرد.

۸. هدف از شابرزنی سطوح و سایه‌زنی آنها است.

الف) افزایش کیفیت سطح مانند سنگ‌زنی

ب) افزایش کیفیت و جهت‌بخشی سطح در سطوح نیاز به آب‌بندی و تماس

ج) کاهش کیفیت سطح در سطوح نیازمند روغن کاری

د) رنگین کردن سطح قطعه و جلا کاری آن

۹. سوهان‌ها را از جنس نرمی می‌سازند تا زیاد به قطعه خراش وارد نکند.

درست نادرست

۱۰. سوهان را باید طوری در دست گرفت که انتهای مسیر سوهان‌کاری مشخص باشد. (أُریب به سمت جلو)

درست نادرست

۱۱. کدام مورد از ملاحظات بررسی کیفیت سطح سوهان‌کاری در حین انجام فرایند نیست؟

الف) استفاده از گونیا در کترل صافی سطح

ب) استفاده از مواد رنگین در مشخص شدن پستی و بلندی‌های سطح

ج) استفاده از انگشت برای لمس پستی و بلندی سطح

د) هیچ‌کدام

۱۲. چگونه می‌توان به شماره (درجه) سوهان پی برد؟

الف) یک یا دو سویه بودن آج آن

ج) ضخامت سوهان و آجدار بودن کناره‌ها

۱۳. منظور از خالی‌کردن سوهان چیست؟

الف) بیرون‌آوردن آن از دسته

ج) سُرخوردن سوهان بر روی سطح



به روش‌های شکل دهی «بدون براده‌برداری»^۱ است، مهارت صنعتگر در انتخاب درست یک ابزار و روش از بین آنها بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت محدودیت روش‌های براده‌برداری بیشتر مهارتِ صنعتگر است تا محدودیت دستگاهها و ابزارها. چنان‌که یکی از مجسمه‌سازان معروف دنیا گفته است: «تنها مهارت من در حذف قسمت‌های زائد یک تکه سنگ است».



البته ذکر این نکته ضروری است که حتی اگر قرار باشد که قطعه‌ای با یکی از روش‌های براده‌برداری تولید شود، بهتر است قبل از آن، تا حد ممکن آن را به روش شکل دهی به محصول نهایی نزدیک و شبیه کرده باشیم. زیرا به این ترتیب با حداقل براده‌برداری، به نتیجه خواهیم رسید و این کاهش براده‌برداری به معنی کاهش زمان و هزینه‌های تولید

۶-۱ مفهوم براده‌برداری سطحی

- ◻ برای ساخت قطعه‌ای مانند تصویر زیر (دستگیره)^۲ چه روشی را پیشنهاد می‌کنید؟
 - ◻ قیچی‌زنی
 - ◻ اره‌کاری
 - ◻ نورد و فرکاری
 - ◻ خمکاری
 - ◻ هیچ‌کدام



چنان‌که در فصل‌های گذشته دیدید، برای کار بر روی مواد اولیه واردشده به کارگاه فلزکاری مراحل مختلفی باید طی شود که ممکن است بنا به خصوصیات ماده اولیه و نیاز محصول (کالا)، هر مرحله می‌تواند به فرایند اصلی تبدیل شده، ساخت قطعه در کارگاه به آن پایان پذیرد. این مراحل عبارت بودند از:


تمیزکاری اولیه، برش، شکل دهی، آهنگری و فرم دهی اما هیچ‌کدام برای ساخت قطعه‌ای مانند نمونه بالا، مناسب به نظر نمی‌رسند و این به دلیل منحنی خاص، کیفیت سطح، جنس ویژه و از همه مهم‌تر ضخامت (گوشت) قطعه مورد نظر است. در چنین مواردی روش مناسب‌تر و «بهینه»^۳ ساخت با برداشتن یا تراشیدن قسمت‌های اضافی یعنی کم کردن زائد هاست. این زائد ها را چنان‌که دیدید تراشیده^۴ یا «براده» نامیدیم. روش‌های ساخت با کمک حذف قسمت‌های زائد را نیز روش‌های «براده‌برداری»^۵ می‌گویند. از آنجا که این روش‌ها تنوع بسیار زیادی دارند و این ویژگی اصلی‌ترین مزیت روش براده‌برداری نسبت

1. Handle
2. Optimize
3. Chip
4. Chip Removing



1. Chip Less Methodes

خط به خط با آن درگیر شود و با حرکت یکی از آن دو (قطعه) یا ابزار) و یا هر دو، ابزار باعث برش قطعه به دو قسمت شود. مانند قیچی یا اره. همچنین ممکن است که برخورد آنها با هم به صورت سطح به سطح و درنتیجه خراشیدگی باشد که در این صورت بُراده‌هایی از قطعه تا رسیدن به ابعاد نقشه، برداشته خواهد شد. مانند سوهان‌کاری. این حالت ممکن است به صورت درگیری خط (ابزار) به سطح (قطعه) نیز باشد، مانند روش‌های تراشکاری و قلمزنی. آخرین نوع درگیری ابزارهای بُراده‌برداری با قطعات کار درگیری نقطه‌ای است که در آن ابزار یا قطعه کار با چرخش خود از لِشدگی قطعه در برابر این برخورد نقطه‌ای جلوگیری کرده و به تولید بُراده می‌پردازند. نتیجه کار سوراخ‌شدن قطعه خواهد بود مانند روش‌های سوراخ‌کاری.

□ بنابر آنچه گفته شد و اطلاعات تکمیلی مربی نموداری مانند نمودار زیر را ترتیب داده و آن را توسعه دهید.

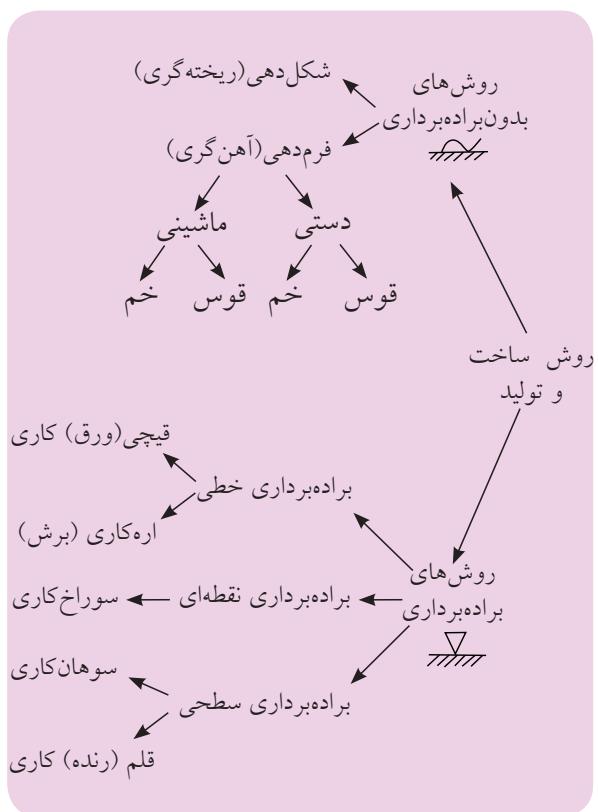

(مثل ابزار، کارگر و...) و افزایش «بهره‌وری»¹ خواهد بود. در فصل مربوط به توانایی قطع کردن یا براده‌برداری خطی، مهم‌ترین شرط ابزار براده‌برداری یا نفوذکننده به قطعه کار سخت‌تر بودن جنس خط لبه ابزار و پس از آن داشتن زاویه مناسب برای نفوذ به قطعه (زاویه رأس یا گوه - بتا - β) در آن خط عنوان شد. با تدارک یک گیره (قید و بست) مناسب ابزاری با شرایط فوق می‌تواند در تماس با قطعه فلزی یا غیر فلزی به داخل آن نفوذ کرده تحت فشاری که به آن نیروی برش می‌گویند (اطراف ابزار به قطعه یا از طرف قطعه به ابزار وارد می‌شود)، بُراده‌هایی را از قطعه جدا کند.

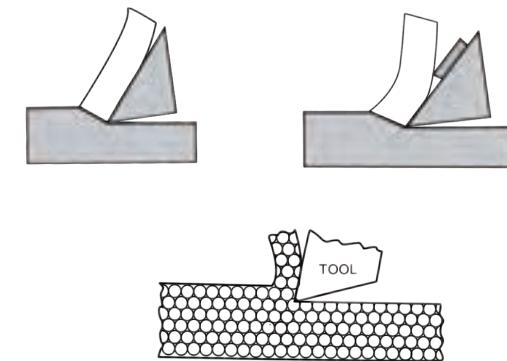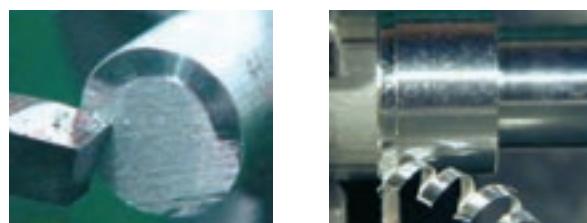

□ آیا می‌توانید طرحی از براده‌برداری را مثال بزنید که در آن قطعه کار به ابزار فشار وارد کرده و درنتیجه تراشیده می‌شود؟ ابزار ممکن است در لحظه تماس با قطعه کار به صورت

¹ Productivity


قطعه کار وابسته هستند.
در کارگاه فلزکاری از بین روش‌های براده‌برداری سطحی تنها «سوهان»، «قلم»، یا رنده و شابر وجود دارند که پس از شناخت سه حرکت عمومی آنها را به طور خاص مورد بررسی قرار داده‌ایم.

■ با کمک مربی خود تصویر زیر را ترجمه و سپس در اندازه A3 بزرگ و نصب کنید.


□ فرایند سنگزنی که در آن ذرات ماسه چسبیده در کنار هم، ضمن براده‌برداری کنده می‌شوند، در کجای این نمودار خواهد بود؟

۶-۲ انتخاب روش براده‌برداری سطحی

اگرچه در صنعت ساخت و تولید، روش‌های براده‌برداری بسیار متنوعی وجود دارد، اما همه آنها در انجام مأموریت خود به سه حرکت اصلی برای براده‌برداری بین ابزار و

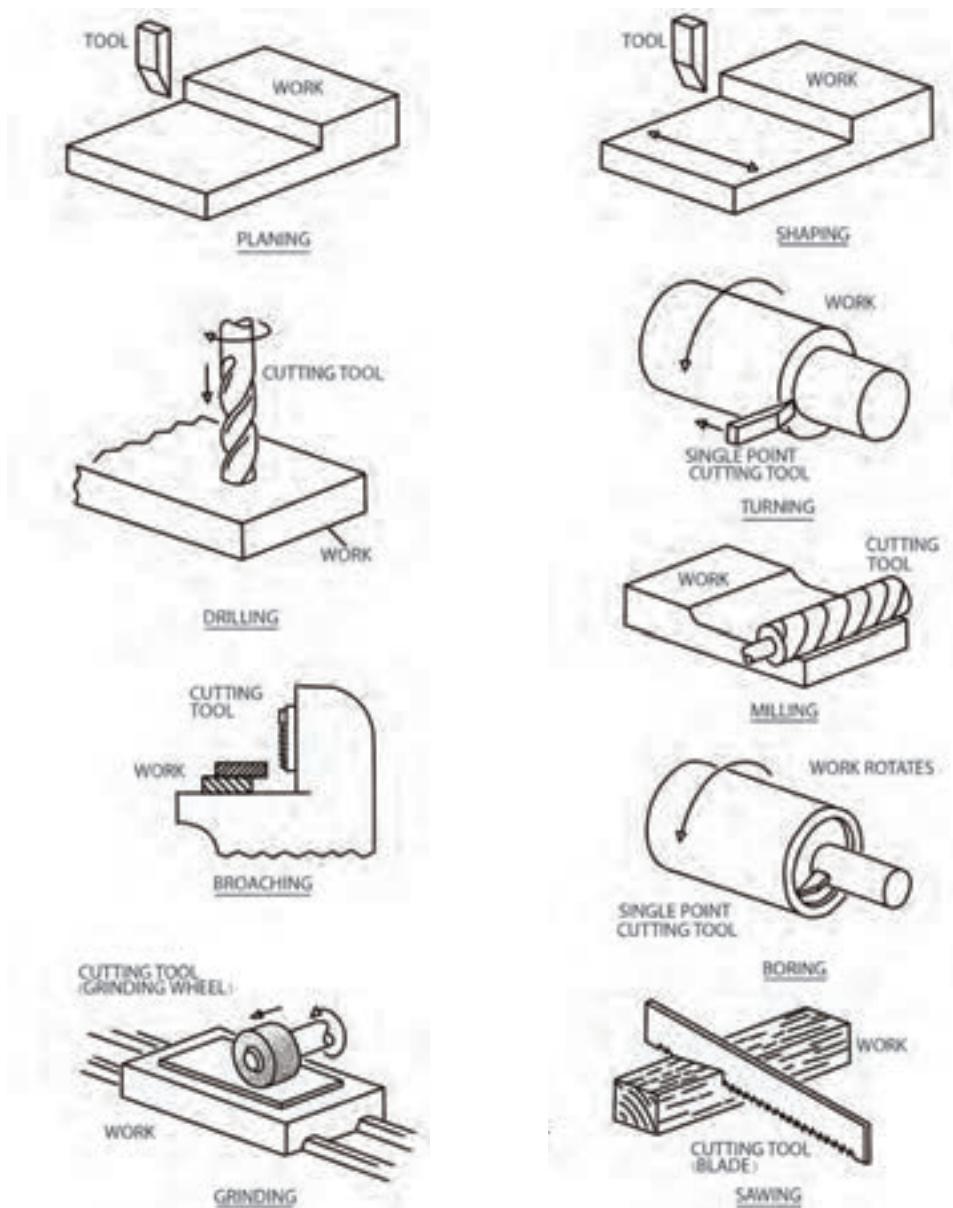

- ب) حرکت پیش روی (ادامه برش)
ج) حرکت باردهی (عمق برش)
- شناسایی این سه حرکت در واقع الفای کار با هر ابزار برش دستی یا نصب شده بر روی ماشین ابزار است.

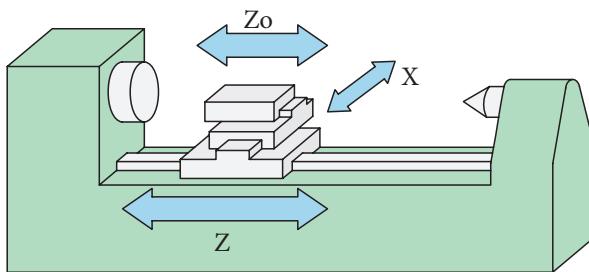

حرکت اصلی یا برشی، همان حرکتی است که علت اصلی براده برداری یا سایش ابزار به قطعه کار می شود. مثلاً در ماشین فوق (دستگاه تراش)¹ این حرکت، همان چرخش سه نظام است. این حرکت را با «V» نشان می دهند (○).



حرکت دوم در براده برداری، حرکتی است که باعث تداوم کار برداشت براده تا پایان قطعه کار یا فرایند براده برداری است. این حرکت را با «S» نشان داده و در کار با دستگاه فوق، به صورت حرکت حرکت رفت و برگشتی در طول میز یا ریل دستگاه تراش شاهدیم (==).

سومین حرکت مؤثر در براده برداری با یک ابزار یا ماشین ابزار، حرکت تنظیم کننده بار یا عمق براده (a) است

فرض کنید که با دستگاهی مانند تصویر زیر، قصد براده برداری دارید در حالی که آشنایی چندانی به طرز کار آن نداشته و قصد تحلیل روش کار آن را در ذهن می پرورانید. گام نخست شناسایی محل قرار گرفتن ابزار و قطعه کار در آن است.



تصویر بعدی به این سؤال پاسخ می دهد.



قطعه کار در داخل سه نظام دستگاه و ابزار (قلم) در قلم گیر آن جای گرفته است. میزهای سوارشده بر روی هم که حرکت را در جهات مختلف میسر می سازند (حامی حرکت)، میتوانند حرکت در جهت نزدیک شدن و دوری از سه نظام و نیز عمود بر این مسیر را محیا کنند (مطابق تصویر). به این ترتیب گام دوم شناسایی حرکت هایی است که بتواند به ما، در براده برداری قطعه و تبدیل آن به کالا کمک کند. این حرکت ها در همه ماشین های ابزار عبارت اند از:

الف) حرکت اصلی یا برشی

برای سهولت در انجام این سه حرکت (V، S، V) می‌توان ابزارهای خاص و گیره‌های ویژه‌ای را طراحی کرد. این ابزارها و گیره‌ها باید طوری ساخته شده باشند که جنس، شکل ظاهری و سادگی استفاده از آنها، سرعت حرکت برشی، وسعت حرکت پیشروی و دقیق استفاده بار را افزایش دهد. مثلاً در دستگاه‌های تراش به جای استفاده تنها از قلم (رنده)‌های مرکز تراش، از رنده‌ها و قلم‌های چپ‌بُر و راست‌بُر نیز استفاده می‌شود (به نوک قلم‌ها در تصویر توجه کنید).




علاوه بر آن جنس قلم‌ها را از فولاد سخت مانند فولاد ابزارسازی (H.S.S)¹ انتخاب می‌کنند تا بتوان به حرکت برشی

1. High Speed Steel

و آن حرکتی است جهت نفوذ به قطعه برای براده‌برداری را نشان می‌دهد. در دستگاه تراش این حرکت عمود بر میز دستگاه تراش (از بغل) بوده و به صورت (⊗ ⊖) نشان داده می‌شود.

در بین ماشین‌های براده‌برداری، دستگاه تراش تقریباً تنها ماشینی است که در آن حرکت اصلی برش به جای ابزار به قطعه کار تعلق دارد. در ماشین سوراخ‌کاری (دربل)، حرکت اصلی، چرخش متله و در دستگاه سنگ‌زنی، چرخش ابزار سنگ است.

□ به نظر شما در سوهان‌کشی حرکت اصلی، پیشروی و حرکت بار چه جهت‌هایی دارند؟

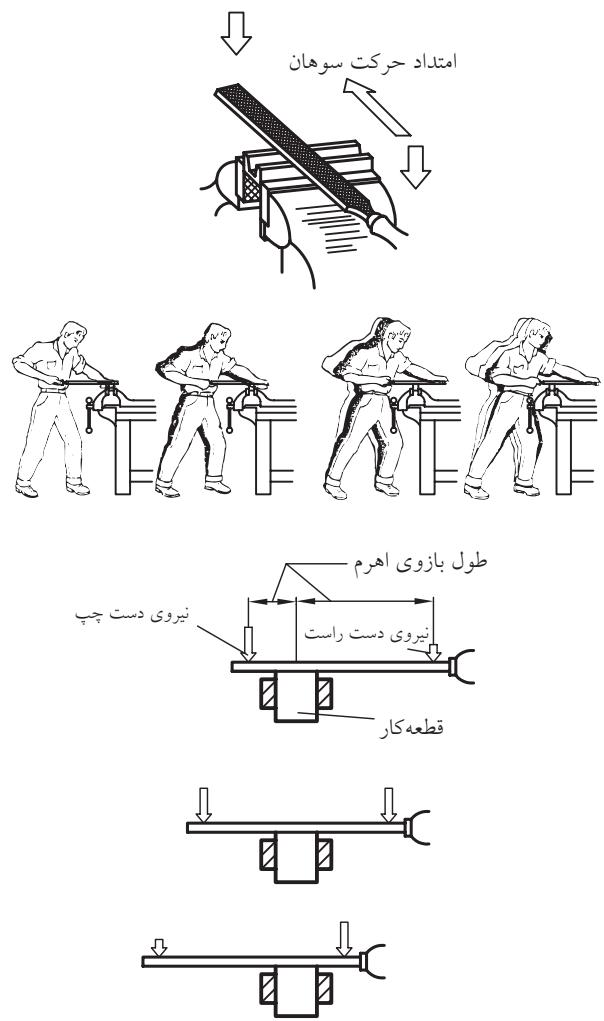

گیره‌های «با انعطاف»^۱ گردن، قفل‌شونده و موقعیت‌پذیر (فک متغیر) توسعه‌یافته تا حرکت بار (a) بدون ذره‌ای خطا (کمتر از میلی‌متر) قابل رهگیری باشد.



میزهای کار نیز اغلب با دقتِ دهم میلی‌متر مدرج (درجه‌بندی) شده‌اند تا حرکت‌های سه‌گانه (برش، پیشروی و بار) کاملاً تحت کنترل باشند.



سرعت بخشید و میزان عمق براوه (حرکت بار) را در یک لحظه مشخص افزایش داد.

اگر خنک کردن ابزار با سیال (مایع) خنک‌کننده مانند آب صابون نیز به موقع و صحیح انجام پذیرد، می‌توان آن را در افزایش سرعت پیشروی مؤثر به حساب آورد. تصویر، قلم‌گیر چندابزارهای را نشان می‌دهد که در آن هر ابزار مجهر به مجرای آب صابون مخصوص به خود است.



توسعهٔ تکنولوژی ابزارسازی، ابزارهای چندتکه را به بازار عرضه کرده است که نوک بُرشی آنها (الماسه) می‌تواند با شکل‌های متفاوت روی پیکرۀ یا دنباله ابزار نصب گردیده و حرکت‌های سه‌گانه بُراوه‌برداری را ساده‌تر کند.



از سوی دیگر نگهدارنده‌های قطعه‌کار (گیره‌ها) نیز از آنچه شما در کارگاه خود ملاحظه می‌کنید به سمت

مزیت واقعی ماشین‌های ابزار نسبت به فلزکاری با دست، قابلیت «ساخت^۱» تکراری یک محصول بدون کوچکترین تغییر است که به آن «تولید^۲» گفته می‌شود. در تولید سطوح براده‌برداری شده تشابه و تقارن کاملاً ضروری به نظر می‌رسد. در این صورت کالا را محصول «خط تولید» می‌نامند.



۶-۳ قلم کاری و شابرزنی

در کارگاه فلزکاری، ابزار خاصی که بتوان با آن هم براده‌برداری خطی (برش) انجام داد و هم براده‌برداری سطح (سایش) کدام است؟



گاهی به ملاحظه کم‌بودن ابعاد قطعه (پلیت) نسبت به ضخامت آن و یا کمبود زمان تولید و یا لزوم برش بدون براده و یا با براده زیاد، قیمت ارزان قطعه کار و... برای جُدا کردن قسمتی از قطعه از قلم کاری (مطابق تصاویر) استفاده می‌شود.



1. Manufacturing
2. Production




با این وصف، کافی است حرکت‌های اصلی یک ماشین براده‌برداری را بشناسیم تا برای کار با آن، قطعه و ابزار را در جای خود محکم کرده با رعایت اصول ایمنی، براده‌برداری را آغاز کنید.

اگر میزان حرکت ابزار برای انجام برش، پیشروی و افزایش عمق براده‌برداری را با عدد نشان دهیم درواقع نشانی مقصد خود روی قطعه کار را (نسبت به نقطه شروع کار) مشخص کرده‌ایم. امروزه این آدرس‌ها را می‌توان به کمک نرم‌افزارهای مهندسی مکانیک مرحله‌بندی کرد و به ترتیب آنها را به انجام رسانید. تصویر زیر سه نمونه از این نشانی‌دهی‌ها را که به «Gکد» معروفند نشان می‌دهد.

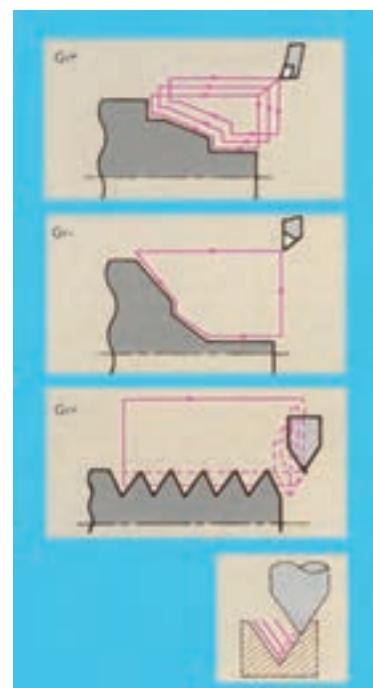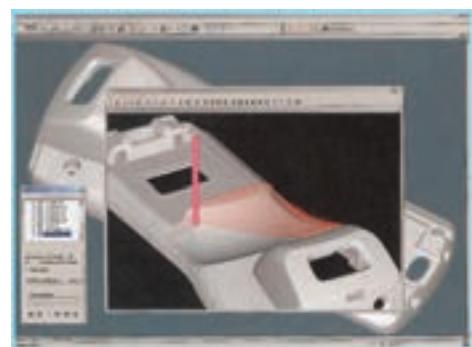

برای قلم‌های جداکردن، برحسب پهنهای خطوط برش، معمولاً دونوع لبه وجود دارد، ولی لبه قلم‌هایی که وظيفة خاصی دارند، باید با حرکت آنها در حین قلم‌کاری متناسب باشد. در تصویر زیر قلم‌هایی برای ایجاد شیارهای منحنی بُر و نیز برای بریدن باریکه از لبه ورق را مشاهده می‌کنید.

قلم تخت با لبه گرد

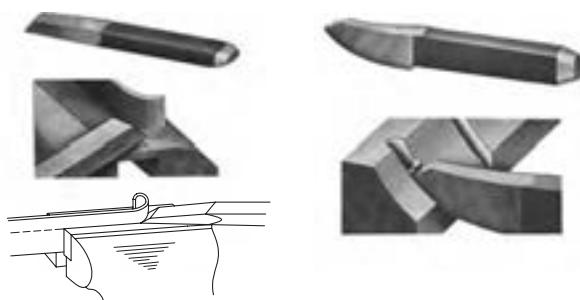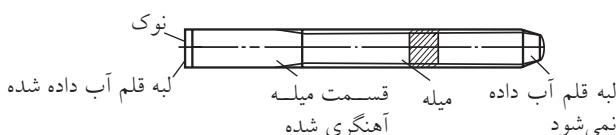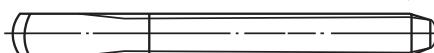


ممکن است که از قلم برای ایجاد شیارهای مستقیم در قطعه استفاده شود. در این صورت ضخامت نوک مناسبی را برای این کار انتخاب خواهیم کرد. قلم دمبریک و قلم ناخنی نمونه‌هایی از این دست هستند.



از قلم ناخنی برای جداکردن یک طرح از داخل ورق

۶-۳-۱ روش کار با قلم

برحسب ظرافت یا خشنی ضربات وارده بر قلم (با چکش)، قلم را با دو یا پنج انگشت و یا با تمام دست بر روی قطعه نگه می‌دارند و اگر جنس قطعه از چدن (ترد) باشد، از سپر محافظتی نزدیک گیره کمک گرفته می‌شود.

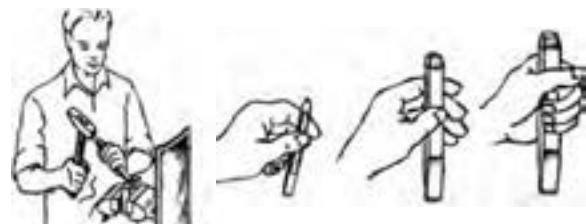




در تصویر سه نوع قلم‌کاری مشاهده می‌شود:

الف) قلم‌کاری جداکردنی


ب) قلم‌کاری قیچی کن

ج) قلم‌کاری براده‌گیر




بر اساس این قلم‌کاری‌ها انواع قلم‌های خاص و استانداردشده نیز وجود دارد.

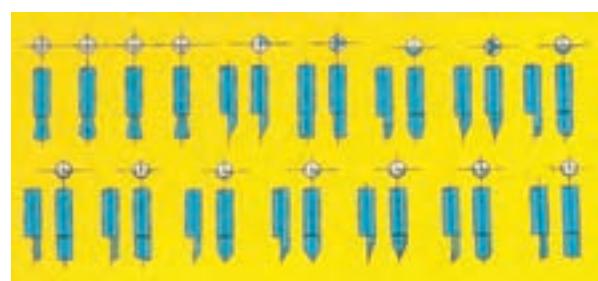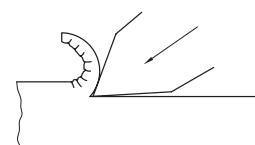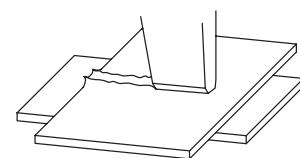


باید طوری در گیره بسته شود که لبه گیره در حکم تیغه پایین یک قیچی (تکیه‌گاه) عمل کرده، یا تکیه قلم به آن وارد آمدن ضربه باریکه مورد نظر کاملاً مماس به لبه گیره جدا شود.

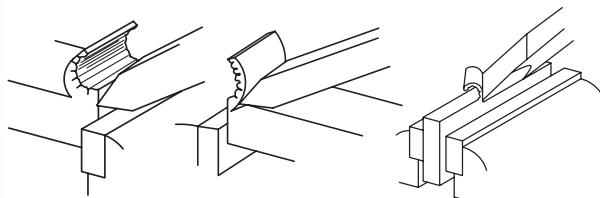

در مورد قلم‌های براده‌گیر رعایت زاویه دست (زاویه قرار قلم) برای جلوگیری از سُرخوردن آن بر روی قطعه، یا افزایش ضخامت ناگهانی براده و گیرکردن قلم، ضروری است. همچنین قسمت پایانی مسیر براده‌برداری را معمولاً از جهت مخالف قلم می‌زنند تا از شکستن براده و تخریب سطح براده‌برداری جلوگیری شود.
تصاویر زیر نحوه قیچی‌زنی با قلم و براده‌گیری با زوایای قرار کم و زیاد را نشان می‌دهد.

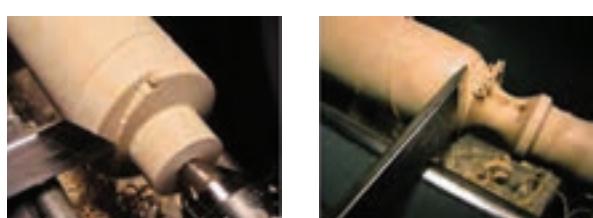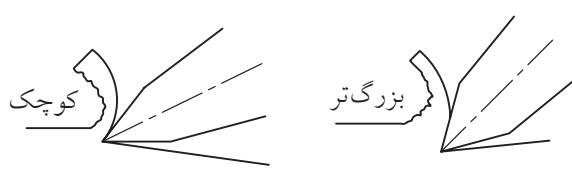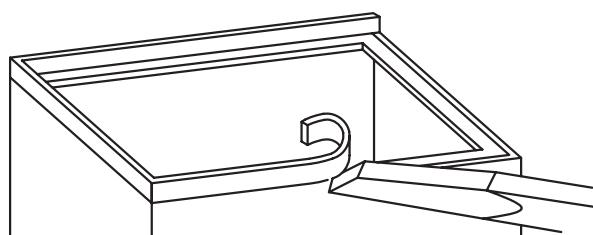


استفاده می‌شود. قلم‌های دیواره (میانبر) نیز برای این کار استفاده می‌شوند.

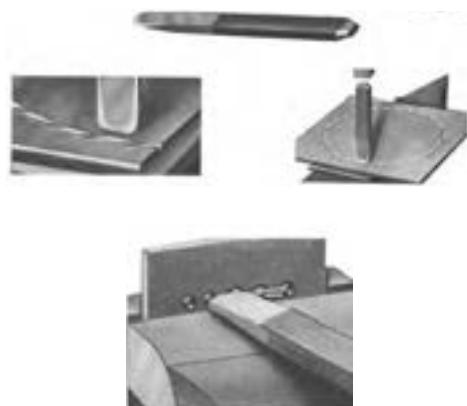

قلم‌ها از جنس فولادهای سخت ابزارسازی ساخته شده و قدری تُرد هستند. پس باید آنها را تدریجاً با کار درگیر کرد. پس در ابتدای قلم‌کاری، آن را با زاویه نسبت به قطعه کار نگه می‌داریم (قلم‌های سرگرد نیازی به این مراقبت ندارند).




قلم‌های جداکن اغلب با زاویه 60° در رأس ساخته می‌شوند و بنا به سختی جنس قطعه می‌توان نوک آنها را به 30° (برای مواد نرم) کاهش یا به 90° (برای مواد سخت) افزایش داد. (ر.ک سنگ‌زنی).

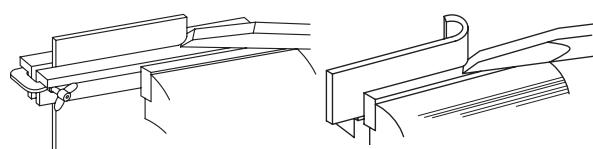


برخی قلم‌ها مخصوص جداکردن باریکه‌ای از ورق از صفحه اصلی هستند (قلم قیچی‌کن). در این صورت قطعه

به این ترتیب از انواع قلم (نوبکی‌های متفاوت) می‌توان برای سهولت یک نوع قلم‌کاری نیز استفاده کرد. در قلم‌کاری، به دلیل ورود ضربتی یک گوشه فولادی به قطعه، قدری له‌شدگی در لبه ورود اتفاق می‌افتد که به آن گراته (دماغه) گفته می‌شود. (تصویر را ببینید).

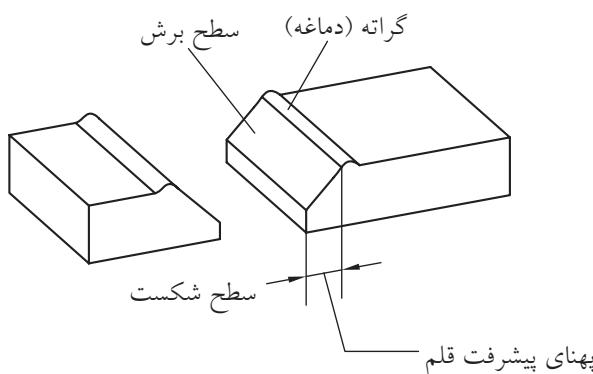


برای قلم‌کاری مقاطع ضخیم، باید فرایند را از اطراف قطعه همزمان پیش برد.

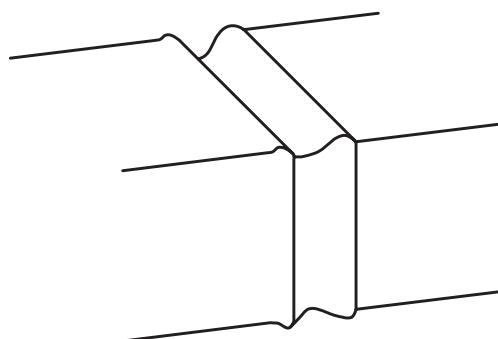



به هنگام قلم‌کاری سطوح باریک‌تر از نوک قلم، با اُریب‌گرفتن قلم از حداکثر لبهٔ برنده آن در براده برداری قطعه استفاده کنید.



گاهی لازم است که از داخل ورقی ضخیم (غیر قابل برش با پرس یا پانچ)، طرحی را برش زده و خارج کنیم. در این صورت قلم‌کاری به همراه ایجاد سوراخ‌هایی در مسیر برش راهگشاست.

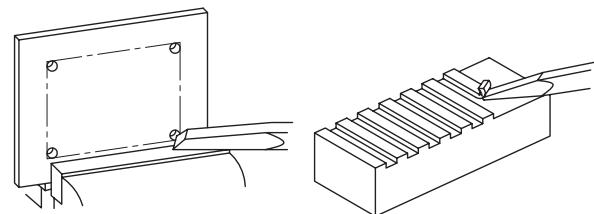

برای این منظور می‌توان از قلم‌های خاصی که در دو جهت زاویهٔ براده دارند برای شکستن دیواره‌های باقی‌مانده بین سوراخ‌های مسیر استفاده کرد. در براده (پلیسه) گیری از سطوح پُرپهنا یا ضخیم، می‌توان (مانند تصویر) این کار را با ایجاد پله و پل و برداشت یکه در میان آنها صورت داد.

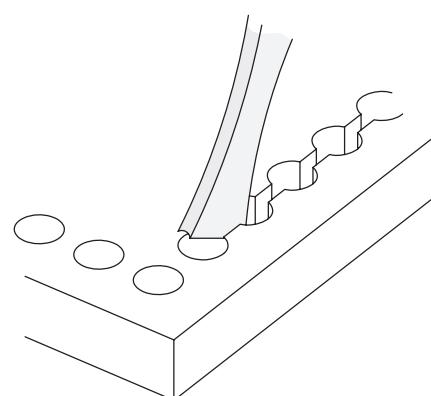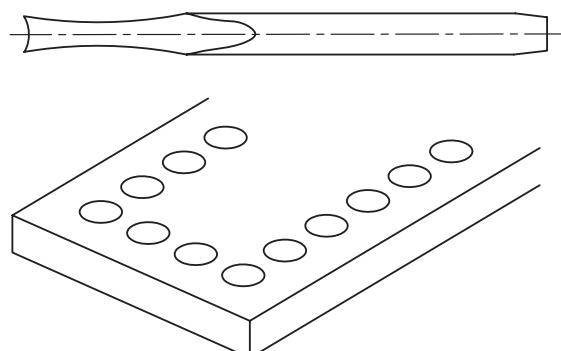

جدول زیر برخی از عیوب احتمالی در قلم کاری و روش پیش‌گیری از آنها را نشان می‌دهد.

ردیف	نوع عیوب	علت به وجود آمدن عیوب	رفع عیوب
۱	قطعه بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از اندازه بریده شده است.	تنظیم نشدن قلم به طور دقیق در محل برش	نوک قلم به صورت مایل ابتدا روی خط تنظیم شود و سپس، به حالت قائم در محل مربوطه قرارداده شود. دقت شود زاویه برش قلم و زاویه آزاد آن در طول برش کاری ثابت بماند.
۲	در برآمد برداری سطحی ضخامت برآده متفاوت است. (سطح قلمکاری شده ناصاف است)	زاویه برش قلم تنظیم نشده است.	قطعه در جای خود (گیره – سندان و...) محکم و ثابت بماند.
۳	ارتفاع سطح قلمکاری شده یکسان نیست.	حرکت متناوب قطعه کاری در ضمن قلمکاری	تیز کردن لبه قلم با توجه به زاویه‌های مناسب صورت گیرد.
۴	برای وارد شدن قلم در قطعه ضربه‌های زیاد لازم است.	کُند بودن لبه قلم	زاویه رأس قلم متناسب با جنس قطعه تیز شود.
۵	بر جستگی سطح قطعه در محل قلمکاری زیاد است.	بزرگ بودن زاویه رأس قلم	نوک قلم به طور یکنواخت تیز شود.
۶	لغزیدن قلم روی سطح کار	یکنواخت نبودن سطوح نوک قلم	آب کاری و سخت کاری نوک قلم
۷	نوک قلم زود کُند می‌شود.	نرم بودن نوک قلم	



□ چنانچه قصد بیرون آوردن سطحی (مانند یک دیسک) را از داخل ورق اولیه داشته باشیم باید:

الف) قلم را در بیرون خط دایره یا شکل مورد نظر بکوییم.


ب) قلم را در داخل خط دایره یا شکل مورد نظر بکوییم.

ج) قلم را روی خط دایره یا شکل مورد نظر بکوییم.
د) فرقی نمی‌کند.

□ تصویر زیر را ملاحظه کرده و با کمک مرتبی جمله آموزشی مرتبط با آن را بنویسید.

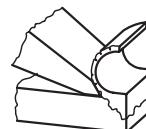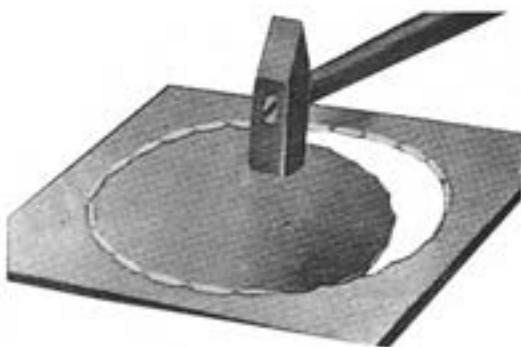

درست

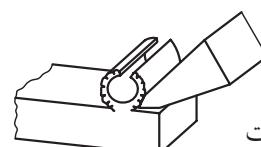


نادرست

۶-۳-۲ قلم سایه‌زنی (شاپر)



این سطوح نیز پس از تولید بسته به روشی که در ساخت آنها استفاده شده، دارای طرح سطحی خاصی هستند که اتفاقاً همین طرح‌ها در روانکاری و روغنکاری آنها پس از سوار شدن میزهای دیگر (سوپورت‌های افقی و عمودی)، بسیار کمک‌کار خواهند بود. به شرط آنکه جهت طرح (خواب) این پستی و بلندی‌ها با جهت خواب طرح سطحی صفحات بالایی متناسب باشد.

تصویر زیر، چند طرح سطحی مختلف را در نتیجه استفاده از روش‌های مختلف ساخت و تولید، به وجود آمده‌اند، نشان می‌دهد.

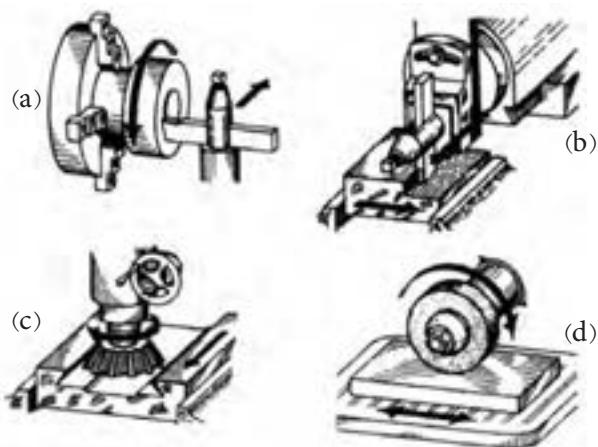

سطوح تولیدشده با قلم و ابزارهای دقیق‌تر از آن، حتی سطوحی که با ماشین‌های ابزار تولید می‌شوند حتی در صورتی که ظاهراً صاف به نظر برسند، دارای پستی و بلندی‌های زیادی هستند که برای آنها، سیستم و واحدهای اندازه‌گیری نیز در نظر گرفته شده است.

به سطوح ریل یا میز دستگاه تراش (راهنمای دستگاه) نگاه کنید.

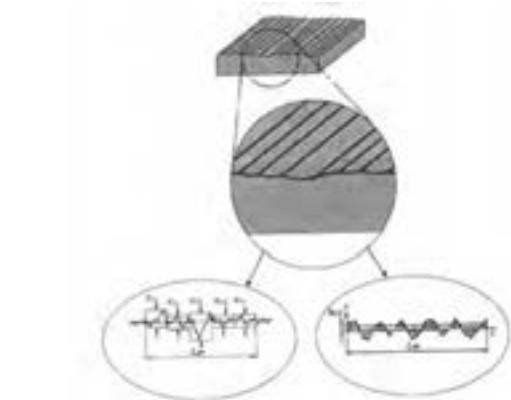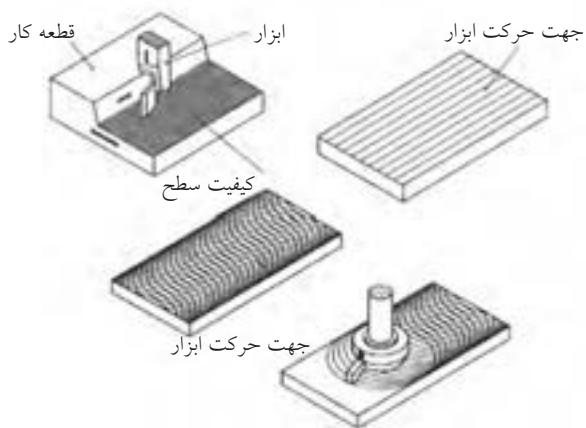

Ra = میانگین متوسط سطح زبری Rz = میانگین بلندترین ارتفاعهای زبری

با استفاده از فرایند سنگزنی (ابزار تیزکنی) به زاویه اولیه یا دلخواه رسانید.



لازم به یادآوری است که هرچه جنس قطعه کار سخت‌تر باشد، زاویه نفوذ (گوه یا β) نیز باید بیشتر در نظر گرفته شود.



به زاویه مناسب دست به هنگام شابرزنی برای جلوگیری از سُرخوردن یا درگیری بیش از اندازه شابر دقت کنید.




برای همسان‌سازی طرح سطحی و برداشت براده‌های مویی از این سطوح از قلم‌کاری خاصی به نام «شابرزنی» استفاده می‌شود.



شابرها در کارگاه فلزکاری قدیم، شباهت زیادی به سوهان‌ها داشتند و از یک دستهٔ چوبی با تیغهٔ تخت سوهان‌مانند که قدری بلندتر ساخته می‌شد تا در لحظهٔ درگیری قلم مانند، حالت فنریت هم داشته باشد، تشکیل می‌شد. اما امروزه از اشکال تیغه و بدنهٔ مطمئن‌تری برای «شابرزنی» استفاده می‌شود.

لبهٔ برندهٔ شابرها قدمی (که البته هنوز در کارگاه‌های فلزکاری به وفور استفاده می‌شوند)، مانند قلم‌های دستی اشکال مختلفی مانند تخت، قاسقی و... دارد تا به کمک آنها بتوان از سطوح صاف، نیم‌گرد (قوس) و... براده‌های بسیار ریزی را برداشته و به آن خواب مورد نیاز را در جهت متناسب با قطعات دیگر درگیر (هم‌ردیف) داد. در صورت لزوم این لبه‌ها را نیز می‌توان مانند لبهٔ برندهٔ قلم‌ها

در صنایع خودروسازی و پس از جوشکاری قسمت‌های مختلف رویه بدن (اتاق) و سپس برداشتن گرۀ جوش‌ها با فرایند سنگزنی پیش از عملیات رنگ‌پاشی، درزهای اتصال را با کمک ابزار شابر دستی با زاویۀ دست مناسب، بسیار ظریف شابر می‌زنند. به بازوی محدود کننده براده توجه کنید.

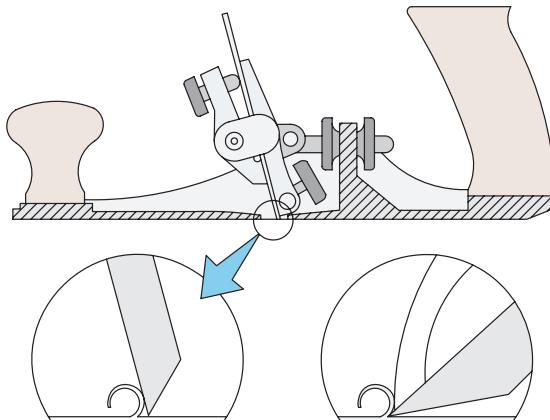

امروزه به دلیل نیاز بسیار زیاد شابرزنی دستی به مهارت بالای صنعتگر، شابر برقی مرسوم شده است.





با استفاده از خمیرهای مخصوص (یا بُراده‌های صابون سفید) و یک تکه شیشه (مطابق تصویر) می‌توان از نتیجه کار و بهبود وضعیت آن آگاه شد.

■ روش کار را با توجه به تصویر بنویسید.







این ایده ساده در تشخیص پستی و بلندی نامرئی سطوح، باعث شد تا صابون‌های «سایینده» وارد میدان شابرزنی شوند با طرح ساده‌ای که از یک اتوی برقی الهام گرفته، بتوان شابرزنی جدید و برقی را صورت داد. به این ترتیب «ذرات سایینده» صابون، در محیط ارتعاشی یا گرم اتوی داغ، می‌توانند خواب مورد نظر در روی سطح را نمایان و ایجاد کنند. از مواد ژله‌ای سایینده به صورت دستی و با ابزارهای ساده‌ای مانند فرچه سیمی بسیار ظریف (غیر فلزی) نیز می‌توان استفاده کرد.

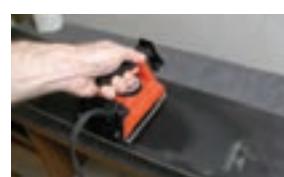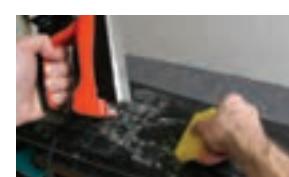

1. Abrasi

شود. زیرا به این ترتیب به هنگام روغن کاری سطوح در هم رونده محصول صنعتی سطح شابرخورده می‌تواند در مسیر حرکت خود این روغن کاری را ساده‌تر کند.
از ایده وردنه (غلتك چوبی پهن‌کننده خمیر نان) نیز در ساخت شابرها مخصوص سایه‌زنی قطعات بلند و کم عرض (با تیغه سایه‌زنی)، یا زاویه‌های داخلی (با منشور سایه‌زنی)، و پخش کردن رنگ روی صفحه صافی (با غلتك سایه‌زنی) استفاده شده است.

□ چنانچه در کارگاه فلزکاری خود، از ابزارهای شابر دستی برخوردارید، پس از شناسایی انواع آنها از نظر ظاهری (به کمک مربی و جداول استاندارد)، با استفاده از آگشته‌سازی سطح قطعه انتخاب شده به رنگ یا کات کبود، آن را شابر بزنید. این عمل به منظور کم کردن اصطکاک سطح با سطوح دیگر انجام می‌شود پس باید تمام پستی و بلندی‌ها را به گونه‌ای از بین بیرید که قطعه در جهت مورد نظر شما (مانند خواب‌قالی‌ها) طرح دار

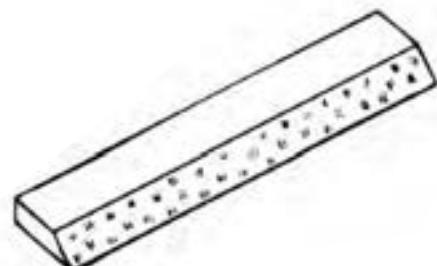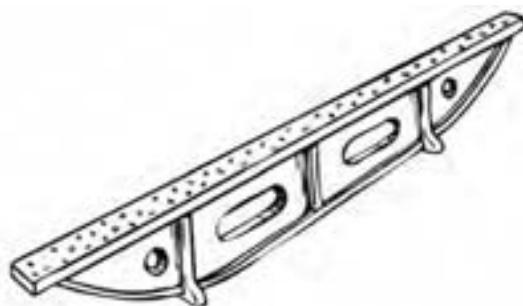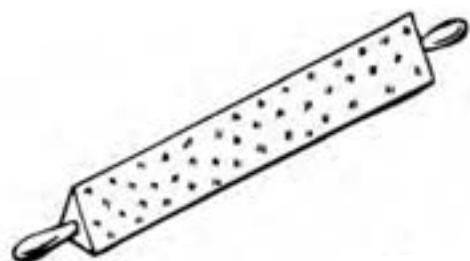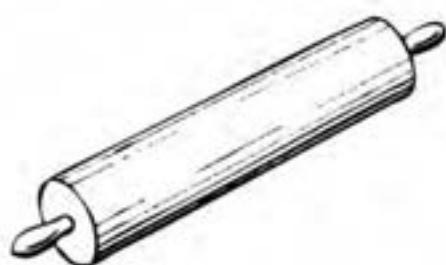




دستور کار

قلم زنی و شابر کاری

۱. با استفاده از قلم هایی با زاویه رأس 30° ، 60° و یا 80° در رأس و خط کشی اولیه سطوحی مانند تصاویر زیر را قلم کاری کرده و هر سه فعالیت جدا کردن (شکستنی)، قیچی کردن (لب بُری) و برآده برداری را انجام دهید. (در صورتی که نوک قلم زاویه مناسبی ندارد با کمک مربی آن را سنگ زده آماده کنید).

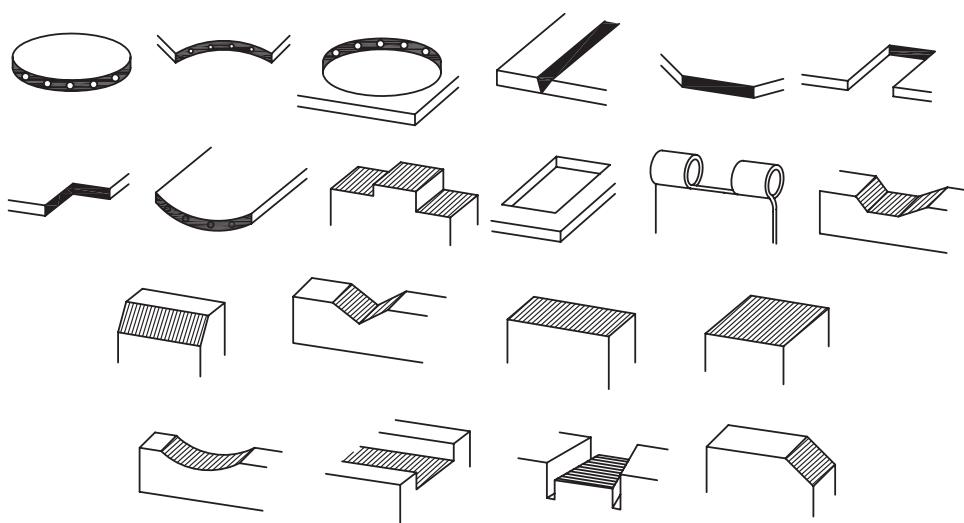

۲. ریل (راهنما) ای گیره های مستعمل و از کارافتاده را با تفکیک گیره و رنگ کاری اولیه شابر زنی کنید. در هنگام کار با شابر از نزدیک کردن سر به مسیر حرکت شابر خودداری کرده و مراقب انگشتان خود باشید.



مقابل سطح زبر فکهای گیره از فکبندهای پلاستیکی و منشوری استفاده می‌کنید. اما برای حفاظت از خود چه تدبیری اندیشیده‌اید؟



□ در مورد تصویر زیر (از دحام برای آموزش دیدن) چه چاره‌ای پیشنهاد می‌کنید؟



ایستادن با زاویه مناسب و عقب قرار دادن پای نزدیک‌تر به مرکز گیره، باعث افزایش کارایی در هنگام سوهان‌کشی است.



۶-۴ سوهان‌کاری (کار با سوهان)


همانند تبدیل قیچی به اره برای افزایش میزان تسلط بر خط بُرش، با تبدیل گوههای قلم و رنده به «سوهان» یعنی ابزاری مسطح با گوههای بسیار که بتواند بسیار دقیق تر برآده‌برداری کند، می‌توان سطح قابل کنترلی را به وجود آورد. این گوهها که برای کار با چوب، بزرگ‌تر و در کار بر روی فلزات، ریزتر انتخاب می‌شوند، «آج» نامیده شده و به دو روش «فرزکاری» یا «ضرب‌زنی» در سطح تسمه یا میله‌ای از فولاد ابزارسازی ایجاد می‌شوند.



سوهان‌کاری به دلیل ظرافت و برآده‌برداری آهسته پیش از هر چیز نیازمند شکیبایی و دقت ثابت صنعتگر است. بنابراین باید در هنگام سوهان‌کشی، بدن خود را در وضعیتی قرار دهید که ضمن تسلط کامل بر سطح سوهان‌کاری، از صدمه دیدن یا خسته‌شدن زودهنگام در امان باشد. مثلاً قبل از شروع سوهان‌کاری روی گیره‌های معمولی، از در مسیر نبودن دسته (هندل) گیره، مطمئن باشید. اگرچه قطعه باید در گیره کاملاً محکم شده باشد اما این مسئله نباید با زاویه‌دارشدن دسته آن به صورت ناخودآگاه به شما صدمه بزند. در کارگاه سوهان‌کاری شما برای حفاظت از قطعه خود در

۱-۴-۶ انواع سوهان

داد. بنابراین از خارج کردن سوهان به همراه خود از کارگاه فلزکاری به بیرون خودداری کنید.

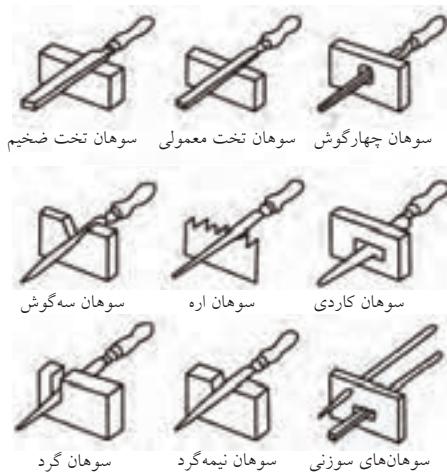

درجهٔ زبری (بلندی) آج سوهان‌ها متفاوت بوده و آنها را با شماره‌های ۰ تا ۶ دسته‌بندی کرده‌اند. این درجه‌بندی را همچنین ممکن است به صورت نوارهای رنگی در پیشانی داخلی دستهٔ پلاستیکی سوهان‌ها استاندارد ملاحظه کنید. شمارهٔ زبری سوهان را عموماً بر روی دنبالهٔ آن حک می‌کنند. تصویر زیر جدول این تقسیم‌بندی را نشان می‌دهد.

جدول تشخیص نوع و زبری سوهان					
درجه سایش	سوهان	مهندسي	دقیق	تیزکننده	چوب
۰	خشن		مشکی		
۱	زبر	سبز			
۲	متوسط	زرد	خاکستری	نارنجی	قهقهه‌ای
۳	نرم	قرمز			
۴	ظریف		آبی		
۶	خیلی ظریف		سفید		

استفاده از جدول (مثال): حلقةٌ نارنجی معرف سوهان تیزکننده با درجه سایش متوسط (۲)

سوهان‌ها علاوه بر قابلیت بالایی که در براده‌برداری حتی از روی ابزارهای برش دیگر دارند، باید از اشكال و ابعاد متنوعی برخوردار باشند تا به این وسیله بتوان براده‌های خشن، متوسط و ریز را از روی سطوح صاف نیم‌گرد، گرد و یا گوشه‌های مربعی و مثلثی برداشت.




تصاویر زیر ابعاد و اشكال مختلفی از سوهان‌ها را نشان می‌دهند.




از آنجا که این ابعاد و اشكال بسیار متفاوت هستند، توصیه می‌شود که با انبارکردن غلط سوهان‌ها و ریختن آنها به روی هم، باعث ساییده‌شدن آنها به یکدیگر نشویم. همچنین نباید از سوهان‌ها برای براده‌برداری از فولادهای آبکاری‌شده استفاده کرد یا آنها را در معرض آغشته‌شدن به مواد خورنده و زنگ‌زدگی قرار

از سوهان‌ها همچنین می‌توان برای صاف یا تیزکردن سطوح غیر صاف یا هموارمانند رزوه‌های یک پیچ ساییده شده استفاده کرد. برای این منظور از سوهانی به نام سوهان رزوه یا دنده استفاده می‌شود. از آنجا که پیچ‌ها خود در صنعت با دو استاندارد اینچی (انگلیسی) و میلی‌متری (امریکایی) ساخته شده‌اند، سوهان دنده نیز به صورت سوهان دنده‌اینچی و سوهان دنده‌میلی‌متری ساخته شده و یا حرکت رفت و برگشت چرخش‌گون خود می‌تواند دنده‌های (رزوه) پیچ را احیا کند.

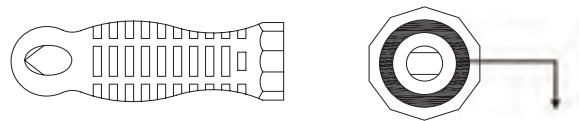


رنگ حلقه در محلی که تصویر نشان داده است، مشخص کننده نوع و درجه زبری سوهان است.

آج سوهان نسبت به ظرافت آن ممکن است یک‌سویه یا دو‌سویه باشد. دسته‌آن نیز می‌تواند قابلیت تعویض آسان داشته و به آسانی قابل بازکردن باشد (در سوهان‌های ظرفی).

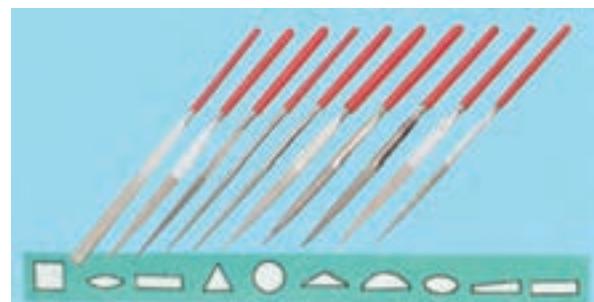

■ با توجه به تصاویر و مقایسه آنها با سوهان‌های موجود در انبار کارگاه خود، نام هریک از آنها و کاربردشان را بنویسید.

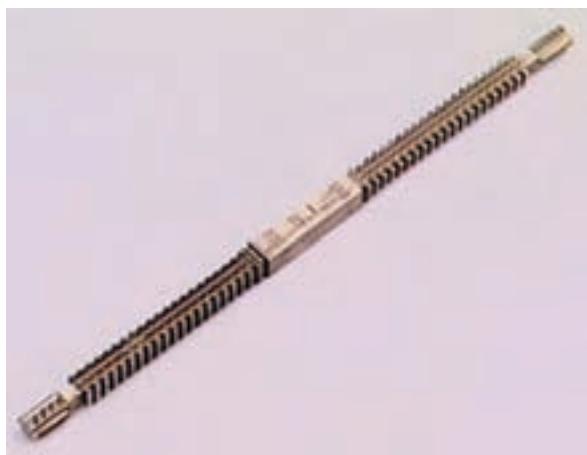

اگر سطح سوهان کاری برخلاف مورد قبل از وسعت و همواری زیادی برخوردار باشد، از سوهان‌های دو دسته معروف به «سوهان سطح» استفاده می‌شود که با دو سوراخ در ابتدا و انتهای خود (مطابق شکل) بر روی دسته بلند و طول پوش خود نصب می‌گردد.

گام (تعداد دندانه در میلی‌متر)	۰,۸	۰,۱	۱,۲۵	۱,۵	۱,۷۵	۲,۰۰	۲,۵۰	۳,۰۰
سایز رزو میلی‌متر	M5	M6+M7	M8+M9	M10+M11	M12	M14+M16	M20,M18 M22	M24+M27

گام (تعداد دندانه در اینچ)	۲۴	۲۰	۱۸	۱۶	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱
سایز رزو UNF	$\frac{3}{8}, \frac{5}{16}$	$\frac{1}{2}, \frac{7}{16}$	$\frac{9}{16}, \frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$1, \frac{7}{8}$	—	$1\frac{1}{2}, 1\frac{1}{4}, 1\frac{1}{8}$	—
سایز رزو UNC	—	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}, \frac{9}{16}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1"



□ با توجه به تصویر مقابل چه نکته‌ای نظر شما را جلب می‌کند؟

.....

.....

۶-۴-۶ ساختمان و طرز کار سوهان


□ با توجه به تصاویر زیر به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟

.....





□ بُراَدَهَاتِ طَلاَّ چَهْ نَامِيَدَهْ مَىْ شَوَّدَ وَ آنَهَا رَاَ چَغَّوَنَهْ دَرَ
كَارَگَاهَ طَلَاسَازِيِ جَمَعَ آَورِيِ مَىْ كَنَنَدَ؟


بَهْ هَنَگَام سُوهَانَ كَارِي، سَعِيَ شَوَّدَ كَهْ مَوْقِعِيَتِ تَامَامِيِ
انْگَشْتَانَ دَوَ دَسْتَ تَحْتَ كَنْتَرَلَ بُودَهْ وَ ازْ بَرْخُورَدِ آنَهَا
بَهْ أَشْيَاءِ مَسِيرِ حَرَكَتِ رَفَتَ وَ بَرْغَشَتَ جَلُوَّغِيرِيِ شَوَّدَ.
بَهْ وَيِّرَهْ دَرَ حَرَكَتِ رَفَتَ كَهْ سُوهَانَ كَارَ بَايِدَ بَرَ روِيِ
قطَعَهِ كَارَ مَتَنَقَلَ شَوَّدَ.

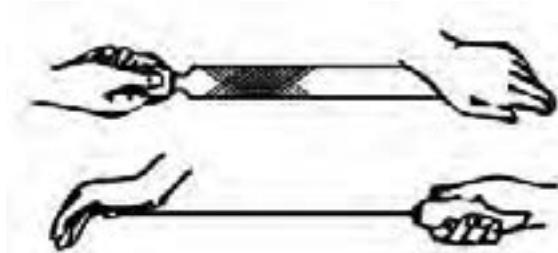

سُوهَانَ كَارِي مَىْ تَوانَدَ دَرَ طَولِ قَطَعَهِ (طَولِيِ)، عَمُودَ بَرَ
سَطَحِ سُوهَانَ كَارِي (عَرْضِيِ) وَ يَا با زَاوِيَهِ 30° يَا 45° نِسْبَتَ
بَهْ سَطَحِ (وَ بَهْ صُورَتِ صَلِيبِيِ يَا ضَرِبَرِيِ) انجَامِ شَوَّدَ.
ولَى در هَرِ صُورَتِ دقَتَ كَنِيدَ كَهْ فَقَطَ دَرَ حَرَكَتِ رَفَتَ
(مانَندِ ارهَهَ كَارِي) بَهْ سَمَتَ پَايِنَنِ نِيَرَوَ وَاردَ كَنِيدَ. اينَ مَسَئَلهِ
فَقَطَ با استِمرَارِ وَ شَكِيَابِيِ وَ بَهْ تَدْرِيَجِ احسَاسِ مَىْ شَوَّدَ.

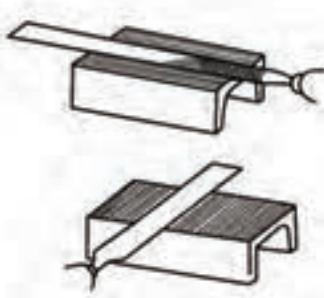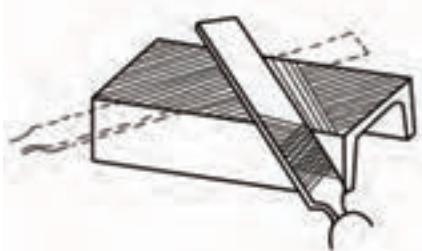

شَناختِ كَافِي ازْ يَكَ ابْزارِ وَ تَمِيزَكَرَدنِ وَ تَنظِيمِ آنَ
قبلَ ازْ شَروعِ كَار، چَنانَ كَهْ قَبْلًا نِيزَ بهْ آنَ اشارَهِ شَدَهِ استَ،
الْفَبَائِيِ فَلَزَكَارِيِ استَ.

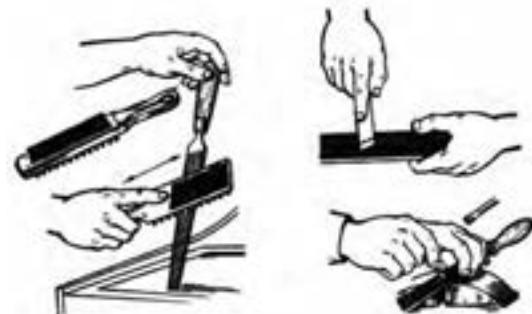


در تصاوِيرِ فوقِ نحوَهِ صَحِيقَ استِفادَهِ ازْ كَنَارَهَاتِ
آجَدارِ سُوهَانَ وَ پِيشَانِيِ آجَدارَ آنَ بَهْ شَرْطِ تَمِيزِيِ وَ
عَارِيَبُودَنِ ازْ بُراَدَهَاتِ نَشَانَ دَادَهِ شَدَهِ استَ.

سُوهَانِ پُرسُوهَانِيِ اسَتَ كَهْ فَاصِلَهِ آجَهَاتِ آنَ تَوْسِطَ
بُراَدَهَاتِ عَمَليَاتِ پِيشَينِ آكَنَهِ شَدَهِ وَ احْتمَالِ سُرْخُورَدَنِ يَا
سَايِشِ نَاخْواستَهِ بَرَ روِيِ سَطَحِ قَطَعَهِ مَورَدِ نَظَرِ ما رَادَدَ.
اينَ سُوهَانَ رَادَ مَىْ تَوانَ با استِفادَهِ ازْ فَرِچَهِ منَاسِبِ وَ يَا
لَقَمَهَاتِ بَرْنَجِيِ تَمِيزِ وَ خَالِيِ كَرَدَ. اينَ مَوضَوعَ دَرَ كَارِ بَرَ
روِيِ فَلَزَاتِ گَرَانَبهَاهِيِ مَانَندَ طَلاَ، اهْمِيتَ خَودَ رَادَ دَوْسَويِهِ
وَ صَدْقَنَدانَ نَشَانَ مَىْ دَهَدَهَ.




همچنین لمس سطح سوهان کاری شده با انگشت به منظور حس کردن صافی آن، علاوه بر بی نتیجه بودن به دلیل انحنای خود انگشت و انعطاف آن، باعث چرب شدن سطح و سُرخوردن سوهان بر روی قطعه می شود. بنابراین تا آخرین لحظه از لمس سطح یا سوهان با دست خودداری کنید.

برای شروع موفق سوهان کشی، نخست باید از افقی بسته شدنِ کامل قطعه در گیره و موازات آن با لبه ها، اطمینان حاصل کرد. برای این کار می توان از تراز و یا به طور ساده از گونیای مدرج استفاده کرد. قسمت فوقانی خطوط میلی متر یا اعداد خطکش، هر یک می توانند ملاکی برای بررسی چشمی این راستا باشند. هر چند برخی گونیاهای برای این منظور، خطوطی را در پیشانی خود دارند.

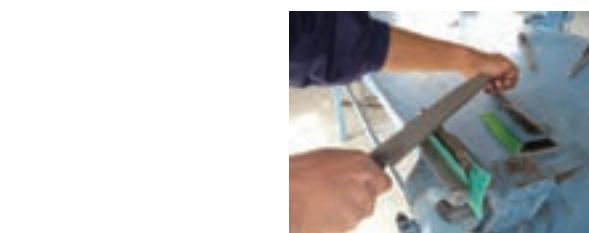

زاویه دادن به سوهان نسبت به سطح افق به صورت آگاهانه (مثلاً برای رفع خستگی و تنوع در کار) یا ناخودآگاه باعث براده برداری ناهمسان از سطح شده، علاوه بر افزایش زمان سوهان کاری احتمال خروج از حد مشخص شده با سوزن خطکش را به وجود می آورد.

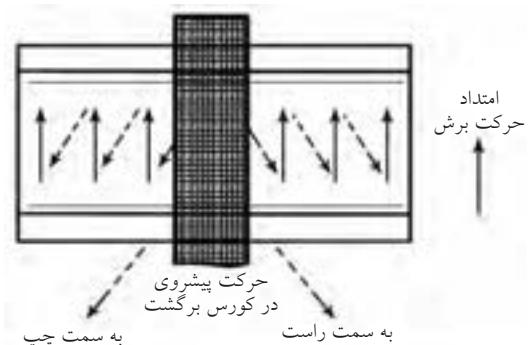

بستان سپری، لب بند و محافظه اایی از این دست در فک های گیره و واسطه بین قطعه و گیره، باعث حفاظت سطوح دیگر قطعه خواهد شد. به شرط آنکه مانعی در جهت انجام فرایند نباشد.



چنانکه ملاحظه می‌کنید، در سوهان‌کاری دستی، الزاماً سوهان به روی سطح کشیده نمی‌شود، بلکه ممکن است قطعه از زیر آج‌های سوهان گذشته و به آنها ساییده شود. (قطعه متحرک). تجربه این‌گونه موارد متفاوت، صنعتگر را در کنترل استقامت و راستای سوهان‌کاری در طول فرایند برآورده برداری با سوهان، آگاه و خبره می‌کند. آنگاه این «خبرگی»^۱ در اداره موقعیت ابزار و قطعه نسبت به هم را مانند تمام فرایندهای مطالعه شده پیش از این می‌توان به نرم افزار تبدیل و سوهان‌کاری را نیز کنترل یا «پایش»^۲ کامل الکترونیک کرد.

پایش، درواقع بررسی، مقایسه و بهبود همزمان شرایط کاری است. نمونه دیگر استفاده از کات کبود، خمیردنдан یا ژله‌ها و رنگ‌های مشابه (مطابق تصویر) در بررسی صحت عملکرد صنعتگر سوهان‌کاری است که در نتیجه آن (برخلاف لمس با دست) به درستی می‌توان به عیوب سوهان‌کشی آگاه شد.

■ با توجه به تصویر، مراحل پایش صافی سطح سوهان‌کشی را نوشتہ، آن را در مورد پروژه سوهان‌کشی خود اجرا کنید (صفحه زیرین، صفحه استاندارد باشد).



در شروع سوهان‌کاری قطعه، با انتخاب موقعیت مناسب، از گریز قطعه به هنگام کار یا ارتعاش آن که صدای مهیبی را به وجود می‌آورند جلوگیری کنید. به خاطر داشته باشید که «صدا»^۳، «ارتعاش»^۴ و «مخاطره»^۵ سه مزاحم همیشگی در صنعت هستند و وظیفه صنعتگران جوان کاهش این سه عامل یعنی N، V، H (NVH) در محصولات کنونی صنعت است.



۶-۴-۳ پایش سطح سوهان‌کاری و ابزار آن

■ تصاویر زیر (سوهان‌کاری روی میز و سوهان‌کاری روی دستگاه تراش)، چه تفاوتی با هم دارند؟



1. Expert Sys

2. Control

3. Noise

2. Vibration

3. Harshness





دستور کار

تهیه لیست مراحل کار

۱. با توجه به تصاویر و با کمک مرتب خود نقشه اجرایی (مراحل کار) و «مسیر اصلی فرایند» (CP) مورد نیاز برای ساخت قید و بست زیر را تهیه و آن را اجرا کنید.


از آنجا که اجرای قوس داخلی (مقعر) ساده‌تر از قوس خارجی (محدب) است. ابتدا قوس داخلی را با کمک سوهان نیم‌گرد به وجود آورده و سپس قوس خارجی را شروع کنید. در مراحل تکمیل کار می‌توانید از لقمه داخلی به عنوان شابلونی برای بررسی صحت سوهان‌کاری لقمه خارجی استفاده کنید.

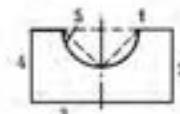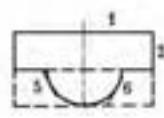

الف



ب

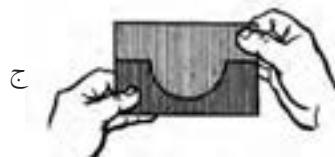

ج



ج



ب



الف


۱. Critical Path




۲. طرح فاق و زبانه زیر را ترسیم کرده و نقشه اجرایی آن را بنویسید. در نوشتن نقشه راه، از اره کاری به عنوان راهی برای رسیدن سریع تر به داخل سوراخ دوزنقه فراموش نکنید. این طرح خاص که در صنعت به وفور از آن استفاده می شود به «بست دم چلچله» معروف است و اغلب میز دستگاه های صنعتی را با کمک این طرح ساخته و روی هم سوار می کنند.
این بار ساخت لقمه خارجی ساده تر از لقمه داخلی است و از آن می توان به عنوان شابلون در تکمیل لقمه داخلی استفاده کرد.



(ب)

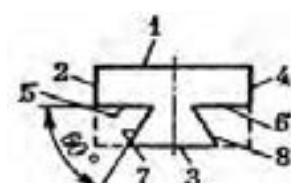

(الف)

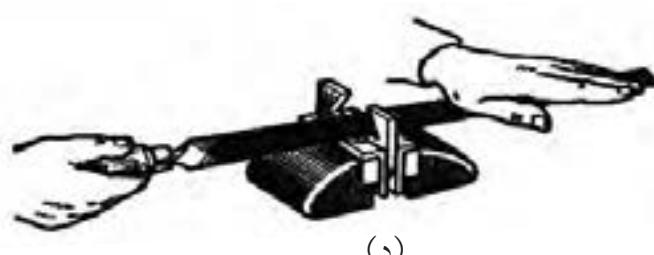

(د)




(ج)



(ه)

۶-۵ موارد ایمنی

پیش‌بینی شود. به این ترتیب براده‌برداری در محیط شلoug که بسیار خطرناک است اجرا نخواهد شد.

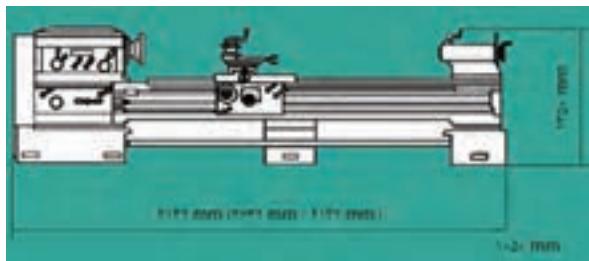

نور کافی در محیط کارگاه فلزکاری و براده‌برداری (تراشکاری) علاوه بر افزایش دقیقیت کار از بروز خطاهای ناشی از خطای دید و در نتیجه خطرات ناشی از آن می‌کاهد.



در کار با ماشین‌آلات صنعتی که به روش براده‌برداری فعالیت ساختی را انجام می‌دهند، چنان‌که پیشتر نیز اشاره شد، شناخت جهت سه حرکت اصلی دستگاه یعنی حرکت برشی و جهت آن، حرکت پیش روی و جهت آن و

یکی از مهم‌ترین موضوعات در بخش رعایت ایمنی در کار با ابزارآلات بُراده‌برداری، حفاظت در برابر همان براده‌هاست که اغلب اشکال پیچیده اما ظریف، تیز و ریز و درشتی دارند. علاوه بر آن اغلب آلووده به غبارهای کارگاهی و کف بوده و پراکنده هستند. علی‌الخصوص در روی قطعه کار که صنعتگر را وسوسه می‌کنند تا سریعاً آنها را پاک کند. اما لطافت دست هرگز فرچه مناسب برای این کار نیست.



لطافت دست شما، فرچه مناسبی برای جاروکردن
براده‌های قطعه‌کار شما نیست!


به هنگام نصب تجهیزات براده‌برداری، از میز و گیره ساده سوهان‌کاری گرفته تا دستگاه‌های تراش و غیره، حتماً باید نسبت به ابعاد تجهیزات ذکر شده، فاصله مناسب جهت تردد افراد و حتی مسیر اضطراری برای موقع خطر

براده‌های سوهان کاری اگرچه نرم و ریز هستند اما هدایت درست آنها پس از ایجاد، می‌تواند چشم همکاران شما در کارگاه را از خطر نفوذ براده مصون بدارد.

■ با توجه به شکل‌های زیر، مشکل اینمی موجود در هر تصویر را بیان کنید.



حرکت بار و جهت آن برای صنعتگری که قصد کارکردن و یا نزدیک شدن به آنها را دارد الزامی است.

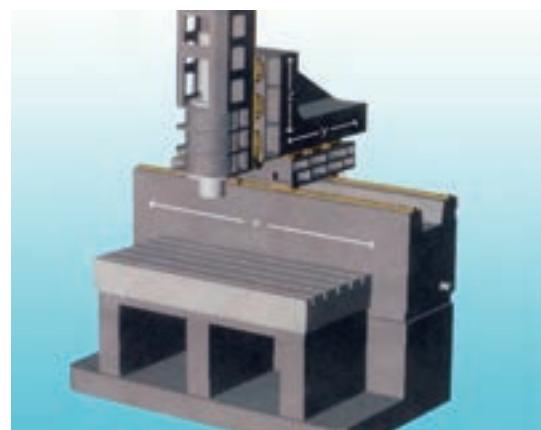

در استفاده از سوهان برای براده‌برداری، بجز حفاظت از انگشتان دستی که در انتهای لبه سوهان قرار می‌گیرد، موضوع اینمی دیگر مراقبت از خود به هنگام جازدن دسته سوهان یا خارج کردن آن است.

برای این کار پس از گرم کردن انتهای مثلث‌گون سوهان آن را مطابق شکل جا می‌زنیم. به هنگام خارج کردن دسته نیز باید سوهان را به صورت آویزان در گیره محکم کرده دسته را خارج کرد.



ارزشیابی پایانی

نظری ◀

۱. قیچی زنی نوعی فرایند برادهبرداری است.
 درست نادرست
۲. حرکتی که باعث نفوذ در قطعه کار می شود حرکت برشی نام دارد.
 درست نادرست
۳. در سوهان کاری حرکت بار:
الف) عمود بر سطح قطعه است.
ب) در راستای سطح قطعه است.
ج) در عرض سطح قطعه قرار می گیرد.
د) وجود ندارد.
۴. زاویه رأس قلم برای نفوذ به قطعه کار:
الف) 30°
ب) 60°
ج) 90°
د) 80°
۵. جنس قلم:
الف) چدن
ج) فولاد ساختمانی
ب) فولاد فنر
د) فولاد H.S.S
۶. از شابر برای برادهبرداری عمیق سطحی استفاده می شود.
 درست نادرست
۷. سوهان کاری سطوح نیم گرد را با انجام می دهنند.
الف) سوهان گرد
ب) سوهان نیم گرد
ج) سوهان تخت
د) فرقی نمی کند
۸. سوهان ها را از نظر زبری آج به دسته تقسیم می کنند.
الف) دو
ب) سه
ج) چهار
د) شش
۹. برای کاهش صدای سوهان کاری:
الف) باید از سوهان های چهار گوش استفاده کرد.
ب) باید از سوهان های نیم گرد استفاده کرد.
ج) باید قطعه را در ارتفاع پایین تری بست.
د) همه موارد
۱۰. برای حفاظت از سوهان و افزایش عمر آن، کدام مورد از همه مهم تر است؟
الف) آنها را به روی یکدیگر نریزید.
ب) سوهان ضربه وارد نکنید.
ج) سوهان را در برابر عوامل خورنده نگذارید.
د) سوهان را مرتبًا خالی کنید.

منابع

۱. الواح آموزشی و بهروزشاده شرکت پویان صنعت، وهابزاده، امیرهوشنگ
۲. تاریخ مصور تکنولوژی اسلامی، پروفسور احمد یوسف‌حسن، دکتر دانالدر هیل، ترجمه دکتر ناصر موافقیان، انتشارات علمی و فرهنگی
۳. مکانیک عمومی، استاندارد، ۰۵-۷۱/۸، فرهادی، علی و اوسطی / کریم، نشر علوم معروف / ۸۲
۴. فلزکاری در برق ساختمان و برق صنعتی درجه (۲)، استاندارد ۲۸-۵۵/۸ و ۱۴-۵۵/۸، مسگری / علی و قناد، هادی، انتشارات صفار / ۸۱
۵. درس فنی فلزکاری، ویتسورک لین، ریبع‌زاده / محمد، انتشارات دهخدا / ۵۱
۶. صنعت فلزکاری، انتشارات تکنیک برای همه
۷. ماشین‌های افزار، ترجمه ابراهیم صادقی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت / ۷۴
۸. *Practical Bench Working N.Makienko*
۹. آشنایی با فرایندهای ساخت و تولید، عالی / حجت‌اله، دانشگاه امام حسین (ع) / ۸۱
۱۰. آشنایی با فرایندها و خطوط تولید، عالی / حجت‌اله، غیاثوند / حسن، دانشگاه امام حسین (ع) / ۸۱
۱۱. سیر تکاملی آهن و فولاد در ایران و جهان، توحیدی / ناصر / ۶۴
۱۲. کنترل صدا در صنعت، صالحی / اسرافیل، کمال دانش / ۷۹
۱۳. درآمدی بر طراحی صنعتی، دیوید لو دینگتن، ترجمه میرقیداری، سیدمحتبی، انتشارات قصیده / ۷۷
۱۴. راهنمای فلزکاری، آمو کوهن، ترجمه: افضلی / محمدرضا، انتشارات فنی ایران / ۸۱
۱۵. طراح مکانیزم‌ها برای طراحان و ماشین‌سازان، ترجمه شیرخورشیدیان، علی‌اکبر، انتشارات طراح
۱۶. نقشه‌کشی مقدماتی، حمید غلام‌رضایی، کتاب درسی کاردانش ساخت و تولید
۱۷. اینترنت



فهرست رشته‌های مهارتی که می‌توانند از کتاب فلزکاری (جلد ۱) استفاده کنند.

ردیف	نام رشته مهارتی	نام رشته مهارتی مبنیا	کد استاندارد مهارتی مبنیا
۱	کارهای فلزی ساختمان	فن ورز اسکلت فلزی ساختمان	۹-۷۴۴۰/۱۱/۱
		کمک اسکلت ساز درجه ۲	۹-۷۴۴۰/۱۲/۱
		کمک درجه و پیچره ساز بروفلی آهی درجه ۲	۸-۷۴۹۵/۱۱/۱
		در و پیچره ساز بروفلی آهی درجه ۱	۸-۷۴۹۵/۱۱/۱
	تأمیسات گازرسانی ساختمان	لوامکنی گاز حاگنی و تجاري	۸-۷۱/۱۲/۱۳
		جوشکاری سازه‌های فولادی با فرایند SMAW	۸-۷۷/۱۲/۱/۱
	تأمیسات حرارت مرکزی	لوامکن و نصب دستگاه‌های حرارتی مرکزی آب گرم درجه ۲	۸-۷۱/۱۴/۲/۲
۲	تأمیسات بهداشتی ساختمان	لوامکنی و نصب وسایل بهداشتی درجه ۲	۸-۷۱/۰۶/۲/۲
۳	تراسکاری	تراسکار درجه ۲	۸-۳۴/۲۲/۲/۲
۴	تراسکاری	تراسکار درجه ۲	۸-۳۴/۲۲/۲/۳
۵	CNC	فرزکار درجه ۲	۸-۳۴/۲۲/۲/۳
۶	فرزکاری	فرزکار درجه ۲	۸-۳۴/۲۲/۲/۳
۷	فرزکاری	تراسکار درجه ۲	۸-۳۴/۲۲/۲/۳
۸	تراسکاری و فرزکاری	فرزکار درجه ۲	۸-۳۴/۲۲/۲/۳
۹	فرزکاری	فرزکار درجه ۲	۸-۳۴/۲۲/۲/۳
۱۰	تابلوسازی برق صنعتی	برق کار صنعتی درجه ۲	۸۵۵/۱۵/۲/۴
۱۱	تعمیر و نصب ماشین ابزار	ماشین ابزار کار درجه ۲	۸-۳۴/۳۷/۲/۲
۱۲	قالب‌سازی فلزی	ماشین ابزار کار درجه ۲	۸-۳۴/۳۷/۲/۲
	قالب‌سازی درجه ۲	۸-۳۲/۲۶/۲/۳	
۱۳	تعمیر موتور و برق خودرو	تعمیر کار برق خودرو درجه ۲	۸-۵۵/۴۲/۲/۴
	تعمیر موتور و برق خودرو	تعمیر کار آتوبیل‌های سواری درجه ۲	۸-۴۶/۱۲/۲/۴
۱۴	تعمیر موتور خودرو	تعمیر کار آتوبیل‌های سواری درجه ۲	۸-۴۶/۲۲/۲/۴
۱۵	تعمیر موتورهای دیزلی دریابی	تعمیر کار موتورهای دیزلی دریابی	۸-۴۹/۲۹/۲/۳
۱۶	جوشکاری برق	جوشکار سازه‌های فولادی با فرایند SMAW	۸-۷۲/۱۲/۱/۱
	تأمیسات حرارتی و برودتی	تعمیر کار آبگرمکن دیواری	۸-۷۱/۱۲/۱/۳
۱۷	خدمات فنی خودرو	تعمیر کار دستگاه‌های سردکننده حاگنی و تجاري	۸-۴۱/۸۳/۱/۲
	خدمات فنی خودرو	نصب و تعییر کولرهای پیچره‌ای و اسپلیت	۸-۴۱/۸۵/۱/۱
۱۸	ریختنگری	تعمیر کار آتوبیل سواری پیزندی درجه ۲	۸-۴۲/۲۲/۲/۴
	ریختنگری	تعمیر کار گازسوز خودرو درجه ۲	۸-۴۳/۹۴/۲/۲
۱۹	مدلسازی	ردیختنگری درجه ۲	۱-۲۴/۱۲/۲/۳
۲۰	مدلسازی	مدلسازی درجه ۲	۸-۱۹/۳۸/۲/۳
۲۱	ساخت مصنوعات فلزی	جوشکار گاز درجه ۴	۸-۷۲/۱۷/۲/۲
	ساخت مصنوعات فلزی	در و پیچره‌ساز بروفلی درجه ۲	۸-۷۴/۹۲/۲/۳
۲۲	ماشین افزار	ماشین ابزار کار درجه ۲	۸-۳۴/۳۷/۲/۲
۲۳	جوشکاری گاز محافظ	جوشکار سازه‌های فولادی با فرایند SMAW	۸-۷۲/۲۲/۱/۱
۲۴	نصب و سرویس آسانسور	کمک نصب آسانسور	۷۴۱۲-۰۵-۰۱۷-۰۱
	نصب و سرویس آسانسور	نصب و تعییر کار آسانسور	۸-۵۱/۶۵/۱/۲
۲۵	تعمیر خودروهای تجاری	تعمیر کار خودروهای تجاري (سنگین و نیمه سنگین) درجه ۲	۸-۴۲/۲۶/۲/۲
۲۶	مکانیک صنایع	مکانیک صنایع درجه ۲	۸-۴۱/۱۱/۲/۳