

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

کتاب همراه هنر جو

رشته مکانیک خودرو
گروه مکانیک

شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

دوره دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



کتاب همراه هنرجو (رشته مکانیک خودرو) - ۲۱۰۴۹۱

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

امیر بهادر بهادران، علی مکی نیری، صیاد نصیری، داود توان، بهروز خطیبی، محمد سرکاری زواره، اباصلت محمودیان، مسعود فخری، ولی الله رفیعی، فرشید نوری (بخش تخصصی) - احمد رضا دوراندیش، حسن آقابابی، مهدی اسماعیلی، ابراهیم آزاد، افسار بهمنی و محمد کفاشان (بخش مشترک) (اعضای شورای برنامه‌ریزی و تألیف)

ادارة کل نظرات بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جواد صفری (مدیر هنری) - سمیه قنبری (صفحه‌آرا)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴۰ آموزش و پژوهش (شهید موسوی)
تلفن: ۰۱۶۱-۹، ۸۸۳۰۹۲۶۶، دورنگار: ۰۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب گاه: www.irtextbook.ir www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص
کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش) تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۴۹۹۸۵۱۶۰،

صندوق پستی: ۳۷۵۱۵ - ۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ اول ۱۳۹۷

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس،
تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر
شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت
پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

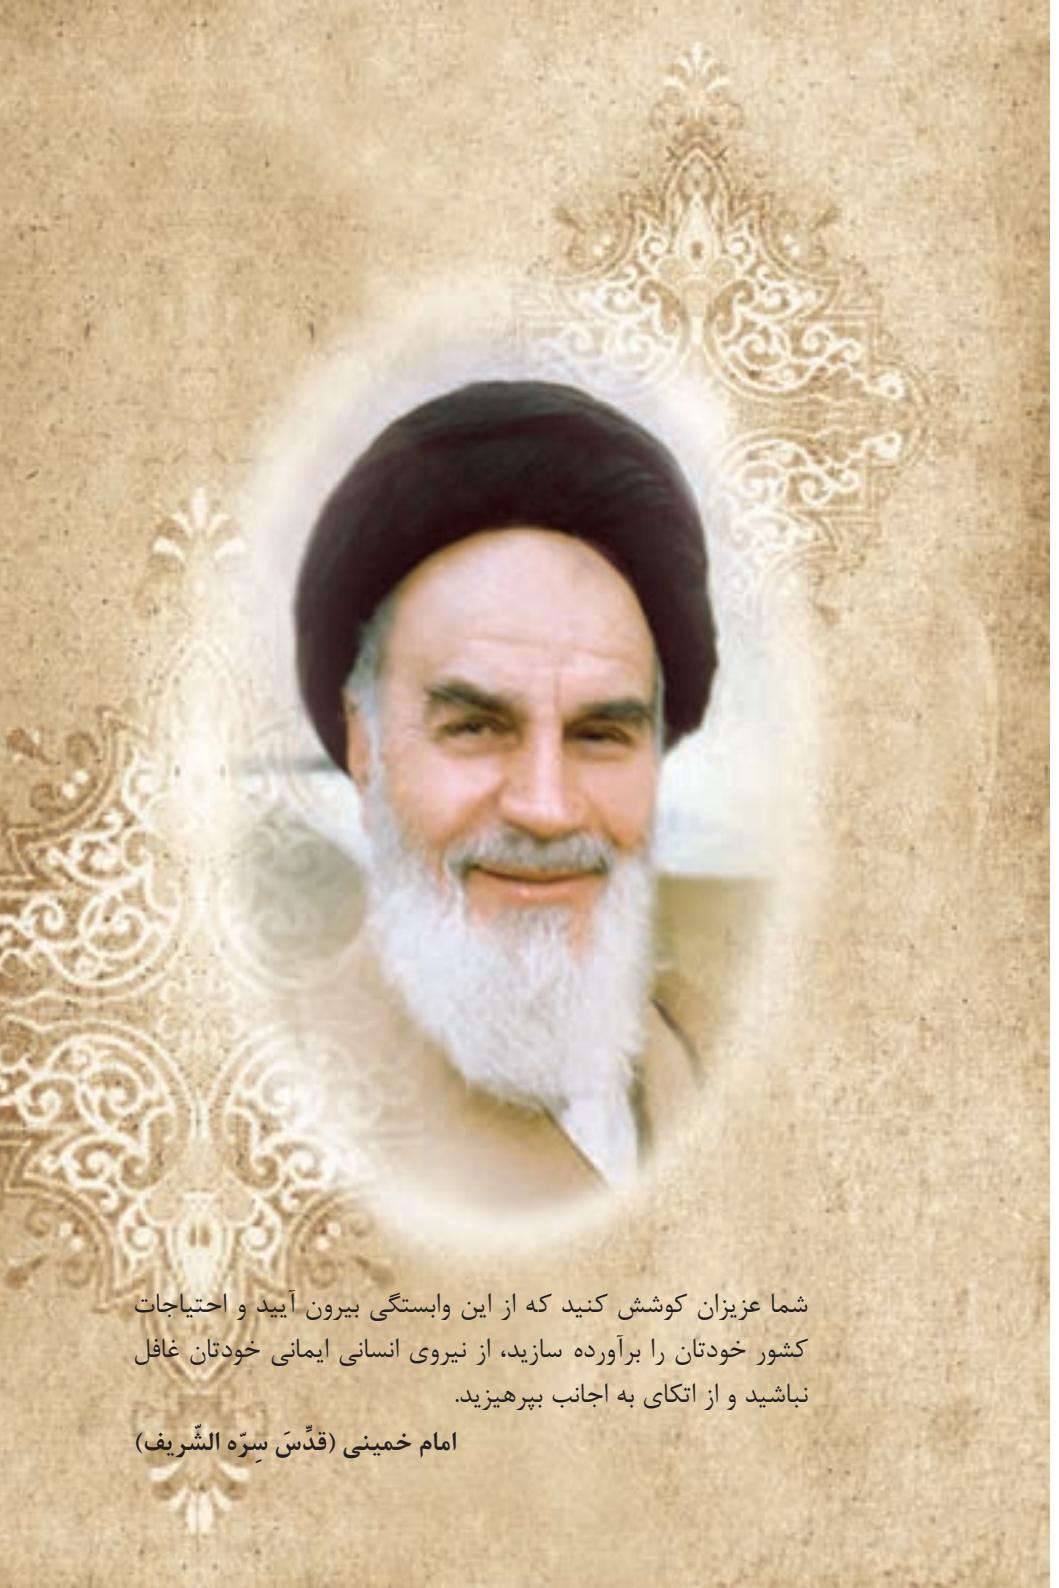

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل
نباشید و از اتكای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی (قدس سرہ السُّرِیف)

فهرست

۱	فصل ۱ : شایستگی های پایه فنی
۲۱	فصل ۲ : یادگیری مدامالعمر حرفه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات
۵۳	فصل ۳ : دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات
۱۰۷	فصل ۴ : فناوری ها، استانداردها و تجهیزات
۱۵۵	فصل ۵ : ایمنی، بهداشت و ارگونومی
۱۸۱	فصل ۶ : شایستگی های غیرفنی

سخنی با هنر جویان عزیز

هنرجوی گرامی؛ کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می‌باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف و درجهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل بخش‌هایی:

۱ یادگیری مدام‌العمر حرفه‌ای و فناوری اطلاعات

۱ شایستگی‌های پایه


۲ دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات

۲ فناوری‌ها، استانداردها و تجهیزات

۳ ایمنی، بهداشت و ارگونومی

۳ شایستگی‌های غیرفنی است.

تصویر زیر اطلاعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می‌دهد:

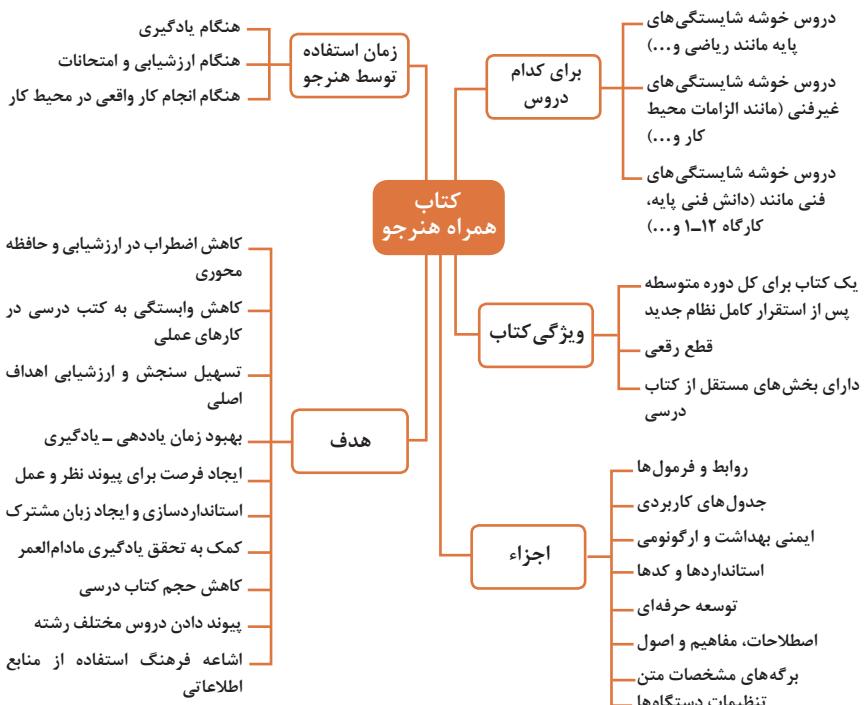

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای سه سال هنرستان تدوین شده است. بنابراین تا پایان دوره متوسطه و برای استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشایشید.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش


دروس شایستگی در رشته‌های فنی و حرفه‌ای

عنوانین دروس شایستگی در رشته‌های فنی و حرفه‌ای

- دروس شایستگی پایه:
 - ۴ مدیریت تولید
 - ۵ اخلاق حرفه‌ای
- دروس شایستگی های فنی:
 - ۱ دانش فنی پایه
 - ۲ دانش فنی تخصصی
 - ۳ شش کارگاه تخصصی ۸ ساعته
 - ۴ در پایه‌های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲
 - ۵ کارآموزی
- دروس شایستگی غیرفنی:
 - ۱ الزامات محیط کار
 - ۲ کارگاه نوآوری و کارآفرینی
 - ۳ کاربرد فناوری‌های نوین

ساختار دروس فنی و حرفه‌ای

درس

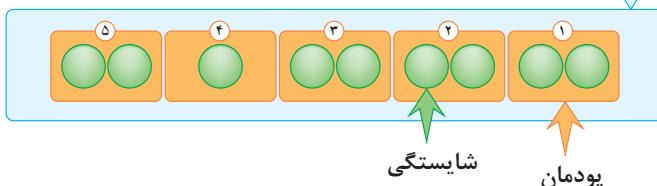


- هر درس شایستگی، شامل ۵ پودمان است که هر پودمان نیز شامل ۱ یا ۲ شایستگی (واحد یادگیری) می‌باشد.
- در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
- ارزشیابی هر پودمان به صورت مستقل انجام می‌شود و اگر در پودمانی نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجدداً ارزشیابی می‌شود.

آموزش و تربیت بر اساس شایستگی


آموزش و تربیت بر اساس شایستگی

- انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگی گویند.
- به توانایی انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگی گویند.
- شایستگی بایستی بر اساس تفکر، ایمان، علم، عمل و اخلاق باشد.
- در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا، خود، خلق و خلقت همزمان توجه داشت.
- انواع شایستگی عبارتست از: عمومی، غیرفنی و فنی (پایه و تخصصی)
- هدف آموزش و تربیت کسب شایستگی ها است.
- جهت درک و عمل برای بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگی ها را کسب کرد.
- همواره در هدف‌گذاری، یادگیری و ارزشیابی، تأکید بر کسب شایستگی است.

عناصر (اجزاء)

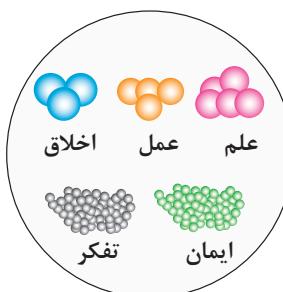

شایستگی (کل)

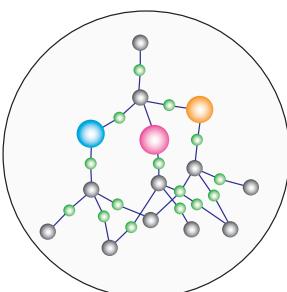

اجزا و عناصر به صورت جداگانه
شایستگی نیست

شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا است



فصل ۱

شاپیستگی‌های پایه فنی

اتحادها

$$(x+y)^r = x^r + rx y + y^r$$

$$(x-y)^r = x^r - rx y + y^r$$

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$

$$(x+y)^r = x^r + rx^r y + rx y^r + y^r$$


$$(x-y)^r = x^r - rx^r y + rx y^r - y^r$$

$$x^r - y^r = (x-y)(x^{r-1} + xy + y^{r-1})$$


$$x^r - y^r = (x-y)(x^{r-1} + xy + y^{r-1})$$

$$x^r + y^r = (x+y)(x^{r-1} - xy + y^{r-1})$$


مجموعه ها

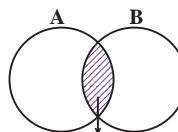


اشتراع دو مجموعه

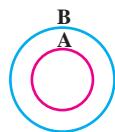

$A \subseteq B, B \not\subseteq A$
زیر مجموعه

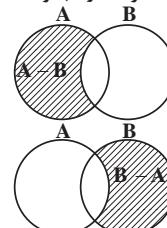








تفاضل دو مجموعه





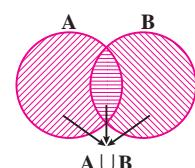


اجتماع دو مجموعه

نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعه	نمایش روی محور	نمایش بازه
$\{x \in \mathbb{R} a \leq x \leq b\}$		$[a, b]$
$\{x \in \mathbb{R} a < x \leq b\}$		$(a, b]$
$\{x \in \mathbb{R} a \leq x < b\}$		$[a, b)$
$\{x \in \mathbb{R} a < x < b\}$		(a, b)
$\{x \in \mathbb{R} a < x\}$		$(a, +\infty)$
$\{x \in \mathbb{R} x \leq b\}$		$(-\infty, b]$

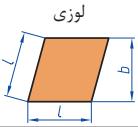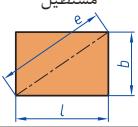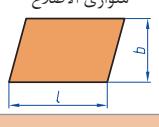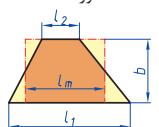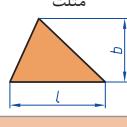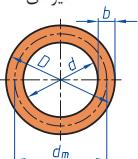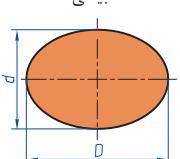 <p>لوزی</p> <p>b ارتفاع L طول ضلع A مساحت</p>	<p>A = L.b</p>
 <p>مستطيل</p> <p>e قطر b عرض L طول A مساحت</p>	<p>$e = \sqrt{L^2 + b^2}$ A = L.b</p>
 <p>متوازي الاضلاع</p> <p>L طول b عرض A مساحت</p>	<p>A = L.b</p>
 <p>ذوزنقه</p> <p>A مساحت L_۱ طول قاعده بزرگ L_۲ طول قاعده بزرگ L_m طول متوسط b عرض</p>	<p>$L_m = \frac{L_1 + L_2}{2}$ $A = l_m \cdot b$ $A = \frac{L_1 + L_2}{2} \cdot b$</p>
 <p>مثلث</p> <p>A مساحت L طول قاعده b ارتفاع</p>	<p>$A = \frac{L \cdot b}{2}$</p>
 <p>حلقه دایره‌ای</p> <p>A مساحت D قطر خارجی d قطر داخلی d_m قطر متوسط b عرض</p>	<p>$d_m = \frac{D + d}{2}$ $A = \pi \cdot d_m \cdot b$ $A = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$</p>
 <p>بیضی</p> <p>A مساحت D قطر بزرگ d قطر کوچک U محیط</p>	<p>$U = \frac{\pi}{4} \cdot (D + d)$ $A = \frac{\pi \cdot D \cdot d}{4}$</p>

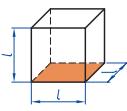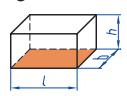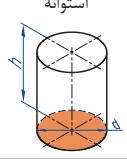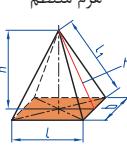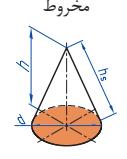 <p>مکعب</p>	<p>A_o مساحت L طول ضلع V حجم</p>	$A_o = 6L^2$ $V = L^3$
 <p>مکعب مستطيل</p>	<p>b عرض h ارتفاع A_o مساحت L طول قاعده V حجم</p>	$V = L.b.h$ $A_o = 2.(L.b + L.h + b.h)$
 <p>استوانه</p>	<p>A_m مساحت جانبی h ارتفاع V حجم A_o مساحت</p>	$A_u = \pi.d.h$ $V = \frac{\pi.d^2}{4}.h$ $A_s = \pi.d.h + 2 \cdot \frac{\pi.d^2}{4}$
 <p>هرم منتقل</p>	<p>h ارتفاع h_s ارتفاع وجه b عرض قاعده L_1 طول يال L طول قاعده V حجم</p>	$V = \frac{L.b.h}{3}$ $L_1 = \sqrt{h_s^2 + \frac{b^2}{4}}$ $h_s = \sqrt{h^2 + \frac{L^2}{4}}$
 <p>مخروط</p>	<p>V حجم d قطر h ارتفاع h_s طول يال A_M مساحت جانبی</p>	$h_s = \sqrt{\frac{d^2}{4} + h^2}$ $A_M = \frac{\pi.d.h_s}{2}$ $V = \frac{\pi.d^2}{4} \cdot \frac{h}{3}$
 <p>كره</p>	<p>A_o مساحت V حجم d قطر كره</p>	$A_s = \pi.d^2$ $V = \frac{\pi.d^3}{6}$

نسبت و تنااسب

۱ در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی‌اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم:

$$c=kd \quad a=kb \quad \text{یا} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$$

۲ اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار $k=a \times b$ ثابت است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

$$a=\frac{k}{b} \quad c=\frac{k}{d} \quad \text{یا} \quad k=a \times b=c \times d$$

۳ خواص عملیات

در عبارت‌های زیر، فرض بر آن است که مخرج‌ها مخالف صفر هستند.

$\frac{a}{b} = \frac{ca}{cb} \quad (c \neq 0)$	$c \times \frac{a}{b} = \frac{ca}{b}$	$\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$
$\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$	$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$	
$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}$	$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$	

$$a \times d = b \times c \quad \text{معادل است با} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{تساوی}$$

درصد و کاربردهای آن

۱ معادله درصد: رابطه بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می‌دهد.

$$b = x \times a \quad \begin{matrix} \leftarrow \text{مقدار نهایی} \\ \downarrow \\ \text{درصد به صورت عدد} \end{matrix}$$

اعشاری / کسری

۲ درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار

$$\frac{\text{مقدار اولیه} - \text{مقدار نهایی}}{\text{مقدار اولیه}} \times 100 = \frac{\text{میزان تفاوت در مقدار}}{\text{مقدار اولیه}} \times 100 \times \text{نسبت تغییر} = 100 \times \frac{\text{مقدار اولیه}}{\text{مقدار اولیه}}$$

را درصد تغییر آن کمیت می‌نامند.

درصد تغییر می‌تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.

معادله درجه دوم

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \left\{ \begin{array}{l} \Delta > 0 \Rightarrow x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \\ \Delta = 0 \Rightarrow x_1, x_2 = \frac{-b}{2a} \\ \Delta < 0 \Rightarrow \text{معادله ریشه ندارد} \end{array} \right.$$

نامعادله درجه دوم

نامساوی هایی به صورت $ax^2 + bx + c \geq 0$ یا $ax^2 + bx + c \leq 0$ که در آن a, b, c اعداد داده حقیقی هستند ($a \neq 0$) را نامعادله درجه دوم می‌نامند. مقدارهایی از x که نامعادله را به یک نامساوی درست تبدیل می‌کنند، جواب‌های نامعادله می‌نامند.

توان و ریشه یابی

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad \frac{a^m}{a^n} = \frac{1}{a^{n-m}} \quad (a \neq 0)$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

$$\sqrt[n]{a^n} = (\sqrt[n]{a})^n = a$$

$$\sqrt[n]{a} \sqrt[m]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$


$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad (b \neq 0)$$

مثلثات

۱ یکی از حالات تشابه دو مثلث، تساوی زاویه‌های آن دو مثلث می‌باشد.

۲ رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم‌الزاویه ABC داریم:

$$(AB)^2 = (AC)^2 + (BC)^2$$

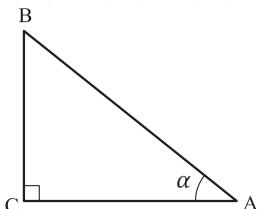


۲ نسبت‌های مثلثاتی یک زاویه تند:

در مثلث قائم‌الزاویه ABC زاویه تند α را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:

$$\tan \alpha = \frac{\alpha}{\text{طول ضلع روبروی زاویه}} = \frac{\text{طول ضلع مجاور زاویه}}{\text{AC}}$$

$$\pi = \frac{3}{14} \quad R = \frac{L}{r}$$

$$\sin \alpha = \frac{\alpha}{\text{طول ضلع روبروی زاویه}} = \frac{\text{BC}}{\text{AB}}$$

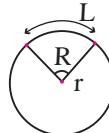

$$\frac{L}{r} = \frac{\pi}{180^\circ} D \quad (\text{درجه})$$

$$\cos \alpha = \frac{\alpha}{\text{طول ضلع مجاور زاویه}} = \frac{\text{AC}}{\text{AB}}$$

$$D = \frac{180^\circ}{\pi} R \quad (\text{درجه})$$

۳ روابط بین نسبت‌های مثلثاتی:

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad (\text{ب})$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad (\text{الف})$$

$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$	$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$	$\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$
$\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$	$\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$	$\tan(\pi + \theta) = \tan \theta$
$\sin(-\theta) = -\sin \theta$	$\cos(-\theta) = \cos \theta$	$\tan(-\theta) = -\tan \theta$
$\sin(2\pi + \theta) = \sin \theta$	$\cos(2\pi + \theta) = \cos \theta$	$\tan(2\pi + \theta) = \tan \theta$
$\sin(2\pi - \theta) = -\sin \theta$	$\cos(2\pi - \theta) = \cos \theta$	$\tan(2\pi - \theta) = -\tan \theta$

Angle A in degrees	Angle A in radians	sin A	cos A	tan A	cot A
0°	0	0	1	0	∞
15°	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$	$2 - \sqrt{3}$	$2 + \sqrt{3}$
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	1	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$
75°	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$	$2 + \sqrt{3}$	$2 - \sqrt{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	±∞	0

Angle A in degrees	Angle A in radians	sin A	cos A	tan A	cot A
105°	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$	$-\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$	$-(2 + \sqrt{3})$	$-(2 - \sqrt{3})$
120°	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$
135°	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	-1	-1
150°	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\sqrt{3}$
165°	$\frac{11\pi}{12}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$	$-\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$	$-(2 - \sqrt{3})$	$-(2 + \sqrt{3})$
180°	π	0	-1	0	$\pm\infty$

✓ لگاریتم و خواص آن:

اگر a یک عدد حقیقی مثبت مخالف 1 باشد و اعداد حقیقی b و c به گونه‌ای باشند که: $b = a^c$ آنگاه c را لگاریتم b در مبنای a می‌نامند و با $\log_a b$ نشان می‌دهند. به عبارت دیگر داریم:

$$\log_a b = c$$

■ فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت $\log_a b$ فقط برای $b > 0$ تعریف می‌شود.

$$\log(bc) = \log b + \log c$$

■ برای $b, c > 0$ داریم:

$$\log(a+b) \neq \log a + \log b$$

■ در حالت کلی: برای هر $a, b > 0$ داریم:

$$\log \frac{b}{c} = \log b - \log c$$

■ برای $b, c > 0$ داریم:

$$\log(a-b) \neq \log a - \log b$$

■ در حالت کلی: برای هر $a, b > 0$ داریم:

$$\log b^x = x \log b$$

■ برای $b > 0$ و هر عدد حقیقی x داریم:


$$\log_a b = \frac{\log b}{\log a}$$

■ برای $a \neq 1$ و $a, b > 0$ داریم:


✓ آمار توصیفی:

- نمودار پراکنش دو کمیت، مجموعه‌ای از نقاط در صفحه مختصات است که طول و عرض هر نقطه، داده‌های مربوط به اندازه‌گیری‌های متناظر دو کمیت است.
- x و y دو کمیت مرتبط هستند. اگر مقادیر این دو کمیت برای بخشی از x ها در یک بازه، مشخص باشد، پیش‌بینی مقادیر y به ازای x ‌های مشخص در این بازه به کمک خط پرازش را برونویابی و پیش‌بینی مقادیر y به ازای x ‌های مشخص در خارج از این بازه را برونویابی می‌نمند.
- پس از مرتب کردن مقادیر داده‌ها، عددی را که تعداد داده‌های قبل از آن با تعداد داده‌های بعد از آن برابر است را میانه می‌نامند.

■ نمودار جعبه‌ای

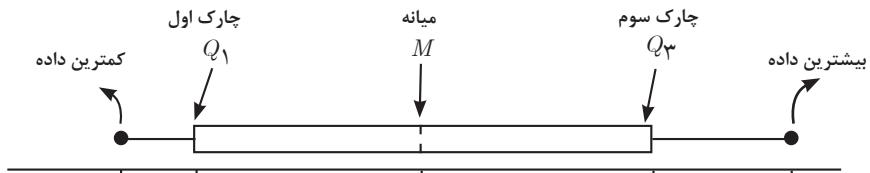

■ نمودارها و منحنی‌ها

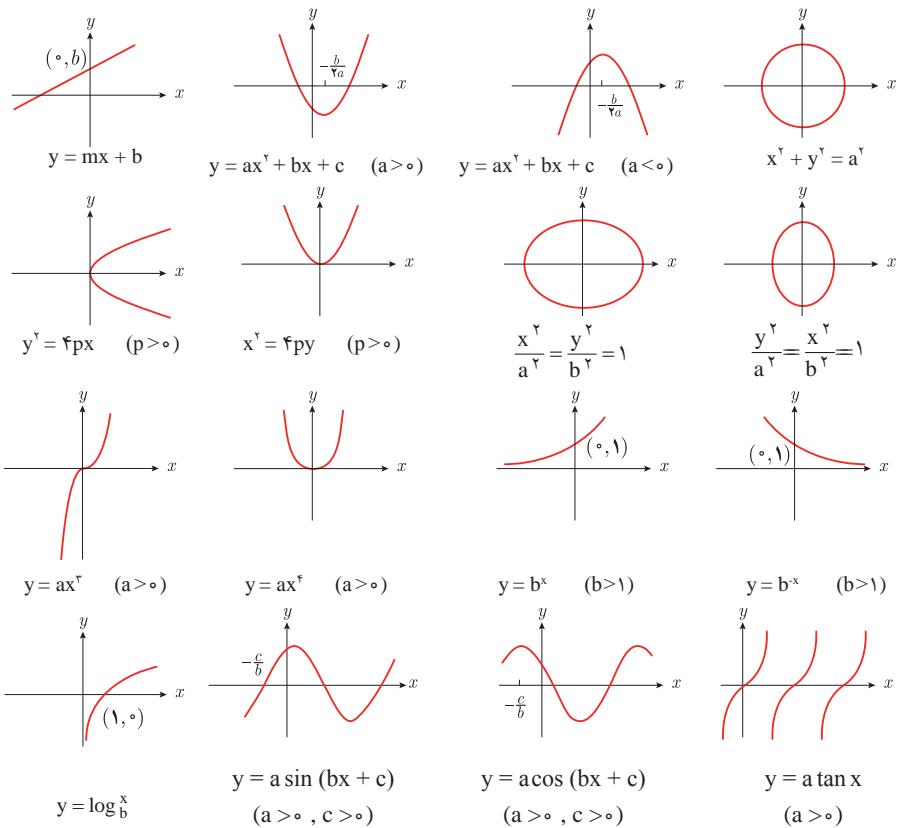

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B. \leftarrow \text{اگر}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} k = k \quad \lim_{x \rightarrow a} [k.f(x)] = k. \lim_{x \rightarrow a} f(x) = k.A.$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A \pm B$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x).g(x)] = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)].[\lim_{x \rightarrow a} g(x)] = A.B$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{A}{B} \quad B \neq 0$$

$$p(x) \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a).$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^k = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)]^k = A^k.$$

■ پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و یک نقطه a از دامنه آن را در نظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطه a پیوسته است، هرگاه حد f در a موجود باشد و


$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطه a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنه خود پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می‌نامند.

مشتق و شب خط مماس بر نمودار تابع ✓

فرض کنید تابع f در نقطه a از دامنه خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، $(a, f'(a))$ نشان‌دهنده

شب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطه a است. $M = \begin{bmatrix} a \\ f(a) \end{bmatrix}$

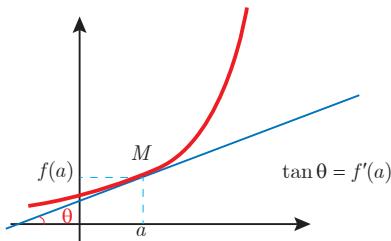

مشتق تابع

$$m_{\tan} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

$$f(x) = k \quad f'(x) = 0.$$

$$f(x) = x^n \quad f'(x) = nx^{n-1}$$

$$f(x) = k \cdot g(x) \quad f'(x) = k \cdot g'(x)$$

$$f(x) = u(x) \pm v(x) \quad f'(x) = u'(x) \pm v'(x).$$

$$f(x) = u(x) \cdot v(x) \quad f'(x) = u(x) \cdot v'(x) + v(x) \cdot u'(x).$$

$$f(x) = u(x)/v(x) \quad f'(x) = \frac{v(x) \cdot u'(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2}.$$

$$y = f[g(x)] \quad \frac{dy}{dx} = f'[g(x)] \cdot g'(x).$$

اندازه‌گیری و دستگاه بین‌المللی یکاها

کمیت‌های اصلی و یکای آنها

ناماد یکا	نام یکا	کمیت
m	متر	طول
kg	کیلوگرم	جرم
s	ثانیه	زمان
K	کلوین	دما
mol	مول	مقدار ماده
A	آمپر	جريان الکتریکی
cd	کنده (شمع)	شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعی	SI	کمیت
m/s	m/s	تنددی و سرعت
m/s ^r	m/s ^r	شتاب
kg.m/s ^r	(N)	نیرو
kg/ms ^r	(Pa)	فشار
kgm ^r /s ^r	(J)	انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول‌های اندازه‌گیری شده

جسم	طول	جسم	طول
فاصله منظومه شمسی تا زندیک‌ترین کهکشان	2.18×10^{11}	فاصله منظومه شمسی تا زندیک‌ترین ستاره	4×10^{16}
یک سال نوری	9×10^{15}	شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید	1.5×10^{11}
فاصله میانگین زمین از زمین	3.84×10^8	فاصله میانگین زمین	6.4×10^6
فاصله ماهواره‌های مخابراتی از زمین	3.6×10^7	فقط هسته اتم هیدروژن (قطر بروتون)	1.75×10^{-15}
فقط اتم هیدروژن	1.06×10^{-10}	اندازه ذرات کوچک گرد و خاک	1×10^{-9}
طول بدنه نوعی مگس	5×10^{-7}	اندازه یاخته‌های بیشتر موجودات زنده	1×10^{-5}
طول زمین فوتیال	9×10^{-1}	اندازه هسته اتم هیدروژن (قطر بروتون)	1.75×10^{-15}

مقادیر تقریبی برخی جرم‌های اندازه‌گیری شده

جسم (kg)	جسم (kg)	جسم
7×10^1	انسان	1×10^{53} عالم قلیل مشاهده
1×10^{-1}	قورباغه	7×10^{41} کهکشان راه شیری
1×10^{-5}	پشه	2×10^{30} خورشید
1×10^{-15}	باکتری	6×10^{24} زمین
$1/6 \times 10^{-27}$	اتم هیدروژن	$7/34 \times 10^{22}$ ماه
$9/1 \times 10^{-31}$	الکترون	1×10^{-3} کوسمه

مقادیر تقریبی برخی از بازه‌های اندازه‌گیری شده

بازه زمانی	ثانیه
سن عالیم	5×10^{17}
سن زمین	$1/43 \times 10^{17}$
میانگین عمر یک انسان	2×10^9
یک سال	$3/15 \times 10^7$
یک روز	$8/6 \times 10^4$
زمان بین دو ضربان عادی قلب	8×10^{-1}

واحدهای اندازه‌گیری انگلیسی

۱ واحدهای اندازه‌گیری طول

۱ میلی‌متر (mm) = $25/4$ سانتی‌متر (cm) = $2/5$ اینچ (in)

۱ فوت (ft) = ۱۲ اینچ (in)

۱ فوت (ft) = 36 اینچ (in) = 3 یارد (yd)

۱ متر (m) = $1609/344$ اینچ (in) = 5280 فوت (ft) = 6336 مایل خشکی (mil)

۱ متر (m) = 1853 فوت (ft) = 6080 مایل دریایی (nautical mile)

۱ مایل خشکی (mil) = $1/15$ مایل دریایی (nautical mile)

ضریب تبدیل (با تقریب کمتر از ۰/۰۱)	به	برای تبدیل از
۱/۶۱	کیلومتر	مایل
۲/۵۴	سانتی‌متر	اینچ
۰/۳۱	متر	فوت
۰/۹۱	متر	یارد
۰/۶۲	مایل	کیلومتر
۰/۳۹	اینچ	سانتی‌متر
۳/۲۸	فوت	متر
۱/۰۹	یارد	متر

۲ واحدهای اندازه‌گیری جرم

$$1 \text{ اونس (oz)} = 0/035 \text{ گرم (g)} \quad 1 \text{ گرم (g)} = 28 \text{ اونس (oz)}$$

$$1 \text{ کیلوگرم (kg)} = 35/27 \text{ اونس (oz)} \quad 1 \text{ اونس (oz)} = 16 \text{ پوند (lb)}$$

$$1 \text{ کیلوگرم (kg)} = 0/45 \text{ پوند (lb)} \quad 1 \text{ پوند (lb)} = 220 \text{ تن (T)}$$

۳ واحدهای اندازه‌گیری حجم


$$1 \text{ میلی‌لیتر (ml)} = 5 \text{ قاشق چایخوری (tsp)}$$

$$1 \text{ میلی‌لیتر (ml)} = 15 \text{ قاشق سوپ‌خوری (tbsp)}$$

$$1 \text{ میلی‌لیتر (ml)} = 240 \text{ فنجان (C)}$$


پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه SI

نماد	پیشوند	ضریب	نماد	پیشوند	ضریب
y	یوکتو	10^{-24}	Y	یوتا	10^{24}
z	زیتو	10^{-21}	Z	زتا	10^{21}
a	آتو	10^{-18}	E	اگزا	10^{18}
f	فِمتو	10^{-15}	P	پِتا	10^{15}
p	پیکو	10^{-12}	T	تِرا	10^{12}
n	نانو	10^{-9}	G	گیگا (جیگا)	10^9
μ	میکرو	10^{-6}	M	مِگا	10^6
m	میلی	10^{-3}	k	کیلو	10^3
c	سانتی	10^{-2}	h	هِکتو	10^2
d	دِسی	10^{-1}	da	دِکا	10^1

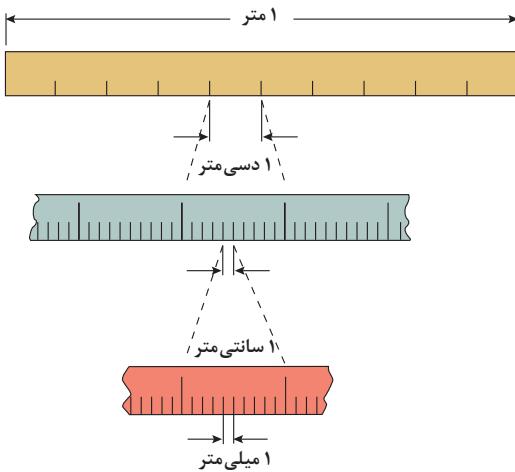


پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

اهرم ها

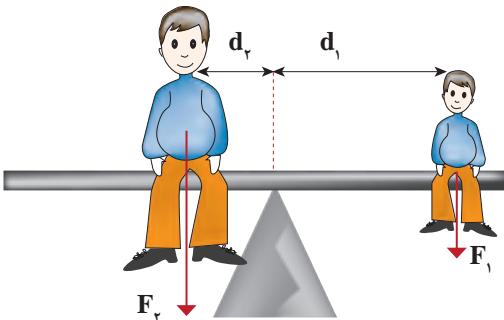

گشتاور نیروی ساعتگرد = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد
 $d_r \times f_r = d_l \times f_l$

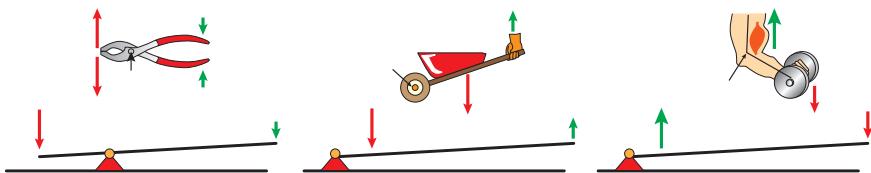


مزیت مکانیکی

$$\text{مزیت مکانیکی} = \frac{\text{بازوی محرك}}{\text{بازوی مقاوم}} = \frac{\text{اندازه نیروی مقاوم}}{\text{اندازه نیروی محرك}}$$

کاربرد	فرمول (معادله، رابطه)
جزیان مقاومت‌های موازی	$I_1 + I_2 + I_3 = I_{eq}$
ولتاژ مقاومت‌های موازی	$V_1 = V_2 = V_3 = V_{eq}$
مقاومت معادل مقاومت‌های موازی	$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_{eq}}$
فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس	$P = \frac{F}{A}$
اختلاف فشار دو نقطه شاره ساکن	$P_3 - P_1 = +\rho g \Delta h$
فشار یک نقطه شاره ساکن	$p = \rho g \Delta h + p_{atm}$
اصل پاسکال	$P_3 = P_1 \Rightarrow \frac{F_3}{A_3} = \frac{F_1}{A_1}$
چگالی	$\rho = \frac{m}{v}$
چگالی نسبی	$d = \frac{\rho_3}{\rho_1}$
رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت	$F = \frac{9}{5}\theta + 32$
رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین	$T = \theta + 273$
رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین	$T = (F + 459) \div 1.8$
مقدار گرمایی داده شده به یک جسم	$Q = mC(\theta_3 - \theta_1) = mC\Delta\theta$
تعادل گرمایی	$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots = 0$
گرمای منتقل شده از طریق رسانش	$Q = \frac{KAt(T_3 - T_1)}{L} = \frac{KAt\Delta T}{L}$
انبساط خطی	$L_3 - L_1 = \alpha L_1 \Delta \theta$ $L_3 = L_1 (1 + \alpha \Delta \theta)$
انبساط سطحی	$A_3 - A_1 = 2\alpha A_1 \Delta \theta$ $A_3 = A_1 (1 + 2\alpha \Delta \theta)$
انبساط حجمی	$V_3 - V_1 = 3\alpha V_1 \Delta \theta$ $V_3 = V_1 (1 + 3\alpha \Delta \theta)$

کاربرد	فرمول (معادله، رابطه)	کاربرد	فرمول (معادله، رابطه)
نیروی وزن	$g = \frac{w}{m} \rightarrow w = mg$	بازه زمانی	$\Delta t = t_f - t_i$
بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی	$f_{s(max)} = \mu_s N$	جلجایی	$\Delta x = x_f - x_i$
نیروی اصطکاک جنبشی	$f_k = \mu_k N$	سرعت متوسط	$\bar{v} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$
شدت جریان الکتریکی متوسط	$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$	رابطه مکان زمان حرکت یکنواخت	$x = vt + x_0$
قانون اهم	$R = \frac{V}{I}$	شتاب متوسط	$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$
مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت	$R = \frac{\rho L}{A}$	شتاب لحظه‌ای حرکت با شتاب ثابت	$a = \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$
انرژی الکتریکی مصرفی	$U = I^2 R t$	رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت	$v = v_0 + at$
توان مصرفی	$P = I^2 R$ و $P = \frac{U}{t}$ $P = VI$ و $P = \frac{V^2}{R}$	سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت	$\bar{v} = \frac{v_f + v_i}{2}$
جریان مقاومت‌های متواالی (سری)	$I_1 = I_2 = I_3 = I_{eq}$	رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت	$v_f - v_i = 2a(x - x_0)$
ولتاژ مقاومت‌های متواالی (سری)	$V_1 + V_2 + V_3 = V_{eq}$	رابطه جابه‌جایی در حرکت با شتاب ثابت	$\Delta x = x_f - x_i = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t$
مقاومت معادل مقاومت‌های متواالی (سری)	$R_1 + R_2 + R_3 = R_{eq}$	قانون دوم نیوتون	$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$

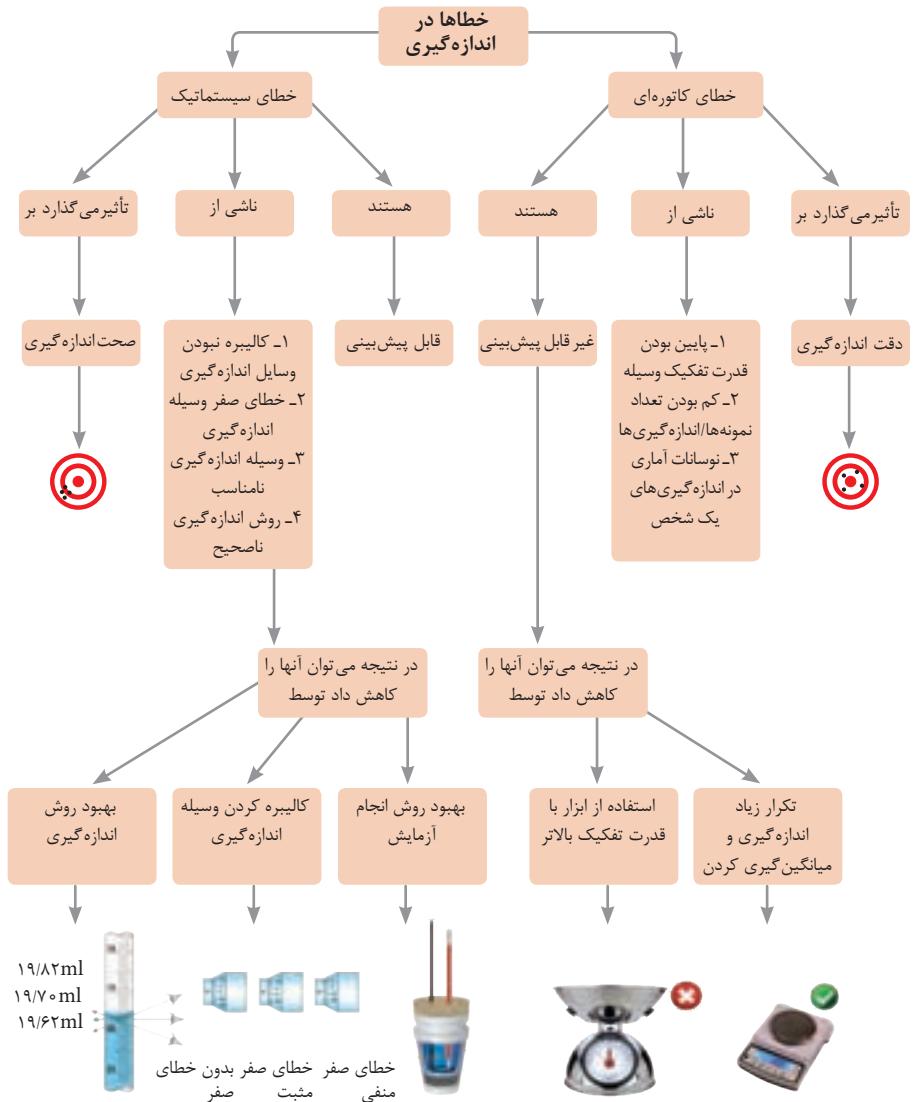


کدهای رنگی مقاومت



انواع مقاومت ثابت



درصد خطای مقاومت

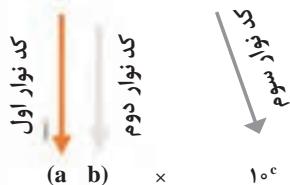

نحوه خواندن مقاومت رنگی

رنگ	کد رنگ	درصد خطای
سیاه	۰	-
قهوه‌ای	۱	۱ درصد
قرمز	۲	۲ درصد
نارنجی	۳	۳ درصد
زرد	۴	۴ درصد
سبز	۵	-
آبی	۶	-
بنفش	۷	-
خاکستری	۸	-
سفید	۹	-
طلایی	-	۵ درصد
نقره‌ای	-	۱۰ درصد

ضریب انبساط طولی برخی اجسام

ماده	$\frac{1}{k}$ ضریب انبساط طولی	ماده	$\frac{1}{k}$ ضریب انبساط طولی
الماس	$1/2 \times 10^{-6}$	مس	17×10^{-6}
شیشه پیرکس	$3/2 \times 10^{-6}$	برنج	19×10^{-6}
شیشه معمولی	$9-12 \times 10^{-6}$	آلومینیوم	23×10^{-6}
فولاد	$11-13 \times 10^{-6}$	سرپ	29×10^{-6}
بتن	$10-14 \times 10^{-6}$	(°C)	51×10^{-6}

ضریب انبساط حجمی چند مایع در
دهمای حدود 20°C

گرمای ویژه J/kg.K	ماده	ضریب انبساط طولی $\frac{1}{k}$	ماده
۱۲۸	سرپ	$۰/۱۸ \times ۱۰^{-۳}$	جیوه
۱۳۴	تنگستن	$۰/۲۷ \times ۱۰^{-۳}$	آب
۲۳۶	نقره	$۰/۴۹ \times ۱۰^{-۳}$	گلیسیرین
۳۸۶	مس	$۰/۷۰ \times ۱۰^{-۳}$	روغن زیتون
۹۰۰	آلومینیوم	$۰/۷۶ \times ۱۰^{-۳}$	پارافین
۳۸۰	برنج	$۱/۰۰ \times ۱۰^{-۳}$	بنزین
۴۵۰	نوعی فولاد (آلیاژ آهن با٪ ۲ کربن)	$۱/۰۹ \times ۱۰^{-۳}$	اتانول
۴۹۰	فولاد زنگ نزن	$۱/۱۰ \times ۱۰^{-۳}$	استیک اسید
۱۳۵۶	چوب	$۱/۲/۷ \times ۱۰^{-۳}$	بنزن
۷۹۰	گرانیت	$۱/۴/۳ \times ۱۰^{-۳}$	کلروفرم
۸۰۰	بتون	$۱/۶/۰ \times ۱۰^{-۳}$	استون
۸۴۰	شیشه	$۲/۴/۵ \times ۱۰^{-۳}$	اتر
۲۲۲۰	یخ	$۲/۹/۰ \times ۱۰^{-۳}$	آمونیاک
۱۴۰	جیوه		
۲۴۳۰	اتانول		
۳۹۰۰	آب دریا		
۴۱۸۷	آب		

* تمام نقاط غیر از یخ در دمای 20°C

چگالی برخی مواد متداول

$\rho(\text{kg/m}^3)$	ماده	$\rho(\text{kg/m}^3)$	ماده
$۱/۰۰ \times ۱۰^{-۳}$	آب	$۰/۹۱۷ \times ۱۰^{-۳}$	یخ
$۱/۲۶ \times ۱۰^{-۳}$	گلیسیرین	$۲/۷۰ \times ۱۰^{-۳}$	آلومینیوم
$۰/۸۰۶ \times ۱۰^{-۳}$	اتیل الکل	$۷/۸۶ \times ۱۰^{-۳}$	آهن
$۰/۸۷۹ \times ۱۰^{-۳}$	بنزن	$۸/۹۲ \times ۱۰^{-۳}$	مس
$۱۳/۶ \times ۱۰^{-۳}$	جیوه	$۱۰/۵ \times ۱۰^{-۳}$	نقره
$۱/۲۹$	هوای	$۱۱/۳ \times ۱۰^{-۳}$	سرپ
$۱/۷۹ \times ۱۰^{-۱}$	هلیم	$۱۹/۱ \times ۱۰^{-۳}$	اورانیوم
$۱/۴۳$	اکسیژن	$۱۹/۳ \times ۱۰^{-۳}$	طلاء
$۸/۹۹ \times ۱۰^{-۳}$	هیدروژن	$۲۱/۴ \times ۱۰^{-۳}$	پلاتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه (0°C) سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.



جدول تناوبی عنصرها

H		He		Li		Be		B		C		N		O		F		Ne		Na		Mg		Al		Si		P		S		Cl		Ar	
H		He		Li		Be		B		C		N		O		F		Ne		Na		Mg		Al		Si		P		S		Cl		Ar	
Li		Be		B		C		N		O		F		Ne		Na		Mg		Al		Si		P		S		Cl		Ar					
Be		B		C		N		O		F		Ne		Na		Mg		Al		Si		P		S		Cl		Ar							
B		C		N		O		F		Ne		Na		Mg		Al		Si		P		S		Cl		Ar									
C		N		O		F		Ne		Na		Mg		Al		Si		P		S		Cl		Ar											
N		O		F		Ne		Na		Mg		Al		Si		P		S		Cl		Ar													
O		F		Ne		Na		Mg		Al		Si		P		S		Cl		Ar															
F		Ne		Na		Mg		Al		Si		P		S		Cl		Ar																	
Ne		Na		Mg		Al		Si		P		S		Cl		Ar																			
Na		Mg		Al		Si		P		S		Cl		Ar																					
Mg		Al		Si		P		S		Cl		Ar																							
Al		Si		P		S		Cl		Ar																									
Si		P		S		Cl		Ar																											
P		S		Cl		Ar																													
S		Cl		Ar																															
Cl		Ar																																	
Ar																																			


ثابت تفکیک اسیدها (Ka) و بازها (Kb)


توجه: در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ‌تر باشد، آن اسید یا باز قوی‌تر است.



ثابت تفکیک (Ka)	فرمول شیمیابی	نام اسید	ثابت تفکیک (K _a)	فرمول شیمیابی	نام اسید
6.9×10^{-3}	H ₃ PO ₄	فسفریک اسید	اسید قوی	HClO ₄	پرکلریک اسید
1.3×10^{-3}	CH ₃ ClCO ₂ H	کلرواستیک اسید	اسید قوی	H ₂ SO ₄	سولفوریک اسید
7.4×10^{-4}	C ₆ H ₅ O ₇	سیتریک اسید	اسید قوی	HI	هیدروکلریک اسید
6.3×10^{-4}	HF	هیدروفلوریک اسید	اسید قوی	HCl	هیدروفلوریک اسید
5.6×10^{-4}	HNO ₂	نیترو اسید	اسید قوی	HNO ₃	نیتریک اسید
6.2×10^{-5}	C ₆ H ₅ CO ₂ H	بنزوئیک اسید	2.2×10^{-1}	CCl ₃ CO ₂ H	تری کلرواستیک اسید
1.7×10^{-5}	CH ₃ CO ₂ H	استیک اسید	1.8×10^{-1}	H ₂ CrO ₄	کرومیک اسید
4.5×10^{-7}	H ₂ CO ₃	کربنیک اسید	1.7×10^{-1}	HIO ₃	یدیک اسید
8.9×10^{-8}	H ₂ S	هیدروسولفوریک اسید	5.6×10^{-1}	C ₂ H ₅ O ₄	اگرالیک اسید
4×10^{-8}	HClO	هیپوکلرو اسید	5×10^{-3}	H ₃ PO ₃	فسفو اسید
5.4×10^{-10}	H ₃ BO ₃	بوریک اسید	4.5×10^{-1}	CHCl ₃ CO ₂ H	دی کلرواستیک اسید
			1.4×10^{-3}	H ₂ SO ₃	سولفورو اسید
ثابت تفکیک (K _b)	فرمول شیمیابی	نام باز	ثابت تفکیک (K _b)	فرمول شیمیابی	نام باز
4×10^{-4}	C ₆ H ₅ NH ₂	بوتیل آمین	باز قوی	KOH	پتاسیم هیدروکسید
6.3×10^{-5}	(CH ₃) ₂ N	تری متیل آمین	باز قوی	NaOH	سدیم هیدروکسید
1.8×10^{-5}	NH ₃	آمونیاک	باز قوی	Ba(OH) ₂	باریم هیدروکسید
1.7×10^{-9}	C ₆ H ₅ N	پیریدین	باز قوی	Ca(OH) ₂	کلسیم هیدروکسید
7.4×10^{-10}	C ₆ H ₅ NH ₂	آنیلین	5.4×10^{-4}	(CH ₃) ₂ NH	دی متیل آمین
			4.5×10^{-4}	C ₆ H ₅ NH ₂	اتیل آمین

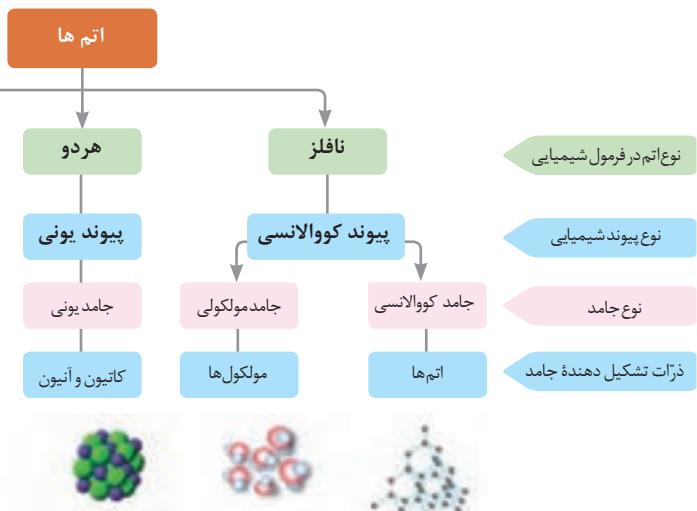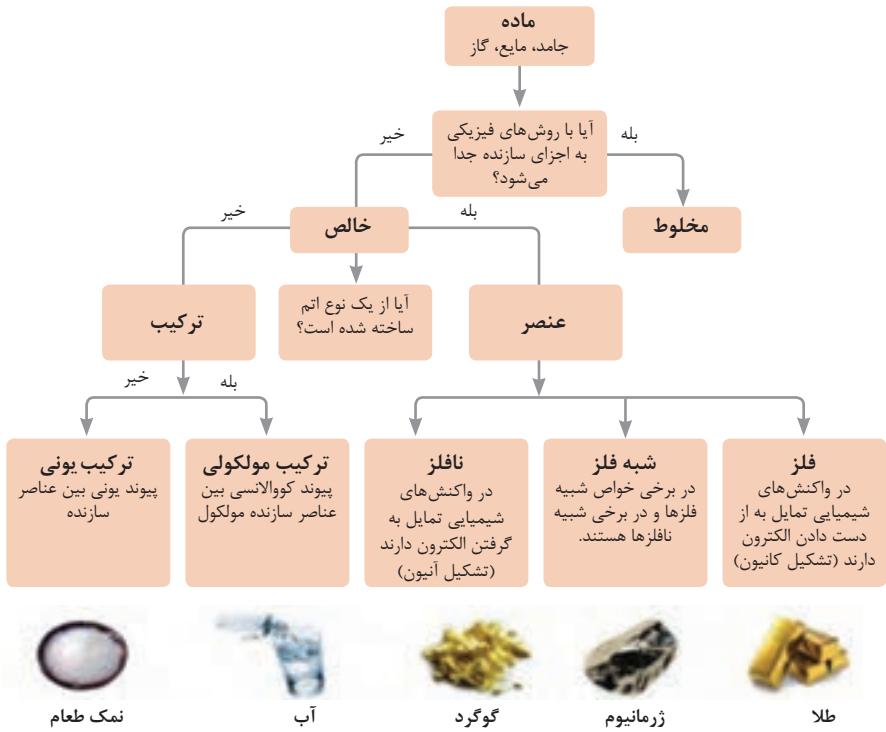

نمونه‌ها	نام کلووید	حالت فیزیکی	نوع کلووید	فاز پخش کننده	فاز پخش شونده
-	-	-	-	گاز	گاز
کفت صابون	کفت	مایع	گاز در مایع	مایع	
سنگ پا، یونالیت	کفت جامد	جامد	گاز در جامد	جامد	
مه، افسانه‌ها (اسپری‌ها)	آبروسول مایع	گاز	مایع در گاز	گاز	مایع
شیر، کره، مایونیز	امولسیون	مایع	مایع در مایع	مایع	
ژله، ژل موی سر	ژل	جامد	مایع در جامد	جامد	
دود، غبار	آبروسول جامد	گاز	جامد در گاز	گاز	جامد
رنگ‌های روغنی، چسب مایع	سول	مایع	جامد در مایع	مایع	
سرامیک، شیشه، رنگی، یاقوت، لعل، فیروزه	سول جامد	جامد	جامد در جامد	جامد	

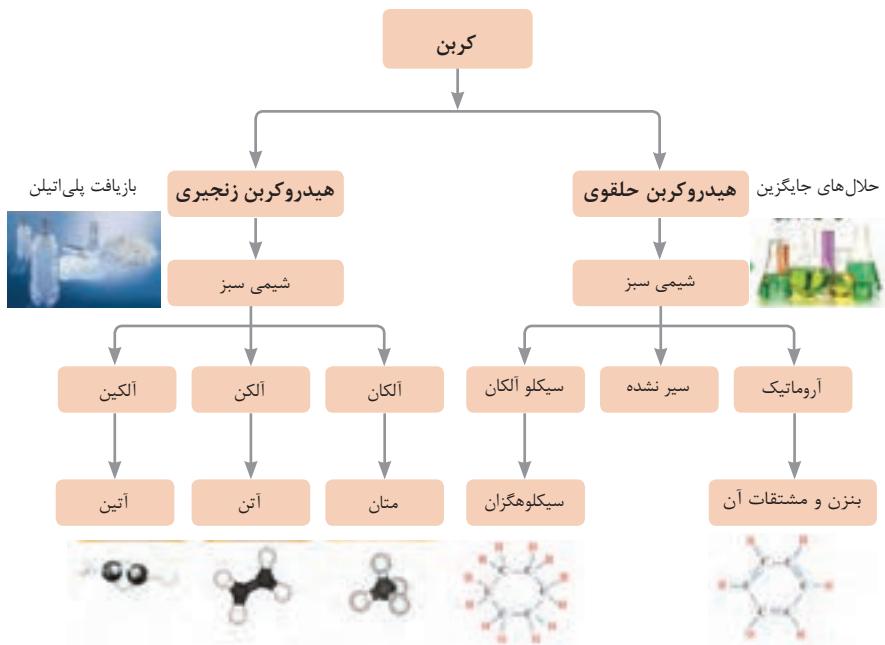

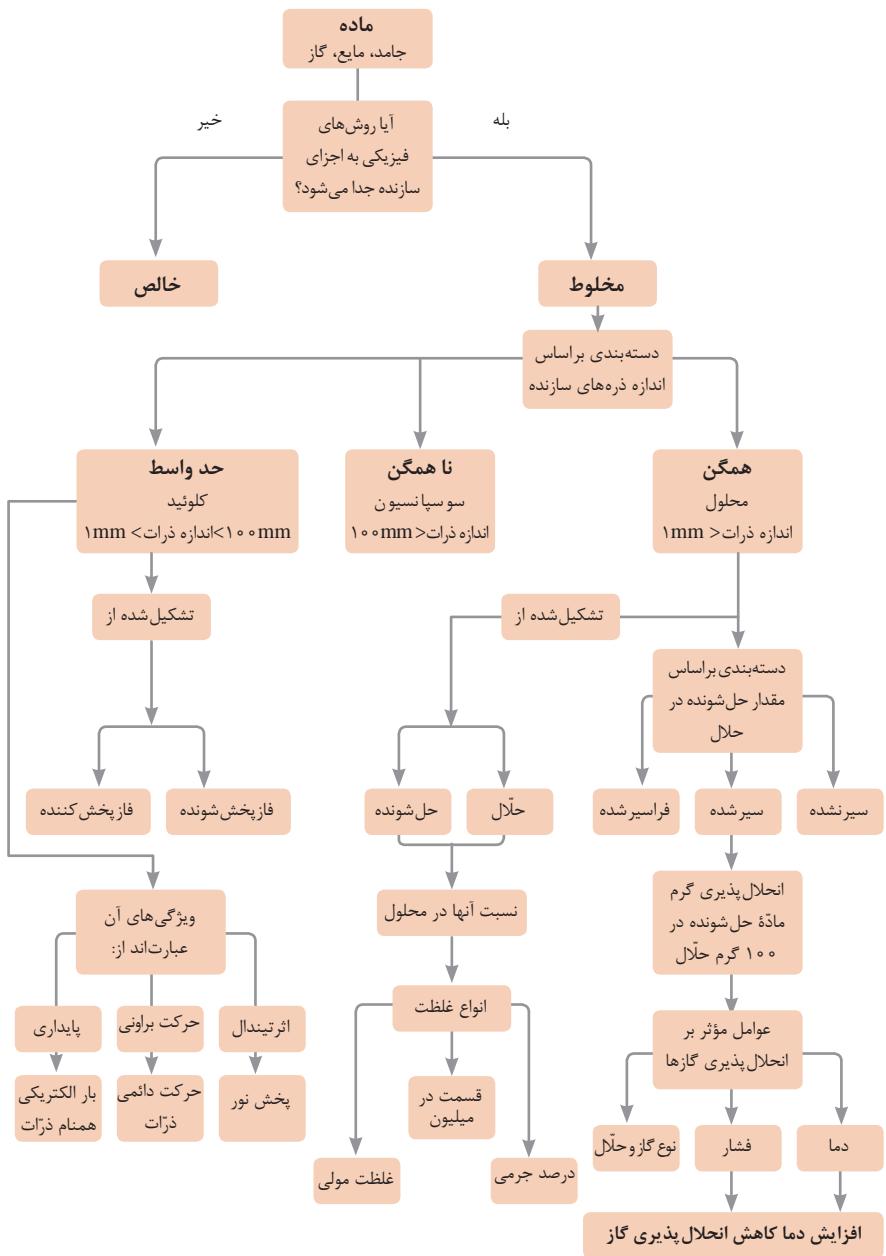

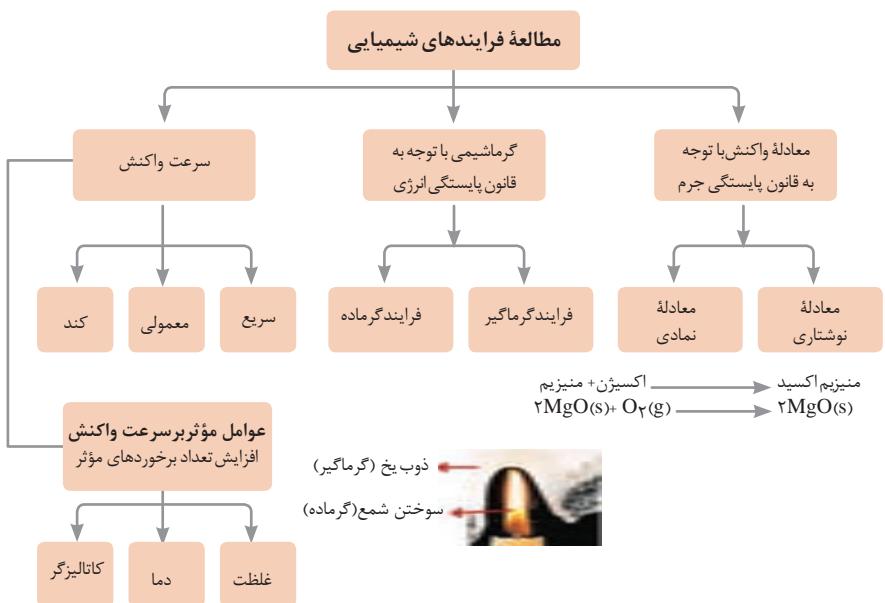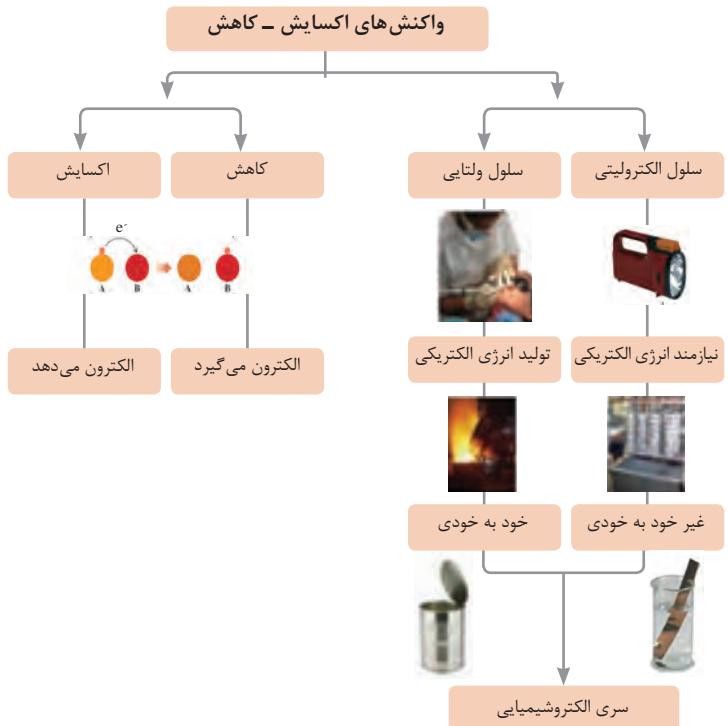


زیست شناسی

ساختار سلولی	درشت مولکول	واحد سازنده	
			گلوبول
نشاسته در کلروپلاست	نشاسته	گلوکر	نیترات پتیم
			اسید نوکلئیک
کروموزوم	دی‌ان‌ای	نوکلئوتید	
			پروتئین
پروتئین انقباضی	پلی‌پیتید	آمینواسید	
			چرب
سلول‌های چربی	چربی	اسید چرب	

تصویر انواع درشت مولکول‌های شرکت‌کننده در ساختار یاخته‌ها

سازمان‌بندی یاخته‌ها




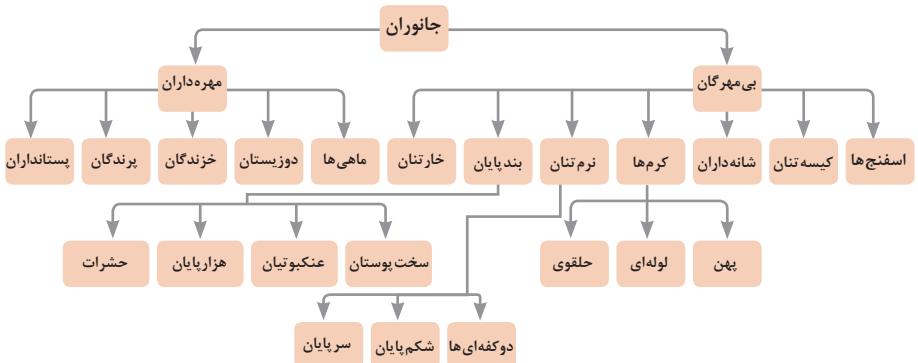



تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی


موضوعات	نوع منبع
جنگل ها و مراع و کشاورزی	منابع گیاهی
حيات وحش و دامپروری	منابع جانوری
مجموعه قارچ ها و باکتری ها	منابع میکروبی
مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارش	منابع جوی
آنواع آب: سفره های آب زیرزمینی، چشم ها، روان آب ها، آب گیرها، دریاچه ها، دریاها و آقیانوس ها	منابع آبی
انواع خاک و بستر سنگی - کوه، تپه، دره و دشت	منابع خاکی
فلزات و سنگ های قیمتی	منابع کانی
نفت، گاز و زغال سنگ	منابع فسیلی
تمام افراد جامعه	منابع انسانی

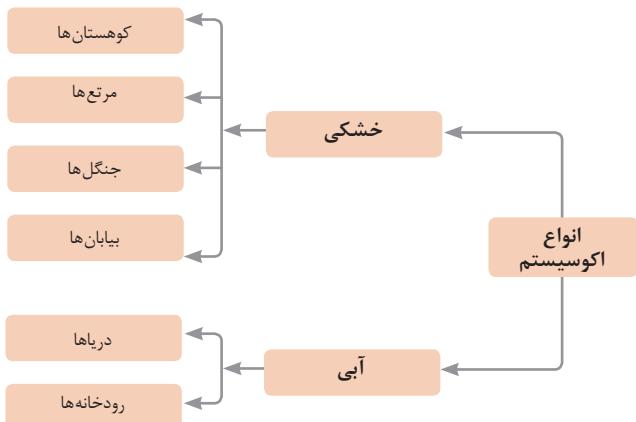


زیست‌شناسی در مورد انسان

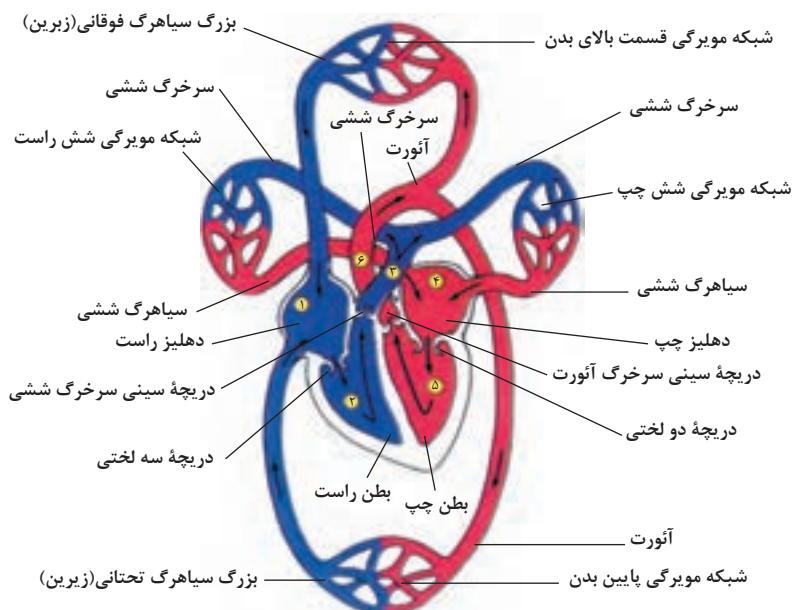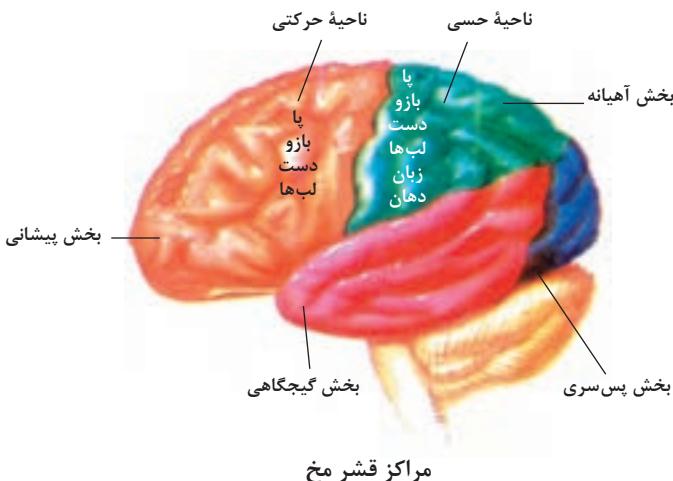

شکل بالا گردش خون را در بدن نشان می‌دهد. شماره ۲، ۳ و ۴ آغاز و پایان گردش ششی و ۱، ۵ و ۶ آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می‌دهد.

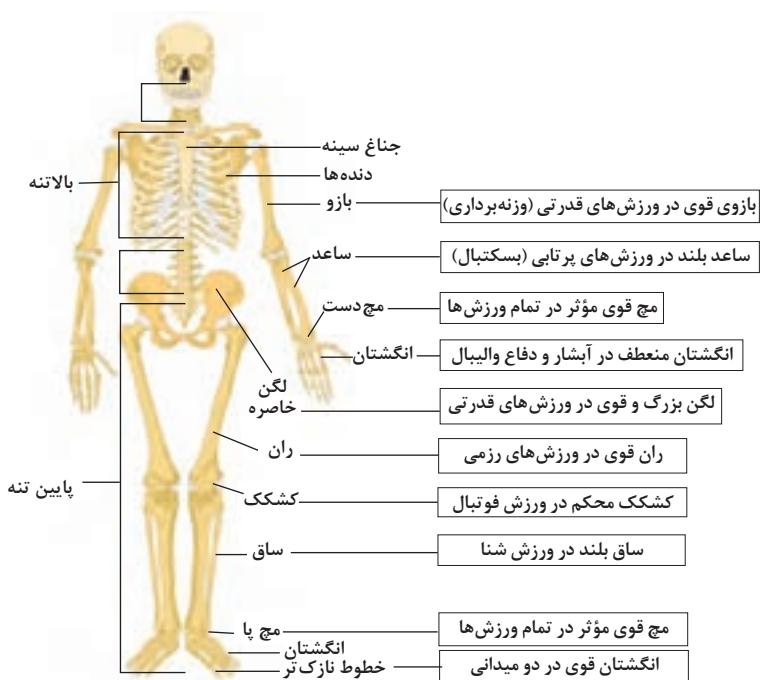

تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

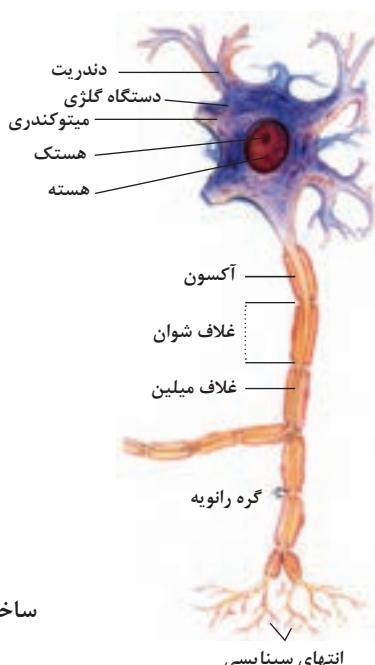


ساختمان نرون

فصل ۲

یادگیری مدام‌العمر حرفه‌ای و فن آوری اطلاعات و ارتباطات

برخی از سبک‌های یادگیری (روش یادگیری شما چگونه است؟)


۱. دیداری (تجسم فضایی)	یادگیری از طریق تصاویر و شکل‌ها و درک پدیده‌های بصری
۲. شنیداری	یادگیری از طریق گوش فرا دادن به صدا و موسیقی
۳. شفاهی (کلامی)	یادگیری از طریق سخن گفتن و نوشتن
۴. جنبشی (لمسی)	یادگیری از طریق لمس کردن، تمرینات عملی و تحرک داشتن
۵. استدلالی (ریاضی)	یادگیری از طریق منطق و دلیل آوردن و استدلال کردن
۶. برون‌فردي	یادگیری به صورت جمعی و گروهی و از کار کردن با دیگران لذت بردن
۷. درون‌فردي	یادگیری به تنها بی و به دور از جمیع

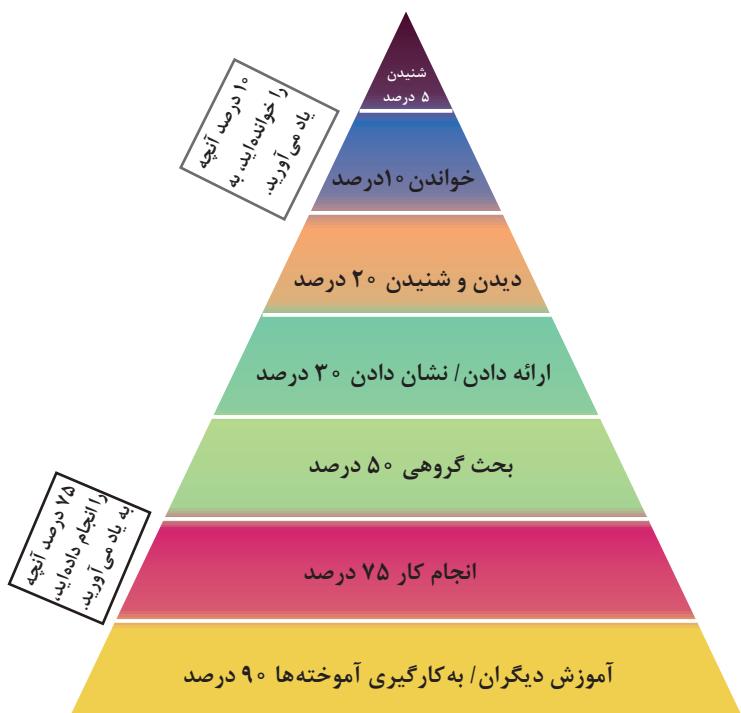


مخروط یادگیری - چند درصد آنچه را..... به یاد می آورید.


هنرجوی گرامی تصاویری که در این بخش ملاحظه می‌کنید مربوط به کتاب‌های «تمیر جعبه‌دنده و دیفرانسیل» و «تمیرات سیستم تعلیق، فرمان ترمز» می‌باشد که در متن کتاب نیز به صورت ترجمه شده استفاده شده است. در اینجا جهت آشنایی با مترادف انگلیسی قطعات و اصطلاحات تصویر ترجمه نشده برخی از آنها می‌آید. لازم به ذکر است آشنایی با این اصطلاحات کمک بسیاری در خواندن راهنمای تمیرات خودروهای روز خواهد کرد.

مجموعه موتور

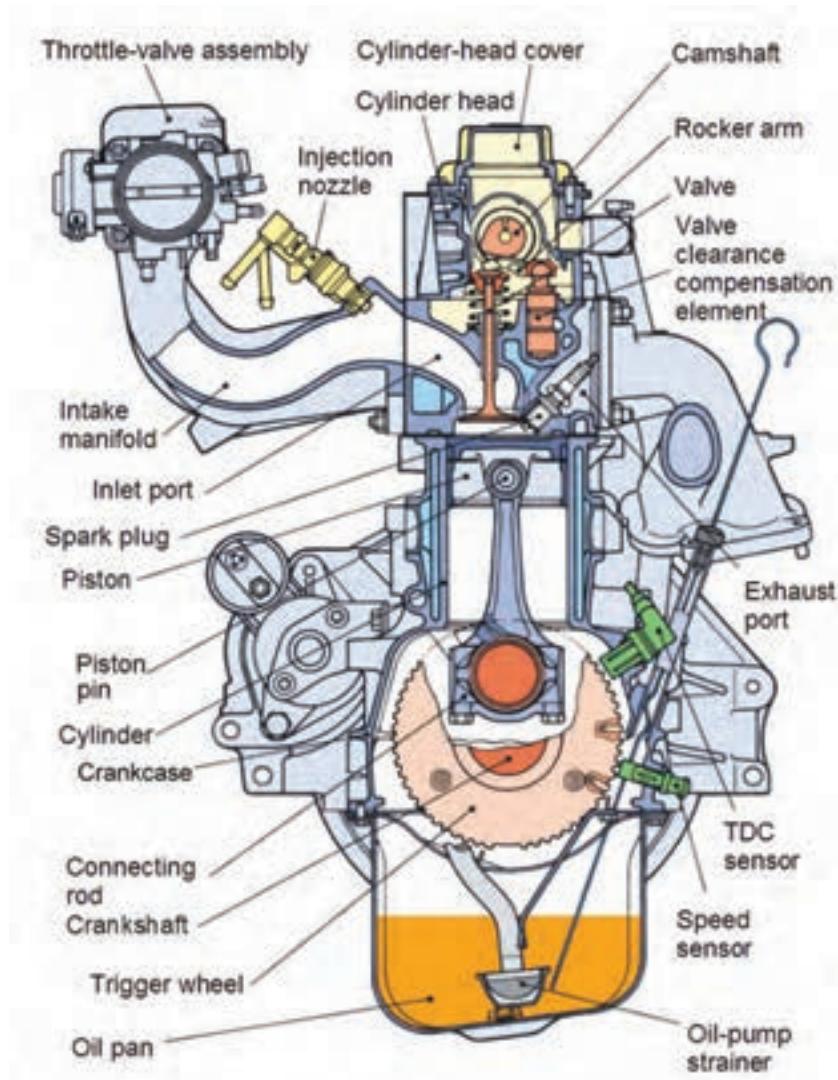


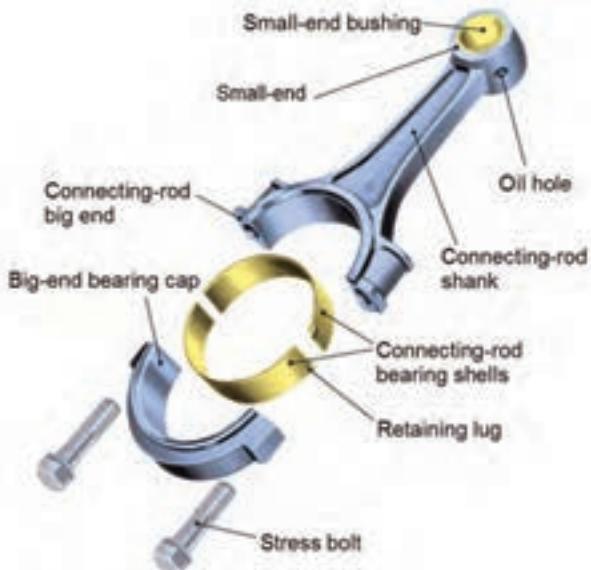


mekanizm سوپاپ

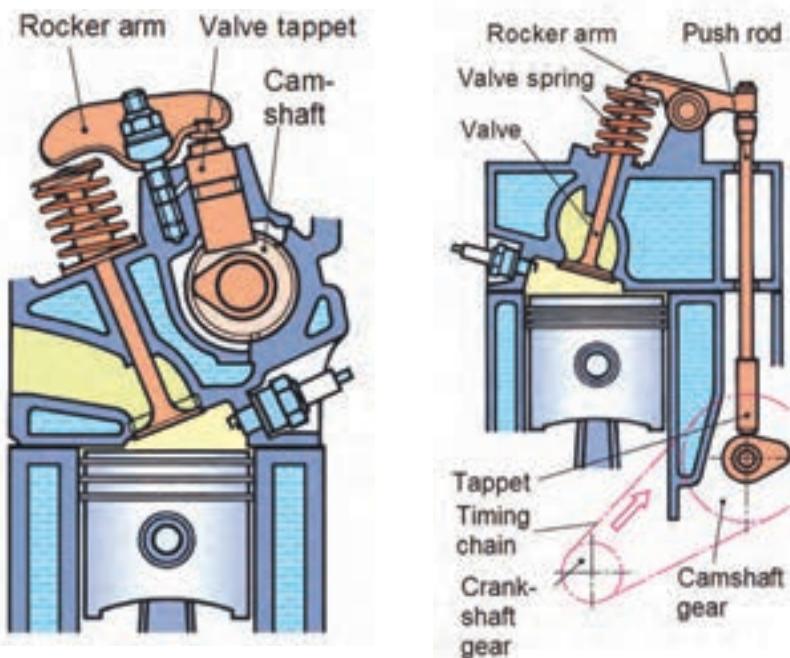


سیستم تایپت هیدرولیک

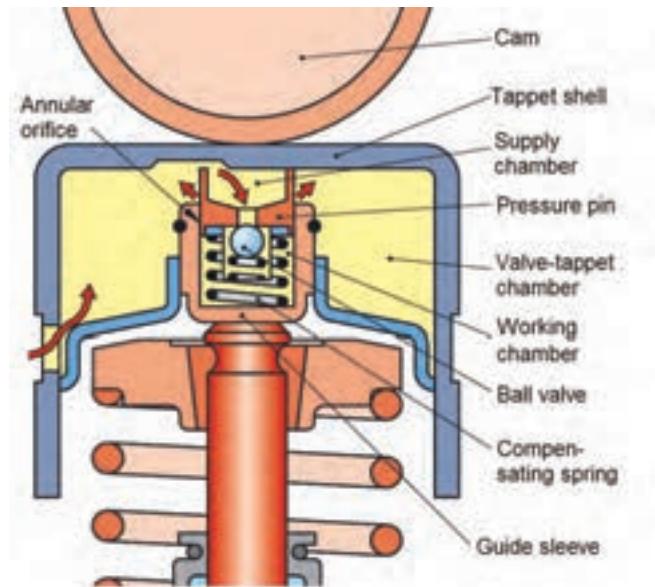


سیستم خنک کاری

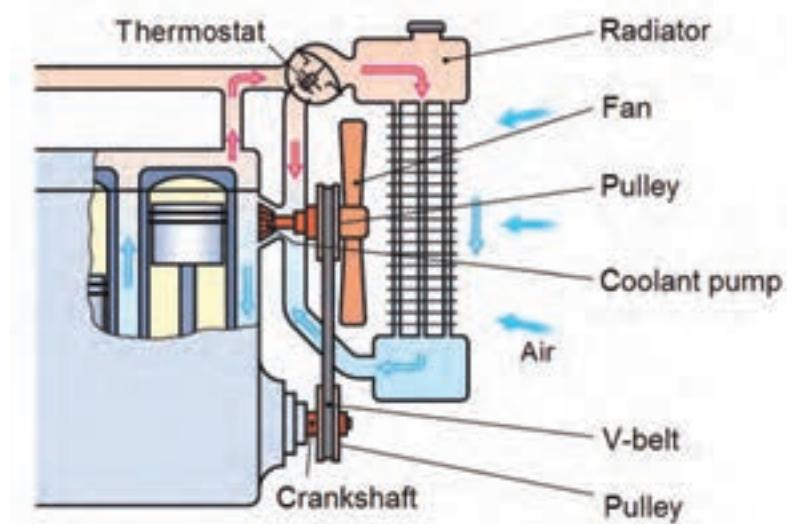


سیستم روغن کاری

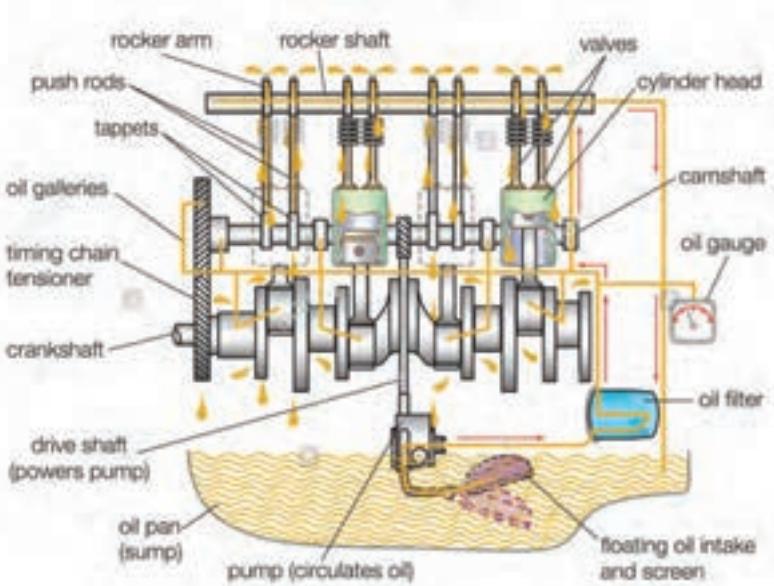


VVT سیستم

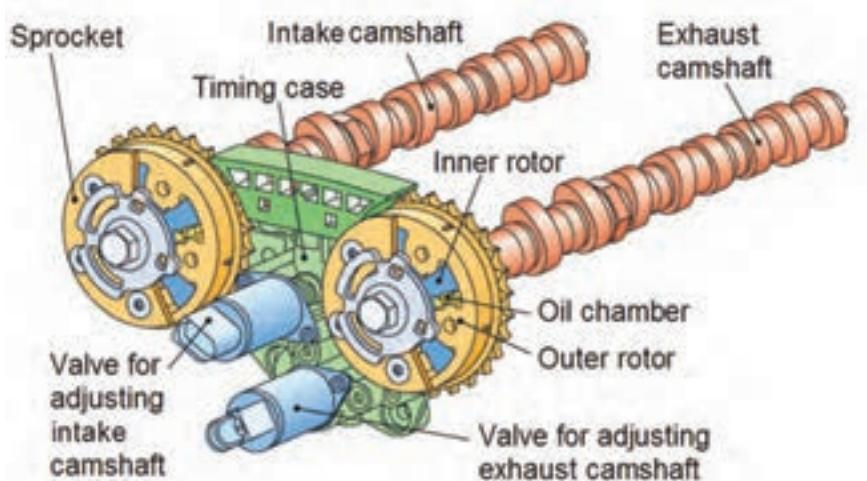



سیستم ازکتوری


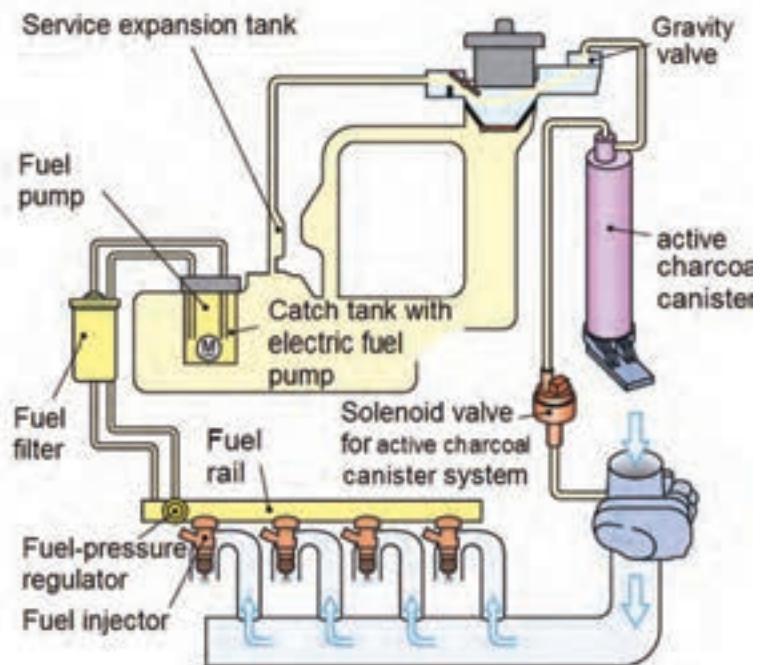


پمپ بنزین برقی

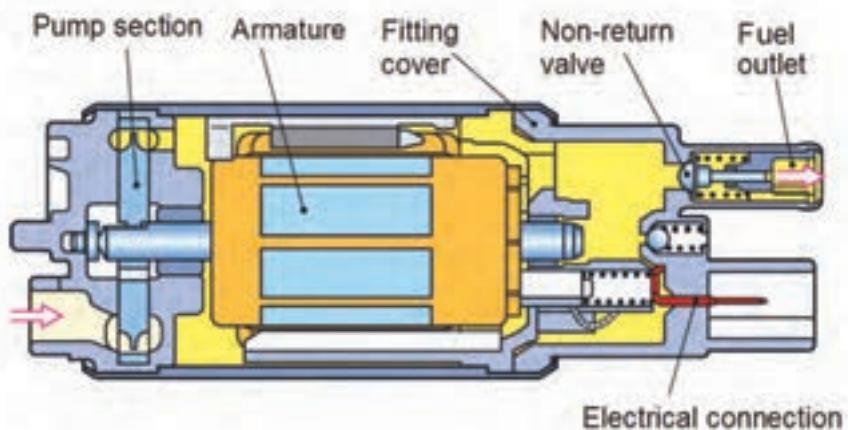


مجموعه ازکتور سیستم بنزینی و سیستم دیزل

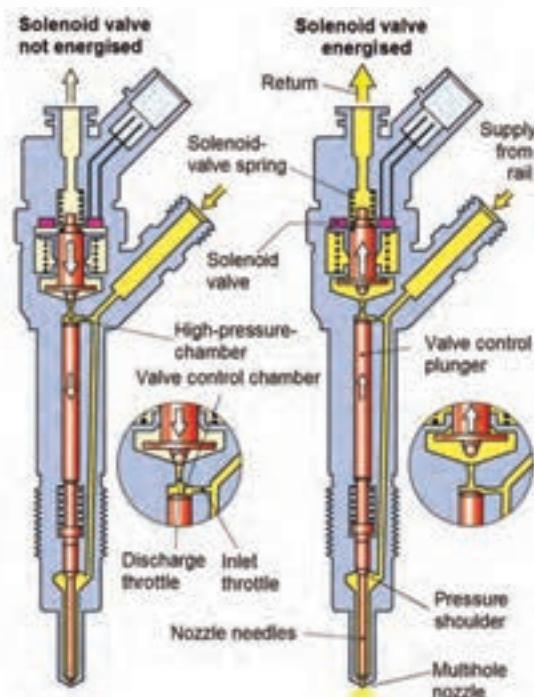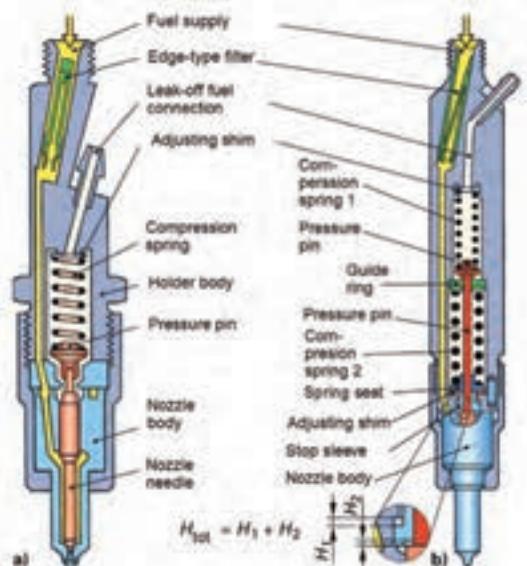

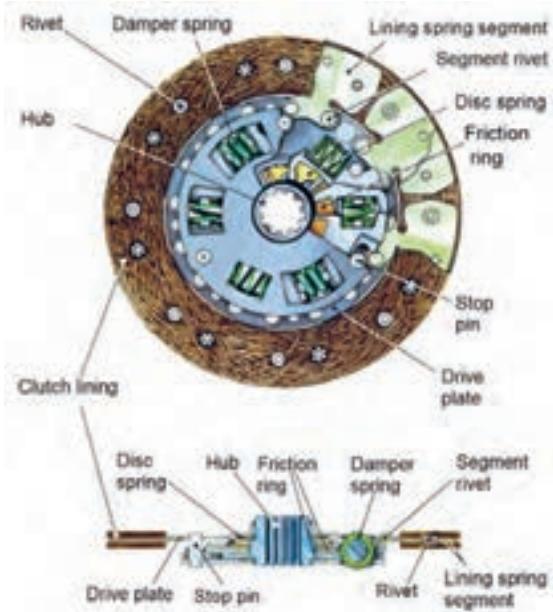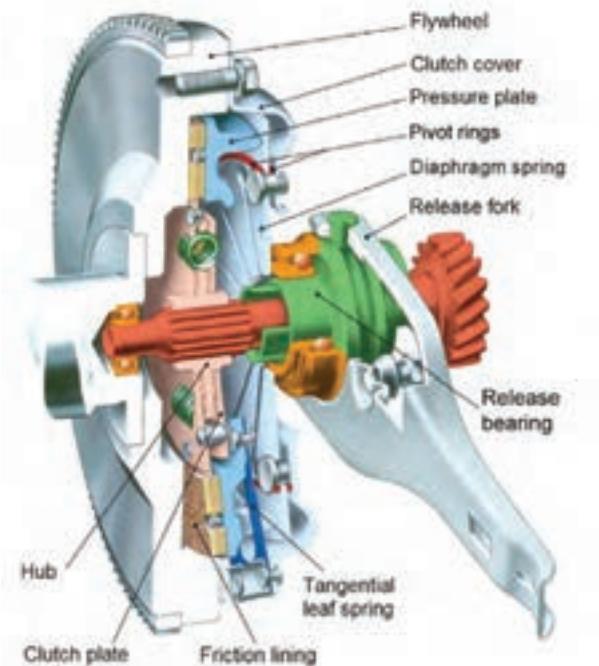


Synchroniser mechanism


مکانیزم سنکرونائز جعبه دندہ

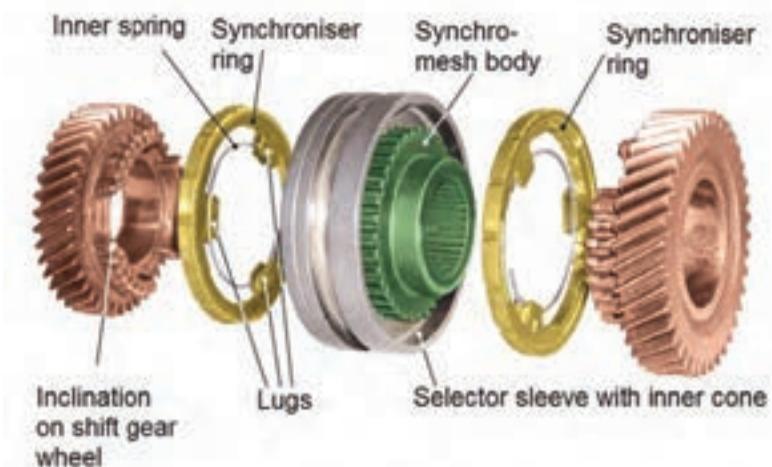


Dual clutch Transmission (DCT)



گیربکس دو کلاچ

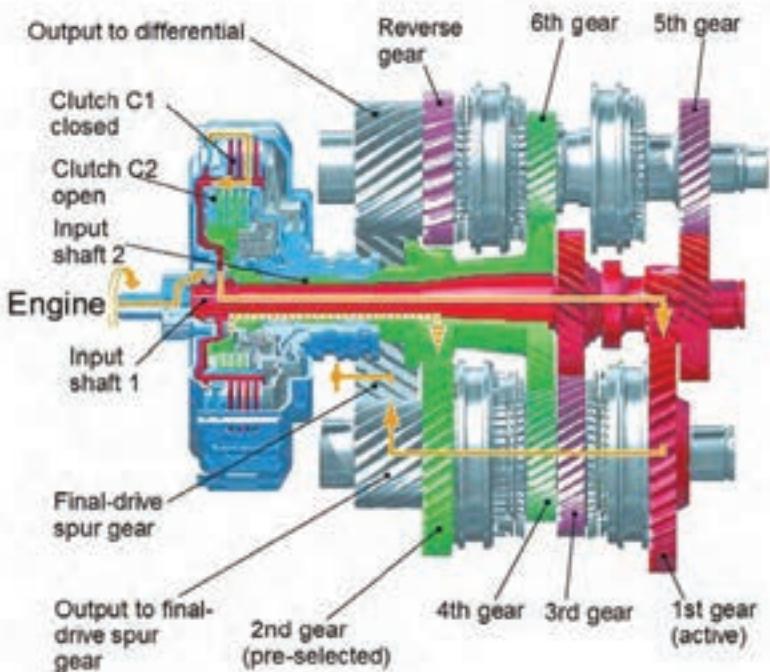

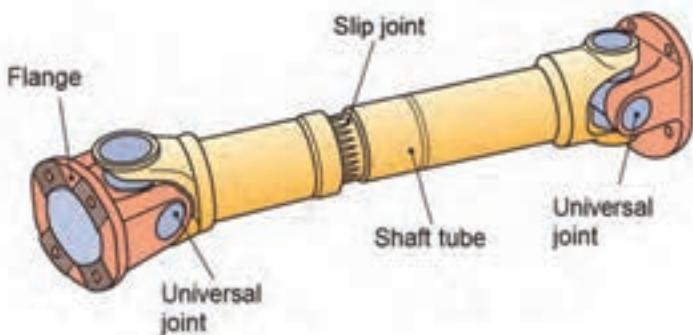


مفصل چهارشاخه‌ای

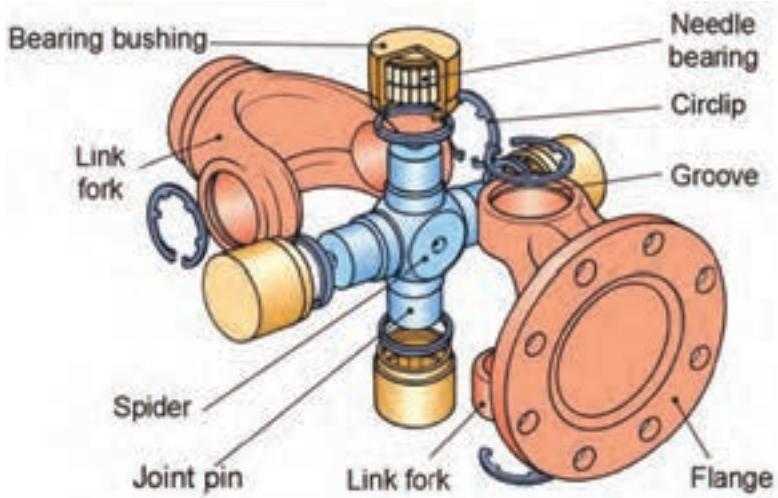

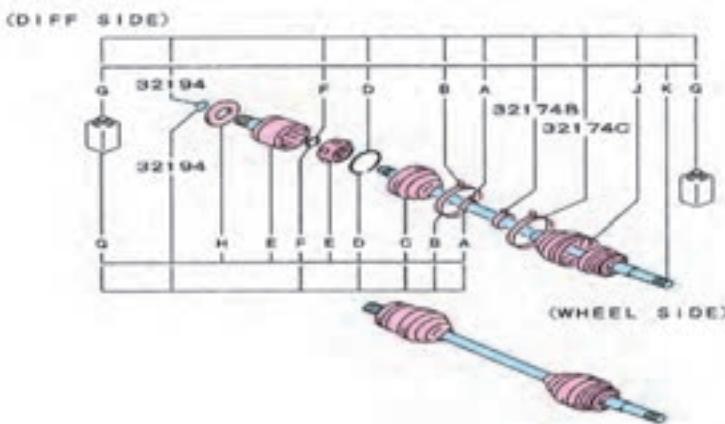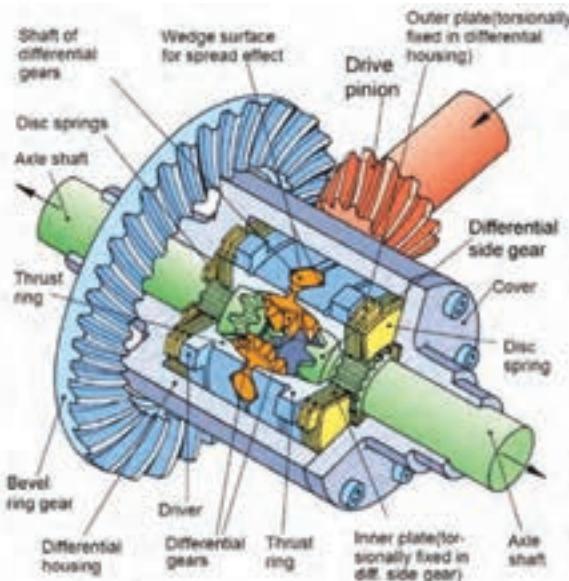



KEY MARK	PARTS NAME	KEY MARK	PARTS NAME
A	BAND. BOOT		
B	BAND BOOT		
C	BOOT (DOJ)	H	COVER DUST
D	CLIP	J	BOOT (BJ)
E	JOINT ASSY (DOJ)	K	JOINT & SHAFT ASSY (BJ)
F	SNAP RING		
G	GREASE PARCKKAGE		

NOTE: ABOVE PARTS WITH KEY MARKS MUST BE SUPPLIED IN KIT.

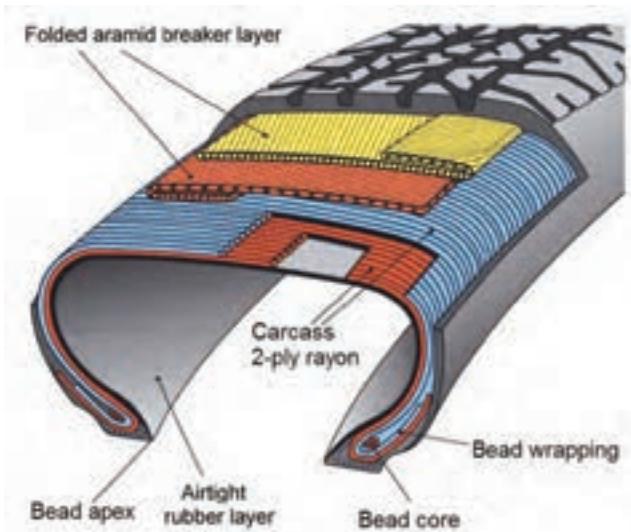



تایر و رینگ

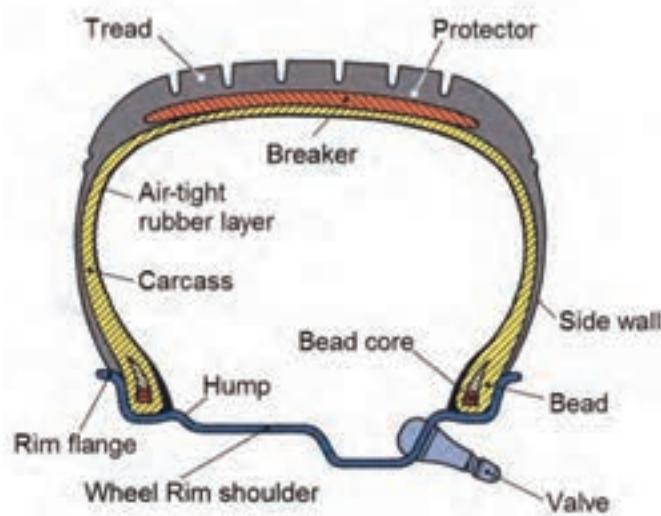

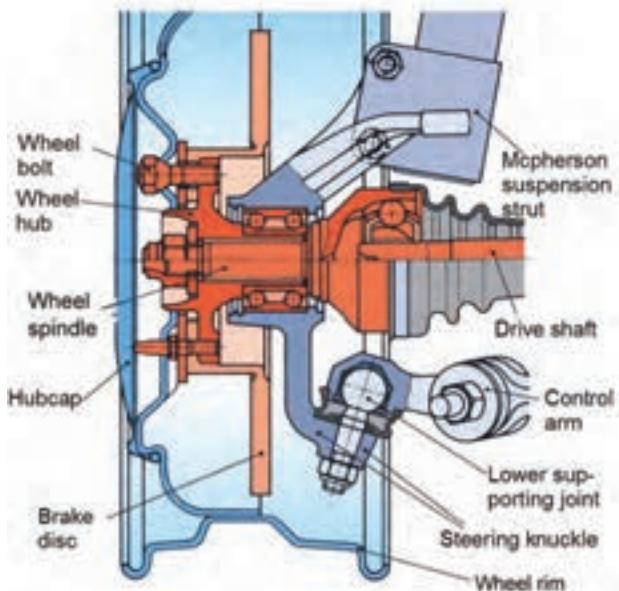



ترمز
سیلندر اصلی

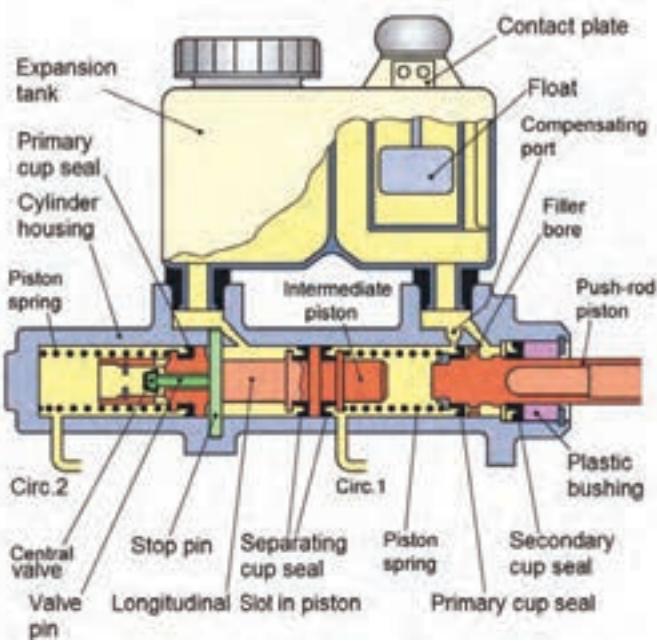

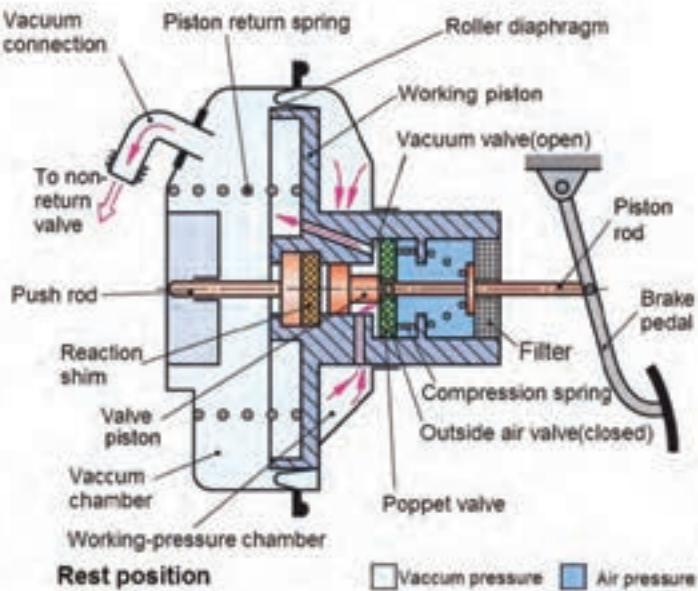


ترمذ کفشكى

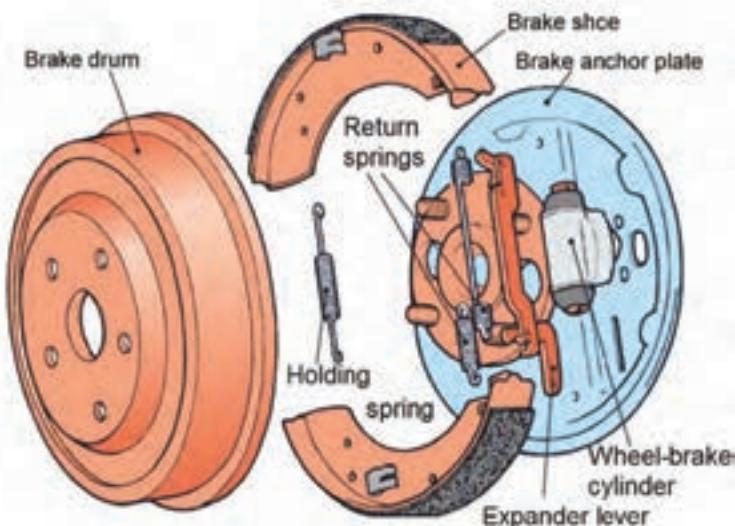


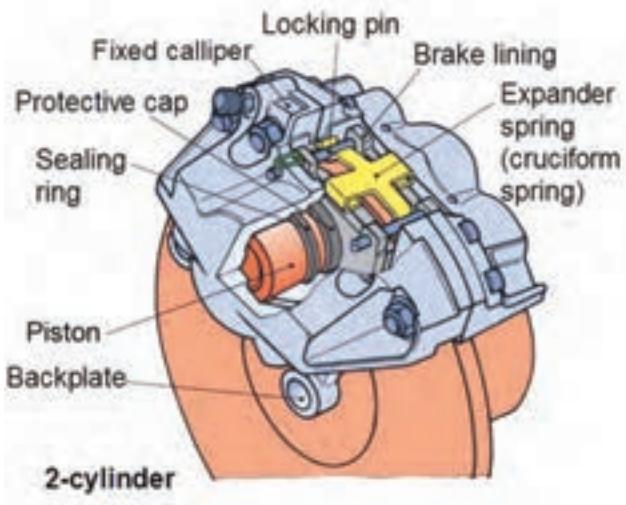

تعليق:
mekanizm تعليق مك فرسون

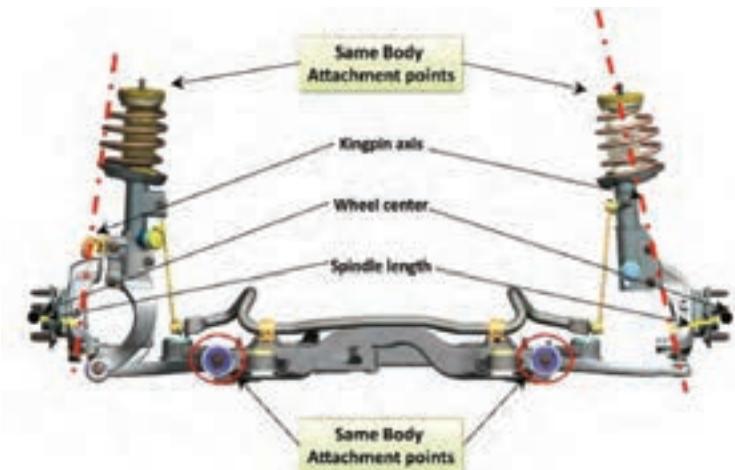


اجزای تعلیق مکفرسون

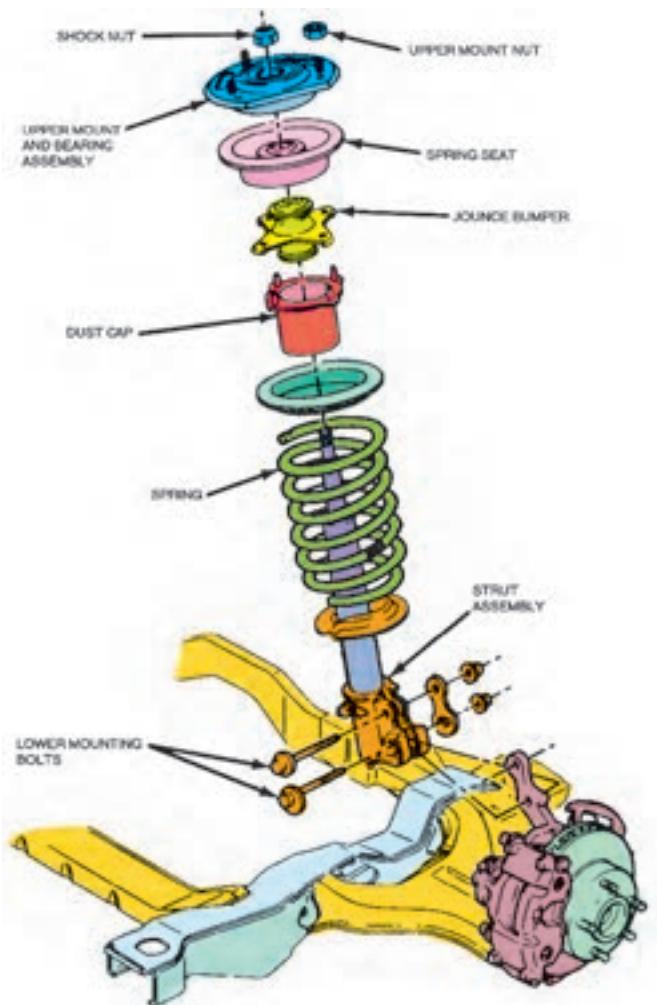


فرمان

مکانیزم فرمان با جعبه فرمان ساچمه‌ای


PARALLELOGRAM STEERING

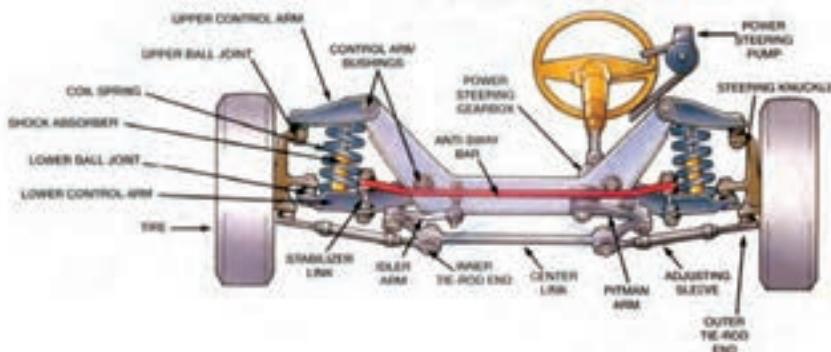


مکانیزم فرمان با جعبه فرمان چرخ دنده شانه‌ای

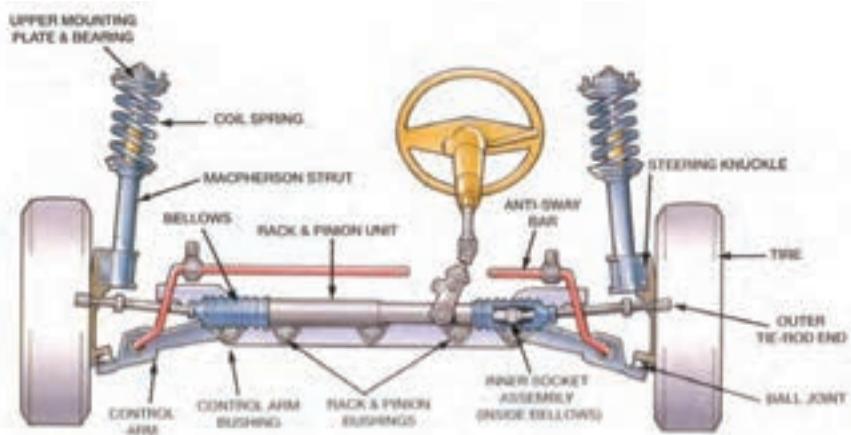

نمونه‌ای از نقشه مدار الکتریکی خودرو

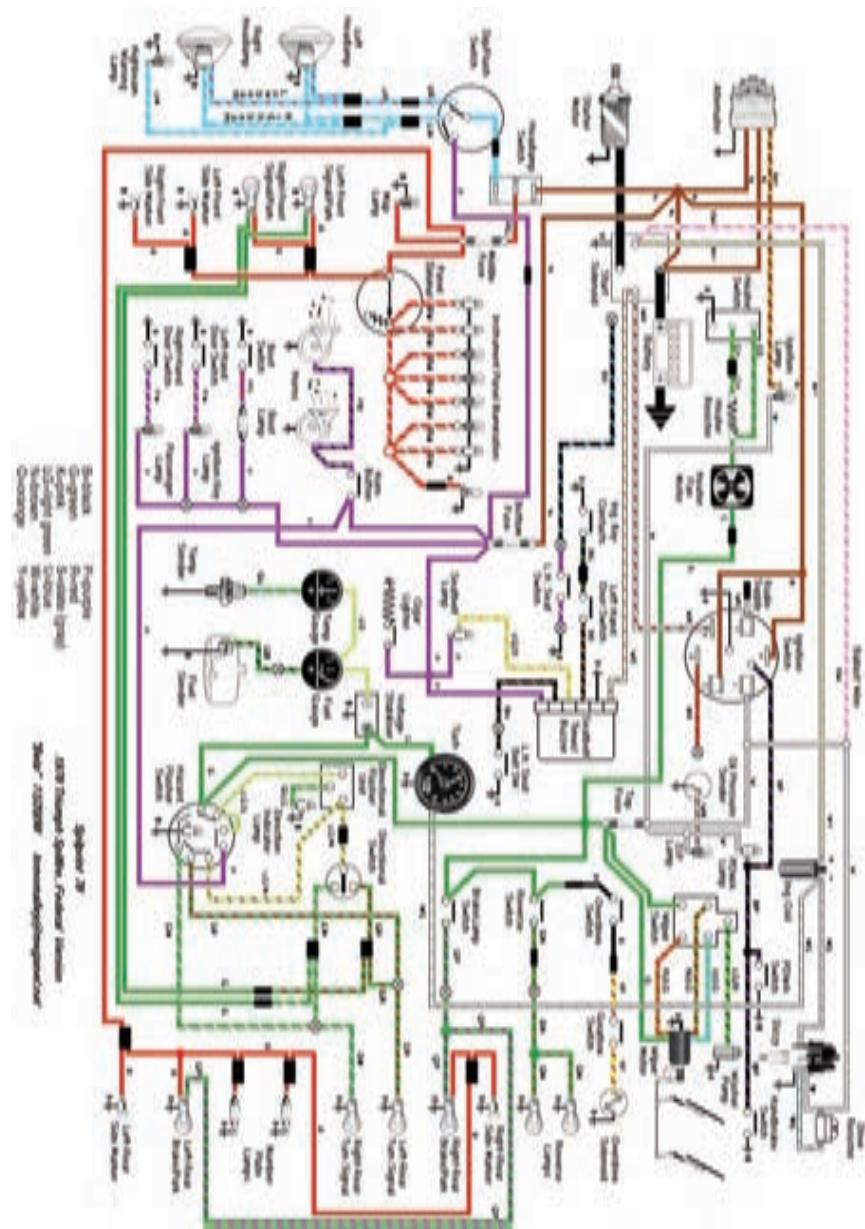


نمونه‌ای از انواع نقشه‌های الکتریکی
شماتیک دیاگرام‌ها و روش خواندن آن

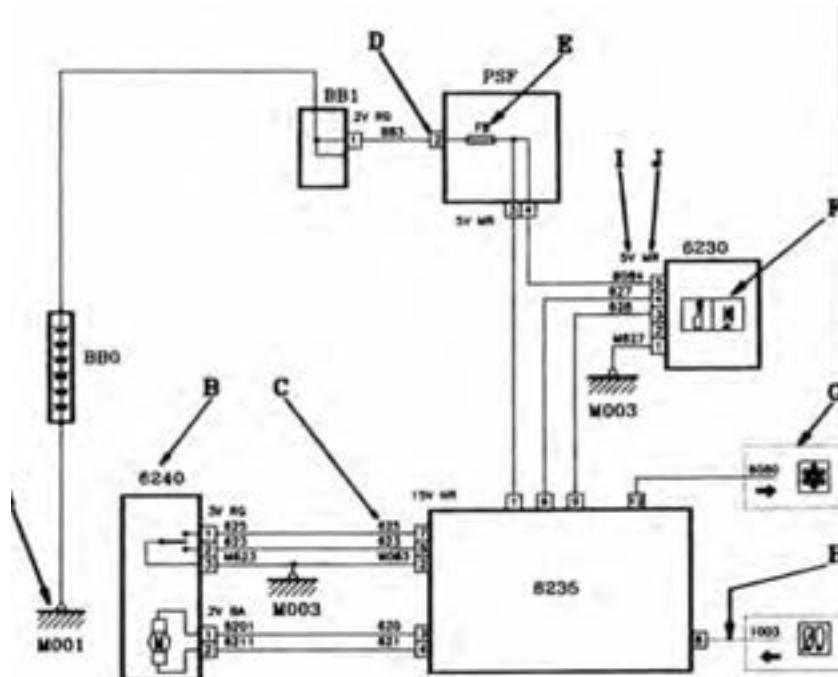

- A: نشان‌دهنده منفی (بدنه)
- B: شماره قطعه
- C: شماره سیم
- D: شماره پایه سوکت
- E: شماره فیوز
- G: نشان‌دهنده اطلاعات ارسالی به قسمت‌های دیگر
- H: نشان‌دهنده یک سیم وابسته به تجهیزات خودرو
- I: نمایانگر تعداد پایه‌های کانکتور
- J: رنگ کانکتور

نقشه محل بستن و روش خواندن آنها

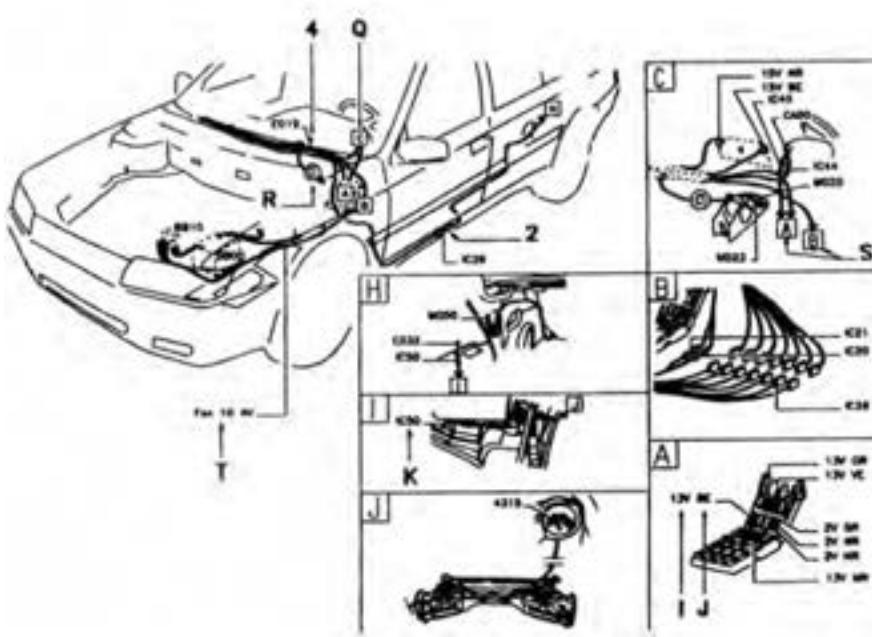

۲: نمایانگر یک اتصال داخلی

۴: نمایانگر یک اتصال

I: نمایانگر تعداد پایه های کانکتور

J: رنگ کانکتور

K: شماره اتصال داخلی


Q: جزئیات را در صفحه نشان دهنده ها ببینید

R: جزئیات C1 را در پیل C ببینید

S: جزئیات را در پیل های مختلف دنبال کنید

T: مشخصات دسته سیم




دیاگرام دسته سیم‌ها و روش خواندن آنها

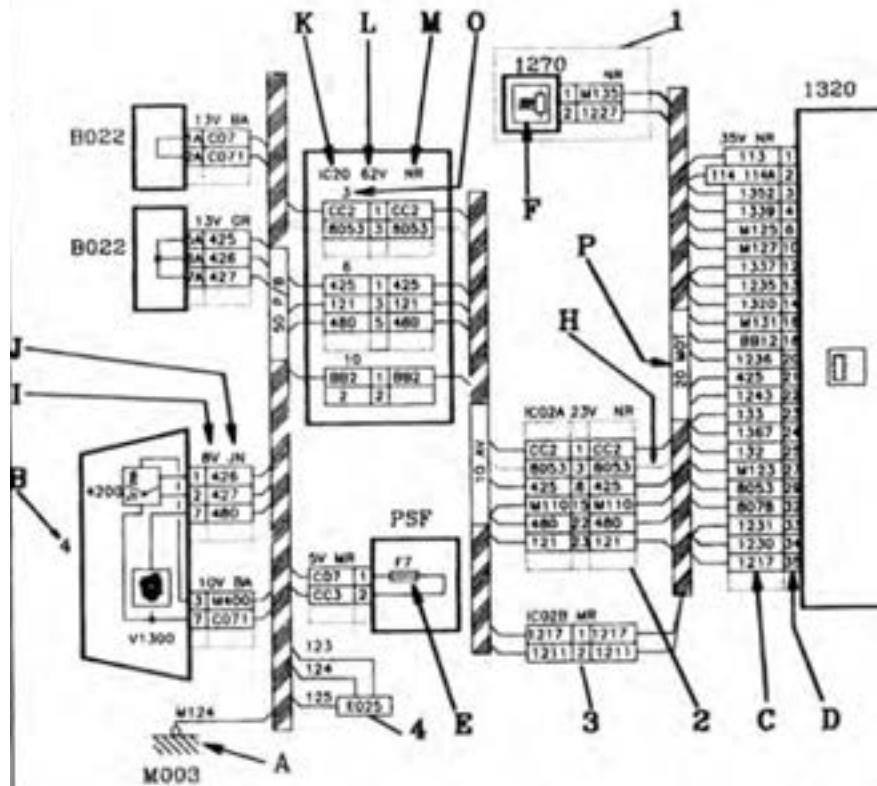

فصل ۳

دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات

جدول تکمیلی محاسبه مساحت اشکال هندسی

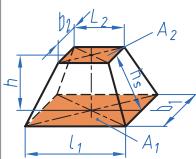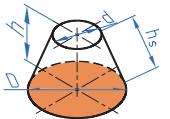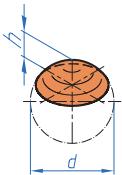شکل هندسی	مساحت	حجم
هرم ناقص		$V = \frac{h}{3} \times (A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 \times A_2})$
مخروط ناقص		$A_M = (\pi \times h_s) / 2 \times (D + d)$ $V = \frac{\pi \times h}{12} \times (D^2 + d^2 + D \times d)$
عرق چین، برش وتری کره		$A_O = \pi \times h \times (2 \times d - h)$ $V = \pi \times h^2 \times \left(\frac{d}{3} - \frac{h}{2}\right)$

علائم فرمول، علام ریاضی

طبق (۱۹۹۴-۰۳) DIN ۱۳۰۴-۱

علام فرمول

علام	معنی	علام	معنی	علام	معنی
طول، سطح، حجم، زاویه					
l	طول	r, R	شعاع	α, β, γ	زاویه مسطح
b	عرض	d, D	قطر	Ω	زاویه فضایی
h	ارتفاع	A, S	مساحت، سطح مقطع	λ	طول موج
s	مسافت	V	حجم		

مکانیک

m	جسم	F	نیرو	G	مدول برشی، مدول یانگ
m^l	جسم طولی (جسم واحد طولی)	F_G, G	نیروی وزن	μ, f	ضریب اصطکاک
m^n	جسم سطحی (جسم واحد سطح)	M	گشتاور چرخشی	W	ممان سطحی محوری
Q	جسم مخصوص	T	گشتاور پیچشی	I	ممان سطحی محوری درجه ۲
J	ممان اینرسی درجه ۲	M_b	گشتاور خمشی	W, E	کار، انرژی
p	فشار	σ	تنش نرمال	W_p, E_p	انرژی پتانسیل
p_{abs}	فشار مطلق	τ	تنش برشی	W_k, E_k	انرژی جنبشی
p_{amb}	فشار هوا، فشار جو	ϵ	درصد تغییر طول نسبی	P	توان
p_e	فشار نسبی	E	مدول الاستیسیته	η	بازده

زمان

t	زمان، مدت زمان	f, v	فرکانس	a	شتاب
T	پریود، مدت زمان تناوب	v, u	سرعت	g	شتاب نقل آزاد، شتاب جاذبه
n	دوره فرکانس دورانی	ω	سرعت زاویه‌ای	α	شتاب زاویه‌ای
				Q, V, q_v	گذر حجمی، دبی

الکتریسیته

Q	بار، مقدار الکتریسیته	L	اندوکتانس،	X	مقاومت راکتانس
V, U	ولتاژ	R	خود القابی	Z	مقاومت ظاهری
C	ظرفیت	Q	مقاومت	ϕ	زاویه جایی فاز
I	شدت جریان	γ, χ	مقاومت مخصوص قابلیت رسانایی الکتریکی	N	تعداد حلقه

علائم فرمول، علائم ریاضی

طبقه (۳) ۱۹۹۴-۰۳ DIN ۱۳۰۴-۱

علائم فرمول

علائم	معنی	علائم	معنی	علائم	معنی
گرما					
T, Θ ΔT, Δt, ΔQ t, θ α₁, α	دماهی ترمودینامیکی اختلاف دما دماهی سلسیوس ضریب انبساط حرارتی طولی	Q λ α k	گرما، مقدار گرما قابلیت رسانایی گرما ضریب انتقال گرما ضریب عبور گرما	Φ, Q a c H_u	جریان گرما رسانایی گرما ظرفیت گرمایی ویژه قدرت گرمایی ویژه
نور، تابش الکترومغناطیسی					
E_v	شدت روشنایی	f n	فاصله کانونی ضریب شکست	I_e Q_e, W	شدت تابش انرژی تابشی
صوت					
p c	فشار صوت سرعت صوت	L_p I	سطح فشار صوت شدت صوت	N L_N	بلندی صدا سطح صوت
علائم ریاضی					
DIN ۱۳۰۲ (۱۹۹۹-۱۲)	طبق (۱۲) ۱۹۹۹-۱۲ DIN ۱۳۰۲	روش خواندن	علائم	روش خواندن	علائم
≈ △ ... ∞	تقرباً مساوی، گرد، تقریب مطابق است و غیره، تا بی نهایت	~ a ^x √/ √	متناسب به توان X، توان a پایه a جذر (ریشه دوم) ریشه nام	X log lg ln e	لگاریتم (عمومی) لگاریتم پایه ۱۰ لگاریتم طبیعی یا نپرین (پایه e) عدد آویلر، نپرین (... (e=۲,۷۱۸
= ≠ <u>def</u> <	مساوی نامساوی طبق تعریف مساوی است کوچکتر از	X ⊥ ↑↑	قدر مطلق X عمود بر موازی است با موازی و همجهت	sin cos tan cot	سینوس کسینوس تاژه‌انت کتاژه‌انت
≤ > ≥ +	کوچکتر از یا مساوی بزرگتر از بزرگتر از یا مساوی جمع، به علاوه	↓↑ ↖ △ ≡	موازی و مخالف جهت زاویه مثلث منطبق، همسان	(), [], { } π	پرانتز، کروشه، آکلاد باز و بسته عدد پی (π=۳,۱۴۱۵۹
- × /, ; Σ	تفريق، منها ضریدر، ضرب تقسیم، بخش بر جمع	Δx %	دلتا x (اختلاف دو مقدار) درصد در هزار	AB AB̂ a', a'' a₁, a₂	طول پاره خط AB طول کمان AB̂ پریوند a ز گوند a یک a دو a

ثابت‌ها و جداول فصل ۱

كميت	نام لاتيني كميٰت	نماٰد	واحد	كميت	نام لاتيني كميٰت	نماٰد	واحد
طول	Length	L	متر	چگالی	Density	ρ	کيلوگرم بر متر مكعب
جرم	mass	m	کيلوگرم	سرعت	Velocity	V	متر بر ثانيه
زمان	time	t	ثانيه	شتاب	acceleration	A	متر بر مجدور ثانيه
دما	Temperture	T	كلوين	نيرو	Force	F	نيوتن
جريان الكتروي	Current Intensity	I	آمپر	وزن	Weight	W	نيوتن
مقاومة الكتروي	Resistance	R	اهم	فشار	Pressure	P	پاسکال
اختلاف پتانسيل الكتروي	Voltage	V	ولت	انرژي حرارتى	Thermal Energy	Q	ژول
مساحت	Area	A	متر مربع				
حجم	Volume	V	متر مكعب				

تبديل واحدهای طول میلی‌متر

میلی‌متر	سانتی‌متر	متر	کیلومتر	اینچ	فوت	یارد	مايل
mm	cm	m	km	in	ft	yd	mi
۱	۰/۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۰۰۰۱	۰/۰۳۹۳۷	۰/۰۰۳۲۸۱	۰/۰۰۱۰۹۴	۶/۲۱۵-۰۷
۱۰	۱	۰/۰۱	۰/۰۰۰۰۱	۰/۳۹۳۷۰۱	۰/۰۳۲۸۰۸	۰/۰۱۰۹۳۶	۰/۰۰۰۰۰۶
۱۰۰۰	۱۰۰	۱	۰/۰۰۱	۳۹/۳۷۰۰۸	۳/۲۸۰۸۴	۱/۰۹۳۶۱۳	۰/۰۰۰۶۲۱
۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱	۳۹۳۷۰/۰۸	۳۲۸۰/۸۴	۱۰۹۳/۶۱۳	۰/۶۲۱۳۷۱
۲۵/۴	۲/۵۴	۰/۰۲۵۴	۰/۰۰۰۰۲۵	۱	۰/۰۸۳۳۳۳	۰/۰۲۷۷۷۸	۰/۰۰۰۰۱۶
۳۰۴/۸	۳۰/۴۸	۰/۳۰۴۸	۰/۰۰۰۳۰۸	۱۲	۱	۰/۳۳۳۳۳۳	۰/۰۰۰۰۱۸۹
۹۱۴/۴	۹۱/۴۴	۰/۹۱۴۴	۰/۰۰۰۹۱۴	۳۶	۳	۱	۰/۰۰۰۵۶۸
۱۶۰۹۳۴۴	۱۶۰۹۳۴/۴	۱۶۰۹/۳۴۴	۱/۶۰۹۳۴۴	۶۳۳۶۰	۵۲۸۰	۱۷۶۰	۱

تبديل واحدهای سطح

میلی‌متر مربع	سانتی‌متر مربع	متر مربع	اینچ مربع	فوت مربع	یارد مربع
mm ^۲	cm ^۲	m ^۲	in ^۲	ft ^۲	yd ^۲
۱	۰/۰۱	۰/۰۰۰۰۰۱	۰/۰۰۱۵۵	۰/۰۰۰۰۱۱	۰/۰۰۰۰۰۱
۱۰۰	۱	۰/۰۰۰۱	۰/۱۵۵	۰/۰۰۱۰۷۶	۰/۰۰۰۱۲
۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱	۱۵۵۰/۰۰۳	۱۰/۷۶۳۹۱	۱/۱۹۵۹۹
۶۵۴/۱۶	۶/۴۵۱۶	۰/۰۰۰۶۴۵	۱	۰/۰۰۶۹۴۴	۰/۰۰۰۷۷۲
۹۲۹۰۲	۹۲۹/۰۳۰۴	۰/۰۹۲۹۰۳	۱۴۴	۱	۰/۱۱۱۱۱
۸۳۶۱۲۷	۸۳۶۱/۲۷۴	۰/۸۳۶۱۲۷	۱۲۹۶	۹	۱

تبديل وحدهای حجم

سانتی متر مکعب	متر مکعب	لیتر	اینج مکعب	فوت مکعب	(us) گالن	گالن (عومومی)	بسکه (نفت)
cm³	m³	ltr	in³	ft³	US gal	Imp. gal	US brl
1	0/000001	0/001	0/061024	0/0000035	0/000264	0/00022	0/000006
1000000	1	1000	61024	35	264	220	6/29
1000	0/001	1	61	0/035	0/264201	0/22	0/00629
16/4	0/000016	0/016387	1	0/000079	0/004329	0/003605	0/000103
28317	0/028317	28/31685	1728	1	7/481333	6/229712	0/178127
3785	0/003785	3/79	231	0/13	1	0/832701	0/02381
4545	0/004545	4/55	277	0/16	1/20	1	0/02593
158970	0/1597	159	9701	6	42	35	1

تبديل وحدهای وزن

گرم	کیلوگرم	تن متريک	تن کوچک	تن بزرگ	پوند	اونس
g	kg	tonne	shton	Lton	lb	oz
1	0/001	0/000001	0/000001	9/84e-07	0/002205	0/035273
1000	1	0/001	0/001102	0/000984	2/204586	35/27337
1000000	1000	1	1/102293	0/984252	2204/586	35273/37
907200	907/2	0/9072	1	0/892913	2000	3200
1016000	1016	0/016	1/119929	1	2239/859	35837/74
453/6	0/4536	0/000454	0/0005	0/000446	1	16
28	0/02835	0/000028	0/000031	0/000028	0/0625	1

جدول تبدیل فشار بالا

بار	پوند / اینچ مربع	کیلو پاسکال	مگا پاسکال	کیلوگرم نیرو / سانتی متر مربع	میلی متر جیوه	اتمسفر
bar	psi	kPa	MPa	kgf/cm²	mm Hg	atm
1	1450326	100	0.1	101968	750/0188	0.987167
0.06895	1	6895	0.006895	0.070307	51/71379	0.068065
0.01	0.1450	1	0.001	0.01020	7/5002	0.00987
10	145/03	1000	1	10197	7500/2	9/8717
0.9807	14/22335	98/07	0.09807	1	735/5434	0.968115
0.001333	0.019337	0/13333	0.000133	0.00136	1	0.001316
1/0.13	14/89181	101/3	0/1013	1/032934	759/789	1

جدول تبدیل فشار پایین

متر آب	فوت آب	سانتی متر جیوه	اینچ جیوه	اینچ آب	پاسکال
mH ₂ O	ftH ₂ O	cmHg	inHg	inH ₂ O	Pa
1	3/280696	7/356339	2/896043	39/36572	9806
0.304813	1	2/242311	0/882753	11/9992	2989
0.135937	0/445969	1	0/39368	5/351265	1333
0.345299	1/13282	2/540125	1	12/59293	3386
0.025403	0/083339	0/186872	0/073568	1	249/1
0.000102	0/000335	0/00075	0/000295	0/004014	1

جدول تبديل سرعت


ثانية / متر	دقيقة / متر	ساعت / كيلومتر	ثانية / فوت	دقيقة / فوت	ساعت / مایل
m/s	m/min	km/h	ft/s	ft/min	mi/h
١	٥٩/٩٨٨	٣/٥٩٩٧١٢	٣/٢٨٠٨٤	١٩٦/٨٥٠٤	٢/٢٣٧١٣٦
٥/٠ ١٦٦٧	١	٥/٥٦٠٠٠٧	٥/٠ ٥٤٦٩٢	٣/٢١٤٩٦	٥/٠ ٣٧٢٩٣
٥/٢٧٧٨	١٦/٦٦٤٤٧	١	٥/٩١١٤١٧	٥٤/٦٨٨٥٠٤	٥/٦٢١٤٧٧
٥/٣٠٤٨	١٨/٢٨٤٣٤	١/٥٩٧١٩٢	١	٦٠	٥/٦٨١٨٧٩
٥/٠٠٥٠٨	٥/٣٠٤٧٣٩	٥/٠ ١٨٢٨٧	٥/٠ ١٦٦٦٧	١	٥/٠ ١١٣٦٥
٥/٤٤٧	٦٨/٨١٤٦٤	١/٦٠٩٠٧١	١/٤٦٦٥٣٥	٨٧/٩٩٢١٣	١

جدول تبديل گشتاور


نيوتن متر	كيلوغرام متر	فوت پوند	اينچ پوند
Nm	kgfm	ftlb	inlb
١	٥/١٠ ١٩٧٢	٥/٧٣٧٥٦١	٨/٨٥٠ ٧٣٢
٩/٨٠٦٦٥	١	٧/٢٣٣٠ ٠٣	٨٦/٧٩٦٠ ٣
١/٣٥٥٨٢	٥/١٣٨٢٥٥	١	١٢
٥/١١٢٩٨٥	٥/٠ ١١٥٢١	٥/٠ ٨٣٣٣٣	١

سیستم انتقال قدرت

سیستم انتقال قدرت چرخ دنده‌ای

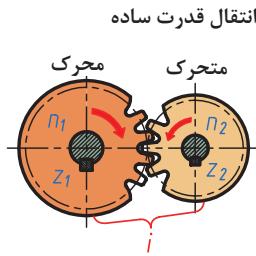

انتقال قدرت مرکب

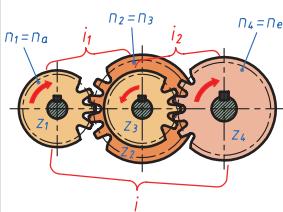

Z_1, Z_2, Z_3	تعداد دندانه
n_1, n_2, n_3	دور
Z_4, Z_5, Z_6	تعداد دندانه
n_4, n_5, n_6	دور
n_a	دور اولین چرخ دندنه
n_e	دور آخرین چرخ دندنه
i	نسبت انتقال کل
i	نسبت انتقال تکی

فرمول انتقال


نسبة انتقال

نسبت انتقال کلی


$$i = \frac{Z_Y \cdot Z_F \cdot Z_S \dots}{Z_1 \cdot Z_F \cdot Z_D \dots}$$

$$i = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \dots$$

سیستم انتقال قدرت تسمه‌ای

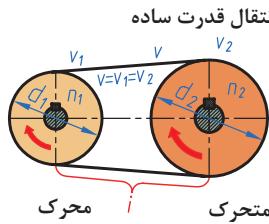

نتقا، قد، ت م، ک

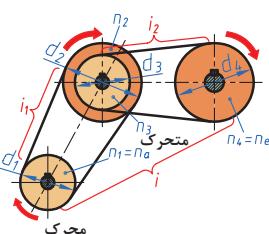

d₁, d₂, d₅	قطر
n₁, n₃, n₅	دور
d₃, d₄, d₆	قطر
n₄, n₅, n₆	دور
n _a	دور اولین پولی
n _e	دور آخرین پولی
i	نسبت انتقال کل
i₁, i₂, i₄ ... i₅	نسبت انتقال تکی ...
v, v, v	نسبت مخط

سرعت

فرمول انتقال

$$\text{نسبة انتقال} = \frac{d_r}{d_i} = \frac{n_1}{n_r} = \frac{n_a}{n_e}$$

$$i = \frac{d_2 \cdot d_4 \cdot d_6 \dots}{d_1 \cdot d_3 \cdot d_5 \dots}$$

سیستم انتقال قدرت حلزونی

	<p>متتحرك</p> <p>محرك</p>	<p>Z_1 n_1 Z_2 n_2 i</p> <p>تعداد راه (یا نخ) حلزون دور حلزون تعداد دندانه چرخ حلزون دور چرخ حلزون نسبت انتقال</p> <p>$n_2 = ?$; $Z_1 = 3$; $n_1 = 150 \text{ rev/min}$; $i = 25$</p> <p>$n_2 = \frac{n_1}{i} = \frac{150 \text{ rev/min}}{25} = 6 \text{ rev/min}$</p>	<p>فرمول انتقال</p> $n_2 = n_1 \cdot i$ <p>نسبت انتقال</p> $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{Z_2}{Z_1}$ <p>مثال:</p>
--	---	---	--

محاسبات مربوط به جابه‌جایی، حجم و نسبت تراکم از روابط بیان شده در جدول زیر حاصل می‌گردند.

$A = \frac{\pi \times D^2}{4}$ $V_s = A \times S$ $V_e = V_s \times K$ $R_c = \frac{V_s + V_c}{V_c}$	$V_e = V_e$ $K = K$ $V_c = V_c$ $R_c = R_c$	$D = \text{قطر سیلندر (قطر پیستون)}$ $S = \text{سطح سیلندر (سطح پیستون)}$ $S = A$ $S = \text{کورس پیستون (ارتفاع مفید سیلندر)}$ $S = V_s$
---	--	---

کارپیستون

نیروی ایجاد شده روی پیستون در کورس جابجایی پیستون را کار پیستون گویند که با آزاد شدن نیروی شیمیایی سوخت در مرحله کار یا انفجار ایجاد می‌شود. از این رو پیستون تحت این نیروی فشاری زیاد حرکت می‌کند.

$W = F_m \cdot S = P_m \cdot A \cdot S$	<p>W: کار پیستون بر حسب ژول</p> <p>A: سطح مقطع پیستون بر حسب (m^2)</p> <p>S: کورس پیستون بر حسب (m)</p> <p>F_m: نیروی متوسط روی سطح پیستون بر حسب (N)</p> <p>P_m: فشار متوسط احتراق بر حسب (N/m^2)</p>
---	---

گشتاور موتور

گشتاور موتور به روشی ساده عبارت است از حاصل ضرب نیروی متوسط پیستون در فاصله عمودی شعاع میل لنگ به دست می‌آید.

$M = F_m \cdot R$	M: گشتاور موتور بر حسب (N.M) F _m : نیروی وارد به سطح پیستون (N) R: شعاع میل لنگ
-------------------	--

توان تئوری موتور

از حاصل ضرب نیروی متوسط پیستون در سرعت متوسط آن توان تئوری موتور به دست می‌آید که می‌توان از رابطه زیر به دست آورد.

$$P_{i(ps)} = \frac{F \times V \times K}{75} = \frac{P_m \times A \times s \times n \times K}{75 \times 60}$$

P_{i(ps)}: توان تئوری موتور بر حسب (ps)
P_m: فشار متوسط احتراق (kg/cm³)
V: سرعت متوسط پیستون (m/s)
K: تعداد سیلندر

$$P_{i(KW)} = \frac{P_m \times A \times s \times n \times K}{60000}$$

P_{i(KW)}: توان تئوری موتور بر حسب (KW)
P_m: فشار متوسط احتراق (N/cm³)
K: تعداد سیلندر

توان خروجی یا توان مفید موتور

مقدار توانی که از طریق فلاپول به سیستم انتقال قدرت منتقل می شود را توان مفید یا توان خروجی موتور گویند. این توان با استفاده از دستگاه دینامومتر قبل اندازه گیری است. با اندازه گیری گشتاور خروجی از فلاپول در دور معینی می توان توان مفید را مطابق رابطه زیر محاسبه کرد.

$$P_e = \frac{M \times n}{716}$$

= توان مفید موتور (Ps) اسب بخار
= گشتاور موتور بر حسب (kg.m)
= دور موتور (دور بر دقیقه)

$$P_e = \frac{M \times n}{9550}$$

= توان مفید موتور بر حسب (kw)
= M (N.m)
= دور موتور (دور بر دقیقه)

راندمان حجمی موتور:

معمولًا سیلندرهای موتور به طور کامل از هوا و سوخت پر نمی شوند. برخی از دلایل مهم پر نشدن سیلندرهای موتور از هوا و سوخت در زمان مکش عبارت اند از: کوچک بودن مجرای ورودی سوخت و هوا، کم بودن زمان مکش، لقی سوپاپ ها راندمان حجمی عبارت است از: نسبت جرم گاز پر شده در سیلندر در شرایط عملی به جرم هوا و سوختی که در شرایط تئوری حجم سیلندر را پر می کند.

$$\eta_v = \frac{\text{حجم گاز پر شده در سیلندر در حالت عملی}}{\text{حجم گاز پر شده در سیلندر در حالت تئوری}} \times 100$$

= راندمان حجمی موتور η_v

راندمان مکانیکی موتور

راندمان مکانیکی موتور مطابق معادله زیر، نسبت توان خروجی به توان تئوری موتور است.

$$\eta_m = \frac{\text{توان خروجی موتور}}{\text{توان تئوری موتور}} \times 100$$

= راندمان مکانیکی موتور η_m

<p>روابط مربوط به محاسبات حرارتی موتور</p> <p>$Q = m \times CV$</p> <p>$Q = V \times \rho \times CV$</p> <p>$\eta_{\text{loss}} = \eta_e + \eta_w + \eta_{\text{ex}} + \eta_a$</p>	$a = \frac{V - V_s}{t} \Rightarrow t = \frac{V - V_s}{a}$ $V^r - V_s^r = 2 \times a \times s$ $S_R = V_s \times t_R$ $S_T = S + S_R$ $W_{Br} = F \times S$ $W_{Br} = \frac{1}{\gamma} m (V^r - V_s^r)$ $\frac{1}{\gamma} m (V^r - V_s^r) = F \times S$
<p>روابط مربوط به محاسبه جرم و حجم مایع خنک کننده موتور</p> <p>$\bar{V} = \frac{V_w}{n}$</p> <p>$= \frac{Q_w}{n \times \rho_w \times CP \times \Delta t}$</p>	$P_Br = \frac{W_{Br}}{t}$
<p>روابط مربوط به حجم سوخت مصرفی موتور و مصرف ویژه</p> <p>$P_i = \frac{m \cdot CV \cdot \eta_e}{t}$</p> <p>$P_i = m \cdot CV \cdot \eta_e$</p> <p>$b_e = \frac{m}{P_e}$</p>	<p>روابط مربوط به نیروی مقاوم در برابر حرکت</p> <p>$FR = F_{R,r} \pm F_{ar} \pm F_{sl}$</p> <p>در جاده مسطح</p> <p>$F_{R,r} = K \times W$</p> <p>در جاده شیب دار</p> <p>$F_{ar} = \omega / \omega \times \gamma L \times C_w \times A \times v^r$</p> <p>$v' = v \pm vw$</p>
<p>محاسبات کلاچ</p> <p>(فاصله تا تکیه گاه) (اول) $\times L$</p> <p>(فاصله تا تکیه گاه) (اول) $\times L_1$</p> <p>$F_f = f_c \times \gamma k \times \mu$</p> <p>$M_f = F_f \times R_m$</p>	<p>$A = B \times H$</p> <p>$F_{sl} = w \times \sin \alpha$</p> <p>$F_a = w \times z$</p> <p>$F_{pl} = F_R + F_a$</p> <p>$P_m = P_{pl}$</p> <p>$P_{pl} = P_e \times \eta_r$</p> <p>$P_{pl} = V \times F_m \times V_m \times \eta_r$</p>
<p>روابط سرعت خودرو</p> <p>$V_{m/s} = D_s \times \pi \times n_{pl}$</p> <p>$V_{m/s} = \frac{D \times \pi \times n_{pl}}{\omega}$</p> <p>$V(km/hr) = \frac{D_D \times \pi \times n_{pl} \times 3 / \omega}{60}$</p>	<p>$F_{pl} = \frac{M_m \times i_T \times \eta_r}{r}$</p>

جدول ۳-۱۲- مقاومت قطعات در بارگذاری‌های مختلف

نوع بارگذاری	تش در قطعه	نفخ در قطعه	حداکثر جایه جایی در قطعه
کششی	= نفخ مقطع نیروی کششی سطح مقطع	= نفخ مقطع در بارگذاری کششی نیروی کششی سطح مقطع	حداکثر جایه جایی در بارگذاری کششی $\frac{\text{نیرو} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}}$
فشاری	= نفخ مقطع نیروی فشاری سطح مقطع	= نفخ مقطع در بارگذاری فشاری نیروی فشاری سطح مقطع	حداکثر جایه جایی در بارگذاری فشاری $\frac{\text{نیرو} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}}$
برشی	= نفخ مقطع نیروی برشی سطح مقطع	= نفخ مقطع در بارگذاری برشی نیروی برشی سطح مقطع	---
خمشی	= حداکثر تنش قطعه بارگذاری خمش طول \times نیرو ممان اینرسی \times ضربی	= حداکثر تنش قطعه بارگذاری خمش طول \times نیرو ممان اینرسی	= حداکثر جایه جایی در خمش $\frac{\text{نیرو} \times \text{طول}^3}{\text{سفتی جنس} \times \text{ممان اینرسی} \times \text{ضربی}}$
پیچشی	= حداکثر تنش قطعه هنگام پیچش گشتوار پیچشی \times ضربی ممان اینرسی قطبی	= حداکثر تنش قطعه هنگام پیچش گشتوار پیچشی \times ضربی ممان اینرسی قطبی	= حداکثر جایه جایی زاویه در پیچش $\frac{\text{طول} \times \text{گشتوار پیچشی}}{\text{سفتی برشی جنس} \times \text{ممان اینرسی قطبی} \times \text{ضربی}}$
مقایسه استحکام و سفتی مواد مختلف معمولی		استحکام فولاد < سفتی مسن < سفتی آلمینیوم	سفتی فولاد > سفتی مسن > سفتی آلمینیوم
به چه شرطی مقاومت قطعه بالا می‌رود:		استحکام قطعه زمانی بالا می‌رود که: ۱- استحکام جنس قطعه بیشتر باشد. ۲- در برابر نیروی یکسان تنش در قطعه کمتر باشد.	سفتی قطعه زمانی بالا می‌رود که: ۱- سفتی جنس قطعه بیشتر باشد. ۲- در برابر نیروی یکسان تنش در قطعه کمتر باشد.

ممان اینرسی سطح مقطع حول محور افقی به ترتیب، شکل الف از همه بیشتر است.

جدول تأثیر عناصر مختلف روی خواص فولادها

عنصر	افزایش می‌دهد	کاهش می‌دهد	نوع فولاد
کربن	استحکام، سختی، قابلیت آبکاری	نقله ذوب، سمجی، انبساط، جوشکاری و کوره کاری	پلی‌تیتانیوم
سیلیسیم	الاستیسیته، استحکام، قابلیت آبکاری عمقی، سختی در حالت گرم، مقاومت در مقابل خوردگی، جدا شدن گرافیت در چدن خاکستری	قابلیت جوشکاری	
فسفر	سیلان، شکنندگی در حالت سرد، استحکام در حالت گرم	انبساط، استحکام در مقابل ضربه	
گوگرد	شکنندگی براده، غلظت در حالت مذاب، شکنندگی در حالت گداخته بودن	استحکام در مقابل ضربه	
منگنز	قابلیت آبکاری عمقی، استحکام، استحکام در مقابل ضربه، استحکام در مقابل ساییدگی گرافیست در چدن خاکستری	قابلیت براده برداری، جدا شدن	پلی‌تیتانیوم
نیکل	سمجی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی، مقاومت الکتریکی، دوام در حرارت های بالا، قابلیت آبکاری عمقی	انبساط حرارتی	
کرم	سختی، استحکام، استحکام در حالت گرم، درجه حرارت آبکاری، دوام برندگی، استحکام در مقابل ساییدگی، مقاومت در مقابل خوردگی	انبساط (به مقدار کم)	
وانادیم	دوام، سختی، سمجی، استحکام در حالت گرم	حساسیت در مقابل حرارت های بالا	
مولیبدن	سختی، استحکام در حالت گرم، دوام	انبساط، قابلیت کوره کاری	
کبالت	سختی، دوام برندگی، استحکام در حالت گرم	سمجی، حساسیت در مقابل حرارت های بالا	
ولفرام (تنگستن)	سختی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی، درجه حرارت آبکاری، استحکام در حالت گرم، دوام در حرارت های بالا، دوام برندگی	انبساط (به مقدار کم)	

انواع خودرو از نظر شکل و بدنه



انواع یاتاقان‌ها




نمودار عیب‌یابی (فلوچارت عیب‌یابی)






همان طور که در کتاب سرویس و نگهداری خودرو سواری اشاره شد، عیب‌یابی دارای شیوه و رویه می‌باشد. عموماً بخش خدمات پس از فروش شرکت‌های تولیدکننده جهت سهولت و سرعت، تعمیر کاران راهنمای عیب‌یابی بخش‌های مختلف خودرو را به صورت اطلاعیه فنی یا راهنمای تعمیرات و عیب‌یابی منتشر می‌کنند. آنچه در ادامه می‌آید، چند نمونه از این نوع نمودارها و جداول عیب‌یابی که مربوط به سیستم‌های مختلف خودرو است را نشان می‌دهد.

توجه: نمودارهای عیب‌یابی عموماً با توجه به نوع خاص خودرو و عیوب متداول در آن خودرو طراحی می‌شوند و ممکن است برای سایر خودروها عمومیت نداشته باشند.


فلوچارت یابی سیستم استارت

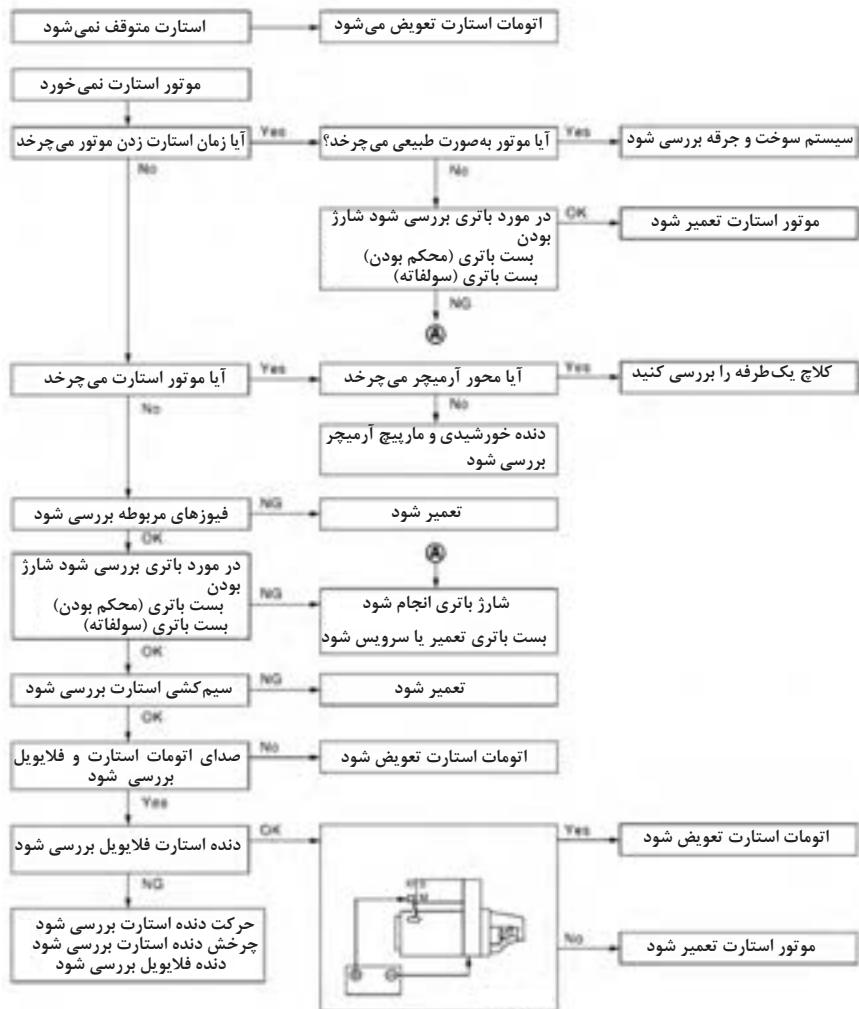

عده باری سیستم ترمز
پاره‌سی مقدماتی (ایران)

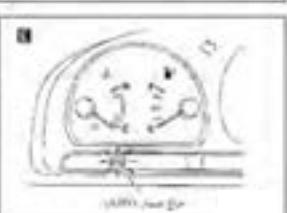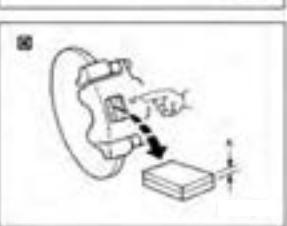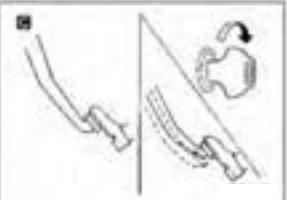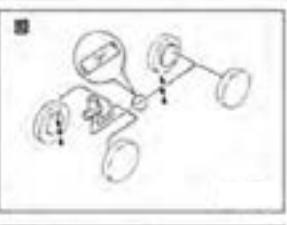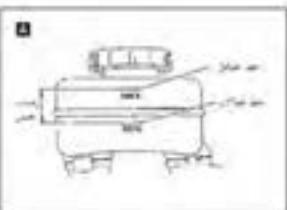


عیب‌یابی سیستم انژکتوری (انژکتور) نوعی خودرو

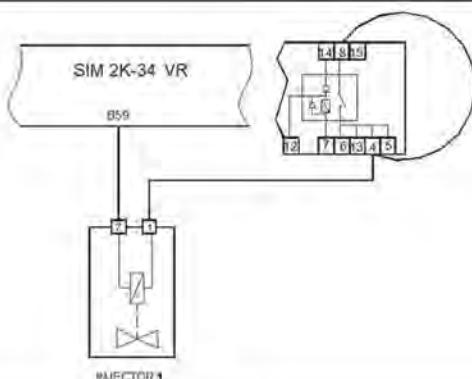

انژکتور ۱

ردیف	پرسی	اقدام
۱	ECU را از کاتکتور مربوطه جدا کنید. رله اصلی را از کاتکتور مربوطه جدا کنید. با استفاده از یک سهم ترمیتالهای ۴ و ۸ کاتکتور رله اصلی را بهم متصل کنید. حال BOB را وصل کنید. با استفاده از یک سهم ترمیتالهای B28 و B59 مربوط به BOB را بهم متصل کنید تا انژکتور قابل تسود.	ECU را از کاتکتور مربوطه جدا کنید. رله اصلی را از کاتکتور مربوطه جدا کنید. با استفاده از یک سهم ترمیتالهای ۴ و ۸ کاتکتور رله اصلی را بهم متصل کنید. حال BOB را وصل کنید. با استفاده از یک سهم ترمیتالهای B28 و B59 مربوط به BOB را بهم متصل کنید تا انژکتور قابل تسود.
۲	آیا انژکتور ۱ کار می کند؟	بله نه
۳	انژکتور را از کاتکتور مربوطه جدا کرده و با استفاده از اهم متر مقاومت بین ترمیتالهای آن را بگیرید.	بله نه
۴	آیا مقدار مقاومت بین ۱۱.۴ الی ۱۲.۶ گفار دارد؟	بله نه


عیب یابی سیستم انژکتوری (کوبل دوبل) نوعی خودرو

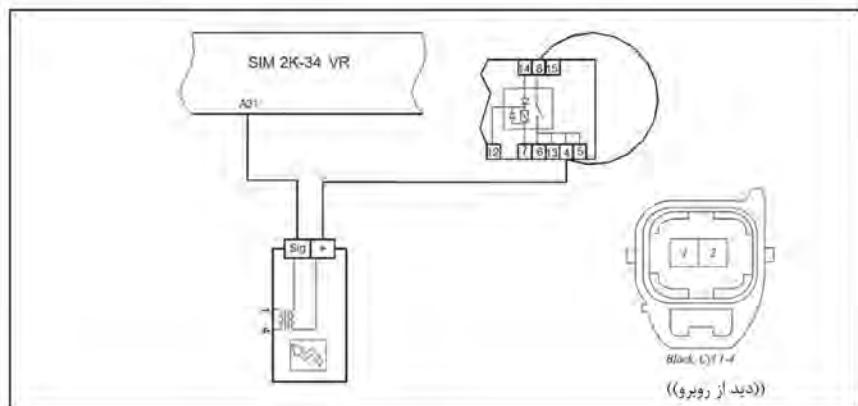

کوبل ۱ و ۴

مرحله	بررسی	اقدام
۱	ECU را از کانکتور مربوطه جدا کنید. BOB را وصل کنید. رله اصلی را از کانکتور مربوطه جدا کنید. با استفاده از یک سیم ترمینالهای ۴ و ۸ کانکتور رله اصلی را بهم متصل کنید.	
۲	ولتاژ بین بایه شماره ۲ کانکتور مشکی کوبل و ترمینال B28 از ECU را اندازه بگیرید. آیا ولتاژ ۱۲ ولت است؟	به مرحله ۳ بروید. اتصالات باتری را جک کنید.
۳	ولتاژ بین ترمینالهای A31 و B28 را اندازه بگیرید. آیا ولتاژ ۱۲ ولت است؟	به مرحله ۴ بروید. اتصالات سیمهای کوبل به ECU و رله اصلی را بررسی کنید.
۴	کوبل را عوض کرده و تست بالا را باز دیگر انجام دهید. در صورتیکه مشکل حل نشده ECU را عوض کنید.	

عیب‌یابی سیستم انژکتوری (حسگر دور موتور) نوعی خودرو

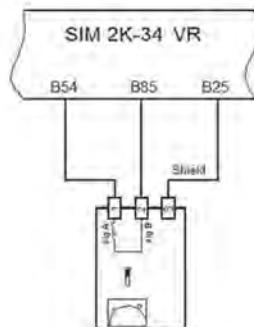

سنسور دور موتور (Crankshaft Sensor)

مرحله	بررسی	اقدام
۱	ایندا از درست نصب شدن سنسور به کانکتور دسته سیم اطمینان حاصل کنید. آیا درست نصب شده است؟	نه خیر
۲	سنسور را از کانکتور جدا کرده و بوسیله اهم متر مقاومت ترمیتالهای ۱ و ۲ سنسور را اندازه بگیرید.	نه
۳	آیا مقدار مقاومت در حدود ۷۷۴ الی ۹۴۶ اهم است؟	نه بله
۴	بوسیله اهم متر مقاومت ترمیتالهای ۱ کانکتور و B54 را اندازه بگیرید. آیا از یک اهم کمتر است؟	نه بله
۵	بوسیله اهم متر مقاومت ترمیتالهای ۲ کانکتور و B85 را اندازه بگیرید. آیا از یک اهم کمتر است؟	نه بله
۶	بوسیله اهم متر مقاومت ترمیتالهای ۳ کانکتور و B25 را اندازه بگیرید. آیا از یک اهم کمتر است؟	نه بله
۷	ECU را عوض کرده و دوباره سیستم را تست کنید.	

جدول عیوب یابی صدای اضافی، لرزش و سفتی (N VH) نوعی خودرو از جدول زیر برای مکمک در پیدا کردن علتهای بروز علائم عیوب استفاده کنید. در صورت لزوم، این قطعات را تعبیر یا تعویض نمایند.

قابل انجام شدن:

نمونه هایی از برگه های اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی مواد (MSDS)

۱ - بنزین

اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی مواد	
نام بنزین	مجموعه سوخت و مواد تكميلی

۱ - ماهیت ماده

بنزین	نام شیمیابی
گازولین، گازولین خودرو، پترول، گازولین طبیعی، گاز	نامهای مترادف
۶۸۶۰۶-۱۱-۱، ۶۸۵۱۴-۱۵-۸، ۶۸۴۲۵-۳۱-۰، ۸۰۰۷-۶۱-۹	شماره CAS
	شماره EINECS
هیدروکربن های مخلوط، عصاره هیدروکربن مواد پتروشیمی	خانواده شیمیابی
متوسط وزن مولکولی ۷۲/۵، ۱۰۸	وزن مولکولی
مخالط	فرمول شیمیابی

۲ - اطلاعات عمومی (علام حفاظتی)

مواد خورنده	مواد محرك	مواد اتش گير	مواد سمی	لوzig خطر
مواد اکسید کننده	مواد منفجر شونده	خطرناک برای محیط زیست		

الاتلاعات فنی و حفاظت ایمنی مواد

نام بتنزین	مجموعه بساخت و مواد تكميلی
------------	----------------------------

۳- هشدارهای حفاظتی

تحریکات چشمی در اثر غلطات هایی حدود ۱۶۴ ppm به مدت ۳۰ دقیقه ایجاد می‌شود. مانع این ماده زمانیکه به چشم پاشیده می‌شود سبب درد مؤقت می‌گردد اما سبب صدمات پایدار نمی‌شود.	تماس با چشم
زمانی که بتنزین با پوست تماس پیدا می‌کند این ماده اثری بر پوست ندارد زیرا سریعاً تبخیر شده و یا نهایتاً سبب تحریک مختصر پوست می‌شود. با این حال زمانیکه بتنزین روی پوست به مدت زیادی باقی می‌ماند (روی الپس) سبب سوختگی‌های شدید می‌شود.	تماس با پوست
اگر این ماده خورده شود، سمت پائینی دارد. ممکن است سبب سوختن دهان، گلو و سینه و تحریکات شکمی، تهوع، اسفلراخ و سیانوز شود. کاهش کارآئی سیستم اعصاب مرکزی از قبیل بیوپوشی، کما نیز ممکن است متشاهد شود.	بلعیدن و خوردن
بخارات این ماده سبب کاهش کارآئی دستگاه اعصاب مرکزی می‌شود. سرگوجه پس از ۱ ساعت تماس با ۲۶۰۰ ppm نمایان می‌شود. سایر عالم کاهش کارآئی سیستم عصبی سردرد، کاهش تمایلات و کارآئی، گیجی و عدم تعادل بدن می‌باشد.	تنفس
این محصول قابل اشتعال است.	حریق
بخارات این ماده با هوای مخلوط قابل انفجاری تشکیل می‌دهد.	انفجار
	اثرات زیست محیطی

۴- کمکهای اولیه

فرو چشمهاي الودرا به مدت ۵ دقیقه با آب ولرم و به آرامی شستشو دهید تا زمانیکه الونگی از چشم پاک شده، پلکها را باز نگهارید، سریعاً به پزشک مراجعه شود.	تماس با چشم
سریعاً موضع الود را با آب و صابون غیر چاذب به مدت ۵ دقیقه شستشو دهید تا الونگی برطرف شود. اگر تحریکات پوستی دادمه داشت، شستشو را ادامه دهید. پیش از شست مر جمجمه شود.	تماس با پوست
هرگز به فردی که بیوهش است چیزی نخواهد دهن مصدوم را با آب شسته، فرد را و دار به اسفلراخ نکنید. به فرد ۳۰۰ تا ۴۰۰ ملی لیتر آب بخوراند. اگر اسفلراخ بطور ارادی اتفاق افتاد دهان مصدوم را شسته و مجدد به وی آب دهید. به پزشک مراجعه شود.	بلعیدن و خوردن
مبنی مول الودگی که فرد را به هواي ازاد ببريد. اگر تنفس فرد قطع شود به وی اکسیژن مصنوعی دهید و در صورت ایست قلبی احیاء قلبی ریوی انجام دهد. سریعاً مصدوم را به پزشک ببرید.	تنفس
علام حیاتی مصدوم را به طور مرتب اندازه گرفته. به پزشک یا نزدیک ترین مرکز کنترل سوم مراجعه کنید.	اطلاعات پزشکی

۵- اطفاء حریق

شدیداً قابل اشتعال است. در دمای اتفاق سریعاً مشتعل شده، بخارات این ماده با هوای تشكیل مخلوط انفجاری می‌دهند.	خطر آتش گیری
کربن دی اکساید، پورخشک مواد شیمیایی، فوم، اسپری آب یا مه.	ذوبه مناسب اطفاء
آب ممکن است برای خاموش کردن این نوع حریق مؤثر نباشد، زیرا مواد را تا زیر نقطه اشتعال خنک نمی‌کند.	سایر توضیحات



اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی مواد

نام بنزین

مجموعه بسخخت و مواد تکمیلی

۶- احتیاطات شخصی

از دستکش، چکمه و لباسهای سرتاسری و پاسیر لباسه مقاوم در برابر این مواد استفاده شود.	حفظat پوست	
از کوکل های ایمنی مخصوص پاشش مواد شیمیایی و یا محافظ صورت (حداقل ۸ اینچ) استفاده شود.	حفظat چشم	
از دستکش، چکمه و لباسهای سرتاسری و پاسیر لباسه مقاوم در برابر این مواد استفاده شود و وجود دوش ایمنی و چشم شور در محظوهای کاری الزامی است.	حفظat بدن	
پیشنهادات NIOSH: ماسک فشار مثبت تمام صورت SCBA، تمام صورت SAR	حفظat تنفسی	

۷- احتیاطات محیط

تا زمانیکه الودگی بطور کامل برطرف نشده، محیط را محدود کنید و تبیزکردن محیط الوده را فقط توسط افراد آموخته نیده انجام دهید. این افراد می‌باشد از کارکی تجهیزات ایمنی فردی موردنیاز استفاده کنند. محیط را تهیه کرده	حفظat محیط
بر روی مواد ریخته شده، موادی جاذبی که با این مواد واکنش نمی‌دهند از قبیل شن، ماسه و خاک بریزید. از مواد قابل اختراق مثل خاک اره استفاده نکنید. مواد ریخته شده را توسط بیل داخل ظرف مناسب، سریع شدیده و دارای برچسب مناسب قرار دهید. محظر را با آب شستشو دهید.	نظافت محیط الوده

۸- طریقه دفع ضایعات مواد و بسته بندی

طبق قوانین محلی و کشوری عمل شود.	دفع ضایعات مواد
مواد زائد را سوزانده یا بصورت این و کنترل شده، دفن بهداشتی نمایند.	دفع بسته بندی شده

۹- جابجایی و ابار

این مواد بسیار قابلیت اشتعال دارند و همچنین مشکوک به خطر سرطان ایمن هستند. قل از حملونقل، اقدامات کنترل مهندسی برای محافظت ابرائور بسیار مهم است. ابرائور می‌باشد که تجهیزات ایمنی فردی موردنیاز، ایمن باید. افرادی که با این مواد کار می‌کنند باید طرز کار ایمن و خطرات کار با این مواد را آموزش ببینند.	احتیاطات جابجایی	
در محیط خذک، خشک، با تهیه محیطی مناسب و به دور از اشعه مستقیم آفتاب ابار شود. محظر ابار می‌باشد که عاری از کلیه عوامل ناسازگار مثل عوامل اکسیدکننده قوی باشد.	شرط ابارداری	
	بسته بندی مناسب	

اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی مواد

نام بینزین

مجموعه بسخت و مواد تکمیلی

۱۰- مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	مالع
شکل فیزیکی	مالع
رنگ	بی رنگ
بوی مخصوصی دارد.	بوی مخصوصی دارد.
پیشتر از ۹	پیشتر از ۹
حلالیت آب	غیر قابل حل است.
حلالیت در حلایاهای آلی	بطور کامل در اثر، کلروفرم، اتانول و سایر حلایاهای پتروشیمی حل می شود.
وزن مخصوص / انسيته	۰/۷۶ - ۰/۲۲
LEL	% ۰/۱ ، % ۱/۴
دمای خود آتشگیری	۲۰۷ درجه سانتیگراد (۴۹۰ درجه فارنهایت)، ۲۸۰ درجه سانتیگراد (۵۳۶ درجه فارنهایت)، ۴۰۰ درجه سانتیگرد (۷۰۰ درجه فارنهایت)
نقاطه اشتعال(F.P)	۴۳ - درجه سانتیگراد (۴۵ - درجه فارنهایت)، ۳۰ - درجه سانتیگرد (۲۲ - درجه فارنهایت)
نقاطه ذوب(m.p)	متغیر و بی ثبات، کمتر از ۶۰ - درجه سانتیگرد (۷۶ - درجه فارنهایت)
نقاطه جوش(b.p)	رنجی بین ۲۰ - ۵۰ درجه سانتیگرد (۳۹۲ - ۱۲۲ درجه فارنهایت)
فشار بخار	بی ایات، اما مهم : ۷۷۵ - ۴۰۰ میلیمتر جیو در ۲۰ درجه سانتیگراد
ویسکوزیته	اطلاعاتی در دسترس نمی باشد.
سایر اطلاعات	

۱۱- اطلاعات زیست بوم شناختی

زمانیکه این ماده وارد حاک می شود انتظار می رود تنزل بیولوژیکی داشته باشد. همچنین انتظار می رود سریعاً تبخیر شود.	ملاحظات عمومی	
بنزین تحرک بالی در حاک دارد (سیال است). عمل تبخیر این ماده هم در حاک مرطوب و هم حاک خشک اتفاق می افتد.	رفتار در محیط زیست	
قابلیت تبخیر این ماده در آب سریع است و بستگی به مشخصات رودخانه یا دریاچه دارد و بین ۲/۵ - ۲/۷ ساعت متفاوت است.		
این ماده سریعاً در هوا به بخار تبدیل می شود.		
تجمع بیولوژیکی این ماده در آب خلیه ناچیز است و قابل چشم پوشی می باشد.	قابلیت تجزیه	
ائز روی محیط آبیان این ماده برای آبیان و محیط زیست آنها مضر می باشد.		
سایر اطلاعات موضوع این مبحث در اینده توسعه پیدا خواهد کرد.		

۱۲- پایداری و بر هم کنش ها

پایداری معمولی دارد.	پایداری
تخاله الکتریسیته ساکن، اصطکاک، شعله های باز، گرم و سایر منابع محترق و مشتعل.	محیط های مورد احتساب
عوامل اکسیدکننده قوی (مثل بیروکسیدها، اسیدنیتریک و پرکلرها)	مواد ناسازگار
منوکسیدکربن در اثر احتراق ناقص این ماده تولید می شود، همچنین کربن دی اکساید.	خطرات ناشی از تجزیه

برگ اطلاعات ایمنی مواد

شماره ویرایش / ۰۱ / رص / ج / ش / م ۱۳۸۴ زمستان	ش / م / ص / پ / ش / ب / پ / ۵۶۹۷ /
نام: مونو اتیلن گلایکول	مجموعه: مواد شیمیابی - خوارک میانی

۱- مشخصات ماده و اجزاء تشکیل دهنده آن

نام شیمیابی	مونو اتیلن گلایکول
نامهای متارف	۱- دی هیدروکسی اتان، ۲- اتان ادیول، اتیلن الکل، اتیلن دی هیدرات، الکل گلایکول و مایع ضد بخ
شماره انجمن شیمی آمریکا	۱۰۷-۲۱-۱
شماره اتحادیه اروپا	۲۰۳-۴۷۳-۳
خانواده شیمیابی	الکل دی هیدریک آلیفاتیک، گلایکول
وزن مولکولی	۶۲/۰/۷
فرمول شیمیابی	C2-H6-O2
و اجزاء ترکیب آن	

۲- اطلاعات عمومی (علام حفاظتی)

مواد خورنده	مواد محرك	مواد آتش گير	مواد سمی	لوزی خطر
مواد اکسید کننده	مواد منفجر شونده	خطروناک برای محیط زیست		

واکنش پذیری برای لوزی خطر:

- معمولاً پایدار - غیر پایدار در صورت گرم کردن - امکان تغییرات شیمیابی شدید وجود دارد از پاشش شیلینگ از راه دور استفاده شود
- شوک شدید یا گرما ممکن است سبب انفجار شود از پشت موائع ضد انفجار نظره شود - ممکن است منفجر شود، اگر مواد در معرض آتش قرار گرفته باشند، محوطه را تخلیه کنید.
- آتش گیری (مریع رنگ قرمز):
- نمی سوزد - برای آتش گرفتن باید پیش گرم شود - آتش گیرد وقتی به مقدار متوسطی حرارت ببیند - در دمای معمولی آتش می گیرد - بسیار آتش گیر.

فرم اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

۳. علائم حفاظتی:

مواد خورنده	مواد سمی	مواد محرك	مواد آتش گیرنده	لوژی خطر

۴. کمک های اولیه:

چشم: لباس مصدوم را از تن وی خارج کرده و پوست را با آب و صابون بشویید. در صورت امکان با پلی اتیلن گلیکول (ضدیغ خودرو) شستشو انجام پذیرد.	چشم: پوست:
استنشاق: مصدوم را به فضای آزاد برد و گرم نگهدارید	استنشاق:
بعدن: به مصدوم آب کافی خورانده شود	بعدن:

۵. اقدامات آتش نشانی:

آب و گاز	پودر شیمیایی	کربن دی اکسید	کف	نوع خاموش کننده:
*	*	*	*	روش:
می توان از سطل شن هم استفاده نمود. در صورت استفاده از آب آتش نشانی، از ورود آب به جوی ها و نهرها خودداری شود				
ندارد				خطرات انفجار:

۶. اقدامات در هنگام نشت:

در هنگام نشت از هر نوع خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات خودداری شود چرا که این ماده می تواند از طریق هوا وارد بدن شود. لباسهای آلوده شده به این ماده را هرچه سریعتر در کیسه بدون درز پلاستیکی قرار داده و در سطل بیندازید. مستحضر پاشید که این ماده نباید وارد آب جاری یا خاک گردد	نشت:
--	------

۳- بخشی از برگه MSDS با تری سری اسیدی

۲- ترکیب بندی/جزئیات محصول:

مواد	درصد وزنی٪	کد شیمیابی مواد (CAS Number)	کد ایمنی و سلامت مواد (OSHA)	AGGIH (TLV)	موسسه ایمنی و بهداشت حرفه ای (NIOSH)
سرب	۵۵	۷۴۳۹-۹۲-۱	۵۰	۱۵۰	۱۰۰
اکسید سرب	۳۰	۱۳۰-۹-۶۰۰-	۵۰	۱۵۰	۱۰۰
الکترولیت (سولفوریک اسید)	۵	۷۶۶۴-۹۳-۹	۱	۱	۱

۳- شناسایی خطرات

هرگز با تری را باز نکنید. از تماس با اجرا و مواد داخلی آن اجتناب کنید. ترکیبات داخلی شامل سرب و الکترولیت جذب شده آن است.	خطرات حاد	علام و نشانه ها در صورت تماس
الکترولیت: الکترولیت خورنده است و تماس آن ممکن است سبب ایجاد سوختگی شیمیایی و سوزش شود. الکترولیت سوزش بسیار شدید در چشم ها، بینی و گلو ایجاد می کند. مصرف خوراکی سبب حالت تهوع و سوختگی بسیار شدید در سیستم گوارشی می شود. سرب: تماس مستقیم با چشم و پوست سبب سوختگی در ناحیه تماس می شود. تنفس یا مصرف خوراکی ذرات و یا دود سرب ممکن است سبب سردرد، حالت تهوع، استفراغ، اسیاسام های شکمی، کاهش وزن، احساس خستگی، اختلال در خواب، کم خونی و درد همراهان در دست و پا شود.		
الکترولیت: تماس مکرر الکترولیت با پوست سبب سوختگی و سوزش پوست می شود. تنفس مداوم آن سبب خوردگی دندان ها، سوزش مزمن چشم ها، التهاب مخاط بینی، گلو و ریه ها می شود. تنفس طولانی مدت سرب سبب آسیب به مرکز سیستم عصبی بدن، اختلالات دستگاه گوارشی، کم خلقی، کم خونی، کم خوابی، اختلال در عملکرد کلیه ها، ضعف در مج دست و اختلالات دستگاه تناسلی می گردد. زنان باردار بایستی از قرارگیری در معرض این مواد اجتناب کنند تا از جذب سرب به جینین و تاثیر بر سیستم عصبی کودک جلوگیری گردد.	بیماری های مزمن و غیر مزمن	
در صورت تماس با اجزای داخلی با تری در صورتی که با تری شکسته و یا باز شده است، اشخاص با وضعیت پزشکی نامبرده در زیر باید احتیاط کنند: ورم ریوی، برونشیت، فراسیش دندان ها و برونشیت نای.		مراقبت های پزشکی در صورت تماس

تنفس	هوای تازه برسانید و امکان استفاده از ماسک اکسیژن را فراهم کنید. مسدوم را به بیمارستان برسانید.
پوست	حداقل ۱۵ دقیقه سطح آسیب دیده را با آب شستشو دهید و از تماس مجدد لباس های آلوده و هرگونه پارچه با سطح پوست آسیب دیده اجتناب کنید و در صورت نیاز مسدوم را به بیمارستان انتقال دهید.
چشم	چشمان بار را مستقیماً با آب برای حداقل ۱۵ دقیقه بشویید و سپس مسدوم را به بیمارستان انتقال دهید.
بلعیدن	مسدوم را وادار به استفراغ نکنید. اگر به هوش است حداقل مقدار ممکن آب و شیر بنوش. هرگز سعی نکنید به مسدوم ببهوش چیزی بخورانید. مسدوم را سریعاً به بیمارستان انتقال دهید.

نقطه اشتعال- غیر کاربردی	حدود اشتعال بذبیری با درصدی از هو: غیر کاربردی	اطفاء از کلاس ABC گازهای بی اثر و گاز CO ₂	احتراق خود به خودی در پلی بروپیلن در دمای ۱۸۰.۵°C (۳۵۷°F)
دستورالعمل ویژه اطفاء حریق	باتری های سری آتش نمی گیرند یا اینکه به سختی می سوزند. آب بر روی آتشی که فلز مذاب در آن است استفاده نکنید. آتش را با عاملی مناسب برای همه مواد قابل احتراق خاموش نمایید.	باتری که در معرض آتش است را جهت جلوگیری از شکافتن بدنه خنک نمایید. بخارات اسیدی متصاعد شده بوسیله حرارت یا آتش خورنده است. از دستگاه تنفس هوای فشرده (SCBA) که مورد تایید سازمان (NIOSH) استفاده نمایید.	باتری های سری آتش نمی گیرند یا اینکه به سختی می سوزند. آب بر روی آتشی که فلز مذاب در آن است استفاده نکنید. آتش را با عاملی مناسب برای همه مواد قابل احتراق خاموش نمایید.
آتش های غیر عادی و خطر انفجار	بخار اسید سولفوریک در اثر شارژ بیش از اندازه و یا شکستن جعبه باتری منتشر می شود. از سیستم تهیه مناسب استفاده نمایید. از بکار گیری هرگونه مشعل، شعله مستقیم و یا دیگر منابع احتراق نزدیک باتری اجتناب کنید.	بخار اسید سولفوریک در اثر شارژ بیش از اندازه و یا شکستن جعبه باتری منتشر می شود. از سیستم تهیه مناسب استفاده نمایید. از بکار گیری هرگونه مشعل، شعله مستقیم و یا دیگر منابع احتراق نزدیک باتری اجتناب کنید.	آتش های غیر عادی و خطر انفجار

۶ - انتشار اتفاقی

دستورالعمل یاکسازی: از تماس با هر گونه مواد سر ریز شده اجتناب کنید. از سر ریز شدن مواد جلوگیری کنید، قسمت های خطرناک را ایزوله نمایید و از ورود افراد به آن جلوگیری کنید. دسترسی به اتاق باتری را فقط به موارد اضطراری محدود کنید. محیط را در صورت نیاز با ترکیب بی کربنات سدیم یا پودر سود و یا دیگر ترکیبات خنثی ساز، خنثی نمایید. باتری ها را در صورت امکان در کابینت قرار دهید. مواد سمی را مطابق با قوانین محلی و یا کشوری دفع نمایید. پیشنهاد می شود بی کربنات سدیم، پودر سود، ماسه و ... برای اصلاح سرریز در اتاق باتری نگهداری شود.

اقدامات احتیاطی شخصی: از لباس و کفش ضد اسید استفاده نمایید. ANSI. محافظه صورت شیشه ای را تایید می کند.

دستورالعمل زیست محیطی: سرب و ترکیبات آن و اسید سولفوریک تهدیدهای فراوانی برای محیط زیست خواهند داشت. بایستی از آlodگی آب، حاک و هوا جلوگیری نمایید.

۷ - حمل و نقل و انتبارش

انبارش: باتری ها باید دور از ترکیبات فعل نظیر شعله و یا ترکیبات قابل اشتعال که در بخش ۱۰- ترکیبات فعل و غیر فعل توضیح داده شده است، نگهداری شوند. باتری ها در جای خنک، خشک و با تهیه مناسب انبار گردد. باتری ها بایستی برای جلوگیری از تاثیر شرایط نامساعد جوی در انبار مسقف نگهداری گردد. از آسیب رسیدن و وارد شدن ضربه به سطح و بدنه باتری جلوگیری نمایید. از خوردن، آشامیدن و یا سیگار کشیدن در محیط انبار خودداری گردد.

قبل از خوردن و آشامیدن، دست ها، گردن و صورت را کاملاً بشویید. لباس کار و تجهیزات را هرگز جهت شستشو و ... به منزل انتبار ندهید و در همان محیط کار نگهداری نمایید. لباس های خاکی و آلوده را قبل از استفاده مجدد حتماً بشویید.

۸ - محافظت شخصی/ کنترل در معرض قرار گرفتن

محافظت از چشم: ANSI عینک شیشه‌ای بغل دار و یا محافظه شیشه‌ای صورت را تایید می‌کند.

محافظت از دست: دستکش‌های لاستیک و پلاستیک ضد اسید بپوشید.

محافظت تنفسی: در شرایط نرمال نیاز نمی‌باشد. ماسک تنفسی با فیلتر ضد اسید (NIOSH) در شرایط انتشار گاز و یا گزارش پرسنل مبنی بر تنفس گازهای سوزش آور مورد نیاز است.

دیگر تجهیزات مورد نیاز: دوش اضطراری و یا چشم شوی اضطراری.

۹ - خواص شیمیابی و فیزیکی

دمای جوش: غیر کاربردی

وزن مخصوص: $\rho_{\text{H}} < 2$ ۱.۳۲-۱.۲۵

دمای ذوب: 160°C (320°F) (پلی پروپیلن)

دانسیته بخار: هیدروژن = 0.069 هوا = 1 و الکتروولیت نسبت به هوا = 3.4

حلالت در آب: 100% حلال در آب

واکنش پذیری الکتروولیت در آب - واکنشی (۱)

شفافیت، ظاهر و بو:

باتری: کوپلیمر پلی پروپیلن، جامد؛ ممکن است بدنه باتری از جنس استیل و با آلومینیوم باشد. همچنین ترمینال‌های باتری فلزی هستند.

سرب: توسی رنگ، فلز، جامد؛ اکسید سرب قهوه‌ای - توسی

الکتروولیت: بدون بو، مایع جذب شده در صفحات متخلخل از جنسی شبیه به پشم شیشه.

بدون بوی مشخص.

۱۰ - پایابی و واکنش پذیری

پایابی: در شرایط بکارگیری نرمال پایاب است.

شرایط پرهیز: از شارژ بیش از اندازه باتری‌ها، سیگار کشیدن در محیط باتری‌ها، و یا از جرقه زدن نزدیک باتری‌ها اجتناب نمایید. بدنه باتری‌ها در دمای بالاتر از 160°C (320°F) ۱۶۰ دفرمه می‌شوند.

موارد حاد: قرارگرفتن در معرض سرب و ترکیبات آن ممکن است سبب ایجاد سردرد، حالت تپوی، استفراغ، اسپاسم‌های شکمی، اختلال در خواب، خستگی، کاهش وزن، درد در پا و یا دست و یا آسیب به کلیه‌ها می‌شود.

اثرات مزمن: قرارگرفتن طولانی در معرض سرب و ترکیبات آن، علاوه بر بروز همه صدمات قرارگیری کوتاه مدت، سبب بروز صدماتی نظیر آسیب به سیستم مرکزی اعصاب، اختلالات دستگاه گوارشی و کم خونی می‌گردد. صدمات به سیستم اعصاب مرکزی بدن سبب بروز سردرد، خستگی، توهם، تشنج، هذیان، فشار خون و لرزش می‌شود. اختلال عملکرد و صدمه به کلیه‌ها در اثر تأثیر مزمن سرب می‌باشد. تماس مکرر با سرب سبب اختلال در باروری و تولید مثل در آقایان و خانم‌ها می‌شود، اما در حال حاضر مدرکی جهت اثبات این ادعا وجود ندارد. چنانچه مادر باردار در معرض سرب قرار گیرد سرب مانع تشکیل جفت، کندی رشد جنین و یا صدمه به سیستم عصبی جنین می‌گردد.

۱۲ - اطلاعات زیست محیطی

سرب در سطوح آبی و یا خاک آبی تشکیل ترکیبات آبیونی نظیر هیدروکسید، کربنات، سولفات و فسفات را می‌دهد. سرب ممکن است به صورت یون‌های جذب شده یا پوشش سطحی بر روی ذرات رسوبی معدنی بوجود آمده یا در ذرات کلوئیدی در آب‌های سطحی وجود داشته باشد. سرب موجود در خاک را می‌توان با تبادل یون با هیدروکسید‌ها و یا کلرات‌ها توسط اسید هیومیک و یا اسید فولویک خنثی نمود. سرب (در حالت محلول) توسط گیاهان، حیوانات آبزی و خشکری جذب می‌شود.

۴ - گازوئیل

MSDS - برگه اطلاعات ایمنی ماده‌ی : گازوئیل



تاثیر این هاده بر سلامت شما

مکانیستیزین های ریکتات، هیپرسن، نوکر، فربن، آن، ملکه، پارسیان، آله، خوش و خوبی نهاد.

گازوئیل یک دیگر از مواد می‌باشد که از آن استفاده نمودن در میان بزرگ‌ترین عوامل می‌شود. این از این دلایل است که از این مواد بزرگ‌ترین میزان آلودگی ایجاد می‌شود.

آن را در میان مواد می‌دانند که از آن استفاده نمودن، کم و بسیار باعث ایجاد آلودگی می‌شوند. این از این دلایل است که از این مواد بزرگ‌ترین میزان آلودگی ایجاد می‌شود.

گازوئیل من می‌دانند که از آن استفاده نمودن، از این مواد بزرگ‌ترین میزان آلودگی ایجاد می‌شود.

آن را در میان مواد می‌دانند که از آن استفاده نمودن، از این مواد بزرگ‌ترین میزان آلودگی ایجاد می‌شود.

کلکسیون چشم

کلکسیون پوست

کلکسیون دهان

کلکسیون

کلکسیون اولیه

برای حفظ های اولیه را به معرفی آنها باز است. اما از این باز است. این از این دلایل است که این از این دلایل است.

برای حفظ های اولیه را به معرفی هایی که می‌باشد از این باز است. این از این دلایل است که این از این دلایل است.

برای حفظ های اولیه را به معرفی هایی که می‌باشد از این باز است. این از این دلایل است که این از این دلایل است.

برای حفظ های اولیه را به معرفی هایی که می‌باشد از این باز است. این از این دلایل است که این از این دلایل است.

اطلاعات آتش نشانی

آتش انتشار کبری

آن را به معرفی اولیه از این دلایل است.

روش مناسب قائم‌نشانی کردن از این دلایل است. برای حفظ های اولیه را به معرفی اولیه از این دلایل است.

وسائل حفاظت فردی

متکنیکی هایی که از این دلایل است. این دلایل است که می‌باشد از این دلایل است.

متکنیکی هایی که از این دلایل است. این دلایل است که می‌باشد از این دلایل است.

متکنیکی هایی که از این دلایل است. این دلایل است که می‌باشد از این دلایل است.


متکنیکی هایی که از این دلایل است. این دلایل است که می‌باشد از این دلایل است.

انبارداری

شرایط اتبارداری: برای حفظ های اولیه را به معرفی اولیه از این دلایل است. این دلایل است که می‌باشد از این دلایل است.

امان و ایمنی: برای حفظ های اولیه را به معرفی اولیه از این دلایل است.

۵- روغن

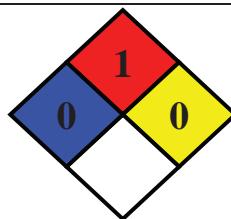

روغن موتور بنزینی-دیزلی
فرآورده های استخراجی فرایند پالایش(با
حلال)، پارافین سیک و مواد افزودنی بهبود
دهنده

نوع خطر / واجهه	خطوات حاد / علائم	پیشگیری	کمک های اولیه / اطفاء حریق
آتش	در اثر سوختن این ماده گازهای CO ₂ , CO, سولفید هیدروژن، اکسیدهای گوگرد، نیتروژن و فسفر و اسیدهای فلزی ایجاد می شود. در هنگام نشاندن آتش از ماسک های جاذب گازهای سیمی استفاده کنید. دود حاصل از سوختن را تنفس نکنید. ممکن است به علت گرمای زیاد، آب یا کف خاموش کننده، به حالت جوش درآیند.	در ظروف خالی مقداری از ماده به صورت مایع یا گاز باقی می ماند که می تواند در اثر گرمای منفجر شود.	اسپری آب، کف، مواد شیمیایی خشک، دی اکسید کربن، ماسه و خاک. برای خنک کردن بشکه ها، مخازن و ظروف از آب استفاده نمایید.
انفجار	تحییزات تنفسی مناسب نظیر ماسک ها	فرد را به هوای آزاد منتقل نکنید. در صورتی که مصدوم نفس نمی کشد به وی تنفس مصنوعی بدهید. اگر به سختی نفس می کشد از ماسک اکسیژن استفاده نمایید. به پزشک مراجعه شود.	تحسیس خفیف ریه ها
مواجهه	تحسیس خفیف ریه ها	دستکش های ایمنی مناسب از جنس لاستیک نیتریل، بوتادین، پلی اتیلن، نئوپرن و یا انواع دیگری که در برابر مواد شیمیایی و روغن مقاوم هستند. روپوش آستین بلند مناسب	استنشاق
پوست	تحسیس خفیف، تحریک، سوزش، سرخی و یا تورم پوست	موقعی را با آب و صابون شستشو دهید. در صورت بدتر شدن وضعیت به پزشک مراجعه شود.	سرخی
چشم ها	تحسیس خفیف، تحریک، سوزش، سرخی، تورم و یا تیرگی چشم	بی درنگ چشم ها را در حالی که پلک ها باز هستند با مقدار زیاد آب شستشو دهید و به پزشک مراجعه شود.	عینک ایمنی مجهز به محافظ کناری چشم
کوارشی		هرگز مصدوم را وادر به استفراغ نکنید. خوراندن مخلوط زغال فعل و آب توصیه می شود. به پزشک مراجعه شود.	

دفع ضایعات	انبار کردن و حمل و نقل	بسته بندی و بوچسب زدن
هرگونه منبع تولید گرما، جرقه و شعله را از محیط دور نکید. برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست به سرعت و به روش مناسبی از ریختن و انتشار بیشتر ماده در محیط جلوگیری نموده و از ورود مواد ریخته شده به درون فاضلاب و آبراه های زیر زمینی جلوگیری کنید. مواد ریخته شده را به وسیله پمپ یا با خاک اره، ماسه یا مواد جاذب جمع آوری نمایید. مواد غیرقابل استفاده را در کوره های مجاز بسوزانید.	ظرف حاوی این ماده را تحت فشار قرار ندهید. این ماده را دور از منابع گرما، جرقه، شعله و مواد اکسید کننده و در داخل ظرف مناسب در بسته و برچسب دار و در محل تهويه شده و ضد انفجار و با دمای ۵۰ درجه سانتی گراد نگهداري کنید. جابجايی و حمل و نقل اين ماده بر اساس قوانين حمل مواد آتش گير است.	R3638/ NFPA: III B
حالت فیزیکی و وضعیت ظاهری: مایعی به رنگ قهوه ای با بوی نسبتاً تند ترکیبات گوگردی خطرات فیزیکی: خطرات شیمیایی: در تماس با اسید قوی پایداری خود را از دست می دهد. با اکسید کننده های قوی وارد واکنش می شود. در دمای بالای ۶۵ درجه سانتی گراد گاز H ₂ S آزاد می کند. در اثر سوختن، گازهای CO _x , SO _x , PO _x , H ₂ S ایجاد می کند حدود مجاز شغلی:		
خطرات استنشاق: اثرات مواجهه کوتاه مدت: اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر:	TLV-TWA: 5 mg/m ³ TLV-STEL: 10 mg/m ³ PEL: 5 mg/m ³	
خواص فیزیکی: نقطه اشباع: ۲۳۵ درجه سانتی گراد فشار بخار: ناچیز چگالی در حالت بخار: بزرگتر از ۱ (هوای ۱)	چگالی: ۹Kg/L در ۱۶ درجه سانتی گراد درصد مواد فرار: ناچیز سرعت تبخیر: ناچیز حلایت در آب: اتحلال ناپذیر	
اطلاعات زیست محیطی: این ماده در طبیعت بسیار پایدار است. در آب حل نمی شود و با ایجاد لایه ای بر روی سطح آب در انتقال اکسیژن به آب اختلال ایجاد کرده و باعث آلودگی آب های سطحی می شود. آلودگی خاک با این ماده باعث اختلال در مسایل زیست محیطی خاک می گردد. انتظار می رود برای موجودات آبزی مشکل زا باشد. نکات قابل توجه:		

استانداردهای اجباری خودرو

یکی دیگر از استانداردهای مهم و اجباری برای خودروهای تولیدی داخل و وارداتی، استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۲۴ است که در حال حاضر به استاندارد ۸۵ گانه الزامی خودرو معرف است و می‌بایست کلیه تولیدکنندگان خودرو و واردکنندگان خودرو به کشور، متعهد به رعایت آنها باشند. لیست این استانداردها تا پایان سال ۱۳۹۶ در جدول زیر ارائه گردیده و باید توجه داشت که برخی از این استانداردها مرتبط با خودروهای سبک می‌باشند.

ردیف	موضوع استاندارد	استاندارد مرجع	استاندارد ملی ایران	توضیحات	تاریخ اجرا
۱	تراز صدای مجاز	Directive/70/157/EEC	۴۲۴۳	بدون تغییر	در حال اجرا
۲	حفظ عرضی زیر شاسی عقب خودرو (RUPD) و نصب آن	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.58	ایران - یوای سی آر ۵۸	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۳	موقعیت نصب پلاک عقب خودرو (تجدد نظر اول)	Regulation (EC) No.661/2009 Regulation (EU) No 1003/2010	۶۴۹۱	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۴	تجهیزات فرمان	Regulation (EC) No.661/2009 UN ECE Regulation No.79	ایران - یوای سی آر ۷۹	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۵	قفل و لولا	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.11	ایران - یوای سی آر ۱۱	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۶	علام و وسائل هشدارهندۀ شنیداری	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.28	ایران - یوای سی آر ۲۸	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۷	وسایل دید غیرمستقیم و نصب آنها	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.46	ایران - یوای سی آر ۴۶	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۸	سازگاری الکترومغناطیسی	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.10	ایران - یوای سی آر ۱۰	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱

ردیف	موضوع استاندارد	استاندارد مرجع	استاندارد ملی ایران	توضیحات	تاریخ اجرا
۹	اتصالات داخلی	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.21	- ایران یوای سی آر ۲۱	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۱۰	استحکام صندلی ها، تکیه گاه ها و پشت سری ها	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.17	- ایران یوای سی آر ۱۷	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۱۱	استحکام صندلی ها و تکیه گاه های آنها مربوط به خودروهای مسافری بزرگ	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.80	- ایران یوای سی آر ۸۰	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۱۲	برجستگی های بیرونی M1 گروه	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.26	۶۶۲۲	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۱۳	وسایل سرعت سنج	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.39	- ایران یوای سی آر ۳۹	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۱۴	پلاک شناسایی	Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 19/2011	۶۴۸۹	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۱۵	چراغ شب نما	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.3	- ایران یوای سی آر ۳	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۱۶	چراغ های موقعیت جلو و عقب، ترمز و منتهی الیه	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.7	- ایران یوای سی آر ۷	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۱۷	چراغ نشان گر جانبی	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.91	- ایران یوای سی آر ۹۱	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۱۸	چراغ راهنمای	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.6	- ایران یوای سی آر ۶	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱

ردیف	موضوع استاندارد	استاندارد مرجع	استاندارد ملی ایران	توضیحات	تاریخ اجرا
۱۹	روشنایی چراغ پلاک عقب	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.4	ایران - یوای سی آر ۴	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۲۰	چراغ جلو آب بندی (HSB) شده هالوژنی (HID) (منتشر کننده نور بالا و پایین نامتران) (Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.31	۱۰۴۷۵	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۲۱	لامپ های رشته های مورد استفاده در چراغ های تأیید شده برای وسایل نقلیه موتوری و تریلرهای آنها	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.37	۸۵۰۰	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۲۲	چراغ های جلو وسایل نقلیه مجهز به منابع نوری تخلیه گازی	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.98	۱۰۴۷۴	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۲۳	منابع نوری تخلیه گازی مورد استفاده در لامپ های تأیید شده تخلیه گازی وسایل نقلیه موتوری	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.99	۱۰۴۷۳	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۲۴	چراغ های جلوی وسایل نقلیه موتوری منتشر کننده نور بالا و پایین نامتران مجهز به لامپ های رشته ای LED	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.112	۱۰۴۵۸	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۲۵	چراغ مهشکن جلو	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.19	ایران - یوای سی آر ۱۹	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۲۶	قلاب های بکسل	Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 1005/2010	ایران - یوای سی آر ۱۰۰۵	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۲۷	چراغ مهشکن عقب	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.38	ایران - یوای سی آر ۳۸	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱

ردیف	موضوع استاندارد	استاندارد مرجع	استاندارد ملی ایران	توضیحات	تاریخ اجرا
۲۸	چراغ دنده عقب و چراغ مانور	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.23	۶۴۹۲	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۲۹	میدان دید جلو	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.125	ایران - یوای سی آر ۱۲۵	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۳۰	سیستم برفک زدا و مهزادآ شیشه جلو	Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 672/2010	۴۱۵۹	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۳۱	سیستم برف پاک کن و شیشه شوی شیشه جلو	Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 1008/2010	ایران - ای یو ۱۰۰۸	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۳۲	حفظه های چرخ	Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 1009/2010	ایران - ای یو ۱۰۰۹	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۳۳	پشت سری	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.25	ایران - یوای سی آر ۲۵	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۳۴	حفظه های جانبی	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.73	ایران - یوای سی آر ۷۳	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۳۵	سیستم های ممانعت از پاشش	Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 109/2011	ایران - ای یو ۱۰۹	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۳۶	جرم و ابعاد	Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 1230/2012	ایران - ای یو ۱۲۳۰	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۳۷	محدود کننده سرعت	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.89	ایران - یوای سی آر ۸۹	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱

ردیف	موضوع استاندارد	استاندارد مرجع	استاندارد ملی ایران	توضیحات	تاریخ اجرا
۳۸	خودروهای تجاری در رابطه با بر جستگی های بیرونی رو به جلو از صفحه عقب کابین آنها	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.61	ایران - یوای سی آر ۶۱	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۳۹	قطعات کوپلینگ مکانیکی از خودروهای مرکب	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.55	ایران - یوای سی آر ۵۵	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۴۰	وسایل کوپلینگ بسته (CCD)، نسب یک نوع (CCD) تأییدشده	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.102	ایران - یوای سی آر ۱۰۲	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۴۱	حفظاظت از سرنشیان هنگام برخورد از رو به رو	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.94	ایران - یوای سی آر ۹۴	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۴۲	حفظاظت از سرنشیان هنگام برخورد جانبی	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.95	ایران - یوای سی آر ۹۵	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۴۳	حفظاظ عرضی زیر شاسی جلو	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.93	۷۴۹۹	استاندارد جدید	در حال اجرا
۴۴	سیستم هیدرولیکی	Regulation (EC) No.661/2009	۱۷۴۷۰	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۴۵	خودرو الکتریکی (برقی)	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.100	۲۱۴۷۱	استاندارد جدید	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۴۶	توان موتور	Directive 80/1269/EC	۶۴۸۳	بدون تغییر	در حال اجرا
۴۷	معیار مصرف سوخت خودروهای بنزینی دیزل و دوگانه سوز	---	۲-۴۲۴۱	بدون تغییر	در حال اجرا
۴۸	معیار مصرف سوخت پیشرانه ها دیزل	---	۸۳۶۱	بدون تغییر	در حال اجرا

ردیف	موضوع استاندارد	استاندارد مرجع	استاندارد ملی ایران	توضیحات	تاریخ اجرا
۴۹	هدایت پذیری	ISO 7401 ISO 4138 ISO 3888	۶۴۸۷	بدون تغییر	در حال اجرا
۵۰	تجهیزات ثبت جاده‌ای	85/3821/EEC	۶۴۸۵	بدون تغییر	در حال اجرا
۵۱	نصب کپسول آتش‌نشانی	---	۲-۹۱۹۰	بدون تغییر	در حال اجرا
۵۲	الزامات نصب مجموعه قطعات گازسوز خودرو CNG	ECE Regulation 110:2008	۷۵۹۸	بدون تغییر	در حال اجرا
۵۳	جلوگیری از خطرات آتش‌سوزی (مخازن سوخت مایع)	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.34	۱۰۹۴۱	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استاندارد ۶۴۸۰ ملی شماره برای مخازن سوخت همچنان معتبر است)	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۵۴	حفظاظت از خودرو در برابر استفاده غیرمجاز	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.18	---	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استاندارد ۶۶۲۳ ملی شماره همچنان معتبر است)	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۵۵	حفظاظت از راننده در برابر مکانیزم فرمان در تصادفات	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.12	ایران - یوای‌سی‌آر ۱۲	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استاندارد ۴۱۶۴ ملی شماره همچنان معتبر است)	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۵۶	شناسایی کنترل‌های دستی، خبردهنده‌ها و نشانگرهای	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.121	ایران - یوای‌سی‌آر ۱۲۲	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استاندارد ۶۲۹۳ ملی شماره همچنان معتبر است)	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۵۷	شیشه‌های اینمی و نصب آنها	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.43	---	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استاندارد ۲۷۰۹ ملی شماره همچنان معتبر است)	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۵۸	تحویه سوختن مواد داخلی گروه معنی از وسائل نقلیه موتوری	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.118	ایران - یوای‌سی‌آر ۱۱۸	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استاندارد ۶۲۲۵ ملی شماره همچنان معتبر است)	۱۳۹۶/۱۰/۰۱

ردیف	موضوع استاندارد	استاندارد مرجع	استاندارد ملی ایران	توضیحات	تاریخ اجرا
۵۹	ساختمان عمومی اتوبوس‌ها (مسافربری گروه M۲ و M۳)	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.107	۴۱۶۰	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استاندارد ۴۱۶۰ ملی شماره همچنان معترض است)	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۶۰	استحکام سازه اصلی وسایل نقلیه مسافری بزرگ	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.66	۷۸۱۵	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استاندارد ۴۱۶۰ ملی شماره همچنان معترض است)	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۶۱	خودروهای حمل کالای خطرناک	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.105	---	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استاندارد ۶۷۴۱ ملی شماره همچنان معترض است)	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۶۲	کمرندهای ایمنی و سیستم‌های نگهدارنده، سیستم‌های نگهدارنده کودکان و سیستم‌های نگهداری Isofix کودکان	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.16	ایران - یوای‌سی آر ۱۶	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استاندارد ۷۷۹ ملی شماره همچنان معترض است)	۱۳۹۷/۰۴/۰۱
۶۳	حافظت از خودرو در برابر استفاده غیرمجاز	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.116	---	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استاندارد ۶۶۲۳ ملی شماره همچنان معترض است)	۱۳۹۷/۰۴/۰۱
۶۴	دسترسی به وسیله نقلیه و قدرت منور	Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 130/2012	ایران - ای‌یو ۱۳۰	استاندارد جدید	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۶۵	سیستم ترمز‌گیری وسایل نقلیه موتوری و تریلرها	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.13	ایران - یوای‌سی آر ۱۳	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استاندارد ۶۷۴۲ ملی شماره همچنان معترض است)	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۶۶	سیستم ترمز‌گیری خودروهای سواری (سیک)	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.13-H	ایران - یوای‌سی آراج ۱۳	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استاندارد ۶۷۴۲ ملی شماره همچنان معترض است)	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۶۷	تکیه‌گاه‌های کمرنده ایمنی، سیستم‌های نگهدارنده و نگهدارندها	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.14	ایران - یوای‌سی آر ۱۴	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استاندارد ۴۰۱۷ ملی شماره همچنان معترض است)	۱۳۹۷/۱۰/۰۱

ردیف	موضوع استاندارد	استاندارد مرجع	استاندارد ملی ایران	توضیحات	تاریخ اجرا
۶۸	نصب وسایل روشنایی و علامتدهنده نوری	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.48	۶۴۷۹	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استاندارد ۶۴۷۹ ملی شماره همچنان معترض است)	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۶۹	چراغ‌های رانندگی در روز برای وسایل نقلیه موتوری	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.87	۲۰۴۵۷	استاندارد جدید	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۷۰	سیستم سازگار چراغ‌های جلو (AFS) برای وسایل نقلیه موتوری	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.123	ایران - پوایی سی آر ۱۲۳	استاندارد جدید	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۷۱	چراغ توقف برای وسیله نقلیه موتوری	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.77	۷۰۳۳	استاندارد جدید	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۷۲	سیستم‌های گرمایشی	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.122	ایران - پوایی سی آر ۱۲۲	استاندارد جدید	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۷۳	نصب تایپرها	Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 458/2011	ایران - ای بو ۴۵۸	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استانداردهای ملی ۱-۰۹۳ و ۲-۰۹۳ همچنان معترض است)	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۷۴	تایپرهای پنوماتیک وسایل نقلیه و تریلرهای آنها (کلاس C۱)	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.30	---	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استانداردهای ملی ۱-۰۹۳ و ۲-۰۹۳ شماره ۱۱۲۱۶۹ و ۱۲۱۶۹ همچنان معترض است)	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۷۵	تایپرهای پنوماتیک وسایل نقلیه تجاری و تریلرهای آنها (کلاس C۳ و C۲)	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.54	---		۱۳۹۷/۱۰/۰۱

ردیف	موضوع استاندارد	استاندارد مرجع	استاندارد ملی ایران	توضیحات	تاریخ اجرا
۷۶	آلایندگی صوتی چرخش تایر، چسبندگی در سطح خیس و مقاومت غلتشی (کلاس C۲ (C۳ و	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.117	---	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استانداردهای ملی شماره ۱-۱۰۹۳ و ۲، ۱-۲۱۶۹ و ۲ همچنان معتبر است)	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۷۷	تایر زاپاس برای استفاده موقت، تایرها / سیستم حرکت روی سطح صاف و سیستم کنترل فشار بادگیر	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.64	---	استاندارد جدید (تا تاریخ اجرا استانداردهای ملی شماره ۱-۱۰۹۳ و ۲، ۱-۲۱۶۹ و ۲ همچنان معتبر است)	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۷۸	حفظاظت از افراد پیاده	Regulation (EC) No.78/2009	۱۴۴۳۸	استاندارد جدید	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۷۹	سیستم‌های تهویه مطبوع	Directive 2006/40/EC	۱۶۴۴۴	استاندارد جدید	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۸۰	ایمنی عمومی	Regulation (EC) No 661/2009	۱۷۴۷۱	استاندارد جدید	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۸۱	نشانگر تعویض دنده	Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 65/2012	۱۶۴۴۳	استاندارد جدید	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۸۲	سیستم ترمز اضطراری پیشرفتہ	Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 347/2012	ایران - ای. یو ۳۴۷	استاندارد جدید	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۸۳	سیستم هشدار انحراف از مسیر	Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 351/2012	۱۷۴۷۹	استاندارد جدید	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۸۴	سیستم هشدار خودرو	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.97	ایران - یوان سی آر ۱۳۲	استاندارد جدید	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۸۵	حفظاظت از سرنشینان کابین وسیله نقلیه تجاری	Regulation (EC) No.661/2009 UNECE Regulation No.29	۷۰۳۴	استاندارد جدید	۱۳۹۷/۱۰/۰۱


فصل ۴

فناوری‌ها، استانداردها و تجهیزات


انواع اصطکاک، ضریب اصطکاک

نیروی اصطکاک


اصطکاک سکون (اصطکاک استاتیکی)، اصطکاک لغزشی

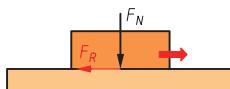

اصطکاک سکون، اصطکاک لغزشی

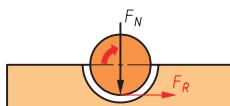

اصطکاک غلتشی

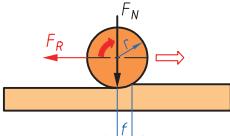

جنس قطعات تحت تماس

نیروی اصطکاک به وجود آمده بستگی به نیروی عمودی و

- نوع اصطکاک: اصطکاک سکون، لغزشی و غلتشی،
- وضعیت اصطکاک (وضعیت رونگ کاری): اصطکاک جامد - جامد، - مخلوط یا - مایع،

صفی سطح و

درگیری سطحی (تداخل در همدیگر) دارد.

تأثیر همه عوامل فوق طی آزمایش به عنوان ضریب اصطکاک μ مشخص می شود.

ضریب اصطکاک غلتشی f

نیروی اصطکاک - سکون و لغزشی

$$F_R = \mu \times F_N$$

نیروی اصطکاک غلتشی 1

$$F_R = \frac{f \times F_N}{r}$$

۱- به علت تغییر شکل الاستیکی بین ساقمه و مسیر حرکت ساقمه به وجود می آید.

ضریب اصطکاک μ

F_N شعاع r

مثال ۱: یاتاقان لغزشی،

$$F_R = ? ; \mu = 0/03 ; F_N = 100 N$$

$$F_R = \mu \times F_N = 0/03 \times 100 N = 3 N$$

مثال ۲: چرخ دنده تاجی روی بدنه فولادی، kN

$$F_R = ? ; f = 0/5 mm ; d = 320 mm$$

$$F_R = \frac{f \times F_N}{r} = \frac{0/5 mm \times 45000 N}{160 mm} = 140/6 N$$

ضریب اصطکاک لغزشی μ

ضریب اصطکاک سکون μ

خشک

خشک

با رونگ کاری

با رونگ کاری

فولاد / فولاد

۰/۲۰

۰/۱۵

۰/۱۰...۰/۰۵

جدن / فولاد

۰/۲۰

۰/۱۵

۰/۱۰...۰/۰۸

آلیاژهای Cu-Sn / فولاد

۰/۲۰

۰/۱۰

۰/۰۶...۰/۰۳۲

آلیاژهای Pb-Sn / فولاد

۰/۱۵

۰/۱۰

۰/۰۵...۰/۰۳۳

راهنمای گیره های موازی

ریل ماشین ها

محور داخل

یاتاقان یکپارچه

محور داخل

یاتاقان مرکب

لایدای

۲- با افزایش سرعت لغزش و اصطکاک خود تنظیم مخلوط و مایع، درگیری سطحی از بین می رود.


جنس قطعات تحت تماس	مثال کاربردی	ضریب اصطکاک سکون μ		ضریب اصطکاک لغزشی μ	
		خشک	با روغن کاری	خشک	با روغن کاری
پلی آمید / فولاد پلی آمید / PTFE لنست اصطکاکی / فولاد چوب / فولاد	محور داخل یاتاقان لغزشی PA یاتاقان دما پایین لنث های ترمز اجزاء خرک مونتاژ	۰/۳۰ ۰/۰۴ ۰/۶۰ ۰/۵۵	۰/۱۵ ۰/۰۴ ۰/۳۰ ۰/۱۰	۰/۳۰ ۰/۰۴ ۰/۵۵ ۰/۳۵	۰/۱۲...۰/۰۳۲ ۰/۰۴۲ ۰/۰۳...۰/۰۲ ۰/۰۵
چوب / چوب آلیاژ های Cu-Cn / چدن چدن / استیک فولاد / سامه بلبرینگ	چوب های تکیه گاهی زوارهای راهنمای تسمه روی پولی ها یاتاقان غلتتشی / راهنمای غلتتشی	۰/۵۰ ۰/۲۸ ۰/۵۰ -	۰/۲۰ ۰/۱۶ -	۰/۳۰ ۰/۲۱ -	۰/۱۰ ۰/۲۰...۰/۱۰ ۰/۰۰۳...۰/۰۰۱

- ۲- با افزایش سرعت لغزش و اصطکاک خود تنظیم مخلوط و مایع، درگیری سطحی از بین می رود.
 ۳- محاسبات علی رغم حرکت غلتشی معمولاً مانند حالت اصطکاک سکون و لغزشی انجام می شود.

ضریب اصطکاک غلتشی (مقادیر حدودی)

جنس قطعات تحت تماس	مثال کاربردی	ضریب اصطکاک لغزشی f به mm
فولاد / فولاد	چرخ فولادی	۰/۰۵
پتن / لاستیک	روی ریل راهنمای	۰/۱۵
آسفالت / لاستیک	قرقره حمل روی کف سالن لاستیک خودرو روی خیابان	۴/۵

گشتاور اصطکاکی و توان اصطکاک در یاتاقان ها

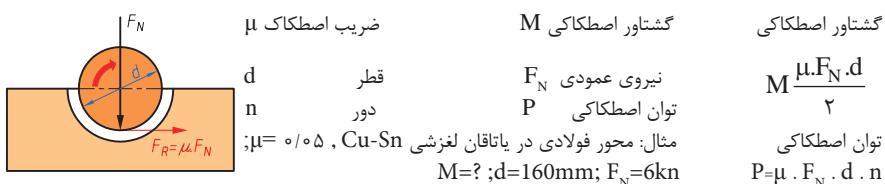

استانداردهای پیچ و مهره

سیستم اینچی		سیستم متریک	
گرید	مشخصه	کلاس	مشخصه
۵ گوش - گرید ۵		۹ گوش - کلاس ۹	
۸ گوش - گرید ۸		۱۰ گوش - کلاس ۱۰	

قطر پیچ (اینچ)	گشتاور (پوند - فوت)		
	SAE ۲	SAE ۵	SAE ۸
۱/۴	۷	۱۰	۱۴
۵/۱۶	۱۴	۲۱	۳۰
۳/۸	۲۴	۳۷	۵۲
۷/۱۶	۳۹	۶۰	۸۴
۱/۲	۵۹	۹۰	۱۲۸
۹/۱۶	۸۵	۱۳۰	۱۸۴
۵/۸	۱۱۷	۱۸۰	۲۵۵
۳/۴	۲۰۵	۳۲۰	۴۵۰
۷/۸	۲۰۰	۵۱۵	۷۳۰
۱	۳۰۰	۷۷۵	۱۰۹۰
قطر پیچ (میلی متر)	گشتاور : kg. cm*- kg. m		
	۴/۶	۴/۸	۵/۶
۶	۴۹°	۶۳°	۶۱°
	۷۹°	۷۴°	۹۵°
	۱۰۳°	۱۲۸°	۱۷۲°
			۲۰۶°

گشتاور : kg. cm*- kg. m





قطر بیج
(میلی متر)






	۴/۶	۴/۸	۵/۶	۵/۸	۶/۶	۶/۸	۶/۹	۸/۸	۱۰/۹	۱۲/۹
۸	۱۱۹°	۱۵۳°	۱۴۸°	۱۷۸°	۱۷۸°	۲۳۰°	۲۵۰°	۳۰۶°	۴۱۷°	۵۰۰°
۱۰	۲۳۵°	۳۰۳°	۲۹۴°	۳۷۹°	۳۵۳°	۴۵۵°	۴۹۵°	۶۰۶°	۸/۲	۱۰
۱۲	۴۱۱°	۵۲۹°	۴۲۷°	۶۶۲°	۶۱۶°	۷/۹	۸/۶	۱۰/۵	۱۴	۱۷
۱۴	۶۵۴°	۸/۴	۸/۲	۱۰/۵	۱۰	۱۲	۱۳	۱۷	۲۳	۲۷
۱۶	۱۰	۱۳	۱۲	۱۶	۱۵	۲۰	۲۱	۲۶	۳۶	۴۳
۱۸	۱۴	۱۸	۱۷	۲۳	۲۱	۲۷	۳۰	۳۶	۴۹	۵۹
۲۲	۲۷	۳۵	۳۴	۴۴	۴۱	۵۲	۵۷	۷۰	۹۵	۱۱۴

اندازه آچارگیر، انواع کله‌گی (سر) پیچ جهت بستن



طبق DIN 475-1 (۱۹۸۴-۰۱)


اندازه آچارگیر، پیچ‌ها، اتصالات و فیتینگ‌ها

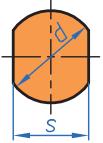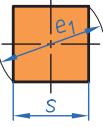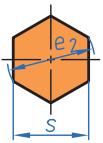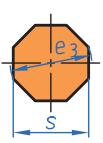	اندازه آچارگیر (SW) اندازه نامی S	اندازه گوشه تا گوشه			اندازه آچارگیر (SW) اندازه نامی S	اندازه گوشه تا گوشه		
		d	دو لبه e ₁	چهارگوش e ₂		دو لبه e ₁	چهارگوش e ₂	شش گوش e ₃
	۳/۲	۳/۷	۴/۵	۳/۵	۲۱	۲۴	۲۹/۷	۲۳/۴
	۳/۵	۴	۴/۹	۳/۸	۲۲	۲۵	۳۱/۱	۲۴/۵
	۴	۴/۵	۵/۷	۴/۴	۲۳	۲۶	۳۲/۵	۲۵/۶
	۴/۵	۵	۶/۴	۴/۹	۲۴	۲۸	۳۳/۹	۲۶/۸
	۵	۶	۷/۱	۵/۵	۲۵	۲۹	۳۵/۵	۲۷/۹
	۵/۵	۷	۷/۸	۶/۰	۲۶	۳۱	۳۶/۸	۲۹/۰
	۶	۷	۸/۵	۶/۶	۲۷	۳۲	۳۸/۲	۳۰/۱
	۷	۸	۹/۹	۷/۷	۲۸	۳۳	۳۹/۶	۳۱/۳
	۸	۹	۱۱/۳	۸/۸	۳۰	۳۵	۴۲/۴	۳۳/۵
	۹	۱۰	۱۲/۷	۹/۹	۳۲	۳۸	۴۵/۳	۳۵/۷
	۱۰	۱۲	۱۴/۱	۱۱/۱	۳۴	۴۰	۴۸/۰	۳۷/۷
	۱۱	۱۳	۱۵/۶	۱۲/۱	۳۶	۴۲	۵۰/۹	۴۰/۰
	۱۲	۱۴	۱۷/۰	۱۳/۳	۴۱	۴۸	۵۸/۰	۴۵/۶
	۱۳	۱۵	۱۸/۴	۱۴/۴	۴۶	۵۲	۶۵/۱	۵۱/۳
	۱۴	۱۶	۱۹/۸	۱۵/۵	۵۰	۵۸	۷۰/۷	۵۵/۸
	۱۵	۱۷	۲۱/۲	۱۶/۶	۵۵	۶۵	۷۷/۸	۶۱/۳
	۱۶	۱۸	۲۲/۶	۱۷/۸	۶۰	۷۰	۸۴/۸	۶۷/۰
	۱۷	۱۹	۲۴/۰	۱۸/۹	۶۵	۷۵	۹۱/۹	۷۲/۶
	۱۸	۲۱	۲۵/۴	۲۰/۰	۷۰	۸۲	۹۹/۰	۷۸/۳
	۱۹	۲۲	۲۶/۹	۲۱/۱	۷۵	۸۸	۱۰۶	۸۳/۹
	۲۰	۲۳	۲۸/۳	۲۲/۲	۸۰	۹۲	۱۱۳	۸۹/۶
		DIN 475 - SW ۱۶				اندازه آچارگیر با اندازه نامی $s=16 \text{ mm}$		
۱- در DIN 475 اندازه گوشه تا گوشه کوچک تر از شش لبه تیز است. این اندازه کوچک برای محصولات شش لبه پرسکاری آمده صادق است. اندازه گوشه تا گوشه با فرمول $e_3 = 1/1547 e_1$ محاسبه می‌شود.								

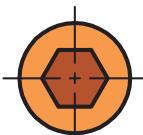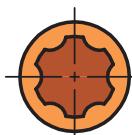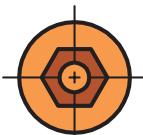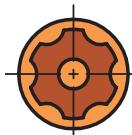
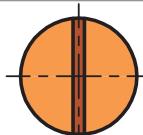
انواع کله‌گی، پیچ جهت بستن			
نام	خواص	نام	خواص
	گشتاور دورانی انتقالی بالا، نیروی محور کوچکی لازم است، قیمت مناسب، قالب پیچ و مهره یکسان است، انواع مختلف، قالب نسبتاً بزرگ		انتقال گشتاور دورانی بزرگتر از شش گوش
	مانند شش گوش ولی گشتاور دورانی انتقال کوچک‌تر، جایگیری کوچک‌تر از شش گوش جهت قالب		انتقال گشتاور دورانی خیلی خوب، جایگیری کم قالب آن
	پیچ ایمنی، فقط با ابزار خاصی باز می‌شود، کاربرد ویژه جهت مراقبت از خرابی و دزدی، گشتاور دورانی انتقالی خوب		پیچ‌های ایمنی، فقط با ابزار خاصی باز می‌شود، کاربرد ویژه جهت مراقبت از خرابی و دزدی، گشتاور دورانی انتقالی خوب
	قیمت مناسب، گشتاور دورانی انتقالی پایین، تنش سطحی بزرگ در سطوح اعمال نیرو، آچارخوری آسان ولی با هم مرکزی بد		گشتاور دورانی بزرگتر از پیچ‌های با شیار تخت، مرکزیابی خوب ابزار، تنش سطحی کمتر، بدون شیارهای قطری، شیار چهارسوی فیلیپس H نامیده می‌شود.

انواع پیچ‌ها



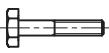
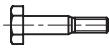
پیچ‌ها - نگاه کلی				
شکل	اجزاء	محدوده استاندارد تا....از	استاندارد	کاربرد، خواص
پیچ‌های سرشش گوش				
	با تنہ و رزوہ معمولی	M1/6...M64	DIN EN ISO 4014	بیشترین نوع پیچ به کار رفته در ماشین سازی، دستگاه ها و خودرو سازی
	با رزوہ معمولی تا سر پیچ	M1/6...M64	DIN EN ISO 4017	در پیچ بارزوہ تا سر: استحکام خستگی بالا
	با تنہ و رزوہ دندانه ریز	M8×1...M64×4	DIN EN ISO 8765	در مقایسه با رزوہ معمولی: عمق کم رزوہ، گام کوچک، قابلیت بارگذاری بالا، حداقل طول بسته بیشتری لازم است.
	با رزوہ دندانه ریز تا سر پیچ	M8×1...M64×4	DIN EN ISO 8676	
	با تنہ باریک	M3...M20	DIN EN ISO 24015	پیچ‌های انساطی (کششی)، برای بارگذاری دینامیکی، در مونتاژ فنی درست و اصولی هیچگونه ضامنی (واشر) لازم نیست.
	پیچ‌های انطباقی	M8....M48	DIN 609	تعیین دقیق موقعیت اجزاء در مقابل جایه جایی، تنہ انطباقی نیروهای عرضی را منتقل میکند.
پیچ‌های سر شش گوش برای سازه‌های فولادی				
	با اندازه آچار گیر بزرگ	M12...M36	DIN 6914	سازه‌های فولادی؛ اتصالات مقاوم به جایه جایی (GVP)، اتصالات تحت نیروهای برشی
	پیچ‌های انطباقی با اندازه آچار گیر بزرگ	M12....M30	DIN 7999	سازه‌های فولادی، اتصالات مقاوم به جایه جایی (GVP)، اتصالات تحت نیروهای برشی

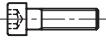پیچ‌ها - نگاه کلی				
شكل	اجزاء	محدوده استاندارد تا.....از	استاندارد	کاربرد، خواص
پیچ‌های سر استوانه‌ای				
	پیچ آلنی، رزوه معمولی	M1/6...M64	DIN EN ISO 4762	ماشین سازی، تجهیزات و دستگاه‌ها و خودروسازی، جاگیری کم، با کله‌گی قابل خوبیه در سر کوتاه: ارتفاع کم، بارگذاری پایین پیچ‌های با فشار تخت: پیچ‌های کوچک، بارگذاری پایین
	پیچ آلنی، رزوه دندانه ریز	M8×1...M64×4	DIN EN ISO 21269	رزوه دندانه ریز: عمق کوچک رزوه، قابلیت بارگذاری بالا، حداقل عمق بسته بزرگ
	پیچ آلنی با سر کوتاه	M3...M24	DIN 7984	
	با شیار تخت	M1.6....M10	DIN EN ISO 1207	
پیچ‌های سر خوبیه				
	با شیار تخت	M1.6....M10	DIN EN ISO 2009	کاربردهای متنوع در ماشین سازی، تجهیزات و خودروسازی؛ در پیچ‌های آلنی: قابلیت بارگذاری بالا در پیچ‌های با شیار چهارسو: بسن مطمئن و لق نشدن نسبت به پیچ‌های شیار تخت
	آلنی M3.....M2		DIN EN ISO 10642	
	کله‌گی عدسی با شیار تخت	M 1/6....M10	DIN EN ISO 2010	
	کله‌گی عدسی با شیار چهارسو	M1/6....M 10	DIN EN ISO 7047	


بیچ ها - نگاه کلی - مشخصه بیچ ها

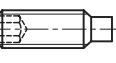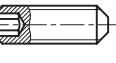شکل	اجزا	محدوده استاندارد تایلز	استاندارد	کاربرد خواص
بیچ ورق سوراخ کن				
	سرخت با شیار چهارسو	ST ۲.۲....ST ۶.۳	DIN EN ISO ۱۵۴۸۱	بدنه خودرو ورق کاری،
	سرعدسی با شیار چهارسو	ST ۲.۲....ST ۶.۳	DIN EN ISO ۱۵۴۸۳	ورق کاری، این بیچ ها هنگام بستن ورق را سوراخ و قلاویر می کنند.
صفحه ۲۱۹				
بیچ های دوسر رزوه انطباقی				
	$L_e \approx 2d$ $L_e \approx 1/5.d$ $L_e \approx 1.d$	M ۴....M ۲۴ M ۴....M ۴۸ M ۳....M ۴۸	DIN ۸۳۵ DIN ۹۳۹ DIN ۹۳۸	برای آلیاژ آلومینیومی برای چدن ها برای فولاد
بیچ های مغزی				
	با به دنباله پینی و سر بیچ گوشی خور	M ۱/۶...M ۱۲	DIN EN ۲۷۴۳۵	بیچ تحت تنش فشاری جهت نگهداری مطمئن موقعیت
	با دنباله پینی سر آلنی	M ۱/۶...M ۲۴	DIN EN ISO ۴۰۲۸	قطعات نسبت به هم، مثلاً اهرم ها، بوش های یاتاقان، توپیها؛
	با دنباله مخروطی و سر بیچ گوشی خور	M ۱/۶....M ۱۲	DIN EN ۲۷۴۳۴	بیچ های مغزی جهت انتقال
	با دنباله مخروطی و سر آنلی	M ۱/۶....M ۲۴	DIN EN ISO ۴۰۲۷	توان گشتاور پیچشی، مثلاً به عنوان اتصال محور و توبی مناسب نیست.
	با دنباله بیخ خورده و سر بیچ گوشی خور	M ۱/۶...M ۱۲	DIN EN ۲۴۷۶۶	
	با دنباله بیخ خورده و سر آنلی	M ۱/۶...M ۲۴	DIN EN ISO ۴۰۲۶	
بیچ های درپوش				
	یقه دار، سرشش گوش یا آلنی	M ۱۰×۱... M ۵۲×۱/۵	DIN ۹۰۸ DIN ۹۱۰	گیربکس ها، بیچ های تخلیه، سرربیز و پر کردن روغن، ماشین کاری سطح نشین
				فلانچ روی بدنه لازم است، کاربرد با آب بنده های
				DIN ۷۶۰۳



بیچ ها - نگاه کلی - مشخصه بیچ ها				
شکل	اجزا	محدوده استاندارد تای...از	استاندارد	کاربرد خواص
بیچ های رزوه کردن(بدون برآده برداری)				
	فرم های مختلف کله گی، مثلث سرشش گوش، آلنی	M ۲.....M ۱۰	DIN ۷۵۰۰-۱	پیچهای تحت بار کم در مواد با شکل دهی بدون برداری، مثلث DC01....DC ۰۴.S۲۳۵ فلزات غیرآهنی، کاربرد بدون واشر قفل
بیچ های گوشواره ای، بیچ های قلاب				
	یا رزوه معمولی	M۸....M۱۰۰×۶	DIN ۵۸۰	گوشوارهای حمل روی ماشین ها، تجهیزات، مقدار بار گذاری بستگی به زاویه بار دارد، ماشین کاری سطح نشیمن فلنج لازم است.

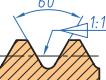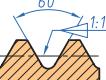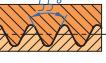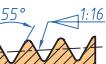نام رزوه	پروفیل رزوه	حروف مشخصه	مثال مشخصه	اندازه نامی	کاربرد
رزوه متریکی ISO-رزومه		M	DIN 14-M 08	۰/۳...۹ mm	ساعت، صنایع ظریف و دقیق
			DIN 13-M 30	۱...۶۸ mm	عمومی (رزوه معمولی)
			DIN 13-M 20x1	۱...۱۰۰ mm	عمومی (رزوه ظریف)
			DIN 2510-M 36	۱۲...۱۸۰ mm	پیچ یا بدنه کششی
رزوه داخلی استوانه‌ای متریکی		M	DIN 158-M 30x2	۶...۶۰ mm	پیچ‌های دربوش و روغن خور (گریس خور)
رزوه‌های خارجی مخروطی متریکی		M	مخروطی DIN 158-M 30x2	۶...۶۰ mm	پیچ‌های دربوش و روغن خور (گریس خور)
رزوه لوله، استوانه‌ای		G	DIN ISO 228-G $\frac{1}{2}$ (داخلی)	$\frac{1}{6} \dots 6$ in	غیرآببند
			DIN ISO 228-G $\frac{1}{2}$ (خارجی)		
رزوه لوله، استوانه‌ای (رزوه داخلی)		R _P	DIN ISO 228-R _P $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{16} \dots 6$ in	رزوه لوله، آببند در رزوه‌ها، برای لوله‌های رزوه‌دار، فیتینگ‌ها، اتصالات لوله
			DIN ISO 228-R _P $\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} \dots 1\frac{1}{2}$ in	
رزوه لوله، استوانه‌ای (رزوه خارجی)		R	DIN ISO 228-R _P $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{16} \dots 6$ in	رزوه لوله، آببند در رزوه‌ها، برای لوله‌های رزوه‌دار، فیتینگ‌ها، اتصالات لوله
			DIN ISO 228-R _P $\frac{1}{8}$ -1	$\frac{1}{8} \dots 1\frac{1}{2}$ in	



رزوهای راست‌گرد یک راهه (نخه)

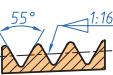طبق DIN ۲۰۲(۱۹۹۹-۱۱) رزوهای راست‌گرد یک راهه (نخه)					
نام رزوه	پروفیل رزوه	حروف مشخصه	مثال مشخصه	اندازه نامی	کاربرد
رزوهه ڈوزنچه متریک ISO		Tr	DIN ۱۰۳-Tr ۴۰×۷	۸...۳۰۰ mm	عمومی به صورت رزوه انتقال حرکت
رزوهه دندانه ارهاي		S	DIN ۵۱۳-sS ۴۸×۸	۱۰...۶۴۰ mm	عمومی به صورت رزوه انتقال حرکت
رزوهه دندانه گرد		Rd	DIN ۲۰۴۰۰-Rd ۴۰×۶	۸...۲۰۰ mm	عمومی
			DIN ۴۰۵-Rd ۴۰×۵	۱۰...۳۰۰ mm	رزوهه دندانه گرد با فاصله انتقال زیاد
رزوهه پیچ‌های ورق		ST	ISO ۱۴۷۸-ST ۳/۵	۱/۵...۹/۵ mm	برای پیچ‌های ورق
مشخصه رزوههای چپ‌گرد و رزوههای چندراهه DIN ISO ۹۶۵-۱ (۱۹۹۹-۱۱)					
نوع رزوه	توضیح			مشخصه کوتاه	
رزوهه چپ‌گرد	علامت کوتاه "LH" (Left-Hand) بعد از مشخصه کامل رزوه قرار می‌گیرد.			M ۳۰-LH Tr ۴۰×۷-LH	
رزوهه راست‌گرد چندراهه	بعد از علامت کوتاه و قطر رزوه، گام حقیقی P_h و گام ظاهری P قرار می‌گیرد (دوراهه).			M ۱۶×P _h ۳P ۱.۵ M ۱۶×P _h P ۱.۵	
رزوهه چپ‌گرد چندراهه	بعد از مشخصه رزوه چندراهه علامت "LH" قرار می‌گیرد.			M ۱۴×P _h ۶P ۲-LH M ۱۴×P _h ۶P ۲-LH	
(۱) در اجزاء با رزوه- راست‌گرد و چپ‌گرد بعد از مشخصه رزوه راست‌گرد علامت "LH" (Hand) و بعد از مشخصه رزوه چپ‌گرد علامت "LH" (Left-Hand) قرار می‌گیرد. تعداد راه یا نخ در رزوههای چندراهه از فرمول زیر به دست می‌آید: $P = \text{گام ظاهری}$: $P_h = \text{گام حقیقی}$:					

رزوههای طبق استاندارد کشورهای خارجی (غیر از آلمان، انتخابی)

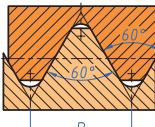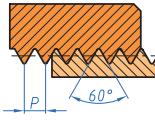نام رزوہ	پروفیل رزوہ	علامت کوتاه	مثال مشخصه	معنی	کشور ^۲
رزوه استاندارد آمریکا، دندانه درشت (Unified Coarse Thread)		UNC	$\frac{1}{4} - 20 \text{ UNC-2A}$	رزوه با قطر نامی $\frac{1}{4}$ inch، ۲۰ دندانه در اینچ، درجه ۲A انطباق	ARG, AUS, GBR, IND, JPN, NOR, PAK, SWE و غیره
رزوه استاندارد آمریکا، دندانه ریز (Unified Coarse Thread)		UNF	$\frac{1}{4} - 28 \text{ UNF-3A}$	رزوه با قطر نامی $\frac{1}{4}$ inch، ۲۸ دندانه در اینچ، درجه ۳A انطباق	ARG, AUS, GBR, IND, JPN, NOR, PAK, SWE و غیره
رزوه استاندارد آمریکا، دندانه خمی ریز (Unified Fine Thread)		UNEF	$\frac{1}{4} - 32 \text{ UNEF-3A}$	رزوه با قطر نامی $\frac{1}{4}$ inch، ۳۲ دندانه در اینچ، درجه ۳A انطباق	AUS, GBR, IND, NOR, PAK, SWE و غیره
رزوه استاندارد آمریکا، رزوه خاص، ترکیب‌های مختلف قطر به گام Special Thread)		UNS	$\frac{1}{4} - 27 \text{ UNS}$	رزوه با قطر نامی $\frac{1}{4}$ inch، ۲۷ دندانه در اینچ	AUS, GBR, NZL, USA
رزوه لوله استوانه‌ای برای اتصالات مکانیکی (St Thaight Pipe Threads for Mechanical Joints)		NPSM	$\frac{1}{4} - 14 \text{ NPT}$	رزوه با قطر نامی $\frac{1}{4}$ inch، ۱۴ دندانه در اینچ	USA


رزوه‌ها طبق استاندارد کشورهای خارجی (غیر از آلمان، انتخابی)

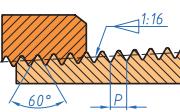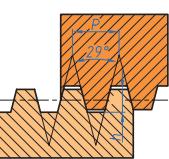نام رزوہ	پروفیل رزوہ	علامت کوتاه	مثال مشخصه	معنی	کشور ^(۲)
رزوه استاندارد آمریکا مخروطی (American Standard Taper-Pipe Thread)		NPT	$\frac{3}{8} - 18$ NPT	رزوه - NPT با قطر نامی $\frac{1}{4}$ inch، ۱۸ دندانه در اینچ	BRA, FRA, و غیره USA
رزوه استاندارد آمریکا، مخروطی، دندانه ریز (American Standard Taper-Pipe Thread Fine)		NPTF	$\frac{1}{4} - 14$ NPTF (dryseal)	رزوه - NPTF با قطر نامی $\frac{1}{4}$ inch، ۱۴ دندانه در اینچ، (آب‌بند خشک)	BRA, USA
رزوه استاندارد آمریکا، دندانه ذوزنقه‌ای $h=0.5$. P		Acme	$1\frac{3}{4} - 4$ Acme-2G	رزوه - Acme با قطر نامی $\frac{1}{4}$ inch، دندانه در اینچ، درجه انطباق 2G	AUS, GBR, NZL, USA
رزوه استاندارد آمریکا، دندانه ذوزنقه‌ای $h=0.3$. P		Stub-Acme	$\frac{1}{2} - 20$ Stub-Acme	رزوه - Stub-Acme با قطر نامی $\frac{1}{4}$ inch، ۲۰ دندانه در اینچ	USA
Kaufmann, Manfred: "Wegweiser zu den Gewindenormen, verschiedener Länder". DIN, ۲۰۰۰ (DIN EN ISO ۳۱۶۶-۱) ۱۹۹۸-۰۴ طبق (1)					
کد سه حرفی کشورها، طبق (2)					

رزوه های معمولی و دندانه ریز متريک

طبق (DIN 13-19 (1999-11)

رزوه ISO متريک برای کاربرد عمومي، پروفيل نامي

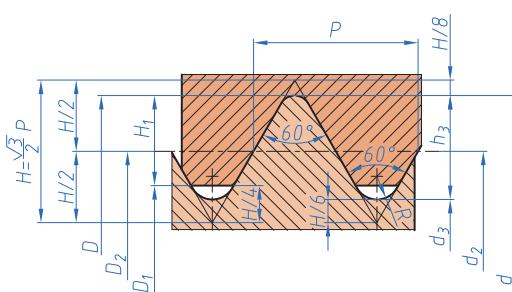

قطر نامي رزوه

d=D

عمق رزوه خارجي

$$H_1 = 0.6134P$$

$$H_1 = 0.5413P$$

شعاع پاي رزوه پيج

$$D = 0.1443 \cdot P$$

قطر جناح

$$d_1 = D - 0.6495P$$

$$d_2 = D - 0.6495P$$

قطر داخلی پيج

$$d_3 = D - 0.6495P$$

قطر داخلی مهره

$$D_1 = d - 0.2269P$$

قطر متنه

$$R = d - P$$

زاویه جناح رزوه

60° سطح مقطع تنش

$$S = \frac{\pi}{4} \times \left(\frac{d_1 + d_2}{2} \right)^2$$

طبق (DIN 13-1 (1999-11)

اندازه نامي رزوه معمولی سري 1 (اندازه ها به mm)


مشخصه رزوه d=D	P گام	قطر جناح d2=D2	قطر داخلی		عمق رزوه		شعاع پاي دندانه پيج R	سطح مقطع Tension mm ²	قطر متنه داخل مهره چارخور	اندازه چارخور
			رزوه خارجی d2	رزوه داخلی D1	رزوه خارجی h3	رزوه داخلی H1				
M 1	0/25	0/84	0/69	0/73	0/15	0/14	0/04	0/49	0/75	-
M 1/2	0/25	1/04	0/89	0/93	0/15	0/14	0/04	0/73	0/95	-
M 1/6	0/35	1/38	1/17	1/22	0/22	0/19	0/05	1/27	1/25	3/2
M 2	0/4	1/74	1/51	1/57	0/25	0/22	0/06	2/07	1/6	4
M 2/5	0/45	2/21	1/95	2/01	0/28	0/24	0/07	3/39	2/05	5
M 3	0/5	2/68	2/39	2/46	0/31	0/27	0/07	5/03	2/5	5/5
M 4	0/7	3/55	3/14	3/24	0/43	0/38	0/10	8/87	3/3	7
M 5	0/8	4/48	4/02	4/13	0/49	0/43	0/12	13/2	4/2	8
M 6	1	5/35	4/77	4/92	0/61	0/54	0/14	20/1	5/0	10
M 8	1/25	7/19	6/47	6/65	0/77	0/68	0/18	38/6	6/8	13
M 10	1/5	9/03	8/16	8/38	0/92	0/81	0/22	58/0	8/5	16
M 12	1/75	10/86	9/85	10/11	1/07	0/95	0/25	84/3	10/2	18
M 16	2	14/70	13/55	13/84	1/23	1/08	0/29	157	14	24
M 20	2/5	18/38	16/93	17/29	1/53	1/35	0/36	245	17/5	30
M 24	3	22/05	20/32	20/75	1/84	1/62	0/43	353	21	36
M 30	3/5	27/77	25/71	26/21	2/15	1/89	0/51	561	26/5	46
M 36	4	32/40	31/09	31/87	2/45	2/17	0/58	817	32	55
M 42	4/5	39/08	36/48	37/13	2/76	2/44	0/65	1121	37/5	65
M 48	5	44/75	41/87	42/59	3/07	2/71	0/72	1473	43	75
M 56	5/5	52/43	49/25	50/05	3/37	2/98	0/79	2030	50/5	85
M 64	6	60/10	56/64	57/51	3/68	3/25	0/87	2676	58	95

نامه رزوه معمولی سری ۱ (اندازه ها به mm)									
مشخصه رزوه $P \times d$	قطر جناح $d_2=D_2$	قطر داخلی		مشخصه رزوه $P \times d$	قطر جناح $d_2=D_2$	قطر داخلی		مشخصه رزوه $P \times d$	قطر جناح $d_2=D_2$
		بیچ d_3	مهره D_1			بیچ d_3	مهره D_1		
M ₂ × ₀ / ₂₅	1/ ₈₄	1/ ₆₉	1/ ₇₃	M 1 ₀ × ₀ / ₂₅	9/ ₈₄	9/ ₆₉	9/ ₇₃	M ₂₄ × ₂	22/ ₇₀
M ₃ × ₀ / ₂₅	2/ ₈₄	2/ ₆₉	2/ ₇₃	M ₁₀ ×	9/ ₆₈	9/ ₃₉	9, ₄₆	M ₃₀ ×	29/ ₀₃
M ₄ × ₀ / ₂	3/ ₈₇	3/ ₇₆	3/ ₇₈	0/ ₅	9/ ₃₅	8/ ₇₇	8/ ₉₂	0/ ₅	28/ ₇₀
				M ₁₀ ×	1			M ₃₀ ×	2
M ₄ × ₀ / ₃₅	3/ ₇₇	3/ ₅₇	3, ₆₂	M ₁₂ ×				M ₁₂ ×	
M ₅ × ₀ / ₂₅	4/ ₈₄	4/ ₆₉	4/ ₇₃	0/ ₃₅	11/ ₇₇	11/ ₅₇	11/ ₆₂	1/ ₅	35/ ₀₃
M ₅ × ₀ / ₅	468	4/ ₃₉	4/ ₄₆	M ₁₂ ×	11/ ₆₈	11/ ₃₉	11/ ₄₆	2	34/ ₇₀
				0/ ₅	11/ ₃₅	10/ ₇₇	10/ ₉₂	M ₁₂ ×	1/ ₅
M ₅ × ₀ / ₁				M ₁₂ ×	1			41/ ₀₃	40/ ₁₆
M ₆ × ₀ / ₂₅	5/ ₈₄	5/ ₆₉	5/ ₇₃	M ₁₆ ×				M ₁₆ ×	
M ₆ × ₀ / ₅	4/ ₆₈	5/ ₃₉	5/ ₄₆	0/ ₅	15/ ₆₈	15/ ₃₉	15/ ₄₆	2	40/ ₇₀
M ₆ × ₀ / ₇₅	5/ ₅₁	5/ ₀₈	5/ ₁₉	M ₁₆ ×	15/ ₃₅	14/ ₇₇	14/ ₉₂	M ₁₆ ×	1/ ₅
				1/ ₅	15/ ₀₃	14/ ₁₆	14/ ₃₈	M ₁₆ ×	2
M ₈ × ₀ / ₂₅	7/ ₈₄	7/ ₆₉	7/ ₇₃	M ₂₀ ×				M ₂₀ ×	
M ₈ × ₀ / ₅	7/ ₆₈	7/ ₃₉	7/ ₄₆	1/ ₅	19/ ₃₅	18/ ₇₇	18/ ₉₂	1/ ₅	55/ ₀₃
M ₈ ×	7/ ₃₅	6/ ₇₇	6/ ₉₂	M ₂₀ ×	19/ ₀₃	18/ ₁₆	18/ ₃₈	M ₂₀ ×	2
				1/ ₅	22/ ₀₃	22/ ₁₆	22/ ₃₈	M ₂₀ ×	2
۱- سری ۲ و سری ۳ شامل اندازه های میانی هم هست (مثلا M ₁₄ - M ₉ - M ₇)									
(M ₁₄ - M ₉ - M ₇) (DIN ۳۳۶ ۲۰۰۳-۰۷)									
۲- طبق (DIN ISO ۲۷۲ ۱۹۷۹-۱۰)									
۳- طبق (DIN ISO ۲۷۲ ۱۹۷۹-۱۰)									

رزوه های مخروطی متريک

طبق DIN 1-158 (۱۹۹۷-۰۶)

رزوه های خارجي (پيچ) مخروطی متريک با
رزوه های داخلی (مهره) مربوطه (طرح معمولی)

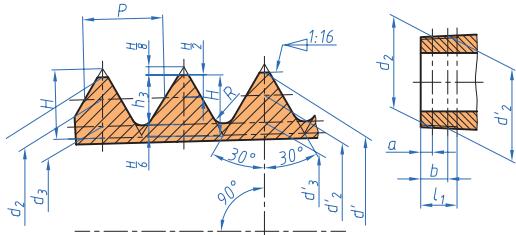

اندازه های رزوه خارجي

قطر جناح $d_r = d - 0.065P$

قطر داخلی $d_r = d - 0.123P$

عمق (ارتفاع) $H_1 = 0.866P$

عمق رزوه (ارتفاع) $H_3 = 0.613P$

شعاع پای رزوه پيچ $R = 0.0144P$

مشخصه رزوه $d \times P$	طول رزوه L_1	عمق رزوه $h_r \max.$	قطر داخلی		عمق رزوه			فاصله b	d'	d'_r	d'_r
			فاصله a	$'d = D_r$	$'d_r = D_{2r}$	d_3					
M 5 keg ^{t)}	5	0/52	2	5	4/48	4/02	2/8	5/05	4/5	4/07	
M 6 keg	5/5	0/66	2/5	6	5/35	4/77	3/5	6/06	5/4	4/84	
M 8 x 1 keg				8	7/35	6/77		8/06	7/4	6/84	
M 10 x 1 keg				10	9/35	8/77		10/06	9/4	8/84	
M 12 x 1 keg				12	11/35	10/77		12/06	11/4	10/84	
M 10 x 1 keg	7	0/82	3	10	9/19	8/47	5	10/13	9/3	8/59	
M 12 x 1 keg				12	11/19	10/47		12/13	11/3	10/59	
M 12 x 1 keg	8/5	0/98	3/5	12	11/03	10/16	6/5	12/19	11/2	10/35	
M 14 x 1 keg				14	13/03	12/16		14/19	13/2	12/35	
M 16 x 1 keg				16	15/03	14/16		16/19	15/2	14/35	
M 18 x 1 keg				18	17/03	16/16		18/19	17/2	16/35	
M 20 x 1 keg				20	19/03	18/16		20/19	19/2	18/35	
M 22 x 1 keg				22	21/03	20/16		22/19	21/2	20/35	
M 24 x 1 keg				24	23/03	22/16		24/19	23/2	22/35	
M 26 x 1 keg				26	25/03	24/16		26/19	25/2	24/35	

رزوه های مخروطی متريک

DIN ۱۵۸-۰۶ (۱۹۹۷) طبق			رزوه های خارجي (پيچ) مخروطی متريک با رزوه های داخلی (مهره) مربوطه (طرح معمولی) ^{۱)}											
M ۳۰ × 1 keg			۳۰	۲۹/۰۳	۲۸/۱۶		۲۰/۱۹	۲۹/۲	۲۸/۳۵					
M ۳۶ × 1 keg			۳۶	۳۵/۰۳	۳۴/۱۶		۳۶/۲۲	۳۵/۲	۳۴/۳۵					
M ۳۸ × 1 keg			۳۸	۳۷/۰۳	۳۶/۱۶		۳۸/۲۲	۳۷/۲	۳۶/۳۸					
M ۴۲ × 1 keg	۱۰/۵	۱/۰۱	۴۲	۴۱/۰۳	۴۰/۱۶	۸	۴۲/۲۲	۴۱/۲	۴۰/۳۸					
M ۴۵ × 1 keg			۴۵	۴۴/۰۳	۴۳/۱۶		۴۵/۲۲	۴۴/۲	۴۳/۳۸					
M ۴۸ × 1 keg			۴۸	۴۷/۰۳	۴۶/۱۶		۴۸/۲۲	۴۷/۲	۴۶/۳۸					
M ۵۲ × 1 keg			۵۲	۵۱/۰۳	۵۰/۱۶		۵۲/۲۲	۵۱/۲	۵۰/۳۸					
M ۲۷ × 1 keg			۲۷	۲۵/۷۰	۲۴/۵		۲۷/۲۵	۲۵/۹	۲۴/۸۰					
M ۳۰ × 1 keg	۱۲	۱/۳۲	۳۰	۲۸/۷۰	۲۷/۵۵	۹	۳۰/۲۵	۲۸/۹	۲۷/۸۰					
M ۳۳ × 1 keg			۳۳	۳۱/۷۰	۳۰/۵۵		۳۳/۲۵	۳۱/۹	۳۰/۸۰					
M ۳۶ × 1 keg			۳۶	۳۴/۷۰	۳۳/۵۵		۳۶/۲۵	۳۴/۹	۳۳/۸۰					
M ۳۹ × 1 keg			۳۹	۳۷/۷۰	۳۶/۵۵		۳۹/۲۵	۳۷/۹	۳۶/۸۰					
M ۴۲ × 1 keg			۴۲	۴۰/۷۰	۳۹/۵۵		۴۲/۲۵	۴۰/۹	۳۹/۸۰					
M ۴۵ × 1 keg			۴۵	۴۳/۷۰	۴۲/۵۵		۴۵/۲۵	۴۳/۹	۴۲/۸۰					
M ۴۸ × 1 keg			۴۸	۴۶/۷۰	۴۵/۵۵		۴۸/۲۵	۴۶/۹	۴۵/۸۰					
M ۵۲ × 1 keg			۵۲	۵۴/۷۰	۴۹/۵۵		۵۲/۲۵	۵۰/۹	۴۹/۸۰					
M ۵۶ × 1 keg			۵۶	۵۴/۷۰	۵۳/۵۵		۵۶/۲۵	۵۴/۹	۵۳/۸۰					
M ۶۰ × 1 keg			۶۰	۵۸/۷۰	۵۷/۵۵		۶۰/۲۵	۵۸/۹	۵۷/۸۰					
رزوه خارجي مخروطی متريک، P=۲mm, d=۳mm DIN ۱۵۸-M ۳۰×۲ keg : (مخروطی)			رزوه طرح معمولی											
برای اتصالات خود آبیند (مثلاً پیچ های دربوش، روغن خور، گریس خور) برای قطرهای نامی بزرگ استفاده از مواد آبیند رزوه تووصیه می شود.														
D قطر خارجي رزوه داخلی (مهره)														
D _۳ قطر جناح رزوه داخلی														
Kegel = Cone مخروط														

(1) برای اتصالات خود آبیند (مثلاً پیچ های دربوش، روغن خور، گریس خور) برای قطرهای نامی بزرگ استفاده از مواد آبیند رزوه تووصیه می شود.

(2) D قطر خارجي رزوه داخلی (مهره)

(3) D_۳ قطر جناح رزوه داخلی

(4) Kegel = Cone مخروط

رزوههای دندانه ذوزنقه‌ای وارهای

DIN 103-1 (۱۹۷۷-۰۴) طبق (۴)

رزوههای دندانه ذوزنقه‌ای ISO متريک

قطر نامي D

گام رزوه‌های تک راهه و گام

ظاهری رزوه‌هی چندراهه

گام حقيقی رزوه‌های چندراهه P_h

تعداد راه ياخ $N=P_h/P$

قطر داخلی رزوه خارجی $d_r = d - (P + 2/a_c)$

قطر خارجی رزوه داخلی $D_r = d + 2/a_c$

قطر داخلی رزوه داخلی $D_i = d - p$

قطر جناح $d_r = D_r - \frac{p}{\Delta} / P$

عمق رزوه $H_r = H_i - \frac{p}{\Delta} / P + a_c$

هم پوشاني جناحها $H_1 = \frac{p}{\Delta} / P$

لقي سر رزوه a_c

شعاع لبه‌های رزوه R_r, R_1

عرض پای دندانه $b = \frac{p}{\Delta} / P - \frac{p}{\Delta} / a_c$

زاویه جناح دندانه 30°

اندازه	mm به P برای گام‌های				
	۱/۵	۲/۵	۶/۱۲	۱۴/۴۴	
a_c	۰/۱۵	۰/۲۵	۰/۵	۱	
R_r	۰/۰۷۵	۰/۱۲۵	۰/۲۵	۰/۵	
R_1	۰/۱۵	۰/۲۵	۰/۵	۱	

اندازه رزوه به mm							اندازه رزوه به mm						
مشخصه رزوه $d \times P$	قطر جناح $d_r = D_r$	پیچ d_r	مهره D_r	قطر خارجی D_r	عمق رزوه $h_r = H_r$	عرض پای دندانه b	مشخصه رزوه $d \times P$	قطر جناح $d_r = D_r$	پیچ d_r	مهره D_r	قطر خارجی D_r	عمق رزوه $h_r = H_r$	عرض پای دندانه b
Tr ۱ × ۲	۹	۷/۵	۸	۱۰/۵	۱/۲۵	۰/۶۰	Tr ۴۰ × ۷	۳۶/۵	۳۲	۳۳	۴۱	۴	۲/۲۹
Tr ۱۲ × ۳	۱۰/۵	۸/۵	۹	۱۲/۵	۱/۷۵	۰/۹۶	Tr ۴۴ × ۷	۴۰/۵	۳۶	۳۷	۴۵	۴	۲/۲۹
Tr ۱۶ × ۴	۱۴	۱۱/۵	۱۲	۱۶/۵	۲/۲۵	۱/۳۳	Tr ۴۸ × ۸	۴۴	۳۹	۴۰	۴۹	۴/۵	۲/۶۶
Tr ۲۰ × ۴	۱۸	۱۵/۵	۱۶	۲۰/۵	۲/۲۵	۱/۳۳	Tr ۵۲ × ۸	۴۸	۴۳	۴۴	۵۳	۴/۵	۲/۶۶
Tr ۲۴ × ۵	۲۱/۵	۱۸/۵	۱۹	۲۴/۵	۲/۷۵	۱/۷۰	Tr ۶۰ × ۹	۵۵/۵	۵۰	۵۱	۶۱	۵	۳/۰۲
Tr ۲۸ × ۵	۲۵/۵	۲۲/۵	۲۳	۲۸/۵	۲/۷۵	۱/۷۰	Tr ۷۰ × ۱۰	۶۵	۵۹	۶۰	۷۱	۵/۵	۳/۳۹
Tr ۳۲ × ۶	۲۹	۲۵	۲۶	۳۳	۳/۵	۱/۹۳	Tr ۸۰ × ۱۰	۷۵	۶۹	۷۰	۸۱	۵/۵	۳/۳۹
Tr ۳۶ × ۳	۳۴/۵	۳۲/۵	۳۳	۳۶/۵	۲/۰	۰/۸۳	Tr ۹۰ × ۱۲	۸۴	۷۷	۷۸	۹۱	۶/۵	۴/۱۲
Tr ۳۶ × ۶	۳۳	۲۹	۲۰	۳۷	۳/۵	۱/۹۳	T ۱۰۰ × ۱۲	۹۴	۸۷	۸۸	۱۰۱	۶/۵	۴/۱۲
Tr ۴۶ × ۱۰	۳۱	۲۵	۲۶	۳۷	۵/۵	۳/۳۹	Tr ۱۴۰ × ۱۴	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۸	۱۴۲	۸	۴/۵۸

اندازه نام رزوه D-P

گام P

$$d_r = d - 1/736 \cdot P$$

$$D_1 = d_r - 1/5 \cdot P$$

$$d_r = d - 0.75 \cdot P$$

$$D_2 = d - 0.75 \cdot P$$

$$a = 0.1 \cdot \sqrt{P}$$


$$h_r = 0.8878 \cdot P$$

$$H_1 = 0.75 \cdot P$$

$$R = 0.124 \cdot P$$

$$W = 0.264 \cdot P$$

۳۳° زاویه جناح

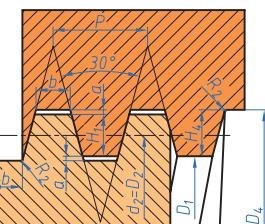

مشخصه رزوه $d \times P$	رزوه خارجی		رزوه داخلی		قطر جناح d_r	مشخصه رزوه $d \times P$	رزوه خارجی		رزوه داخلی		قطر جناح d_r
	قطر داخلی d_r	عمق رزوه h_r	قطر داخلی D_1	عمق رزوه H_1			قطر رزوه d_r	عمق رزوه h_r	قطر داخلی D_1	عمق رزوه H_1	
S 12x3	6/79	2/60	7/5	2/25	9/75	S 44x 7	31/58	6/07	33/5	5/25	38/75
S 16x4	9/06	3/47	10/0	3/00	13/00	S 48x 8	34/12	6/94	36	6/00	42/00
S 20x 4	13/06	3/47	14/0	3/00	17/00	S 52x 8	38/11	6/94	40	6/00	46/00
S 24x 5	15/32	4/34	16/5	3/75	20/25	S 60x 9	44/38	7/81	46/5	6/75	53/25
S 28x 5	19/32	4/34	20/5	3/75	24/25	S 70x10	52/64	8/68	55	7/50	62/50
S 3 x 6	21/58	5/21	23/0	4/50	27/50	S 8x10	62/64	8/68	65	7/50	72/50
S 36x6	25/59	5/21	27/0	4/50	31/50	S 90x12	69/17	10/41	72	9/00	81/00
S 40x 7	27/85	6/07	29/5	5/25	34/75	S 100x12	79/17	10/41	82	9/00	91/00

نیروهای اولیه و گشتاور بستن پیچ

محاسبه اتصالات پیچ

مقادیر حدودی انتخاب پیچ های تنه دار										
نیروی کاری هر پیچ به kN FB		نیروهای اعمالي								
بارگذاري		استاتیکی دینامیکی								
F _V	F	۵/۲	۴	۳/۶	۱۰	۱۶	۲۵	۴۰	۲۵	۴۰
F _B	F _S	۶/۱	۵/۲	۴	۳/۶	۱۰	۱۶	۲۵	۲۵	۴۰
نیروی گیرنده اولیه F _V	نیروی کاری اجزا F _B	۴/۸ , ۵/۶	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
نیروی گیرنده اجزا F _K	نیروی کلی پیچ F _S	۵/۸ , ۶/۸	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
افزایش طول پیچ f _S	کاهش طول اجزا f _T	۸/۸ ۱۰/۹ ۱۲/۹	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
(۱) برای پیچ های کششی اولین پله بعدی نیروی کاری را انتخاب کنید /										

نیروهای اولیه (پیش نیرو) و گشتاور بستن

روزه	۲F	۱A _s به mm ^۲	پیچ های تنه دار						پیچ های کششی							
			نیروی اولیه F _v به kN			گشتاور بستن M _A به N/m			A _T به mm ^۲	نیروی اولیه F _v به kN			گشتاور بستن M _A به N/m			
			ضریب اصطکاک کل μ							ضریب اصطکاک کل μ						
			۰/۰۸	۰/۱۲	۰/۱۴	۰/۰۸	۰/۱۲	۰/۱۴		۰/۰۸	۰/۱۲	۰/۱۴	۰/۰۸	۰/۱۲	۰/۱۴	
M8	۸/۸	۲۶/۶	۱۸/۶	۱۷/۲	۱۶/۵	۱۷/۹	۲۲/۱	۲۵/۳	۲۶/۶	۱۲/۹	۱۱/۸	۱۱/۲	۱۳/۶	۱۷/۶	۱۹/۲	
	۱۰/۹		۲۷/۱	۲۵/۲	۲۴/۲	۲۶/۲	۳۴	۳۷/۲		۱۹	۱۷/۲	۱۶/۴	۲۰	۲۵/۸	۲۸/۲	
	۱۲/۹		۲۱/۹	۲۹/۵	۲۸/۳	۳۰/۷	۳۹/۶	۴۳/۶		۲۲/۲	۲۰/۲	۱۹/۲	۲۳/۴	۳۰/۲	۳۳	
M8x1	۸/۸	۳۹/۹	۲۰/۲	۱۸/۸	۱۸/۱	۱۸/۱	۱۸/۸	۲۴/۸	۲۹/۲	۱۴/۶	۱۳/۴	۱۲/۷	۱۳/۶	۱۷/۶	۱۹/۲	
	۱۰/۹		۲۹/۷	۲۷/۷	۲۶/۸	۲۷/۷	۳۶/۴	۴۰/۱		۲۱/۵	۱۹/۶	۱۸/۷	۲۰	۲۵/۸	۲۸/۲	
	۱۲/۹		۳۴/۸	۳۲/۴	۳۱/۱	۳۲/۴	۴۲/۶	۴۷/۱		۲۵/۱	۲۳	۲۱/۹	۲۳/۴	۳۰/۲	۳۳	
M10	۸/۸	۵۸/۰	۲۹/۵	۲۷/۳	۲۶/۲	۳۶	۴۶	۵۱	۴۲/۴	۲۰/۷	۱۸/۹	۱۷/۹	۲۵	۳۲	۳۵	
	۱۰/۹		۴۳/۳	۴۰/۲	۳۸/۵	۵۳	۶۸	۷۵		۳۰/۴	۲۷/۷	۲۶/۴	۳۷	۴۷	۵۱	
	۱۲/۹		۵۰/۷	۴۷	۴۵	۶۱	۸۰	۸۸		۳۵/۶	۳۲/۴	۳۰/۸	۴۳	۵۵	۶۰	
M10x1,۲۵	۸/۸	۶۱/۲	۳۱/۵	۲۹/۴	۲۸/۳	۳۷	۴۹	۵۴	۴۵/۶	۲۲/۷	۲۰/۹	۱۹/۹	۲۷	۳۵	۳۸	
	۱۰/۹		۴۶/۰	۴۳/۲	۴۱/۵	۵۵	۷۲	۸۰		۳۳/۵	۳۰/۰	۲۹/۲	۴۰	۵۱	۵۶	
	۱۲/۹		۵۴/۴	۵۰/۶	۴۸/۶	۶۴	۸۴	۹۳		۳۹/۲	۳۵/۰	۳۴/۴	۴۶	۶۰	۶۵	

روزه	T ^F	A_s به mm ²	پیچ های تننه دار						گشتنی های کششی						
			نیروی اولیه F_v به kN		گشتوار بستن M_A به N/m		A_T به mm ²	نیروی اولیه F_v به kN		گشتوار بستن M_A به N/m					
			ضریب اصطکاک کل μ					ضریب اصطکاک کل μ							
			۰/۰۸	۰/۱۲	۰/۱۴	۰/۰۸	۰/۱۲	۰/۱۴	۰/۰۸	۰/۱۲	۰/۱۴	۰/۰۸	۰/۱۲	۰/۱۴	
M12	۸/۸	۴۳ ۶۳ ۷۳/۹	۴۳ ۵۸/۵ ۶۸/۵	۳۹/۹ ۵۸/۲ ۶۵/۸	۳۸/۳ ۵۶/۲ ۱۰۵	۶۱ ۹۰ ۱۰۵	۸۰ ۱۱۷ ۱۳۷	۸۷ ۱۲۸ ۱۵۱	۶۱/۷	۳۰/۳ ۴۴/۶ ۵۲/۱	۲۷/۶ ۴۰/۶ ۴۷/۷	۲۶/۳ ۳۸/۶ ۴۵/۲	۴۳ ۶۳ ۷۴	۵۵ ۸۱ ۹۵	۶۰ ۸۸ ۱۰۳
	۱۰/۹		۸۴/۳	۶۳ ۷۰/۸	۴۵ ۶۶ ۷۲/۳	۴۳/۲ ۶۳/۵ ۷۴/۳	۶۵ ۹۶ ۱۱۲	۸۷ ۱۲۸ ۱۵۰		۳۵ ۵۲ ۶۱	۲۲/۶ ۴۷/۸ ۵۶	۲۱ ۴۵/۷ ۵۳/۴	۴۳ ۷۱ ۸۲	۴۸ ۷۱ ۱۰۸	۶۳ ۹۳ ۱۱۹
	۱۲/۹														
M12x1/5	۸/۸	۴۸,۲ ۷۰,۸ ۸۲,۷	۴۸,۲ ۷۰,۸ ۷۲,۳	۴۵ ۶۶ ۷۴,۳	۴۳,۲ ۶۳,۵ ۷۴,۳	۶۵ ۹۶ ۱۱۲	۸۷ ۱۲۸ ۱۵۰	۹۶ ۱۴۱ ۱۶۵	۶۵,۸	۳۵ ۵۲ ۶۱	۲۲,۶ ۴۷,۸ ۵۶	۲۱ ۴۵,۷ ۵۳,۴	۴۳ ۷۱ ۸۲	۴۸ ۷۱ ۱۰۸	۶۳ ۹۳ ۱۰۲
	۱۰/۹		۸۸,۱												
	۱۲/۹														
M16	۸/۸	۱۵۷	۸۱ ۱۱۹ ۱۴۰	۷۵,۳ ۱۱۱ ۱۳۰	۷۷,۴ ۱۰۶ ۱۲۴	۱۴۷ ۲۱۶ ۲۵۳	۱۹۴ ۲۸۵ ۳۳۳	۲۱۴ ۳۱۴ ۳۶۷	۱۱۷	۵۸,۴ ۸۵,۸ ۱۰۰	۵۳,۴ ۷۸,۵ ۹۱,۸	۵۱ ۷۴,۸ ۸۷,۵	۱۰۶ ۱۵۶ ۱۸۲	۱۳۷ ۲۰۲ ۲۳۶	۱۵۰ ۲۲۱ ۲۵۸
	۱۰/۹														
	۱۲/۹														
M16x1/5	۸/۸	۱۶۷	۸۸ ۱۲۹ ۱۵۱	۸۲,۲ ۱۲۱ ۱۴۱	۷۹,۲ ۱۱۶ ۱۳۶	۱۵۴ ۲۲۷ ۲۶۵	۲۰۷ ۳۰۴ ۳۵۵	۲۲۹ ۳۳۶ ۳۹۴	۱۲۸	۶۵,۵ ۹۶,۲ ۱۱۳	۶۰,۲ ۸۸,۴ ۱۰۴	۵۷,۴ ۸۴,۵ ۹۹	۱۱۵ ۱۶۹ ۱۹۷	۱۵۱ ۲۲۲ ۲۶۰	۱۶۶ ۲۴۴ ۲۸۵
	۱۰/۹														
	۱۲/۹														
M20	۸/۸	۲۴۵	۱۳۱ ۱۸۶ ۲۱۸	۱۲۱ ۱۷۳ ۲۰۲	۱۱۷ ۱۶۶ ۱۹۴	۲۹۷ ۴۲۳ ۴۹۵	۳۹۱ ۵۵۷ ۶۵۳	۴۳۰ ۶۱۵ ۷۲۰	۱۸۲	۹۲ ۱۲۴ ۱۵۷	۸۶ ۱۲۳ ۱۴۴	۸۲ ۱۱۷ ۱۳۷	۲۱۵ ۳۰۶ ۳۵۸	۲۷۸ ۳۹۵ ۴۶۲	۳۰۴ ۴۳۲ ۵۰۵
	۱۰/۹														
	۱۲/۹														
M20x1/5	۸/۸	۲۷۷	۱۴۹ ۲۱۲ ۲۴۷	۱۳۸ ۲۰۰ ۲۲۱	۱۳۴ ۱۹۰ ۲۲۵	۲۲۰ ۴۵۵ ۵۳۳	۴۳۳ ۶۱۸ ۷۲۱	۴۸۲ ۶۸۵ ۸۰۲	۲۱۰	۱۱۳ ۱۶۰ ۱۸۸	۱۰۴ ۱۴۸ ۱۷۳	۱۰۰ ۱۴۲ ۱۶۶	۲۴۲ ۳۴۵ ۴۰۲	۲۲۲ ۴۶۰ ۵۴۰	۳۵۵ ۵۰۸ ۵۹۴
	۱۰/۹														
	۱۲/۹														
M24	۸/۸	۳۵۲	۱۸۸ ۲۶۸ ۲۱۳	۱۷۵ ۲۵۰ ۲۹۱	۱۶۸ ۲۲۸ ۲۸۰	۵۱۲ ۷۳۰ ۸۵۵	۶۷۵ ۹۶۰ ۱۲۵	۷۴۳ ۱۰۶۰ ۱۲۴۰	۲۶۲	۱۳۶ ۱۹۳ ۲۲۵	۱۲۴ ۱۷۷ ۲۰۷	۱۱۸ ۱۶۸ ۱۹۶	۳۷۰ ۵۲۷ ۶۱۷	۴۸۰ ۶۸۲ ۸۰۰	۵۲۳ ۷۴۵ ۸۷۱
	۱۰/۹														
	۱۲/۹														
M24x2	۸/۸	۳۸۴	۲۱۰ ۲۰۰ ۲۵۰	۱۹۶ ۲۸۰ ۲۲۷	۱۸۹ ۲۶۸ ۳۱۵	۵۴۵ ۷۷۶ ۹۰۸	۷۳۵ ۱۰۴۶ ۱۲۲۴	۸۱۶ ۱۱۶۰ ۱۳۶۰	۲۹۵	۱۵۸ ۲۲۴ ۲۶۳	۱۴۵ ۲۰۷ ۲۴۲	۱۳۹ ۱۹۸ ۲۳۰	۴۱۰ ۵۸۲ ۶۸۲	۵۴۳ ۷۷۵ ۹۰۵	۶۰۰ ۸۵۲ ۹۹۸
	۱۰/۹														
	۱۲/۹														

در مونتاژ با گشتوار بستن M_A تنش تسلیم جنس پیچ تا حدود ۹۰٪ استفاده می شود.


(۱) مقطع تنشن $\mu = 0,08$ (۴): پیچها با روغنکاری شده اند.

(۲) مقطع ته پیچ $\mu = 0,12$ (۲): پیچها روغنکاری جزئی شده اند.

(۳) درجه استحکام پیچ $\mu = 0,14$ (۳): پیچها با مواد مصنوعی خیلی ریز و پودری قفل و ضامن شده اند.

استانداردهای قفل پیچ

قفل پیچ ها

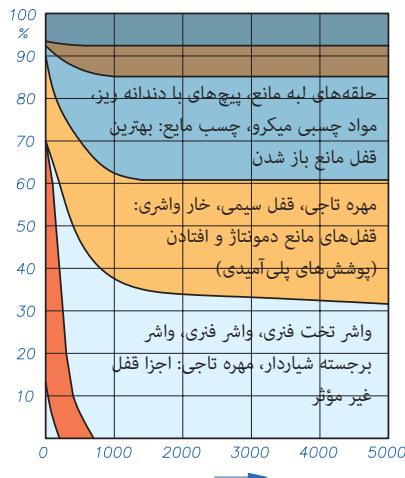

در اتصالات با ابعاد بزرگ و نیز قابل اعتماد از نظر مومنتاز معمولاً نیازی به قفل پیچ های نیست. نیروهای گیرنده از

جابه جایی با شل شدن قطعات پیچ شده به هم توسط پیچ و مهره، جلوگیری می کند. با این همه، در عمل به دلایل زیر نیروهای گیرنده دچار آسیب شده و کم اثر می شوند:

- شل و لق شدن اتصالات پیچی در نتیجه تنش سطحی (لهیدگی) و تغییر شکل پلاستیکی و کاهش نیروهای اولیه اتصالات پیچی.

چاره: سطوح نشیمن بزرگ، زبری سطح کمتر (صفی سطح بالاتر)، استفاده از پیچ های خیلی محکم (نیروی اولیه بزرگ تر).

- باز شدن اتصالات پیچی: بارهای دینامیکی عمود بر محور پیچ ها باعث باز شدن خودکار و کامل می شود.

چاره: استفاده از جزء قفل، بر حسب عملکرد به سه گروه تقسیم می شوند:

اجزای قفل غیر مؤثر (مانند واشر فنزی و واشر دندانه دار).

اجزای قفل مانع دمونتاژ و افتادن: اتصالات ممکن است بازو شل شوند ولی از هم جدا نمی شوند (مانند اشپیل).

اجزای قفل مانع شل شدن (مثلاً چسبها و پیچ های با آزمایش و بیره DIN 65151) اجزاء قفل مختلف دندانه مانع. مهره های پیچ هانمی توانند شل شوند (بهترین رفتار قفل اتصالات پیچی تحت بارگذاری عرضی نوع قفل).

نگاه کلی به قفل پیچ ها


نوع، خواص	استاندارد	الجزایر قفل	اتصال
غیر مؤثر غیر مؤثر غیر مؤثر غیر مؤثر	منسوج منسوج منسوج منسوج	واشر تخت فنزی واشر فنزی واشر بر جسته دندانه دار واشر بر جسته شیاردار	فnerی
قفل مانع دمونتاژ قفل مانع دمونتاژ قفل مانع دمونتاژ	منسوج DIN 935-1+2 -	ورق قفل مهره تاجی با پین اشپیل (دو سر پرج) قفل سیمی	قفل شکلی
غیر مؤثر، امکان شل شدن	-	مهره قفلی (مهر جفت)	قفل نیرویی (گیرنده)
قفل مانع دمونتاژ	DIN 267-28 ISO 2320	پیچ ها و مهره ها با پوشش پلی آمیدی گیرنده	



اتصال	اجزای قفل	استاندارد	نوع، خواص
مانع (نیرویی و فرمی)	پیچ‌های با دندانه زیر کله‌گی	—	قفل مانع شل شدن، برای قطعات سخت‌شده مناسب نیست
	حلقه لبه مانع، واشر لبه مانع، جفت واشر خود قفل	—	قفل مانع شل شدن، برای قطعات سخت مناسب نیست.
		—	قفل مانع شل شدن
قفل جنسی	چسب‌های میکرو (مواد مصنوعی) در روزوه‌ها	DIN ۲۶۷-۲۷	قفل مانع شل شدن، اتصال آب بند، محدوده دما 150°C - 50°C
	چسب مایع	—	قفل مانع شل شدن

انواع تسمه‌های گوهای شکل

تسمه‌های گوهای شکل (۷-شکل)، تسمه‌های دندانه‌دار (سنکرون)

شکل ساختمان

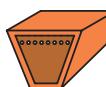مشخصه استاندارد	محدوده ابعاد		محدوده سرعت به V_{max} m/s	محدوده توان به P_{max} kW	خواص، مثال‌های کاربردی
	mm به $'h$	mm به $'L$			
	استاندارد برای پولی‌های				
تسمه‌های گوهای شکل معمولی 	۴...۲۵		۱۸۵...۱۹۰۰۰		برای بارهای پاره‌کننده بالا، توانایی انتقال مطمئن، ماشین‌های ساختمانی، ماشین‌های کشاورزی، سیستم‌های نقاله، ماشین‌سازی عمومی
DIN ۲۲۱۵, ISO ۴۱۸۴	DIN ۲۲۱۷. ISO ۴۱۸۳		۳۰	۶۵	۳۰
تسمه‌های گوهای شکل باریک 	۸...۱۸		۶۳۰...۱۲۵۰۰		انتقال خوب توان، در عرض یکسان دارای توان دوبرابر مانند تسمه‌های گوهای شکل معمولی؛ سیستم‌های جعبه‌دنده، ماشین‌های - چوب، ابزار، - مبرد
DIN ۷۷۵۳, ISO ۴۱۸۴	DIN ۲۲۱۱. ISO ۴۱۸۳		۴۰	۷۰	۴۰
تسمه‌های گوهای شکل جناح‌باز 	۴...۲۵		۸۰۰...۳۱۵۰		تغییر طول کم، قطر کوچک پولی‌ها، پایداری حرارتی بالا از $-۳۰^{\circ}C$ تا $+۸۰^{\circ}C$ ، محركه دینام خودروسوواری، سیستم‌های جعبه‌دنده، پمپ‌ها، ماشین‌های مبرد
DIN ۲۲۱۵, DIN ۷۷۵۳	DIN ۲۲۱۱. DIN ۲۲۱۷		۵۰	۷۰	۵۰
تسمه‌های گوهای شکل یکپارچه (تسمه‌های قدرتی) 	۱۰...۲۶		۱۲۵۰...۱۵۰۰۰		عدم حساسیت به ارتعاش و ضربه، عدم پیچش تسمه‌های تکی در پولی، توزیع کاملاً یکنواخت نیرو، بارهای پاره‌کننده بالا، برای فواصل بزرگ محورها؛ ماشین‌های کاغذ
	DIN ۲۲۱۱. DIN ۲۲۱۷		۳۰	۶۵	۳۰

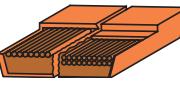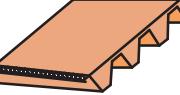 DIN 7867	تسمه‌های گوهای شکل پرهاي <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">۳...۱۷</td><td style="padding: 5px;">۶۰۰...۱۵۰۰۰</td></tr> </table> DIN ۷۸۶۷	۳...۱۷	۶۰۰...۱۵۰۰۰	۶۰ DIN ۷۸۶۷	۲۰	امکان نسبت انتقال بزرگ، دوران کم لرزش؛ محركه دينام خودروسواري، سيستم محركه كمپرسور در تأسیسات تیريد، ماشین‌های کوچک
۳...۱۷	۶۰۰...۱۵۰۰۰					
 DIN ۷۷۱۹	تسمه‌های گوهای شکل پهن <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">۶...۱۸</td><td style="padding: 5px;">۴۶۸...۲۵۰۰</td></tr> </table> DIN ۷۷۱۹	۶...۱۸	۴۶۸...۲۵۰۰	۳۰ DIN ۷۷۱۹	۸۵	مقاومت عرضي خوب، تطابق پروفيل خوب، بارهای پاره‌كشنه خيلي بالا، قابل انعطاف؛ جعبه‌دنده‌های با سرعت قابل تنظيم؛ ماشين‌های ابزار، نساجی، ماشين‌سازی عمومی
۶...۱۸	۴۶۸...۲۵۰۰					
 DIN ۷۷۲۲, ISO ۵۲۸۹	تسمه‌های گوهای شکل دوبل (تسمه‌های شش گوش) DIN ۲۲۱۷	۱۰...۲۵ DIN ۲۲۱۷	۲۰۰۰...۶۹۰۰	۳۰ ۲۰	انتقال خوب برای موتورهای با چند پولی و جهت گردش متغير؛ 10% بازده کمتر از تسمه‌های معمولی؛ ماشين‌های کشاورزي، ماشين‌های نساجی، ماشين‌سازی عمومی	
 DIN ۷۷۲۱, ISO ۵۲۹۶	تسمه‌های دندانه‌دار DIN ISO ۵۲۹۴	۰,۷...۵,۰ DIN ISO ۵۲۹۴	۱۰۰...۳۶۲۰	۴۰...۸۰ ۰/۵...۹۰۰	بازده $\eta_{max} \leq 0,98$ ، حرکت ستکرون و بدون لغش، نبیروی کششی اولیه کمتر و در نتیجه اعمال بار کمتر به ياتاقان‌ها، سيستم‌های محركه ظریف و دقیق و ماشين‌های اداری، در خودروهای باری، سيستم محركه اسپیندل CNC	

۳- توان قابل انتقال توسط هر تسمه

۲- طول تسمه

۱- ارتفاع تسمه (صفحات ۲۵۵، ۲۵۶)

سطح کیفیت روغن‌های بنزینی در API بر اساس تکنولوژی ساخت

SN	<p>عرضه به بازار مصرف، سال ۲۰۱۰ کاربرد در کلیه خودروهای مدرن تا سال ۲۰۱۵، دارای مقاومت بهتر در برابر اکسیداسیون، پوشش دهی بیشتر و محافظت در برابر رسوب گذاری بر روی قطعات و افزایش کارایی روغن موتور در دمای پایین بهبود یافته است. گردیدهای سبک این روغن موتور صرفه جویی قابل ملاحظه از نظر کیفیت حفظ انرژی هستند. ILSAC دارای استاندارد SNی در مصرف سوخت فراهم می‌آورد. برخی روغن‌های (CC~۴۰۰۰CC) مناسب خودروها و موتور سیکلت‌هایی با حجم انجین ۶۵۰</p>
SM	<p>عرضه به بازار مصرف، سال ۲۰۰۵ کاربرد در کلیه خودروهای مدرن تا سال ۲۰۱۰، دارای خاصیت پایداری خوب در برابر اکسیداسیون و سایش، محافظت بهتر در مقابل رسوب گذاری بر روی قطعات و کارایی بهتر روغن در دمای پایین. گردیدهای سبک این روغن صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای را در مصرف سوخت فراهم می‌آورند.</p> <p>(CC~۲۸۰۰CC) مناسب خودروها و موتور سیکلت‌هایی با حجم انجین ۶۵۰</p>
SL	<p>در موتورهای بنزینی SAE برای آزمون درجه گرانبروی API برای مصرف در خودروهای سال ۲۰۰۴ و قدیمی‌تر و طبق خط مش و قابلیت‌های موردنظر انتظار مدرن.</p> <p>(CC~۴۰۰۰CC) مناسب خودروها و موتور سیکلت‌هایی با حجم انجین موتورسیکلت‌های ۶۵۰</p>
SJ	<p>برای مصرف سوخت در خودروهای طراحی سال ۲۰۰۱ و قدیمی‌تر.</p> <p>(CC~۲۰۰۰CC) مناسب خودروها و موتور سیکلت‌هایی با حجم انجین ۴۵۰</p>
SH	<p>برای مصرف سوخت در خودروهای طراحی سال ۱۹۹۶ و قدیمی‌تر.</p> <p>(CC~۴۵۰CC) منسوخ شده و مناسب موتور سیکلت‌های دارای فیلترهای کاغذی از ۲۰۰</p>
SG	<p>دارای مقدار بیشتری از مواد افزودنی. SF برای مصرف در خودروهای سال ۱۹۹۳ و قدیمی‌تر، نسبت به (CC~۲۰۰۰CC) منسوخ شده و مناسب خودروها و موتور سیکلت‌های دارای فیلتر کاغذی از ۱۶۰</p>
SF	<p>اما دارای مواد ضداکسیداسیون و ضد سائیدگی بیشتر برای مصرف در خودروهای طراحی سال ۱۹۹۳ و قدیمی‌تر.</p> <p>مشابه SE (CC~۲۰۰۰CC) منسوخ شده و مناسب موتور سیکلت‌های دارای فیلترهای فلزی از ۵۰</p>
SE	<p>دارای مقدار بیشتری از مواد افزودنی، استفاده در خودروهایی که پس از سال ۱۹۷۹ ساخته شده‌اند، توصیه نمی‌شود.</p> <p>مشابه SD (CC~۲۰۰۰CC) منسوخ شده و توصیه نمی‌شود</p>
SD	<p>دارای مقدار بیشتری از مواد افزودنی، استفاده در خودروهای طراحی سال ۱۹۷۱ به بعد توصیه نمی‌شود.</p> <p>نسبت به (منسوخ شده و اصلًاً توصیه نمی‌شود)</p>
SC	<p>+ مواد ضدرنگ و ساییدگی + پاک‌کنندگی، استفاده در خودروهای طراحی سال ۱۹۶۷ به بعد توصیه نمی‌شود.</p> <p>SB (منسوخ شده و اصلًاً توصیه نمی‌شود)</p>
SB	<p>+ مواد ضدخوردگی و ضداکسیداسیون، استفاده در خودروهای طراحی سال ۱۹۶۳ به بعد توصیه نمی‌شود.</p> <p>SA (منسوخ شده و اصلًاً توصیه نمی‌شود)</p>
SA	<p>روغن پایه بدون مواد افزودنی، استفاده در خودروهایی که پس از سال ۱۹۳۵ ساخته شده‌اند، توصیه نمی‌شود.</p> <p>(منسوخ شده و اصلًاً توصیه نمی‌شود)</p>

طبقه‌بندی روغن جعبه‌دنده براساس کیفیت API

طبقه‌بندی API	ماهیت و مورد مصرف آن
GL -۱	روغن معدنی خالص (پایه) که در خودروها کاربرد دارد
GL -۲	روغن دنده که روغن حیوانی یا گیاهی به آن اضافه می‌شود و دارای ماده افزودنی ضدساپیدگی کاربرد آن در دنده‌های فرسوده می‌باشد.
GL -۳	دارای مقداری ماده افزودنی کاهش‌دهنده اثرات فشار کاربرد آن در وسایل حمل و نقل دستی و دنده فرمان
GL -۴	مواد افزودنی مناسب دنده‌ها و کاربرد آن در جعبه‌دنده‌های بسیاری از خودروها
GL-۵	مواد افزودنی مناسب دنده‌ها و کاربرد آن در دیفرانسیل‌ها و دنده‌های هیپوئید

روغن موتور - API GL

API GL -	کیفیت:
مناسب جعبه‌دنده‌های ساده و مخروطی با توان کم یا متوسط	کاربرد:
۲۵۰/۱۴۰/۹۰	گرید:
ظروف ۱۰، ۲۰ و ۲۰۸ لیتری و بشکه فلزی ۲۰۸ لیتری	بسته‌بندی:

استاندارد		درجه گرانزوی		مشخصات فنی
ایران	بین‌المللی	۱۴۰	۹۰	
۳۴۰	ASTM D- 445	۳۳/۵	۱۷/۸	گرانزوی در ۱۰۰ درجه ●
۳۴۰	ASTM D- 445	۴۴۲/۲	۱۸۶	گرانزوی در ۴۰ درجه ●
۱۹۵	ASTM D- 2270	۱۰۶	۱۰۳	شخص گرانزوی ●
۱۹۸	ASTM D- 92	۲۱۰	۲۰۰	نقاطه اشتعال حداقل ●
۲۰۱	ASTM D- 97	-۹	-۱۵	نقاطه ریزش حداقل ●
۱۹۷	ASTM D-1298	۰/۸۸۰	۰/۸۸۰	دانسیته در C° ۱۵/۵ cm/g

روغن موتور - API GL

MIL-1- ۵API GL -	کیفیت:
مناسب جعبه‌دنده و دیفرانسیل اتومبیل‌های سواری سبک و سنگین با توان متوسط و بالا	کاربرد:
۱۴۰W۸۵، ۹۰W۸۵، ۲۵۰، ۱۴۰، ۹۰	گرید:
ظروف ۱۰، ۲۰ و ۲۰۸ لیتری و بشکه فلزی ۲۰۸ لیتری	بسته‌بندی:

استاندارد			درجه گرانزوی				مشخصات فنی
ایران	بینالمللی	۸۵ W ۱۴۰	۹۰ W ۸۵	۱۴۰	۹۰		
۳۴۰	ASTM D- 445	۳۲	۱۷	۳۳/۵	۱۷/۸	گرانزوی در ۱۰۰ درجه ●	
۳۴۰	ASTM D- 445	۳۶۵	۱۵۲/۹	۴۴۳/۲	۱۸۶	گرانزوی در ۴۰ درجه ●	
۱۹۵	ASTM D-2270	۱۱۴	۱۱۴	۱۰۶	۱۰۳	شاخص گرانزوی ●	
۱۹۸	ASTM D- 92	۲۰۰	۲۰۰	۲۱۰	۲۰۰	نقطه اشتعال حداقل	
۲۰۱	ASTM D- 97	-۱۵	-۱۸	-۹	-۱۵	نقطه ریزش حداکثر ●	
۱۹۷	ASTM D-1298	۰/۸۸۶	۰/۸۸۶	۰/۸۸۰	۰/۸۸۰	دانسیته در $15/5^{\circ}C$ بر حسب g/cm^3	

روغن موتور - 5API GL

MIL-I- 5API GL -	کیفیت:
مناسب جعبه‌دنده و دیفرانسیل اتومبیل‌های سواری سبک و سنگین با توان متوسط و بالا	کاربرد:
۱۴۰ W ۸۵، ۹۰ W ۸۵، ۲۵۰، ۱۴۰، ۹۰	گردید:
ظروف ۱، ۴، ۱۰ و ۲۰ لیتری و بشکه فلزی ۲۰۸ لیتری	بسته‌بندی:

استاندارد			درجه گرانزوی				مشخصات فنی
ایران	بینالمللی	۸۰ W	۱۴۰ W ۸۵	۹۰ W ۸۵	۱۴۰	۹۰	
۳۴۰	ASTM D- 445	۸/۶	۳۲	۱۹/۱	۳۱/۵۱	۱۷	گرانزوی در ۱۰۰ درجه ●
۳۴۰	ASTM D- 445	۶۴/۲	۳۳۵/۲	۱۸۴/۲	۳۳۲/۴	۱۶۹/۹	گرانزوی در ۴۰ درجه ●
۱۹۵	ASTM D-2270	۱۰۴	۱۱۸	۱۱۷	۱۱۸	۱۱۵	شاخص گرانزوی ●
۱۹۸	ASTM D- 92	۱۸۰	۲۱۵	۲۰۰	۲۱۰	۲۰۰	نقطه اشتعال حداقل
۲۰۱	ASTM D- 97	-۲۴	-۱۵	-۱۸	-۱۲	-۱۵	نقطه ریزش حداکثر ●
۱۹۷	ASTM D-1298	۰/۸۸۸	۰/۸۸۸	۰/۸۸۸	۰/۸۸۸	۰/۸۸۸	دانسیته در $15/5^{\circ}C$ بر حسب g/cm^3

معیارهای آلایندگی خودروهای سواری (بر حسب g/km)

ردیف	تاریخ	CO	THC	NMHC	NO _x	HC+NO _x	PM	P
Diesel								
۱	یورو ۱ ژوئیه ۱۹۹۲	۲/۷۲ (۳/۱۶)	—	—	—			—
۲	یورو ۲ ژانویه ۱۹۹۶	۱/۰	—	—	—	۰/۷		—
۳	یورو ۳ ژانویه ۲۰۰۰	۰/۶۴	—	—	۰/۵۰	۰/۵۶		—
۴	یورو ۴ ژانویه ۲۰۰۵	۰/۵۰	—	—	۰/۲۵	۰/۳۰		—
۵	یورو ۵ ژانویه ۲۰۰۹	۰/۵۰۰	—	—	۰/۱۸۰	۰/۲۳۰		—
۶	یورو ۶ ژانویه ۲۰۱۴	۰/۵۰۰	—	—	۰/۰۸۰	۰/۱۷۰		—
Petrol (Gasoline)								
۱	یورو ۱ ژوئیه ۱۹۹۲	۲/۷۲ (۳/۱۶)	—	—	—	۰/۹۷ (۱/۱۳)	—	—
۲	یورو ۲ ژانویه ۱۹۹۶	۲/۲	—	—	—	۰/۵	—	—
۳	یورو ۳ ژانویه ۲۰۰۰	۲/۳	۰/۲۰	—	۰/۱۵	—	—	—
۴	یورو ۴ ژانویه ۲۰۰۵	۱/۰	۰/۱۰	—	۰/۰۸	—	—	—
۵	یورو ۵ سپتامبر ۲۰۰۹	۱/۰۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۶۸	۰/۰۶۰	—	۰/۰۰۰۵***	—
۶	یورو ۶ سپتامبر ۲۰۱۴	۱/۰۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۶۸	۰/۰۶۰	—	۰/۰۰۰۵***	—

راهنمای به کارگیری از انواع شمع‌های ایکم

شمع ۴ پلاتین	شمع ۲ پلاتین - ۳ پلاتین	شمع معمولی	شمع استاندارد	شمع اتومبیل	
F۵۴ RFN۵۲HZ۳A	RFC۵۸L۳EX RFC۴۲LZ۲E RFC۵۸L۳EX RFC۴۲LZ۲E	FC۵۲LS RFC۵۸LZK ۶۰۰LS RFC۵۸LZK RFC۵۲LS C۵۲LS- C۶۲LS	RFC۵۲LS RFN۵۸LZ RFN۵۸HZ C۵۲LS-C۶۲LS RFN۵۸LZ RFN۵۸LZ	پژو ۲۰۰۰ پژو ۴۰۵ - سمند پژو ۲۰۶ - ۲۰۶ پیکان کاربراتور پیکان انژکتور پیکان پژونی ۹۰ سوزوکی	پرشیا پژو پژو ۱۴۰۰ - ۲۰۶ پیکان کاربراتور پیکان انژکتور پیکان پژونی ۹۰ سوزوکی
L۶۵-L۸۷ F۵۴ L۶۵-L۸۷ F۵۴ N۴۳ RFN۵۲HZ۳A	C۵۲LS۳X RFC۵۸L۳EX RFC۴۲LZ۲E C۵۲LS۳X RFC۴۲LZ۲E	C۵۲LS- C۶۲LS RFC۵۸LZK RFC۵۲LS ۶۰۰S	RC۵۲LS۵ RFN۵۸LZ RC۵۲LS۵ RFN۵۸LZ C۷۲ RFN۵۸LZ	پراید کاربراتور ۸۳ پراید انژکتور به بعد پراید انژکتور قبل از ۸۳ زانتیا ۲۰۰۰ - ۱۶۰۰ رنو ۵ سیتروئن	پراید به بعد پراید از ۸۳ زانتیا رنو ۵ سیتروئن
F۵۴		C۵۲LS- C۶۲LS	RC۵۲LS RFC۵۲LS	مazda ۲۰۰۰-۱۶۰۰ مazda ۳۲۳	مazda مazda

راهنمای به کارگیری از انواع شمع های ایکم

نوع اتومبیل	شمع استاندارد	شمع معمولی	شمع ۲ پلاتین - ۳ پلاتین	شمع ۴ پلاتین
(انژکتور) پاترول ماکسیما پیک آپ مگان	RFC۵۲LS RFN۵۸LZ RFC۵۲LS RFN۵۸LZ	C۵۲LS- C۶۲LS	C۵۲LSX RFC۵۸LZEX RFC۴۲LZxE	F۵۴ F۵۴ F۵۴ F۵۴
سیلو ماتیز	RC۵۲LS RC۵۲LS۵	C۵۲LS	L۶۵-L۸۷ L۶۵-L۸۷	L۶۵-L۸۷
بروتون	RC۵۲LS۵			L۶۵-L۸۷
توبیوتا مدل پایین		C۵۲LS- C۶۲LS		
آوانته ورنا سووناتا	RFC۵۲LS RC۵۲LS۵		RFC۵۸LZEX RFC۴۲LZxE	F۵۴ L۶۵-L۸۷
فولکس	RC۵۲LS			L۶۵-L۸۷

یاتاقان غلتچنی، مدل ۴۰۵

مشخصه یاتاقانهای غلتچنی

طبق DIN 623-1 (1993-05)

یاتاقان غلتکی مفروضی

DIN 729-S 30308 P2

متال

نامگذاری

استاندارد

غلافت پیشوند

غلافت پاکیزه

غلافت پسخود

پیشوند

لطفت با سایده

L

لطفت آزاد

R

لطفت با مجموعه سایده

S

لطفت زیگنزن

پسخود

لطفت با سوراخ مفروضی

و یا DIN با مریپوش پیکربند

و یا DIN با مریپوش دور طرفه

طرح تقویت شده

لطفت DIN با مریپوش پیکربند

و یا DIN با مریپوش دور طرفه

لطفت خلیلی بالای اندادی، فرمی و دوران

3 0 2 08

سری یاتاقان 302

سری یاتاقان 0

سری غلط 2

نوع یاتاقان 3

سری یاتاقان 02

عدد مشخصه سوراخ 08

نوع یاتاقان	طرح
0	یاتاقان سایده‌ای ناعیل زیگنزن، دور دینه
1	یاتاقان سایده‌ای ناعیل دور دینه خود مفروضی
2	یاتاقان غلتکی دور دینه و نامگذاری
3	یاتاقان غلتکی مفروضی
4	یاتاقان سایده‌ای کشل غلط دور دینه
5	یاتاقان سایده‌ای کشل گرد
6	یاتاقان سایده‌ای کشل غلط پیکربند
7	یاتاقان سایده‌ای کشل یک رو دینه
8	یاتاقان غلتکی استوانه‌ای گرد
NA	یاتاقان سورس
QJ	یاتاقان چهار گله‌ای
N, NJ, NJP, NN NNJ, NJ, NJP	یاتاقان غلتکی اسوانه‌ای

قطع سوراخ	عدد مشخصه	قطع سوراخ	عدد مشخصه	قطع سوراخ	عدد مشخصه
00	10	12	60	0	4
01	12	13	65	01	5
02	15	14	70	02	6
03	17	15	75	03	7
04	20	16	80	04	8
05	25	17	85	05	9
06	30	18	90	06	10
07	35	19	95	07	11
08	40	20	100	08	12
09	45	21	105	09	13
10	50	22	110	10	14
11	55	23	115	11	15

طبق DIN 616 (1994-06)

اساس سری یاتاقان

متال یاتاقان غلتکی مفروضی

سری یاتاقان 02



قطع سوراخ	قطع	قطع سوراخ	D	B
07	39	72	17	
08	40	80	18	
09	45	85	19	
10	50	90	20	

(1) سایز اعماق در سطحه

جدول محدوده تحمل بار بلبرینگ‌ها با توجه به جنس

جنس بلبرینگ	حداکثر بار وارد بر بلبرینگ
آلیاژ سرب-آنتی موان	۵ ... ۱۵ N/mm ^r
برنز-پایه سرب	۷ ... ۲۰ N/mm ^r
برنز-پایه قلع	۷ ... ۲۵ N/mm ^r
آلیاژ آلومینیوم - آنتی موان	۷ ... ۱۸ N/mm ^r
آلیاژ آلومینیوم - روی	۷ ... ۲۰ N/mm ^r

کد استاندارد رینگ و تایر



کد	شرح
P	سواری
LT	باری سبک
C	باری سبک
T	عمودی

کد	شرح
R	نوع رادیال
B	نوع بایاس با تسممه

If no letter used it is a cross-ply tyre



مفهوم کدهای اصلی درج شده روی تایر

۹۴	۶۷۰
۹۵	۶۹۰
۹۶	۷۱۰
۹۷	۷۳۰
۹۸	۷۵۰
۹۹	۷۷۵
۱۰۰	۸۰۰
۱۰۱	۸۲۵
۱۰۲	۸۵۰
۱۰۳	۸۷۵
۱۰۴	۹۰۰
۱۰۵	۹۲۵
۱۰۶	۹۵۰
۱۰۷	۹۷۵
۱۰۸	۱۰۰۰

نماد	کد سرعت km/hr
سرعت	
J	۱۰۰
K	۱۱۰
L	۱۲۰
M	۱۳۰
N	۱۴۰
O	۱۵۰
P	۱۶۰
Q	۱۷۰
R	۱۸۰
S	۱۹۰
T	۲۰۰
U	۲۱۰
V	۲۴۰
W	۲۷۰
Y	۳۰۰

کد بار	بار مجاز بر حسب kg بر تایر
۸۰	۴۵۰
۸۱	۴۶۲
۸۲	۴۷۵
۸۳	۴۸۷
۸۴	۵۰۰
۸۵	۵۱۵
۸۶	۵۳۰
۸۷	۵۴۵
۸۸	۵۶۰
۸۹	۵۸۰
۹۰	۶۰۰
۹۱	۶۱۵
۹۲	۶۳۰
۹۳	۶۵۰



جدول شاخص حداکثر سرعت مجاز قابل تحمل تایر

کد	مايل در ساعت	کد	مايل در ساعت	کد	مايل در ساعت
A1	۳	۵	۵	L	۷۵
A3	۹	۱۵	۸۷	N	۱۴۰
A4	۱۲	۲۰	۹۴	P	۱۵۰
A5	۱۶	۲۵	۱۰۰	Q	۱۶۰
A6	۱۹	۳۰	۱۰۶	R	۱۷۰
A7	۲۲	۳۵	۱۱۲	S	۱۸۰
A8	۲۵	۴۰	۱۱۸	T	۱۹۰
B	۳۱	۵۰	۱۲۴	U	۲۰۰
C	۳۷	۶۰	۱۳۰	H	۲۱۰
D	۴۰	۶۵	۱۴۹	V	۲۴۰
E	۴۳	۷۰	بیشتر از ۱۴۹	Z	۲۴۰
F	۵۰	۸۰	۱۶۸	W	۲۷۰
G	۵۶	۹۰	بیشتر از ۱۶۸	(W)	۲۷۰
J	۶۲	۱۰۰	۱۸۶	Y	۳۰۰
K	۶۸	۱۱۰	بیشتر از ۱۸۶	(Y)	۳۰۰

جدول حداکثر بار قابل تحمل توسط تایر خودرو سواری (در فشار باد تایر بین ۱/۵ تا ۲/۵ بار و
حداکثر سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت)

کیلوگرم	پوند	شانه‌گرفته وزن									
۱۴۰۰	۳۰۸۷	۱۲۰	۸۰۰	۱۷۶۴	۱۰۰	۴۵۰	۹۹۲	۱۰	۲۵۰	۵۵۱	۶۰
۱۴۵۰	۳۱۹۷	۱۲۱	۸۲۵	۱۸۱۹	۱۰۱	۴۶۲	۱۰۱۹	۸۱	۲۵۷	۵۶۷	۶۱
۱۵۰۰	۳۳۰۶	۱۲۲	۸۵۰	۱۸۷۴	۱۰۲	۴۷۵	۱۰۴۷	۸۲	۲۶۵	۵۸۴	۶۲
۱۵۵۰	۳۴۱۸	۱۲۳	۸۷۵	۱۹۲۹	۱۰۳	۴۸۷	۱۰۷۴	۸۳	۲۷۲	۶۰۰	۶۳
۱۶۰۰	۳۵۲۸	۱۲۴	۹۰۰	۱۹۸۴	۱۰۴	۵۰۰	۱۱۰۲	۸۴	۲۸۰	۶۱۷	۶۴
۱۶۵۰	۳۶۳۸	۱۲۵	۹۲۵	۲۰۳۹	۱۰۵	۵۱۵	۱۱۳۵	۸۵	۲۹۰	۶۴۰	۶۵
		۹۵۰	۲۰۹۴	۱۰۶	۵۳۰	۱۱۶۸	۸۶	۳۰۰	۶۶۱	۶۶	
		۹۷۵	۲۱۴۹	۱۰۷	۵۴۵	۱۲۰۱	۸۷	۳۰۷	۶۷۷	۶۷	
		۱۰۰۰	۲۲۰۵	۱۰۸	۵۶۰	۱۲۳۵	۸۸	۳۱۵	۶۹۵	۶۸	
		۱۰۳۰	۲۲۷۱	۱۰۹	۵۸۰	۱۲۷۹	۸۹	۳۲۵	۷۱۷	۶۹	
		۱۰۶۰	۲۳۳۷	۱۱۰	۶۰۰	۱۳۲۳	۹۰	۳۳۵	۷۳۸	۷۰	
		۱۰۹۰	۲۴۰۳	۱۱۱	۶۱۵	۱۳۵۶	۹۱	۳۴۵	۷۶۱	۷۱	
		۱۱۲۰	۲۴۷۰	۱۱۲	۶۳۰	۱۳۸۹	۹۲	۳۵۵	۷۸۳	۷۲	
		۱۱۵۰	۲۵۳۶	۱۱۳	۶۵۰	۱۴۲۳	۹۳	۳۶۵	۸۰۵	۷۳	
		۱۱۸۰	۲۶۰۱	۱۱۴	۶۷۰	۱۴۷۷	۹۴	۳۷۵	۸۲۷	۷۴	
		۱۲۱۵	۲۶۷۹	۱۱۵	۶۹۰	۱۵۲۱	۹۵	۳۸۷	۸۵۳	۷۵	
		۱۲۵۰	۲۷۵۶	۱۱۶	۷۱۰	۱۵۶۵	۹۶	۴۰۰	۸۸۲	۷۶	
		۱۲۸۵	۲۸۳۳	۱۱۷	۷۳۰	۱۶۰۹	۹۷	۴۱۲	۹۰۸	۷۷	
		۱۳۲۰	۲۹۱۰	۱۱۸	۷۵۰	۱۶۵۳	۹۸	۴۲۵	۹۳۷	۷۸	
		۱۳۶۰	۲۹۹۹	۱۱۹	۷۷۵	۱۷۰۹	۹۹	۴۳۷	۹۶۳	۷۹	

جدول تغییرات ضریب اصطکاک، سرعت، نو یا مستعمل بودن تایر و شرایط جاده

سرعت خودرو km/h	وضعیت تایر	شرایط جاده خشک	ارتفاع آب روی جاده ۰/۲ mm	باران شدید ارتفاع آب روی جاده ۱mm	رگبار شدید ارتفاع آب روی جاده ۲mm	جاده یخ زده (پوشیده با یخ)
۵۰	نو	۰/۸۵	۰/۶۵	۰/۵۵	۰/۵	۱/۰ کمتر
	مستعمل °	۱	۰/۵	۰/۴	۰/۲۵	
۹۰	نو	۰/۸	۰/۶	۰/۳	۰/۰۵	
	مستعمل °	۰/۹۵	۰/۲	۰/۱	۰/۰۵	
۱۳۰	نو	۰/۷۵	۰/۵۵	۰/۲	۰	
	مستعمل °	۰/۹	۰/۲	۰/۱	۰	

* سائیدگی آج تایر کمتر از ۱۰۶mm (حداقل مجاز سائیدگی آج تایر براساس استاندارد آلمانی)

جدول عمق آج تایر با خط ترمز (در سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت)

خودرو	خودرو سواری جلو محرک						خودرو سنگین عقب محرک (ABS)			
عمق آج تایر	به mm	۸	۴	۳	۲	۱	۸	۳	۱/۶	۱
خط ترمز	در متر	۷۶	۹۹	۱۱۰	۱۲۹	۱۶۶	۵۹	۶۳	۸۰	۹۷
	درصد	۱۰۰	۱۳۰	۱۴۵	۱۷۰	۲۱۸	۱۰۰	۱۰۷	۱۳۵	۱۶۵

جدول حداقل دمای قابل تحمل مایع ترمز در شرایط مختلف

کد استاندارد	FM VSS 116			SAE J1703
استاندارد	DOT3	DOT4	DOT5	۱۱.۱۹۸۳
حداقل دمای نقطه جوش در حالت خشک °C	۲۰۵	۲۳۰	۲۶۰	۲۰۵
حداقل دمای نقطه جوش در حالت تر °C	۱۴۰	۱۵۵	۱۸۰	۱۴۰
-۴۰ °C ویسکوزیته در mm³/s	۱۵۰۰	۱۸۰۰	۹۰۰	۱۸۰۰

جدول محدوده ضریب اصطکاک برای شرایط مختلف

نوع اصطکاک	ضریب اصطکاک F
اصطکاک خشک	۰/۱ ... > ۱
اصطکاک ترکیبی	۰/۰۱ ... ۰/۱
اصطکاک سیالاتی	۰/۰۱
اصطکاک در بلبرینگ (رولبرینگ)	۰/۰۰۱

جدول ضریب مقاومت آیرودینامیک (درگ) در اثر نیروی باد با توجه به ساختار اتاق

ضریب آیرودینامیکی

توان درگ بر حسب kW
(در حالتی که سطح $A=2m^2$ است)
در سرعت های مختلف

	C_w	۴۰ km/h	۸۰ km/h	۱۲۰ km/h	۱۶۰ km/h
	۰/۵ ... ۰/۷	۱	۷/۹	۲۷	۶۳
	۰/۵ ... ۰/۶	۰/۹۱	۷/۲	۲۴	۵۸
	۰/۴ ... ۰/۵۵	۰/۷۸	۶/۳	۲۱	۵۰
	۰/۳ ... ۰/۴	۰/۵۸	۴/۶	۱۶	۳۷
	۰/۲ ... ۰/۲۵	۰/۳۷	۳/۰	۱۰	۲۴
	۰/۲۳	۰/۳۸	۳/۰	۱۰	۲۴
	۰/۱۵ ... ۰/۲۰	۰/۲۹	۲/۳	۷/۸	۱۸
کامیون، کامیونت	۰/۸ ... ۱/۵	-	-	-	-
موتور سیکلت	۰/۶ ... ۰/۷	-	-	-	-
اتوبوس	۰/۶ ... ۰/۷	-	-	-	-
اتوبوس های بلند (آکار دئونی)	۰/۳ ... ۰/۴	-	-	-	-

جدول درجه‌بندی گریس با استاندارد NLGI

درجه (DIN51818)	NLGI	کاربرد	ساختار (حالت فیزیکی)	نفوذ پس از کار ISO2137 (0/1mm)	روش کاربرد
۰۰۰		روان کاری چرخ دنده‌ها	مایع تقریباً مایع بی‌نهایت نرم	۴۴۵ ... ۴۷۵ ۴۰۰ ... ۴۳۰ ۳۵۵ ... ۳۸۵	به کمک سیستم پمپ کننده مرکزی
۰۰		روان کاری یاتاقان‌ها	خیلی نرم نرم	۳۱۰ ... ۳۴۰ ۲۶۵ ... ۲۹۵	به کمک تلمبه گریس یا پمپ کننده مرکزی
۰		روان کاری یاتاقان‌ها	متوسط	۲۲۰ ... ۲۵۰	به کمک تلمبه گریس
۱		آب‌بندی دستگاه‌ها	soft	۱۷۵ ... ۲۰۵	به کمک تلمبه گریس
۲		آب‌بندی دستگاه‌ها	خیلی سفت بی‌نهایت سفت	۱۳۰ ... ۱۶۰ ۸۵ ... ۱۱۵	مستقیماً به صورت جامد
۳		روان کاری یاتاقان‌ها			
۴		آب‌بندی دستگاه‌ها			
۵		آب‌بندی دستگاه‌ها			
۶		آب‌بندی دستگاه‌ها			


جدول دسته‌بندی گریس‌ها بر اساس استاندارد ASTM

گروه	نوع سرویس	کارایی
LA شاسی	دوره گریس کاری کمتر از ۳۲۰۰ کیلومتر و کاربرد در شرایط متوسط و سخت	پایداری اکسیداسیون و پایداری در برابر تنفس، محافظت در برابر خوردگی و سایش
LB شاسی	دوره گریس کاری طولانی بالاتر از ۳۲۰۰ km کارکرد در شرایط متوسط تا سخت با بارهای زیاد، ارتعاش و تماس با آب	پایداری در برابر اکسیداسیون و تنفس، محافظت در برابر خوردگی و سایش حتی تحت بارهای زیاد و در حضور آلودگی دمای کاربرد -۴۰ ... ۱۲۰ درجه سانتی گراد
GA یاتاقان چرخ	دوره گریس کاری متناوب در شرایط متوسط و سخت	دمای کارکرد -۲۰ ... -۷۰ درجه سانتی گراد
GB یاتاقان چرخ	کاربرد در شرایط متوسط مثل اتوبوس‌های سواری، کامیون‌ها در شهر و بزرگراه‌ها	مقاومت در برابر اکسیداسیون و تبخیر، پایداری در برابر تنفس، محافظت در برابر خوردگی و سایش، دمای کارکرد -۴۰ ... -۱۲۰ درجه سانتی گراد و در بعضی مواقع تا ۱۶۰°C
GC یاتاقان چرخ	کاربرد متوسط تا سخت مثل (شرایط توقف و حرکت، یدک کشیدن و سربالابی)	مقاومت در برابر اکسیداسیون و تبخیر، پایداری در برابر تنفس، محافظت در برابر خوردگی و سایش، دمای کاربرد -۴۰ ... -۱۲۰ درجه سانتی گراد و در بعضی مواقع تا ۲۰۰°C


PVC	EPDM	IIR	CR	NBR	BR	SBR	NR	
۵	۳	۳	۲	۲	۴	۲	۱	قدرت ترمز
۶	۳	۲	۲	۲	۳	۲	۱	خط ترمز
۴	۳	۴	۳	۲	۱	۲	۴	مقاومت در برابر سایش
۵	۳	۳	۳	۳	۵	۳	۲	مقاومت در برابر پارگی
۶	۲	۲	۴	۳	۲	۳	۲	انعطاف پذیری در برابر سرما
۵	۱	۱	۲	۳	۳	۴	۴	مقاومت در برابر گرما
۲	۱	۳	۲	۴	۳	۴	۴	مقاومت در برابر تغییرات جوى
۲	۶	۶	۲	۱	۶	۵	۶	مقاومت در برابر روغن
۲	۱	۲	۲	۴	۳	۳	۳	مقاومت در برابر اسیدها
۲	۶	۶	۲	۶	۶	۶	۶	مقاومت در برابر آتش گرفتن

لاستیک پلی بوتادین	BR
لاستیک پلی کرو بوتادین (کلروپرن، نشوپرن)	CR
پلیمر ترکیبی اتیلن ، پروپیلن	EPM
پلیمر ترکیبی از اتیلن ، پروپیلن، پلیین	EPDM
پلیمر ترکیبی از ایزوپوتویلن و دینه	IIR
لاستیک پلی ایزوپرن سنتیک	IR
پلیمر ترکیبی اکرینولیل و بوتادین	NBR
لاستیک طبیعی پلی ایزوپرن	NR
پلیمر ترکیبی استیرن و لاستیک بوتادین	SBR
پلی وینیل کلرايد	PVC


نحوه خواندن مقاومت از روی رنگ‌بندی

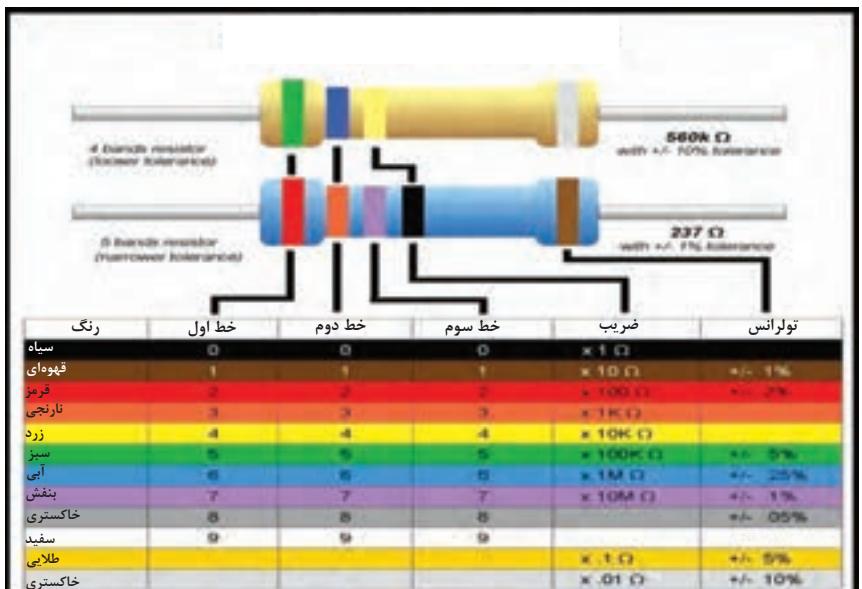


انواع فیوزها

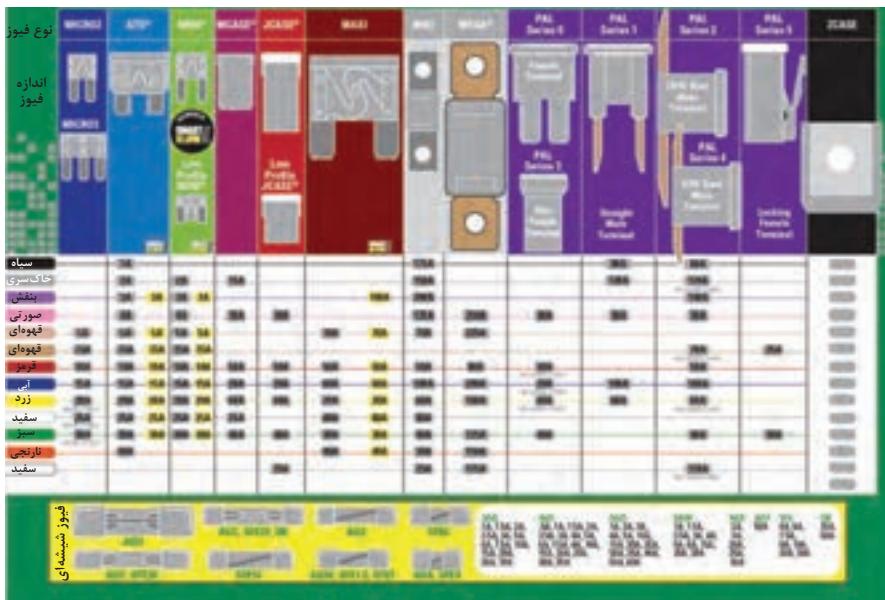

أنواع كليدها

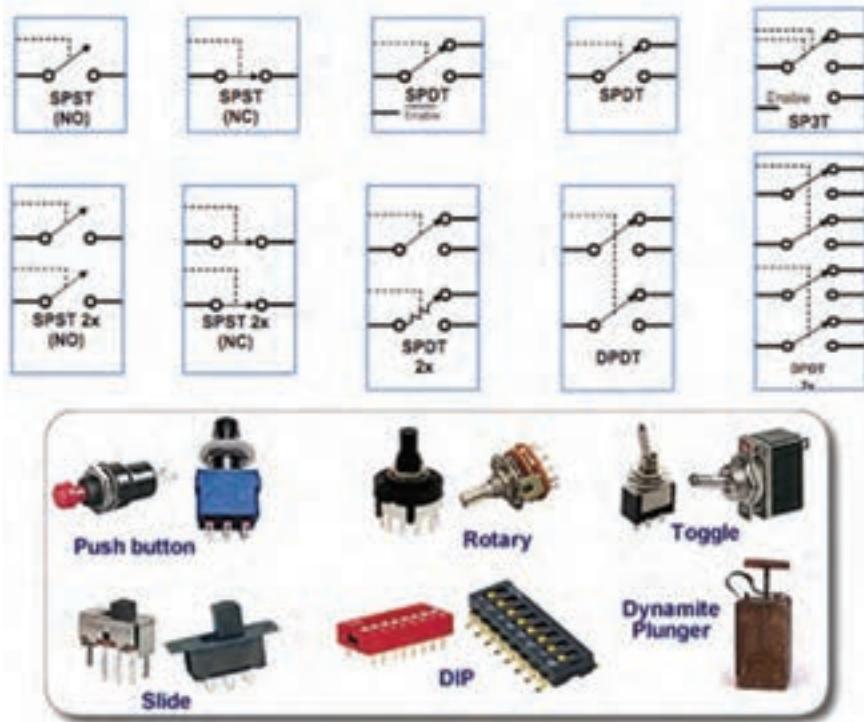


أنواع رله های متداول

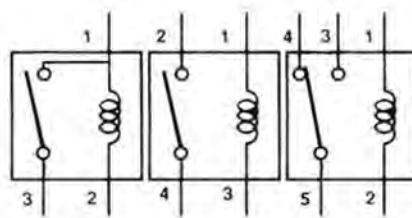


3 - PIN

4 - PIN






5 - PIN

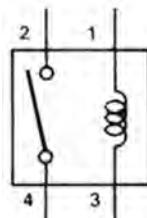


حالت معمولی قطع

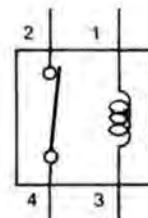

حالت معمولی وصل

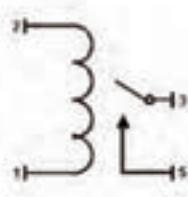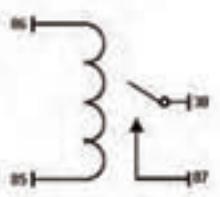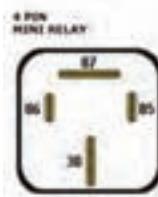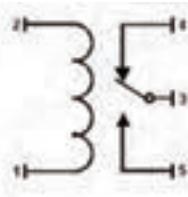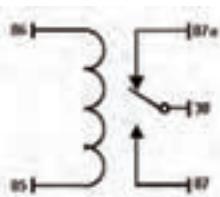

انواع لامپ‌های مورد استفاده در خودرو

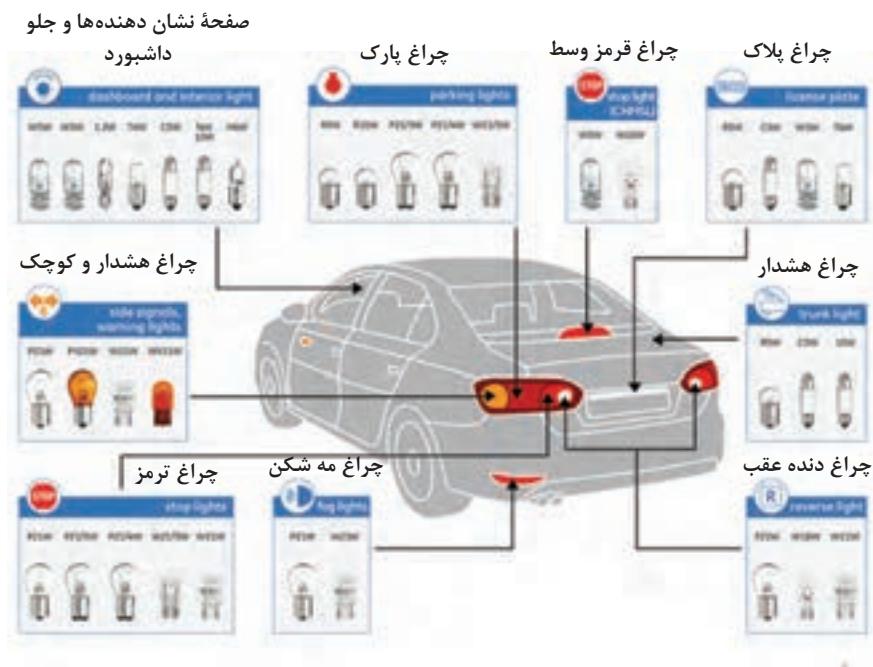

چراغ جلو



چراغ راهنمای جانبی



چراغ مه شکن



چراغ کوچک



چراغ راهنمای و هشدار



فصل ۵

ایمنی، بهداشت و ارگونومی

رنگ‌های ایمنی

رنگ	قرمز	زرد	سبز	آبی
معنی	ایست، ممنوع	احتیاط احتمال خطر	بدون خطر، کمک‌های اولیه	علامه پیشنهادی راهنمایی
رنگ زمینه	سفید	سیاه	سفید	سفید
رنگ علامت	سفید	سیاه	سفید	سفید
مثالهای کاربردی	علامه ایمنی خاموش، ماد ایمنی، ممنوع، آتش نشانی	اشارة و تذکر خطر (مثلًاً آتش، انفجار، تابش،...)، اشاره و تذکر موانع (مثلًاً گودال و برآمدگی)	مشخصه راه نجات و خروجی اضطراری، کمک‌های اولیه و ایستگاه‌های نجات	موظف به استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی، محل کیوسک

علامه پیشنهادی

باید قفل شود	باید از ماسک جوشکاری شود	باید از کلاه ایمنی استفاده شود	باید از لباس ایمنی استفاده شود	باید از ماسک ایمنی استفاده شود	عابرپیاده باید از این مسیر استفاده کند	باید از کمرندهای ایمنی استفاده شود
باید همه دست‌ها شسته شود	باید از ماسک محافظ استفاده شود	باید کفش ایمنی پوشید	باید از عینک حفاظتی استفاده شود	قبل از شروع به کار قطع کنید	باید از پل استفاده شود	باید از گوشی محافظ استفاده شود

علامه نجات در مسیرهای فرار و خروجی‌های اضطراری

اطلاعات مسیر کمک‌های اولیه، مسیرهای فرار و خروجی‌های اضطراری	کمک‌های اولیه	برانکارد	دوش اضطراری	تجهیزات شستشوی چشم
تلفن اضطراری	پنجره اضطراری خروج نزدیک فرار		خروجی اضطراری / مسیر فرار	

علامت ایمنی حریق و علامت اضافی

تلفن اضطراری حریق	کلید هشدار حریق	کلاه آتش نشانی	نردبان اضطراری حریق	قرقره شیلنگ آتش نشانی	کپسول آتش نشانی

علامت ممنوع

ممنوع	سیگار کشیدن ممنوع	کبریت، شعله و سیگار کشیدن ممنوع	عبور عابر پیاده ممنوع	خاموش کردن با آب ممنوع	این آب خوردنی نیست
ورود افراد متفرقه ممنوع	برای وسائل نقلیه بالابر ممنوع	دست زدن و تماس ممنوع	کاربرد این دستگاهها در وان حمام، دوش یا طرف شنبی ممنوع	وصل کردن ممنوع	گذاشتن یا انبار کردن ممنوع
ممنوعیت دسترسی برای افرادی که در بدن ایمپلنت های فلزی دارند	عکس برداری ممنوع	پوشیدن دستکش ممنوع	ورود به محوطه ممنوع	استفاده از تلفن همراه ممنوع	حمل نفر ممنوع

علامه هشدار

هشدار قبیل از نقطه خطر	هشدار نسبت به مواد آتشزا	هشدار نسبت به مواد منفجره	هشدار، مواد سمی	هشدار، مواد خورنده	هشدار، مواد رادیواکتیو یا پرتو یونیزه کننده
هشدار، بارهای اویزان و معلق	هشدار، رفت و آمد بالابر	هشدار، ولتاژ الکتریکی خطرناک	هشدار، لبه‌های برنده	هشدار، تابش لیزری	هشدار، مواد آتشزا
هشدار، پرتوهای غیریونی کننده و کترومغناطیسی	هشدار، میدان مغناطیسی	هشدار، نسبت به زمین خوردن و گیر کردن	هشدار، خطوط سقوط	هشدار، خطر مرگ	هشدار، سرما
هشدار، سطوح داغ	هشدار، کپسول‌های گاز	هشدار، خطر باتری	هشدار، آسیب‌دیدگی دست	هشدار، خطر سرخوردن	هشدار، خطر پرس شدن

لوزی خطر

آبی

- واکنش پذیر
- مرگبار
- خیای خطرناک
- خطرناک
- باخطر کم
- نرمال

قرمز

- خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
- زیر ۷۳ درجه فارنهایت
- زیر ۱۰۰ درجه فارنهایت
- زیر ۲۰۰ درجه فارنهایت
- بالای ۲۰۰ درجه فارنهایت
- نمی سوزد

سبزی

- خطرات خاص
- اکسید کننده OX
- اسیدی ACID
- قلیاچی ALK
- خورنده COR

زرد

- واکنش پذیری
- ممکن است منفجر شود
- ممکن است در اثر حرارت و شک منفجر شود
- تغییرات شیمیایی شدید
- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
- پایدار است

تشریح راهنمای لوزی خطر

باهم	قابلیت اشتعال	بهداشت
واکنش پذیری	قابلیت سوختن	نحوه حفاظت
قابلیت آزاد کردن ارزی	قابلیت اشتعال بالا	۴- حفاظت کامل و استفاده از دستگاه های تنفسی
۴- ممکن است تحت شرایط عادی منفجر شود	۴- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد	۳- حفاظت کامل و استفاده از دستگاه های تنفسی
۳- ممکن است در اثر حرارت و شوک منفجر شود	۳- تحت شرایط بینند و گرم شود مشتعل	۲- از دستگاه تنفسی همراه ماسک کامل صورت استفاده گردد
۲- تغییرات شیمیایی شدید می دهد ولی منفجر نمی شود	۲- با حرارت ملایم مشتعل می گردد	۱- باستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
۱- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد	۱- وقتی حرارت بینند و گرم شود مشتعل می گردد	۵- وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد
۵- در حالت عادی پایدار است	۵- مشتعل نمی شود	

مقایسه انواع کلاس های آتش

جدول مقایسه انواع کلاس های آتش

اروپایی	نوع حریق
Class A	جادمات قابل اشتعال (مواد خشک)
Class B	مایعات قابل اشتعال
Class C	گازهای قابل اشتعال
Class F/D	وسایل الکتریکی (برقی)
Class D	فلزات قابل اشتعال
Class F	روغن آشپزی

روش‌های متفاوت اطفای حریق

طبقه‌بندی آتش‌سوزی‌ها	مواد	خاموش‌کننده‌های توصیه شده
A دسته جامدات احتراق پذیر به جز فلزات	موادی که از سطح می‌سوزند مانند: چوب، کاغذ، پارچه موادی که از عمق می‌سوزند مانند: چوب، زغال سنگ، پارچه موادی که در اثر حریق شکل خود را از دست می‌دهند مانند: لاستیک نرم، پلاستیک نرم	خاموش‌کننده‌های نوع آبی پودری چند منظوره CO_2 هالون خاموش‌کننده‌های پودری چند منظوره خاموش‌کننده‌های نوع آبی CO_2 کننده‌های هالون خاموش‌کننده‌های هالون خاموش‌کننده‌های پودری خاموش‌کننده‌های چند منظوره
B دسته مایعات قابل اشتعال	نفت، بنزین، رنگ، لак، روغن و غیره (غیر قابل حل در آب) مایعات سنتیگن مانند قیر و آسفالت و گریس الکل، کتون‌ها و غیره (قابل حل در آب)	خاموش‌کننده‌های کف‌شیمیایی و کف‌مکانیکی CO_2 کننده‌های پودری و خاموش‌کننده‌های هالون خاموش‌کننده‌های هالون AFFF
C دسته گازهای قابل اشتعال	گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب شوند تولید گاز قابل اشتعال می‌نماید مانند: کاربید	خاموش‌کننده‌های پودری CO_2 کننده‌های هالون خاموش‌کننده‌های هالون
D دسته تجهیزات برقی	کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، ترانسفورماتورها	خاموش‌کننده‌های CO_2 خاموش‌کننده‌های هالون
E دسته فلزات قابل اشتعال	منیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیم	خاموش‌کننده‌های پودر خشک

میزان شدت نور در محیط‌های کار (لوکس)

لوکس	فعالیت کاری	ردیف
۲۰_۵۰	فضاهای عمومی با محیط تاریک	۱
۵۰_۱۰۰	گذرگاه‌ها و راهروهای کارهای موقت	۲
۱۰۰_۲۰۰	فضاهای کاری برای کارهایی که گاه‌ها انجام می‌شود.	۳
۲۰۰_۵۰۰	کارهایی که معمولاً با کنتراست بالا یا برروی قطعه بزرگ انجام می‌شود.	۴
۵۰۰_۱۰۰۰	کارهایی که معمولاً با کنتراست پایین یا برروی قطعه کوچک انجام می‌شود.	۵
۱۰۰۰_۲۰۰۰	کارهایی که معمولاً با کنتراست پایین یا برروی قطعه کوچک انجام می‌شود.	۶
۲۰۰۰_۵۰۰۰	کارهایی که معمولاً با کنتراست پایین یا برروی قطعات ریز و یا تکرار زیاد انجام می‌شود.	۷
۵۰۰۰_۱۰۰۰۰	انجام کارهای ممتد و طولانی با دقیق بالا	۸
۱۰۰۰۰_۲۰۰۰۰	انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین	۹

میزان خطر و احتمال وقوع آن بر حسب مسیر جریان برق

احتمال وقوع	میزان خطر مرگ	مسیر جریان
خیلی کم	خیلی زیاد (مرگبار)	از سر به اندامهای دیگر
متوسط	زیاد	از یک دست به دست دیگر
زیاد	خیلی زیاد	از دست به پا
کم	کم	از یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش‌کننده‌ها

ردیف	نوع خاموش‌کننده آتش‌نشانی	دوره زمان تست (سال)
۱	خاموش‌کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد بیخ	۵
۲	FFFP یا AFFF	۵
۳	خاموش‌کننده پودری یا سیلندر فولادی	۵
۴	خاموش‌کننده کربن‌دی‌اکسید	۵
۵	خاموش‌کننده حاوی پودر تر شیمیایی	۵
۶	خاموش‌کننده‌های حاوی پودر خشک شیمیایی با سیلندرهای آلومینیم و یا برنجی	۱۲
۷	خاموش‌کننده‌های حاوی پودر خشک شیمیایی با سیلندرهای فولادی ریخته‌گری و مواد هالوژنه	۱۲
۸	خاموش‌کننده‌های حاوی پودر و دارای بالن (کارتريج) با سیلندرهای فولادی ریخته‌گری شده	۱۲

عالئم و کدهای بازیافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصولات محسوب می‌گردد و به خصوص در مباحثی همچون طراحی و توسعه پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه‌ای پرخوردار است. یکی از عواملی که می‌تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفکیک زباله در مبدأ کمک نماید عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کالا است که نوع جنس محصول را بیان می‌دارد که در ذیل، به بیان برخی از متداوی ترین آنها اشاره شده است.

توضیحات	کد	توضیحات	کد
پلی اتیلن با چگالی بالا	 02 PE-HD	پلی اتیلن تری فتالات	 01 PET
پلی اتیلن با چگالی پایین	 04 PE-LD	پلی وینیل کلراید	 03 PVC
پلی استایرن	 06 PS	پلی پروپیلن	 05 PP
کدهای ۸ تا ۱۴ به ترتیب مربوط به باتری‌های سرب - اسیدی، قلیاتی، نیکل کادمیوم، نیکل متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کرین (باتری‌های قلمی معمولی) است.		سایر پلاستیک‌ها که عمدتاً شامل اکریلیک‌ها، فایبرگلاس، پلی‌آمید و ملامین (اوره فرمالدئید) هستند	 07 O
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، کاغذ روزنامه، پاکت نامه و غیره	 21 PAP	مقوا	 20 PAP
آهن	 40 FE	کاغذ	 22 PAP

توضیحات	کد
پارچه	 60 TEX
کنف	 61 TEX
شیشه ممزوج	 70 GL
شیشه بدون رنگ شفاف	 71 GL
کدهای ۶۹ تا ۶۰ به طور کلی مربوط به انواع پارچه‌ها است	

توضیحات	کد
شیشه رنگی (معمولًاً سبز) کدهای ۷۰ تا ۷۹ مربوط به انواع شیشه‌ها است	 72 GL
کاغذ یا مقوا ممزوج با پلاستیک یا آلومینیوم	 84 C/PAP
آلومینیوم	 41 ALU
چوب	 50 FOR
چوب پنبه	 51

- ۱ PETE پلاستیک کد ۱:** پلی اتیلن ترفتالات، قابل بازیافت‌ترین و معمول‌ترین پلاستیک است که به عنوان بطری‌های آب، نوشابه و ظرف‌های یکبار مصرف و غیره استفاده می‌شود. محکم و در برابر گرمای مقاوم است و با بازیافت به بطری‌های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می‌شود.
- ۲ HDPE پلاستیک کد ۲:** پلی اتیلن با غلظت بالا که به راحتی و به سرعت بازیافت می‌شود. پلاستیک نوع خشک است، اما زود شکل می‌گیرد و معمولاً در قوطی شوینده‌ها، بطری‌های شیر، قوطی آب‌میوه، کیسه‌های زباله و غیره به کار می‌رود، با بازیافت به لوله‌های پلاستیکی، قوطی شوینده‌ها، خودکار، نیمکت و غیره تبدیل می‌شود.
- ۳ PVC پلاستیک کد ۳:** پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می‌شود. با آنکه محیط زیست و سلامت افراد را به خطر می‌اندازد، هنوز در همه جا در لوله‌ها، میزها، اسپابازی و بسته‌بندی و غیره به چشم می‌خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف‌پوش، سرعت‌گیر، پنل و گل پخش کن ماشین استفاده می‌شود.
- ۴ LDPE پلاستیک کد ۴:** پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش است. معمولاً در نخهای شیرینی، بسته‌بندی، قوطی‌های فشاری، کاورهای خشکشوبی به کار می‌رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته‌های حمل نامه، سطل‌های زباله، سیم‌بند و غیره استفاده می‌شود.
- ۵ pp پلاستیک کد ۵:** پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. به عنوان نی، درهای بطری و قوطی استفاده می‌شود. PP بازیافت شده در چراغ راهنمایی و رانندگی، پارک دوچرخه و قفسه‌های کشویی کاربرد دارد.
- ۶ PS پلاستیک کد ۶:** پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یکبار مصرف دردار و غیره به کار می‌رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنکه گرمای را زیاد منتقل نمی‌کند، کاربرد زیادی دارد. با آنکه این ماده جزو برنامه‌های بازیافت شهرداری‌ها نیست، اما می‌تواند به عایق‌های حرارتی، شانه‌های تخم مرغ، خط‌کش و ظروف پلاستیکی تبدیل شود.
- ۷ سایر موارد پلاستیک کد ۷:** سایر پلاستیک‌ها مانند پلی اورتان می‌توانند ترکیبی از پلاستیک‌های فوق باشند. جزو بازیافت نیستند، محصولات با کد ۷ می‌توانند هر چیز از زین دوچرخه گرفته تا ظرف‌های ۵ گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت‌کنندگان، پلاستیک با این کد را قبول نمی‌کنند، اما رزین این پلاستیک‌ها قابل تبدیل به الوارهای پلاستیکی و مواد سفارشی هستند.

دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل	
	اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه
	اطمینان از محکم بودن تسمه یا زنجیر
	دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBA	مدت مواجهه در روز
۸۰	ساعت ۲۴
۸۲	ساعت ۱۶
۸۵	ساعت ۸
۸۸	ساعت ۴
۹۱	ساعت ۲
۹۴	ساعت ۱
۹۷	دقیقه ۳۰
۱۰۰	دقیقه ۱۵

جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نامی تعيین حد مجاز مواجهه	نمادها	حد مجاز مواجهه شغلی		وزن مولکولی	نام علمی ماده شیمیایی
		STEL/C	TWA		
اختلالات سیستم اعصاب محیطی و مرکزی؛ اثرات خونی	BEL:A ₃	-	٠/٥٠ mg/m ^۳	٢٠٧/٢٠ متفاوت	سرب و ترکیبات معدنی آن Lead and inorganic compounds as Pb
آسیب سیستم تولیدمثل در مردان و اثرات ناقص زایی؛ انقباض عروق	BEL: A _٢ A _٢	- -	٠/٥٠ mg/m ^۳ ٠/٠١٢ mg/m ^۳	٣٢٣/٢٢	کرومات سرب؛ Lead chromate as Pb
آسیب کبدی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	A _٣ پوست:	-	٠/٥ mg/m ^۳	٢٩٠/٨٥	لینдан Lindane
تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست و چشم	-	-	٠/٠٢٥ mg/m ^۳	٧/٩٥	هیدرید لیتیم Lithium hydride
-	-	١ mg/m ^۳	-	٢٣/٩٥	هیدروکسید لیتیم Lithium hydroxide

جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگی	نوع گوشی
	حفاظ روغوشی (Ear muff)
	حفاظ توغوشی (Ear plugs)
	حفاظهای تواں یا ترکیبی (Semi-insert)
	کلاه محافظ (Helmet ear muffs)


جدول شاخص هوای پاک

رنگ ها	سطح اهمیت بهداشتی	شاخص کیفیت هوا
و با رنگ زیر نمایش می دهیم:	کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:	وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره زیر است:
سبز	خوب	۰-۵۰
زرد	متوسط	۵۱-۱۰۰
نارنجی	ناسالم برای گروه های حساس	۱۰۱-۱۵۰
قرمز	ناسالم	۱۵۱-۲۰۰
بنفش	خیلی ناسالم	۲۰۱-۳۰۰
خرمایی	خطرناک	بالاتر از ۳۰۰


آلانده ها	دوره ارزیابی	استاندارد کیفیت هوا (ثانویه)	استاندارد کیفیت هوا (اولیه)
Co	غلظت میانگین ۸ ساعته Max	۹	ppm
SO _۲	میانگین ۲۴ ساعته	۰/۱۴	ppm
HC (NMHC)	میانگین ۳ ساعته (صبح ۶-۹)	۰/۲۴	ppm
NO _x	میانگین سالانه	۰/۰۵	ppm
PM	میانگین ۲۴ ساعته	۲۶۰	$\mu\text{gr}/\text{m}^3$
		۱۵۰	$\mu\text{gr}/\text{m}^3$




اثرات فیزیکی استرس بر بدن

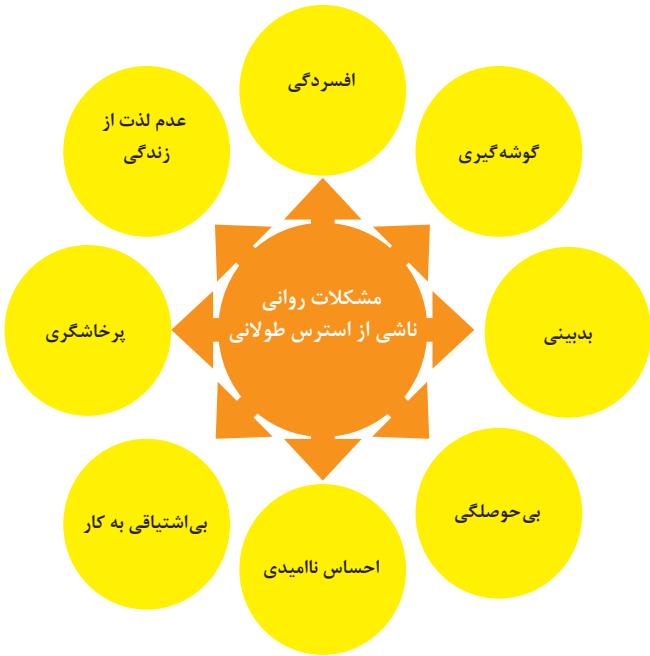

اثرات روانی استرس بر بدن

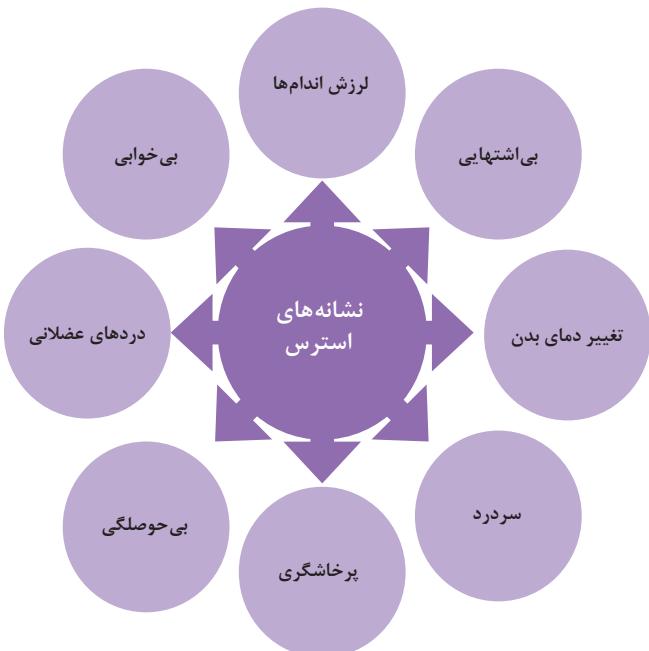


ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب بالا رفتن سطح ایمنی، بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهرهوری می‌شود.

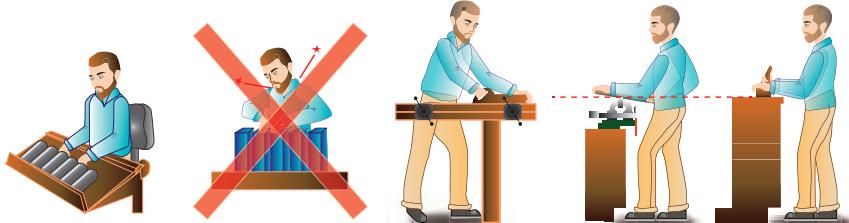


در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید در حدود آرنج باشد.


الف- کار سبک
ب - کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت‌تر است

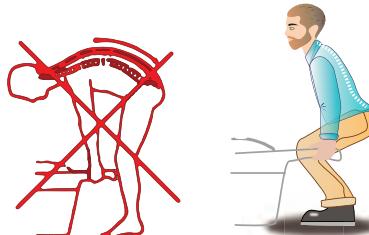


اثر وضعیت بدن (پشت خم شده) روی ستون فقرات

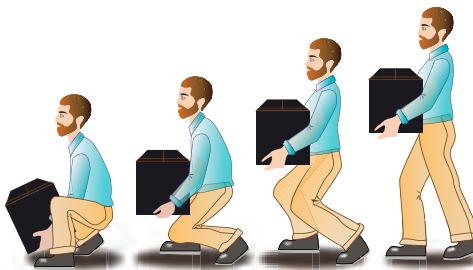

جابه جایی و گذاشتن اجسام (به وضعیت سر، کمر، دست، زانو و پا توجه کنید)

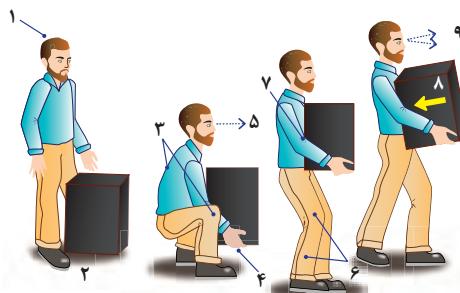

بلند کردن و جابه جایی اجسام (به وضعیت سر، کمر، دست، زانو و پا توجه کنید)

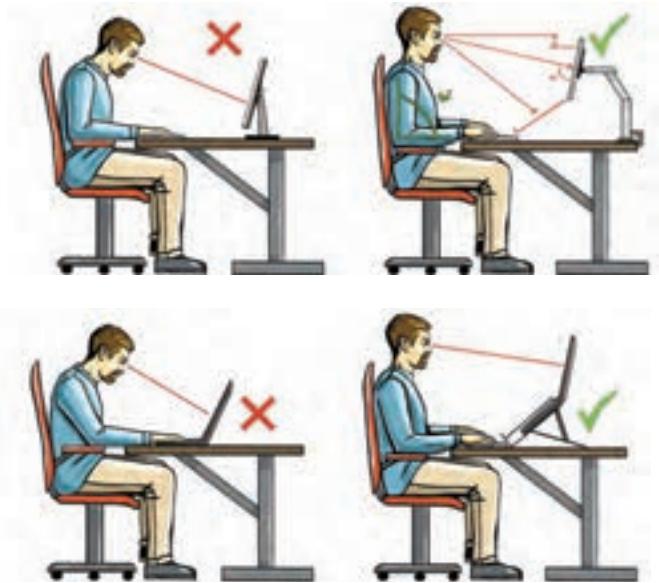

وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه



وضعیت‌های ناصحیح کاری

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن با راستای افقی			
مثال‌هایی از نوع کار	نیروهایی که نباید از آن تجاوز کرد (بر حسب کیلوگرم)	شرایط	
حمل بار با فرغون	۲۳ کیلوگرم نیرو	الف) وضعیت ایستاده ۱- تمام بدن در کار دخالت دارد	
خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت یک شیء یا هل دادن یک شیء در ارتفاع بالاتر از شانه	۱۱ کیلوگرم نیرو	۲- عضلات اصلی دست و شانه دست ها کاملاً کشیده شده اند	
برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه هنگام تعمیر و نگهداری جابه جا کردن اشیاء در محیطهای کاری سریسسه نظیر توپل ها یا کانال های پر زگ	۱۹ کیلوگرم نیرو	ب) زانو زدن	
کار کردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیرهای کنترل در ماشین الات سنگین، برداشتن و گذاشتن سینی های با محصول بر روی نوار نقاله	۱۳ کیلوگرم نیرو	ج) در حالت نشسته	

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن با راستای عمودی			
مثال‌هایی از نوع کار	نیروهایی که نباید از آن تجاوز کرد (بر حسب کیلوگرم)	شرایط	
کار کردن یا سیستم کنترل گرفتن قلاب نظیر دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک چرنشیل زنجیری گیره های بر قی، سطح گیره قدری کمتر از ۵ سانتی متر باشد.	۵۵ کیلوگرم نیرو ۶۰ کیلوگرم نیرو	کشیدن اجسام به سمت پایین در ارتفاع بالای سر	
به کار انداختن کنترل، گرفتن قلاب	۲۲ کیلوگرم نیرو	کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع شانه	
بلند کردن یک شیء با یک دست بلند کردن در یا در پوش	۲۷ کیلوگرم نیرو ۱۵ کیلوگرم نیرو ۷/۵ کیلوگرم نیرو	کشیدن به سمت بالا 25 cm (۱۰ in) بالای سطح زمین ارتفاع آرچ ارتفاع شانه	
بسته بندی کردن بار بندی، مهر و موم کردن بسته ها	۲۹ کیلوگرم نیرو	فشار دادن به سمت پایین تا ارتفاع آرچ	
بلند کردن یک گوشه یا انتهای شیء نظیر یک لوله یا تیر آهن، بلند کردن یک شیء تا قسمت بالای تخته	۴۰ کیلوگرم نیرو	فشار دادن به سمت بالا تا ارتفاع شانه	

فصل اول: ساختمان

ماده ۱- ساختمان کارگاهها و کارخانه‌ها باید با وضع آب و هوای محل متناسب باشد.

ماده ۲- برای هر کارگاه در کارگاه حداقل باید ۱۲ متر مکعب فضا منظور گردد و فضای اشغال شده به وسیله ماشین آلات یا ابزار و اثاثیه مربوط به کار همچنین فضای بالاتر از ارتفاع سه متر جزء فضای مزبور محسوب نمی‌شود.

ماده ۳- کف عمارت کارگاه باید هموار و بدون حفره بوده و به نحوی مناسب مفروش شود که قابل شستشو باشد و تولید گرد و غبار نکند و موجب لغزیدن کارگران نگردد.

در مواردی که نوع کار اقتضای ریخته شدن آب را به کف کارگاه داشته باشد باید کف کارگاه دارای شیب متناسب و مجرای مخصوص برای خروج آب و جلوگیری از جمع شدن آب در کف کارگاه باشد.

ماده ۴- در محل هایی که مواد شیمیایی و سمی به کار می‌برند باید بدنه دیوار کارگاه تا یک متر و شصت سانتی‌متر ارتفاع از کف زمین قابل شستشو باشد.

ماده ۵- عرض پلکان عمومی کارگاه باید حداقل ۱۲۰ سانتی‌متر و پاگرددهای آن متناسب با عرض مزبور باشد. در مورد پلکان‌هایی که بیش از چهار پله دارد در طرف باز پلکان باید نرده محکم نصب شود و در مسیر پلکان نباید هیچ گونه مانع وجود داشته باشد.

ماده ۶- عمارت کارگاه باید به تناسب وسعت محل کار به اندازه کافی در و پنجه برای ورود نور و هوا داشته باشد.

ماده ۷- کارگاه‌هایی که وسایل کار و نوع محصول آن طوری است که بیشتر در معرض حریق واقع می‌شود حتی امکان باید با مصالح نسوز ساخته شوند.

فصل دوم: روشنایی

ماده ۸- در هر کارگاه بایستی روشنایی کافی (طبیعی یا مصنوعی) متناسب با نوع کار و محل تأمین شود. در صورتی که برای روشنایی از نور مصنوعی قوی استفاده شود باید برای ممانعت از ناراحتی چشم حباب‌های مخصوصی نصب گردد.

ماده ۹- کلیه پنجره‌های بدنه و سقف که جهت روشنایی اتاق‌ها تعییه شده و کلیه چراغ‌ها و حباب‌ها باید نظیف نگاه داشته شود.

فصل سوم: تهویه و حرارت

ماده ۱۰- محل کار در هر کارگاه باید به طوری تهویه شود که کارگران همیشه هوای سالم تنفس نمایند. در مورد محل‌های کار پوشیده مقدار حداقل هوای لازم برای هر کارگر بر حسب نوع کار در هر ساعت ۳۰ الی ۵۰ متر مکعب می‌باشد.

ماده ۱۱- در کارگاه‌هایی که دود و یا گاز و یا گرد و غبار و یا بخارهای مضر ایجاد می‌شود باید مواد مزبور با وسایل فنی مؤثر طوری از محل تولید به خارج کارگاه هدایت شود که مراحت و خطری برای کارگران ایجاد ننماید.

ماده ۱۲- در کارگاه‌هایی که تهویه طبیعی کافی نباشد باید از وسایل تهویه مصنوعی استفاده شود.

ماده ۱۳- در هر سالن کار به تناسب تعداد کارگران باید درهای یک‌طرفه‌ای که به خارج باز شوند به نام درهای نجات وجود داشته باشد و درهای مزبور به راهروها و یا معابر خروجی ساختمان

منتبهی شوند.

ماده ۱۴- درهای خروجی نجات هیچ وقت نباید قفل باشد و باید بهوسیله عالیم و یا چراغ‌های مخصوصی از داخل مشخص باشد.

ماده ۱۵- در موارد زیر تعییه و نصب برق‌گیر الزامی است:

(الف) ساختمان‌هایی که در آن مواد قابل احتراق و یا انفجار تولید و یا ذخیره و انبار می‌شود.
(ب) تانک‌ها و مخازنی که بنزین و نفت و روغن و یا مواد قابل اشتعال دیگر در آنها نگهداری می‌شود.

(ج) کوره‌های مرتفع و دودکش‌های بلند.

ماده ۱۶- در نقاطی که مواد منفجره و یا مواد سریع الاحراق یا سریع الاشتعال وجود دارد استعمال دخانیات و روشن کردن و حمل کبریت، فندک و امثال آنها باید ممنوع گردد.

ماده ۱۷- کلیه قسمت‌های انتقال دهنده نیرو از قبیل تسمه، فلکه، زنجیر و چرخ‌دنده و امثال آن و همچنین قسمت‌هایی از ماشین‌ها که امکان ایجاد سانحه برای کارگر داشته باشد باید دارای پوشش و یا حفاظ با استقامت کافی باشد.

ماده ۱۸- قبل از شروع به تعمیر و نظافت و روغن کاری ماشین‌ها باید به طور اطمینان بخشی آنها را متوقف ساخت.

فصل ششم: وسائل الکتریکی

ماده ۱۹- وسائل و ادوات الکتریکی باید دارای حفاظ بوده و طوری ساخته و نصب و به کار برده شود که خطر برق زدگی و آتش‌سوزی وجود نداشته باشد.

ماده ۲۰- برای جلوگیری از ازدیاد سیم‌های متحرک و آزاد لازم است به مقدار کافی پریز در محل‌های مناسب نصب گردد تا به سهولت بتوان از آنها استفاده نمود.

ماده ۲۱- در نقاطی که احتمال صدمه به سیم‌های اتصال زمین می‌رود بایستی توسط وسائل یا وسیله مکانیکی آنها را محافظت نمود.

ماده ۲۲- در محیطی که مواد قابل اشتعال و یا قابل انفجار (گازها، گرد و غبار، بخارات قابل انفجار، مایعات قابل اشتعال وغیره) وجود دارد علاوه بر اتصال زمین باید به وسائل مطمئن دیگری نیز از تراکم بارهای الکتریسیته ساکن جلوگیری نمود.

فصل هشتم: نظم و نظافت در کارگاه

ماده ۲۳- جارو و نظافت کردن تا جایی که امکان دارد باید در فواصل نوبت‌های کار انجام شده و به ترتیبی صورت گیرد که از انتشار گرد و غبار جلوگیری شود.

ماده ۲۴- اندختن آب دهان و بینی روی زمین و دیوار راه پله ممنوع است و در هر محل باید به تعداد کافی ظروف مخصوصی برای ریختن زباله و ظروف دیگری برای اندختن اخلات موجود باشد. این ظروف باید قابل پاک کردن بوده و در شرایط مناسب بهداشتی نگهداری و گندزدایی شوند.

فصل نهم: ناهارخوری

ماده ۲۵- هر کارگاه که کارگران آن در همان جا غذا صرف می‌نمایند باید دارای محل مخصوصی با وسعت کافی و تعداد لازم میز و نیمکت برای عده‌ای که در یک موقع غذا می‌خورند باشد. محل غذاخوری باید دارای روشنایی کافی بوده و پیوسته طبق اصول بهداشتی پاکیزه نگهداری شود.

ماده ۲۶- ظروف غذاخوری باید همیشه پاک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

فصل دهم: وسائل استحفاظی فردی

ماده ۲۷- کارفرما موظف است در هر سال دو دست لباس کار به طور رایگان در اختیار هر کارگر

بگذارد. لباس کار باید مناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظایف خود را انجام دهد و موجب بروز سوانح نگردد.

تبصره- به کارگران زن علاوه بر لباس باید سربند نیز داده شود.
ماده -۲۸- به کارگرانی که با مواد شیمیایی کار می کنند باید علاوه بر لباس کار، بر حسب نوع کار وسایل استحفاظی لازم از قبیل پیش‌بند و کفش و دستکش مخصوص و عینک و غیره که آنان را از آسیب مواد مزبور مصون دارد، داده شود.

ماده -۲۹- به کارگرانی که در مجاورت کوره‌های ذوب فلز و آهنگری کار می کنند باید لباس یا پیش‌بند نسوز و نقاب یا عینک و به کارگرانی که مستقیماً با مواد گداخته کار می کنند علاوه بر وسایل فوق دستکش و کفش نسوز داده شود.

ماده -۳۰- برای سیم‌کشی و هر نوع کار دیگر در ارتفاعات مانند دیوارها و پله‌های بلند و به طور کلی هر محلی که امکان تعییه وسایل حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگر مقدور نباشد باید به کارگران کمربند اطمینان داده شود.

ماده -۳۱- لباس کارگرانی که با مواد سمی کار می کنند باید در محل مخصوصی جدا از محل لباس کن عمومی نگاهداری و به ترتیبی شستشو شود که کارگران را از آسیب نفوذ سم مصون بدارد.

ماده -۳۲- برای کارگرانی که موقع کار در معرض سقوط اجسام قرار دارند باید کفش حفاظتی و کلاه مخصوص حفاظتی از فلز و یا ماده سخت دیگری که قابل اطمینان باشد تهیه شود.

ماده -۳۳- کارفرما مکلف است مراقبت نماید کارگرانی که در نزدیکی قسمت‌های گردنه ماشین آلات مشغول کار می باشند، موهای خود را کوتاه نموده و یا به‌وسیله سربند نگهداری نمایند.

ماده -۳۴- در مواردی که نوع کار طوری است که خطراتی برای چشم کارگران وجود دارد از قبیل سمباده و جوشکاری و ماشین‌های تراش و نظیر آن کارفرما مکلف است عینک‌های مخصوص مناسب با کار در دسترس کارگران بگذارد.

ماده -۳۵- در مواردی که جلوگیری از انتشار گرد و غبار و مواد شیمیایی و یا تهویه محیط آلوده به مواد مزبور از لحاظ فنی ممکن نباشد کارفرما موظف است ماسک و یا وسایل استحفاظی متناسب دیگری تهیه و در اختیار کارگر مربوطه قرار دهد.

ماده -۳۶- به کارگرانی که با اشیا و مواد برنده (از قبیل ورق‌های فلزی و جام‌های شیشه و خرد شیشه و غیره) کار می کنند باید دستکش‌های متناسب با نوع کار داده شود.

ماده -۳۷- تماس روغن، گریس و مواد قابل اشتعال و انفجار با کلیه دستگاه‌ها و تجهیزات جوش‌کاری و برشکاری گاز ممنوع می باشد.

ماده -۳۸- استفاده از گاز اکسیژن به عنوان جایگزین هواهای فشرده ممنوع است.

ماده -۳۹- استفاده از شعله جهت انعام آزمایش نشته گازها در سیلندرها و متعلقات آن ممنوع است.

ماده -۴۰- برای روش نمودن مشعل جوشکاری و برشکاری باید از فندک مخصوص آن استفاده نمود.

ماده -۴۱- در پایان کار و مواقعي که عملیات جوشکاری و برشکاری انجام نمی گیرد باید دستگاه‌ها از منابع اصلی برق یا گاز جدا گردد.

ماده -۴۲- کلیه محل‌های اتصال از سیلندر گاز تا مشعل را باید قبل از روش نمودن مشعل به روش‌های ایمن و توسط کارگران ماهر مورد آزمایش نشته قرار داد.

ماده -۴۳- شلنگ و اتصالات رابط باید استاندارد بوده و فالقد نشته، پوسیدگی و یا هر نوع نقص دیگری باشد.

ماده -۴۴- اتصالات و مهره‌های اتصال باید قبل از استفاده مورد بررسی قرار گیرند و در صورت

- وجود هرگونه عیب یا نشتی، تعویض گرددند.
- ماده ۴۵- پر کردن سیلندرهای اکسیژن و انواع گازها باید توسط مراکز مجاز و معتبر صورت پذیرد.
- ماده ۴۶- سیلندرهای اکسیژن و انواع گازها باید به صورت ادواری و براساس آیین نامه های حفاظتی و استانداردهای ملی توسط کارفرما مورد بازدید و آزمایش قرار گیرد.
- ماده ۴۷- کارخانجات و تولیدکنندگان سیلندرهای گاز و همچنین صنایع سیلندر پر کنی مکلف به درج نام شیمیایی و نام تجاری گاز بر روی بدنه سیلندر می باشند و استفاده از سیلندرهای گاز که نام شیمیایی و نام تجاری محنتیات آن بر روی سیلندر درج نشده باشد، ممنوع است.
- ماده ۴۸- استفاده از سیلندرهای گاز و مولدهای گاز استیلن که دارای آسیب دیدگی یا خوردگی بوده و یا در معرض آتش سوزی قرار داشته اند، ممنوع است.
- ماده ۴۹- سیلندرهای گاز نباید در معرض صدمات فیزیکی، شیمیایی و تابش مستقیم نور خورشید و شرایط نامساعد جوی قرار گیرند.
- ماده ۵۰- سیلندرهای گاز باید به طور قائم و مطمئن در جای خود محکم گرددند تا از افتادن احتمالی آنها جلوگیری شود.
- ماده ۵۱- سیلندرهای گاز باید دور از مواد قابل اشتعال و انفجار نگهداری و استفاده گردد.
- ماده ۵۲- نگهداری سیلندر اکسیژن در مکان تولید گاز استیلن ممنوع می باشد.
- ماده ۵۳- استفاده از اتصالات غیر استاندارد، تبدیل ها، وسایل غیر ایمن اکیداً ممنوع است.
- ماده ۵۴- جایه جایی سیلندرهای گاز با اهرم کردن شیر یا سروپوش حفاظتی آن ممنوع می باشد.
- ماده ۵۵- سیلندر گاز پر یا خالی نباید به عنوان غلتک یا تکیه گاه استفاده گردد.
- ماده ۵۶- سروپوش حفاظتی سیلندرهای گاز باید در جای خود به طور محکم قرار گیرد مگر در مواردی که سیلندر گاز در حال استفاده می باشد.
- ماده ۵۷- به منظور جلوگیری از بروز صدمات فیزیکی در هنگام جایه جایی انواع سیلندرهای گاز استفاده از یک محفظه مناسب و ایمن الزامی است.
- ماده ۵۸- هنگامی که لازم است سیلندرها به همراه رگولاتور متصل به آن جایه جا شوند، باید پس از بستن شیر و قرار دادن بر روی وسیله ایمن نسبت به جایه جایی آنها اقدام نمود.
- ماده ۵۹- استفاده از سیلندر گاز بدون رگلاتور استاندارد ممنوع است.
- ماده ۶۰- گرم کردن کپسول و شیر گاز مخزن استیلن توسط شعله ممنوع است و در صورت نیاز، این کار بایستی توسط آب گرم صورت گیرد.
- ماده ۶۱- رنگ شلنگ ها باید مطابق با استاندارد شماره ۳۷۹۲ و رنگ بدنه سیلندرهای گاز باید بر اساس استاندارد شماره ۷۱۲ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.
- ماده ۶۲- پهراه برداری از سیلندرهای گاز فقط به صورت ایستاده مجاز است و به هیچ عنوان نباید در حالت افقی یا وارونه از گاز داخل آن برای عملیات جوشکاری و برشکاری استفاده نمود.
- ماده ۶۳- قرار دادن اشیا بر روی انواع سیلندرهای گاز ممنوع است.
- ماده ۶۴- قبل از جدا کردن رگولاتور از سیلندر گاز، باید شیر سیلندر گاز به طور کامل بسته شود.
- ماده ۶۵- سیلندرهای گاز باید دور از عملیات جوشکاری و برشکاری قرار گیرند تا شعله، سرباره داغ و جرقه به آنها نرسد، در غیر این صورت می بایست از موانع ضد آتش استفاده نمود.
- ماده ۶۶- استفاده از سیلندرهای گاز به عنوان بخشی از مدار الکتریکی جوشکاری قوس الکتریکی ممنوع است.
- ماده ۶۷- در مکان هایی که گاز از طریق سیستم لوله کشی تأمین می گردد، جنس لوله ها و کلیه تجهیزات مرتبط باید مناسب با نوع گاز و ایمن باشد، استفاده از رنگ ها و علائم هشدار دهنده برای مشخص شدن نوع گاز لوله کشی ها الزامی است.

- ماده ۶۸- سیلندرهای گاز پر و خالی و همچنین سیلندر انواع گازها باید جدا از یکدیگر و در محل ایمن نگهداری شوند.
- ماده ۶۹- محل نگهداری و ذخیره‌سازی سیلندرهای گاز می‌بایست ضد آتش و مجهز به سیستم تهویه ایمن باشد.
- ماده ۷۰- استفاده از اتصالات مسمی در عملیات جوشکاری و برشکاری با گاز استیل منوع است.
- ماده ۷۱- هریک از لوله‌هایی که گاز را از مولد یا سیلندر به مشعل‌های جوشکاری و برشکاری منتقال می‌دهد باید مجهز به یک طرفه فشاری باشد.
- خود مسئول اجرای مقررات این آیین‌نامه بوده و مالک مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.
- ماده ۱۲- انجام هم‌زمان عملیات مختلف تعمیراتی بر روی یک خودرو است.
- ماده ۱۳- کلیه متصدیان و شاغلین واحدهای تعمیرگاهی باید دارای پروانه مهارت و گواهینامه آموزشی معتبر باشد.
- ماده ۱۴- انجام کلیه عملیات تعمیر، تنظیم و آزمایش قطعات خودرو صرفاً توسط افراد ماهر و با رعایت نکات ایمنی مجاز است.
- ماده ۱۵- مسیر تردد، محل‌های توقف، نصب تجهیزات و حضور مشتریان و یا افراد متفرقه می‌بایستی با خطوطی مشخص از یکدیگر مجزا گردد.
- ماده ۱۶- استفاده از هوای فشرده برای نظافت قطعات خودرو، ابزار و سطوح کار و لباس کار منوع است.
- ماده ۱۷- اعمال نا ایمن، غیر مرتبط با کار، خودسرانه و شوکی در کارگاه منوع است.
- ماده ۱۸- کلیه امور تعمیراتی بر روی سیستم‌های گازسوز باید علاوه بر تجهیز به وسایل حفاظت فردی مناسب از دستگاه‌های ضد برودت نیز استفاده نمایند.
- ماده ۱۹- تعمیرکاران سیستم‌های گازسوز باید توسط افرادی که آموزش‌های لازم را در این زمینه دیده باشند، انجام شود.
- ماده ۲۰- کلیه دستگاه‌های تعمیرگاهی باید دارای لوح شناسایی حاوی مشخصات فنی از طرف شرکت سازنده باشد.
- ماده ۲۱- کلیه تجهیزات، ابزارآلات و وسایل تعمیرگاهی باید در فواصل زمانی معین مورد بازبینی قرار گیرد.
- ماده ۲۲- هرگونه تغییر در تجهیزات به‌گونه‌ای که آن را از استاندارد یا طراحی اصلی کارخانه سازنده خارج نماید، منوع است.

فصل یازدهم : مقررات اختصاصی

الف - مکانیکی:

- ماده ۲۳- ابزار کار، تجهیزات و روش کار باید متناسب با نوع کار بوده و استفاده از ابزارآلات مستعمل، فرسوده، شکسته و معیوب منوع می‌باشد.
- ماده ۷۲- برای جابه‌جایی و منتقال موتور ماشین، گیریکس و سایر قطعات حجمی و سنگین باید از وسایل مکانیکی مناسب استفاده شود.
- ماده ۷۳- پس از بلند کردن خودروی مورد تعمیر توسط جک، جرثقیل، بالابر و قبل از شروع، استفاده از خرک فلزی برای تشییت کامل خودرو الزامی است.
- ماده ۷۴- به کار بردن هرگونه قطعات اضافی برای افزایش ارتفاع جک و خرک‌ها برای بالا بردن خودرو منوع است.

- ماده ۷۵**— دستگاه‌های جک ستونی باید دارای تجهیزاتی باشند که ضمن تثبیت صفحه جک در ارتفاع مناسب از سقوط ناخواسته آن جلوگیری به عمل آورد.
- ماده ۷۶**— میزان بار قرار گرفته بر روی جک باید متناسب با توان جک بوده و دارای سیستمی باشد که در صورت اضافه بار، از عملکرد دستگاه ممانعت به عمل آورد.
- ماده ۷۷**— دستگاه‌های جک ستونی باید مجهز به سیستم هشداردهنده صوتی و نوری در هنگام بالا و پایین رفتن باشد.
- ماده ۷۸**— فقط تعمیر کاری که در حال تعمیر خودرو می‌باشد حق حضور در جک ستونی را دارد و تردد و تجمع سایر کارگران در زیر جک ممنوع است.
- ماده ۷۹**— در هنگام استفاده از جک‌های ستونی قرار گرفتن شخص بر روی جک و یا داخل خودرو ممنوع است.
- ماده ۸۰**— انواع جک‌های بالابر خودرو باید به گونه‌ای طراحی شود که خودرو را به صورت یکنواخت بالا و پایین ببرد.
- ماده ۸۱**— قبل از پایین آوردن صفحه جک باید از عدم حضور افراد در زیر جک مطمئن گردد.
- ماده ۸۲**— کپسول حاوی گاز کولر بایستی در محلی نگهداری شود که از حرارت، تابش مستقیم نور خورشید، رطوبت، ضربه و فشار محافظت گردد.
- ماده ۸۳**— قبل از جدا کردن و یا تعمیر لوله‌های سوخت بایستی سوخت داخل لوله کاملاً تخلیه گردد.
- ماده ۸۴**— کلیه عملیات تعمیراتی بر روی مخازن سوخت گاز بایستی پس از تخلیه کامل مخزن صورت پذیرد.

ب - چاله سرویس:

- ماده ۳۷**— روشنایی داخل چاله سرویس باید از نوع ثابت بوده به نحوی که کارگر از دید کافی برخوردار باشد.
- ماده ۳۸**— نصب آستانه در اطراف دهانه چاله سرویس به منظور جلوگیری از سقوط خودرو به داخل چاله سرویس الزامی است.
- ماده ۳۹**— قرار دادن و انبار کردن وسایل و اشیاء غیر ضروری در داخل چاله سرویس ممنوع است.
- ماده ۴۰**— بدنه چاله سرویس باید از مصالحی ساخته شود که به آسانی قابل شستشو و نظافت باشد.
- ماده ۴۱**— کف چاله سرویس باید دارای کفشواری و دریچه تخلیه فاضلاب باشد.
- ماده ۴۲**— قرار دادن مواد قابل اشتعال و انفجار در داخل چاله سرویس ممنوع است.
- ماده ۴۳**— محل قرارگیری کمپرسور هوا باید مجزا از چاله سرویس باشد.
- ماده ۴۴**— ابعاد چاله سرویس باید طوری طراحی شود که کارگر در زمان ورود و خروج یا حرکت در زیر خودرو با بدنه آن برخورد نکند.
- ماده ۴۵**— دهانه چاله سرویس باید مجهز به دربوش مناسب باشد.
- ماده ۴۶**— به منظور ورود و خروج کارگران به داخل چاله سرویس باید در هر دو طرف اقدام به تعییه پلکان مناسب نمود.
- ماده ۴۷**— نصب آینه برای جلوگیری از انحراف خودرو در جلوی چاله سرویس الزامی است.
- ماده ۴۸**— مخزن تخلیه روغن باید دارای شیر تخلیه و لوله انتقال سوخته باشد.

ج - باطری سازی:

- ماده ۴۹**— در کارگاه باطری سازی هنگام آماده سازی مایع باطری باید اسید به آب و به صورت قطره‌ای افزوده گردد.

ماده ۵۰- در کارگاه باطری‌سازی جهت تهیه آب می‌بایست تهويه موضعی مناسب در نظر گرفته شود.

ماده ۵۱- باید هنگام جدا کردن باطری به منظور جلوگیری از انفجار ناشی از تجمع گاز و خطرات ناشی از آن ابتدا قطب منفی و سپس قطب مثبت جدا گردد، ضمناً هنگام نصب نیز ابتدا قطب مثبت و سپس منفی متصل گردد.

ماده ۵۲- ظروف نگهداری و انتقال اسیدها باید به در مقابل خوردگی مقاوم و در مقابل ضربات وارده از استحکام کافی برخوردار بوده و دارای برچسب مشخصات باشد.

ماده ۵۳- ایجاد جرقه و یا شعله در مجاورت باطری به دلیل وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار ممنوع است.

ماده ۵۴- آزمایش میزان شارژ باطری از طریق برقراری اتصال کوتاه قطب‌های مثبت و منفی آن ممنوع است.

۵- پنچرگیری:

ماده ۵۵- محل نصب کمپرسور هوا باید به گونه‌ای باشد که کارگران در معرض آلدگی صوتی قرار نگیرند.

ماده ۵۶- شیر تخلیه کمپرسور هوا فشرده باید به طور متناوب باز شده و سوپاپ اطمینان و فشارسنج آن کنترل گردد.

ماده ۵۷- آتوی پنچرگیری بایستی مجهز به سیستم ترموموستات برای تنظیم دمای لازم باشد.

ماده ۵۸- قبل از خارج نمودن بچه رینگ، بایستی باد لاستیک به طور کامل تخلیه گردد.

ماده ۵۹- هنگام تعویض لاستیک باید تدابیر لازم برای جلوگیری از جابه‌جایی ناگهانی خودرو در نظر گرفته شود.

ماده ۶۰- در هنگام کار با دستگاه‌های لاستیک در آرو پنچرگیر، باید از درگیری اعضای بدن با فکین و قطعات دستگاه ممانعت به عمل آید.

ماده ۶۱- هنگام کار بر روی بچه رینگ و تخلیه و یا تنظیم تراکم باد بایستی از حفاظت مناسب به منظور جلوگیری از پرتتاب بچه رینگ استفاده کرد.

ماده ۶۲- تعویض یا تعمیر رینگ‌های مستعمل، شکسته، جوشی و دارای هرگونه نقصی باید فقط توسط افراد با تجربه انجام گیرد.

ماده ۶۳- باز و بسته کردن پیچ و مهره‌های چرخ‌ها بایستی به صورت ضربدری صورت پذیرد و پس از شل شدن رینگ اقدام به باز نمودن کامل مهره‌ها نمود.

ماده ۶۴- در هنگام بالانس چرخ بایستی قاب حفاظتی دستگاه بر روی چرخ قرار گیرد.

ماده ۶۵- برداشتن قاب حفاظتی دستگاه بالانس چرخ قبل از توقف کامل دستگاه ممنوع است.

فصل دوازدهم - سایر مقررات

ماده ۶۶- انبار کردن مواد و لوازم یدکی، قطعات فرسوده و ضایعاتی، کارتنهای و جعبه‌ها بر روی سقف، چاله سروپیس و همچنین در محوطه تعمیرگاه ممنوع است.

ماده ۶۷- کلیه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تعمیرگاه باید در محل مناسب قرار داشته باشد.

ماده ۶۸- روشن گذاشتن موتورهای احتراقی در محیط‌های بسته تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده ۶۹- استعمال دخانیات، افروختن آتش و شعله باز به عنوان گرمایش و همچنین استفاده از بخاری‌های غیراستاندارد در داخل کارگاه ممنوع است.


- ماده ۷۰- ظروف بنسین، روغن و مواد دیگر قابل اشتعال باید در مکانی نگهداری شوند که از حرارت، شعله، جرقه و ضربه محفوظ باشند.
- ماده ۷۱- ظروف تگه‌داری مواد قابل اشتعال باید درسته و مستحکم بوده و در برابر حرارت، شکستن و یا سوراخ شدن مقاوم باشد.
- ماده ۷۲- استفاده از مواد قابل اشتعال جهت شست و شوی قطعات خودرو، اعضای بدن، لباس کار و کف و دیواره کارگاه منوع می‌باشد.
- ماده ۷۳- بدنه کلیه وسایل و تجهیزات فلزی و همچنین تأسیسات الکتریکی باید به سیستم اتصال به زمین مؤثر مجهز شود.
- ماده ۷۴- قبل از انجام عملیات جوشکاری باید مواد قابل اشتعال و انفجار را از محل کار خارج نمود.
- ماده ۷۵- در زمان انجام عملیات جوشکاری، صافکاری، نقاشی و مکانیکی بایستی نسبت به جدا کردن بسته‌های باطری اقدام نمود.
- ماده ۷۶- در عملیات جوشکاری استفاده از مولدهای استیلن غیراستاندارد منوع است.
- ماده ۷۷- برای روشن کردن سر پیک جوشکاری باید از فندک مخصوص آن استفاده نمود.
- ماده ۷۸- جوشکاری باک و مخازن مواد قابل اشتعال و انفجار بدون رعایت اصول ایمنی جوشکاری منوع است.
- ماده ۷۹- استفاده از تنگ یا گیره برای اتصال شیرآلات کپسول‌ها تحت هر شرایطی منوع است.
- ماده ۸۰- برای شاسی کشی خودرو بایستی از تجهیزات ایمن و مناسب با نوع کار استفاده نمود.
- ماده ۸۱- دستگاه‌های شاسی کش قلاب‌دار باید مجهز به شیطانک باشد.
- ماده ۸۲- اتاق رنگ بایستی مجهز به پرده آب و تهویه موضعی باشد، به نحوی که ذرات رنگ در محیط پراکنده نشود.
- ماده ۸۳- کارگاه رویه‌دوزی بایستی دارای تهویه مؤثر برای خروج بخارات و گازها بوده و استفاده از بنسین و دیگر مواد قابل اشتعال به عنوان رقیق کننده چسب منوع می‌باشد.
- ماده ۸۴- شیلنگ‌های انتقال آب در کارواش‌ها باید از نوع فشار قوی باشد.
- ماده ۸۵- بست و کلیه متعلقات شیلنگ‌های آب تحت فشار بایستی مناسب با نوع کار و فشار آب باشد.
- ماده ۸۶- انجام کلیه امور تعمیراتی خودرو در معابر عمومی ممنوع است.
- ماده ۸۷- ورود و نگهداری حیوانات در داخل تعمیرگاه مطلقاً منوع است.
- ماده ۸۸- مسئولیت اجرای مواد مندرج در این آیینه نامه با کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه در محل کارگاه که به دلیل عدم رعایت این مواد باشد علاوه بر جرائم متعلقه قانونی مکلف به جبران خسارت زیان دیده می‌باشد.

این آیینه نامه مشتمل بر ۳ فصل و ۸۸ ماده به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۴/۵ شورایعالی حفاظت فنی مورد تصویب و در تاریخ ۸۷/۵/۸ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.

فصل ۶

شاپیستگی‌های غیرفنی

شاپستگی‌های غیر فنی

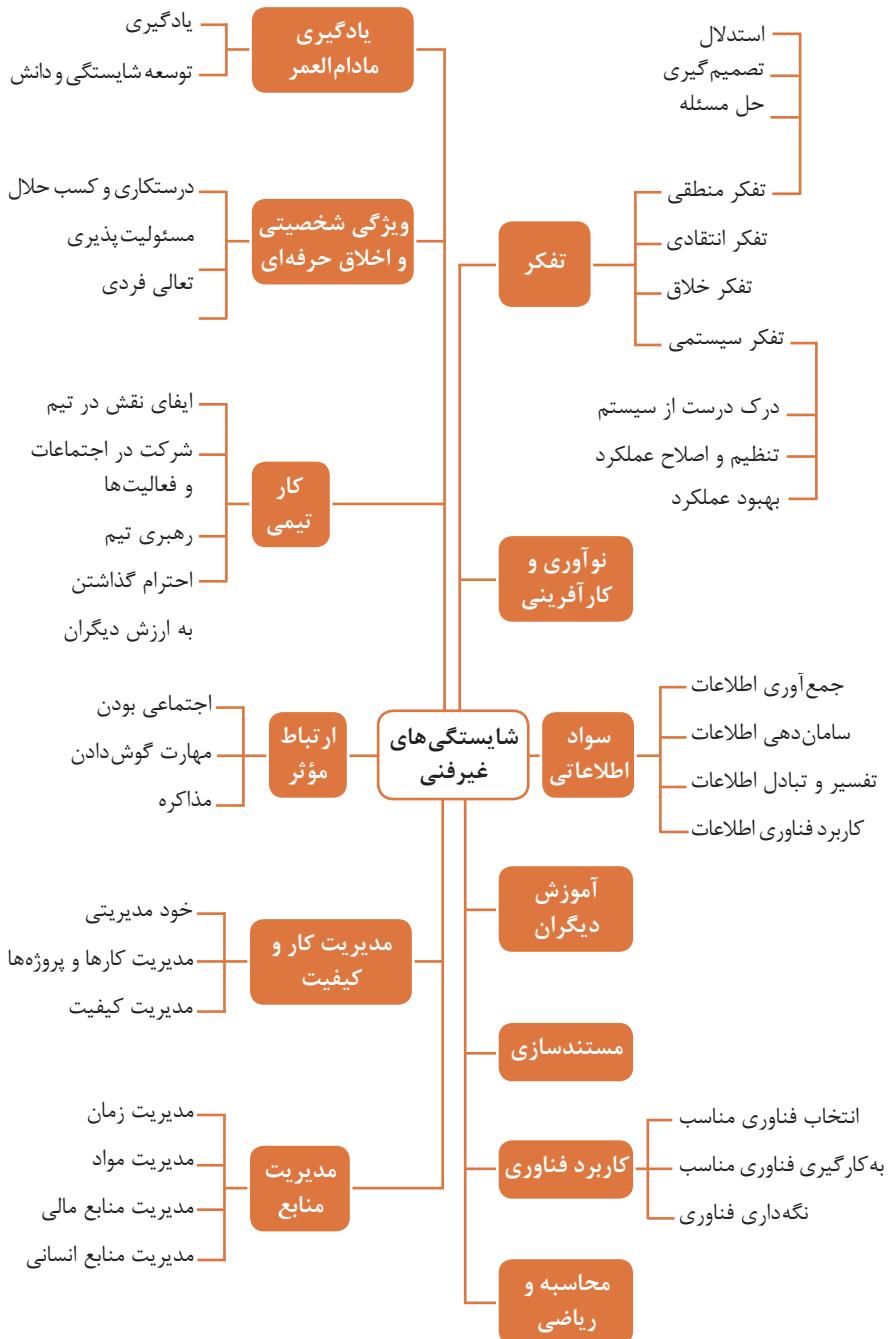

کارنامک

[نام و نام خانوادگی کارجو]

[تلفن تماس: [۰۹۱۲۳۳۳...]]

[ایمیل: [youremail@adomain.ext]]

[متولد: [سال]]

[ساکن: [شهر] - [حدوده]]

سوابق تحصیلی

کاردانی [نام رشته تحصیلی] - دانشگاه [نام دانشگاه] [تاریخ شروع دوره] الی [تاریخ
دانش آموختگی]

■ [اختیاری: ذکر مختصر دروس اصلی گذرانده شده یا تحقیقات انجام شده ...]

■ [اختیاری: معدل]

دیبلیم [نام رشته تحصیلی] - هنرستان [نام هنرستان]

■ [اختیاری: ذکر مختصر دروس اصلی گذرانده شده یا تحقیقات انجام شده ...]

■ [اختیاری: معدل]

سوابق حرفه‌ای

سمت] - [نام شرکت، مؤسسه یا سازمان] - [شهر]

■ [توضیح مختصر مسئولیت‌های کاری ...]

■ [توضیح مختصر کارها و اقدامات انجام شده در یک الی دو خط ...] [ماه و سال شروع کار] الی

[ماه و سال اتمام کار]

سمت] - [نام شرکت، مؤسسه یا سازمان] - [شهر]

■ [توضیح مختصر مسئولیت‌های کاری ...]

■ [توضیح مختصر کارها و اقدامات انجام شده در یک الی دو خط ...] [ماه و سال شروع کار] الی

[ماه و سال اتمام کار]

مهارت‌ها

مهارت‌های نرم افزاری

■ [ذکر نام نرم افزار در هر خط و تشریح میزان آشنایی ...]

آشنایی با زبان‌های خارجی

■ [ذکر نام زبان مربوطه ضمن مشخص نمودن میزان آشنایی در زمینه محاوره و مکاتبه ...]

سایر مهارت‌ها

■ [ذکر سایر مهارت‌ها مانند تخصص‌های فنی، مهارت‌های فردی و غیره و ...]

نمونه نامه در خواست شغل

مدیر محترم

شرکت الف

موضوع: درخواست استخدام

با سلام و احترام،

بدین وسیله پیرو درج آگهی استخدام آن شرکت در نشریه مورخ جهت همکاری در بخش آن شرکت، به پیوست مشخصات و سوابق شغلی خود (کارنامک) خود را برای اعلام آمادگی جهت همکاری تقدیم می دارم.

امیدوارم ویژگی های اینجانب از جمله، تحصیل در رشته و گذراندن دوره های و داشتن مهارت های ارتباطی قوی، اعتماد به نفس بالا و اشتیاق به یادگیری مداوم و به روز نمودن اطلاعات شغلی مورد توجه آن مدیریت محترم قرار گیرد و فرصتی را فراهم سازد تا بتوانم انتظارات و خدمات مورد نظر آن شرکت را برآورده سازم.

ضمن آرزوی توفیق و بهروزی برای جنابعالی، از وقتی که به بررسی کارنامک اینجانب اختصاص می دهید سپاسگزارم و آمادگی خود را جهت حضور در آن شرکت برای ارائه سایر اطلاعاتی که لازم باشد و آشنایی بیشتر اعلام می دارم.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی
امضا

نمونه قرارداد کار

این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی - مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما / نماینده قانونی کارفرما و کارگر منعقد می‌شود.

۱ مشخصات طرفین:

کارفرما / نماینده قانونی کارفرما

آقای / خانم / شرکت شماره شناسنامه / شماره ثبت فرزند

به نشانی:
کارگر
آقای / خانم متولد شماره شناسنامه

شماره ملی میزان تحصیلات نوع و میزان مهارت
به نشانی:
کارمنعین موقت دائم نوع قرارداد:

۲ نوع کار یا حرفة یا حجم کار یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد:

.....

۳ محل انجام کار:

.....

۴ تاریخ انعقاد قرارداد:

.....

۵ مدت قرارداد:

.....

۶ ساعات کار:

میزان ساعات کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می‌گردد. ساعات کار نمی‌تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.

۷ حق السعی:

(الف) مزد ثابت / مبنا / روزانه / ساعتی ریال (حقوق ماهانه): ریال (روی)

(ب) پاداش افزایش تولید و باهره‌وری ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

(ج) سایر مزايا

۸ حقوق و مزايا کارگر: به صورت هفتگي / ماهانه به حساب شماره نزد بانک
..... شعبه توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می‌گردد.

۹ بیمه: به موجب ماده (۱۴۸) قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر دستگاه‌های بیمه‌گر بیمه نماید.

۱۰ عيدي و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار - مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی، به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت / مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی

کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می‌شود. برای کار کمتر از یک سال، میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲ حق سنوات و یا مزایای پایان کار: به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات، مطابق قانون ۸۷/۸۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به نسبت کارکرد کارگر پرداخت می‌شود.

۱۳ شرایط فسخ قرارداد: این قرارداد در موارد ذیل، هر یک از طرفین قابل فسخ است.
.....
.....
.....


۱۴ سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی، کمک‌هزینه مسکن و کمک‌هزینه عائله‌مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.


۱۵ این قرارداد در چهار نسخه تنظیم‌می‌شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری (در صورت وجود) و یک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت و یا سایر طرق به اداره کار و امور اجتماعی محل تحويل می‌شود.

محل امضای کارگر



محل امضای کارفرما

نموده‌ای از ارتباطات واحدی‌ی بک کارخانه

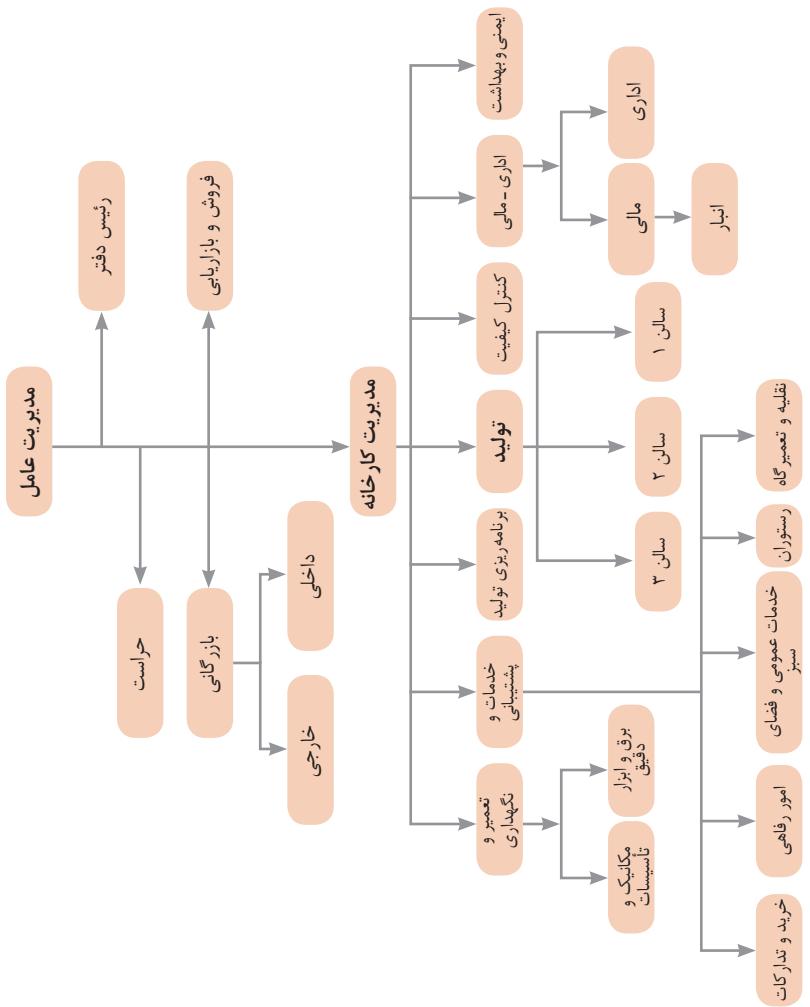

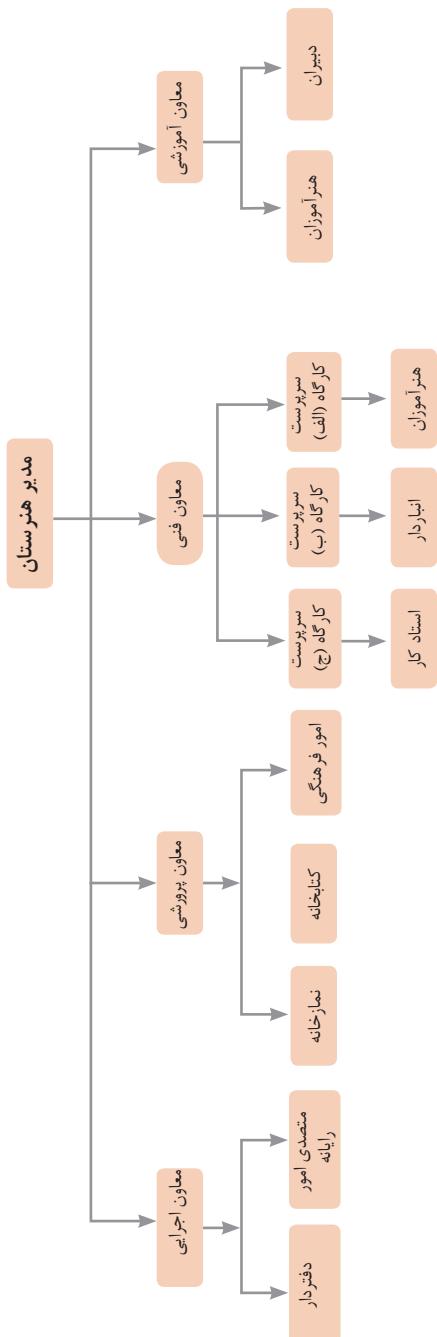


اصول حل مسئله ابداعی (TRIZ)

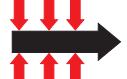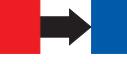۱ - جداسازی	۲- استخراج	۳- کیفیت موضعی	۴- نامتقارن سازی	۵- ترکیب و ادغام
				
۶- چند کاربردی	۷- تودر تو بودن	۸- جبران وزن	۹- مقابله پیشاپیش	۱۰- اقدام پیشاپیش
				
۱۱- حفاظت پیشاپیش	۱۲- هم سطح سازی	۱۳- تغییر جهت	۱۴- انحنا دادن	۱۵- پویایی
				
۱۶- بیشتر	۱۷- حرکت به بعدی جدید	۱۸- لوزش و نوسان	۱۹- عمل دوره‌ای	۲۰- تداوم کار مفید
				
۲۱- حمله سریع	۲۲- تبدیل ضرر به سود	۲۳- باز خورد	۲۴- واسطه تراشی	۲۵- خدمت‌دهی به خود
				
۲۶- کپی کردن	۲۷- یکبار مصرفی	۲۸- تعویض سیستم	۲۹- ساختار بادی یاماچ	۳۰- پوسته و پرده‌نازک
				
۳۱- مواد متخالخل	۳۲- تعویض رنگ	۳۳- هم جنس و همگن سازی	۳۴- رد کردن و بازسازی	۳۵- تغییر ویژگی
				
۳۶- تغییر حالت	۳۷- انبساط حرارتی قوی	۳۸- اکسید کننده	۳۹- محیط بی اثر	۴۰- مواد مرکب
				


متغیرها در حل مسئله ابداعی

قدرت پا توان	۲۱	وزن جسم متحرک	۱
تلفات انرژی	۲۲	وزن جسم ساکن	۲
ضایعات مواد	۲۳	طول جسم متحرک	۳
اتلاف اطلاعات	۲۴	طول جسم ساکن	۴
تلفات زمان	۲۵	مساحت جسم متحرک	۵
مقدار مواد	۲۶	مساحت جسم ساکن	۶
قابلیت اطمینان	۲۷	اندازه و حجم جسم متحرک	۷
دقت اندازه‌گیری	۲۸	اندازه و حجم جسم ساکن	۸
دقت ساخت	۲۹	سرعت	۹
عوامل زیان‌بار خارجی مؤثر بر جسم	۳۰	نیرو	۱۰
اثرات داخلی زیان‌بار	۳۱	تنش / فشار	۱۱
سهولت ساخت یا تولید	۳۲	شکل	۱۲
سهولت استفاده	۳۳	ثبات و پایداری جسم	۱۳
سهولت تعمیر	۳۴	استحکام	۱۴
قابلیت سازگاری	۳۵	دوم جسم متحرک	۱۵
پیچیدگی وسیله با ابزار	۳۶	دوم جسم غیرمتحرک	۱۶
پیچیدگی کنترل یا دشواری عیوب‌بایی	۳۷	دما	۱۷
سطح خودکار بودن (اتوماسیون)	۳۸	روشنایی	۱۸
بهره‌وری	۳۹	انرژی مصرفی جسم متحرک	۱۹
		انرژی مصرفی جسم ساکن	۲۰

تکنیک خلاقیت اسکمپر

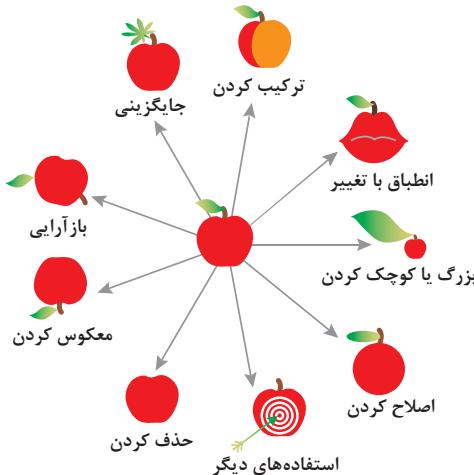


مدل ایجاد تفکر انتقادی

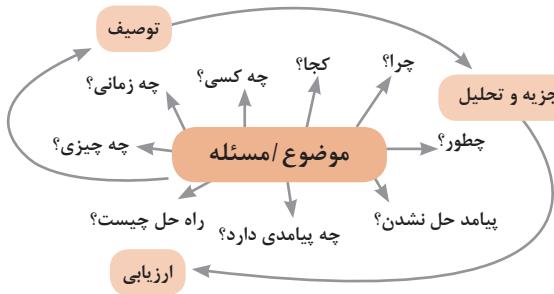

فعالیت‌های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش

پیشبرد فروش		
پیشبرد رده‌فروشان	پیشبرد فروش تجاری	پیشبرد فروش ویژه مشتریان
محیط داخلی فروشگاه	مسابقه و برنامه‌های انگیزشی	نمونه‌های رایگان
تبلیغات نمایشی	تخفيض‌های تجاری	کوپن
استندها در محل خرید	پوسترهای استندها	امتیازهای ویژه
تخفيض قیمتی	برنامه‌های آموزشی	مسابقه‌ها و قرعه‌کشی‌ها
مارک‌گذاری خصوصی	نمایشگاه‌های تجاری	بازپرداخت و استرداد وجه
فروش آنلاین	تبلیغات مشترک	بسته‌های پاداش
		تخفيض قیمتی
		چند کالا به یک قیمت
		برنامه‌های وفاداری

الف) مدل کسب و کار

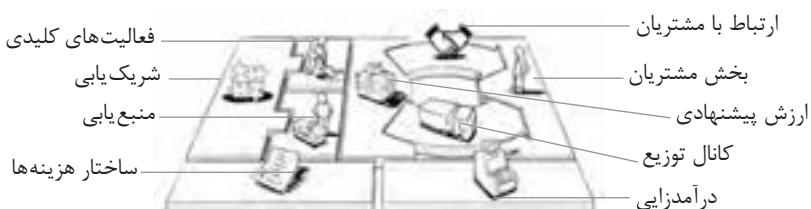

ب) بوم کسب و کار

<p></p> <p>کanal توزیع</p> <p>از طریق چه کانال هایی می توانیم به پخش مشتریان دسترسی بپدا کنیم؟ در حال حاضر چگونه به آنها دسترسی داریم؟ کانال های ما چطور یکپارچه شده اند؟ عملکرد کدامیک بهتر است؟ پژوهشینهای تین کانال ها کدام اند؟ چطور آنها را با نیازهای مشتریان هماهنگ می کنیم؟</p> <p></p> <p>ارزش پیشنهادی</p> <p>چه ارزشی به مشتریان ارائه می دهیم؟ کدامیک از مسائل مشتریان را حل می کنیم؟ بسته پیشنهادی ما (محصولات و خدمات) به مشتریان مختلف چیست؟ کدامیک از نیازهای مشتریان را برطرف می کنیم؟</p>	<p></p> <p>درآمدزایی</p> <p>مشتریان ما به چه بهایی واقعاً پول می دهند؟ آنها در حال حاضر چه بهایی می پردازند؟ آنها در حال حاضر چگونه آنرا ترجیح می دهند که چگونه پردازند؟ هر جایی درآمد چگونه به درآمد کل مکمل می کند؟</p> <p></p> <p>بخش مشتریان</p> <p>برای چه افرادی ارزش آفرینی می کیم؟ مهارتین مشتریان ما چه افرادی هستند؟</p>	<p></p> <p>ارتباط با مشتریان</p> <p>مشتریان مختلف انتظار برقراری و حفظ چه نوع رابطه ای را از ما دارند؟ کدامیک از آنها برقرار شده است؟ این روابط چگونه با کل اجزای مدل کسب و کار ما تلفیق می شوند؟ هرینه آنها چقدر است؟</p> <p></p> <p>منبع یابی</p> <p>منابع اصلی برای ارزش پیشنهادی، کانال توزیع، ارتباط با مشتری و درآمدزایی چه هستند؟</p>	<p></p> <p>فعالیت های کلیدی</p> <p>فعالیت های اصلی برای ارزش پیشنهادی، کانال توزیع، ارتباط با مشتری و درآمدزایی چه هستند؟</p>
<p></p> <p>ساختار هزینه ها</p> <p>مهارتین هزینه های اصلی ما در مدل کسب و کار کدام اند؟ گران تین منابع اصلی ما کدام اند؟ گران تین فعالیت های اصلی ما کدام اند؟</p>			

ویژگی های کار آفرین

مهارت های کار آفرینی:

- نظم درونی (خودنظمی)
- توانایی پذیرش خطر
- خلاقیت و نوآوری
- گرایش به تغییر
- پشتکار


مهارت های مدیریتی:

- برنامه ریزی
- تصمیم گیری
- انگیزش
- بازاریابی
- مدیریت مال

مهارت های فنی:

- توانایی انجام عملیات (اجرایی)
- ارتباط اثربخش
- طراحی
- تحقیق و توسعه
- مشاهده فعالته محیط

مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش‌بنیان

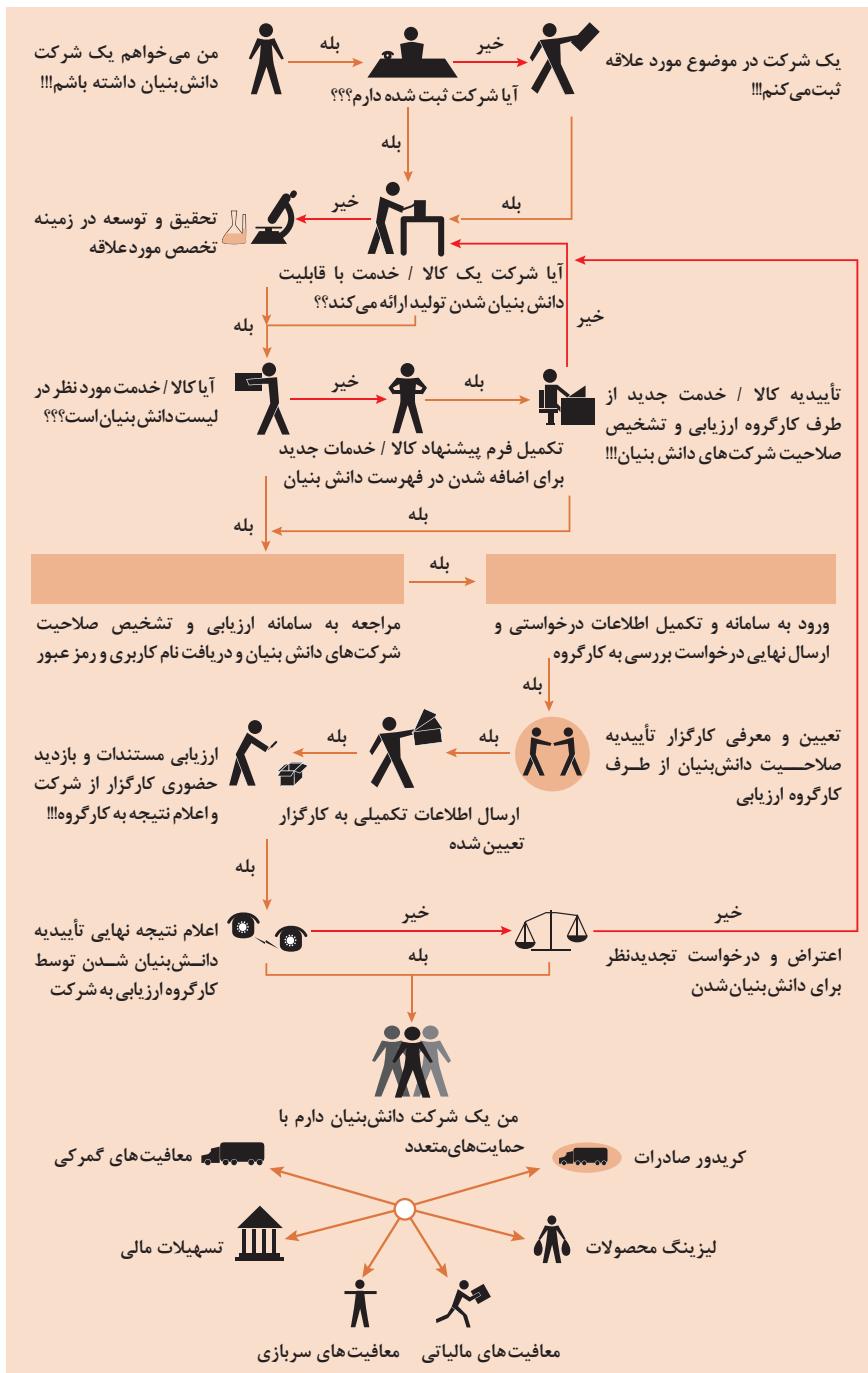

انواع معاملات رقابتی روش مناقصه

روشی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت موردنیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند.

روش مزایده

یکی دیگر از روش‌های پیش‌بینی شده در قانون محاسبات عمومی، روش مزایده است که برای انعقاد پیمان‌های عمومی می‌باشد.

مزایده ترتیبی است که در آن اداره و سازمان، فروش کالاهای خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کشیرالانتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد می‌کند، منعقد می‌سازد.

مراحل دریافت پروانه کسب

مراجعةه به اتحادیه مربوط

تقاضای پروانه کسب

ارائه مدارک شامل:

کارت پایان خدمت

فتوكپی از تمام صفحات شناسنامه

مدرک تحصیلی

۳×۴ قطعه عکس

سنداچارنامه یا مالکیت محل کسب

کارت ملی

ارائه آزمون فنی برای صنوف مشمول

ارائه معاینه پزشکی و بهداشت صنوف مشمول

بازرسی محل کسب

ارائه تأییدیه اماكن

ارائه تأییدیه عدم سوء پیشینه

ارائه تأییدیه عدم اعتیاد

ارائه تأییدیه شهرداری

ارائه تأییدیه دارای

ارائه تأییدیه مجمع

ارائه فیش بازرگانی تمرکز و جووه

ارائه فیش ابطال تمبر پروانه

ارائه فیش تعویض پروانه

صدور پروانه کسب

اسناد تجاری

■ تعریف سفته

سفته یا سند طلب از نظر لغوی چیزی است که کسی بر حسب آن از دیگری به رسم عاریت یا قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد، آن را مسترد دارد.

قانون تجارت ایران، سفته را به طریق زیر تعریف نموده است:

«سفته سندي است که به موجب آن امضاكننده تعهد می کند مبلغی در موعد معين یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معينی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید». (مفad ماده ۵۰۷)



■ چک

چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضًا مسترد یا به دیگری واگذار نماید.

در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد چک نباید وعده داشته باشد.

چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد - ممکن است به دیگری منتقل شود.

وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

اگر چک در وجه حامل باشد کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر (پشت) آن را امضا یا مهر نماید.

■ بیمه در مواجهه با خطرات، باعث اطمینان و آرامش در زندگی فردی و اجتماعی و اقتصادی می‌شود.

■ بیمه، انتقال بار زیان‌های مالی بر شانه‌های شخص دیگر برای ایجاد اطمینان خاطر است.

■ بیمه امکانی است که سازمان‌های تأمین اجتماعی برای کارگران و کلیه افراد شاغل فراهم آورده است تا از آنان در حین کار، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی و فوت (خانواده متوفی) حمایت مالی کند.

■ کارفرما بنا بر قانون، موظف است قسمتی از دستمزد کارگر را تحت عنوان بیمه و مالیات از حقوق وی کسر و به حساب بیمه و اداره مالیات واریز نماید.

■ حق بیمه اجباری توسط کارگر (سهم ۷ درصد) و کارفرما (سهم ۲۳ درصد) پرداخت می‌شود.

■ در بیمه خویش فرما، کارگر خود می‌تواند با پرداخت مستقیم حق بیمه، از مزایای آن بهره مند شود.

■ مالیات به دستمزدهایی که از مقدار مشخصی کمتر باشند، تعلق نمی‌گیرد. حداقل دستمزدی که به آن مالیات تعلق نمی‌گیرد، ابتدای هر سال توسط دولت تعیین می‌شود.

أنواع بيمه در محيط کار

الف: بیمه اجباری: شامل بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری و از کار افتادگی، بیمه فوت

ب: بیمه‌های اختیاری: شامل بیمه حوادث، بیمه تکمیلی و ...

■ در حالت کلی بیمه به دو نوع اجتماعی و بازارگانی تقسیم می‌گردد. عموماً بیمه اجتماعی،

اجباری است و بیمه بازارگانی، اختیاری می‌باشد. بیمه بازارگانی با توجه به نوع خطر به دو بخش


بیمه زندگی و بیمه‌های غیر زندگی تقسیم می‌شوند.

عقود اسلامی

اسلام برای همه وجوده زندگی قوانینی دارد. وجود اقتصاد اسلامی مؤید این مطلب است که در حوزه اقتصاد معیشت و تأمین رفاه هم روش‌های خاصی موجود است که باید به آنها پرداخت، بانکداری اسلامی و عقود اسلامی از آن دسته هستند.

در بینش اسلامی، دریافت و پرداخت بهره، تحریم شده است، بنابراین عملیات بانکداری باید بدون بهره انجام شود و اسلام روش‌هایی را برای جایگزین کردن بهره پیشنهاد می‌کند که از آن جمله می‌توان از عقود اسلامی نام برد.

به طور کلی عقود اسلامی در نظام بانکی به چهار گروه تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

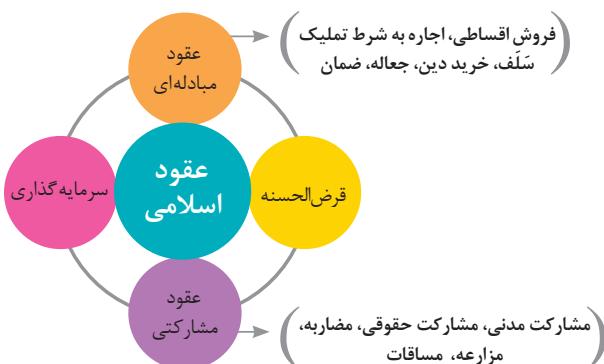



علامت مورد استفاده در نمودار جریان فرایند



سیستم‌های تولید







أنواع مديرية في التوليد




مدیریت زمان با ماتریس «فوری - مهم»

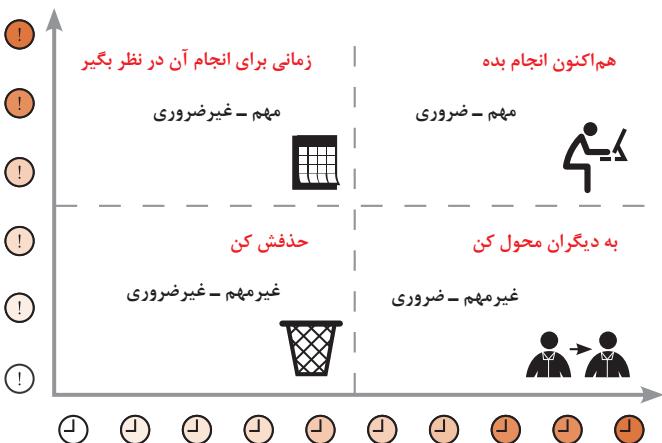

مراحل توسعه مهصول جدید

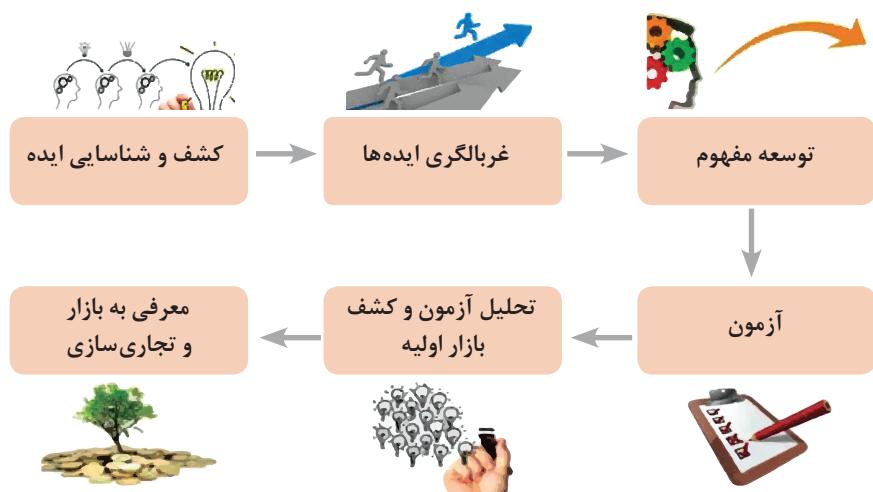

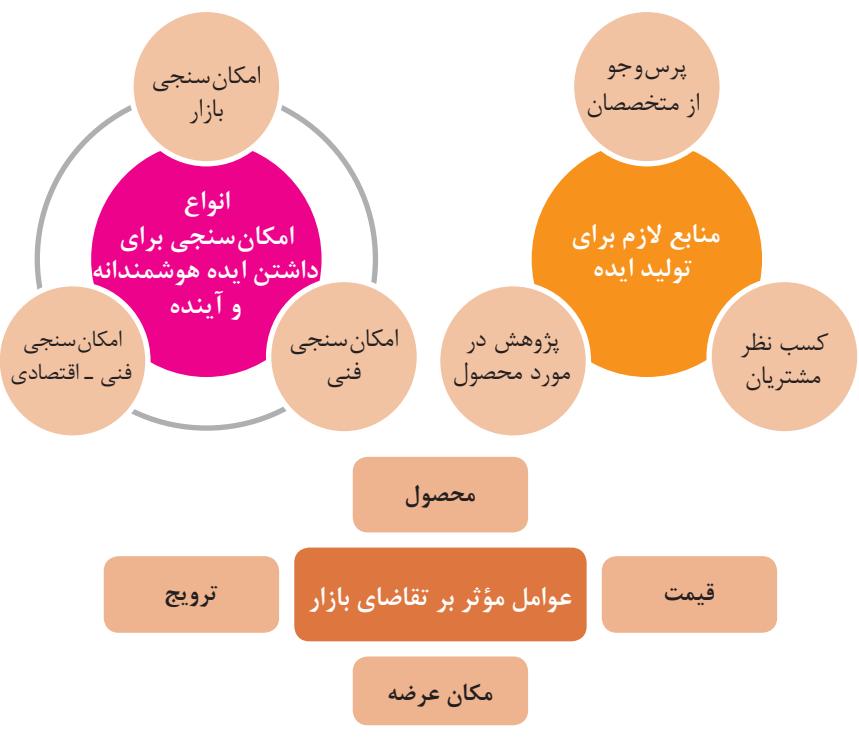

مفهوم کیفیت از دو دیدگاه


دیدگاه مشتری


مشخصه‌های کیفیت کالا
مشخصه‌های کیفیت خدمات

دیدگاه تولیدکننده

کیفیت نوع طراحی فرایند تولید، سطح عملکرد
تجهیزات و فناوری ماشین‌آلات، آموزش و نظارت
کارکنان و روش‌های کنترل کیفی

ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی

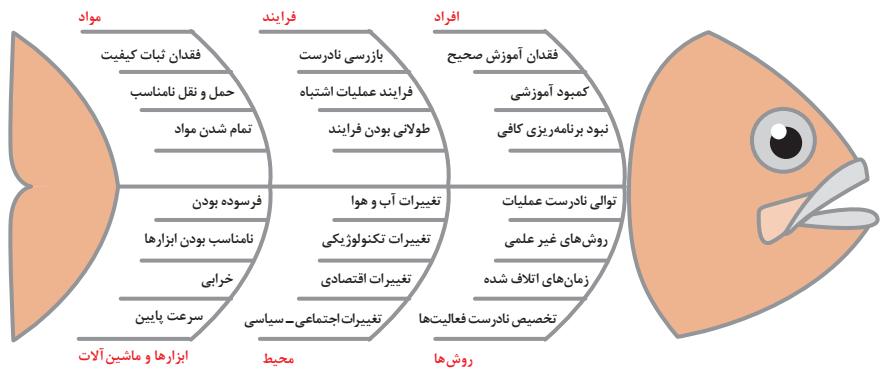


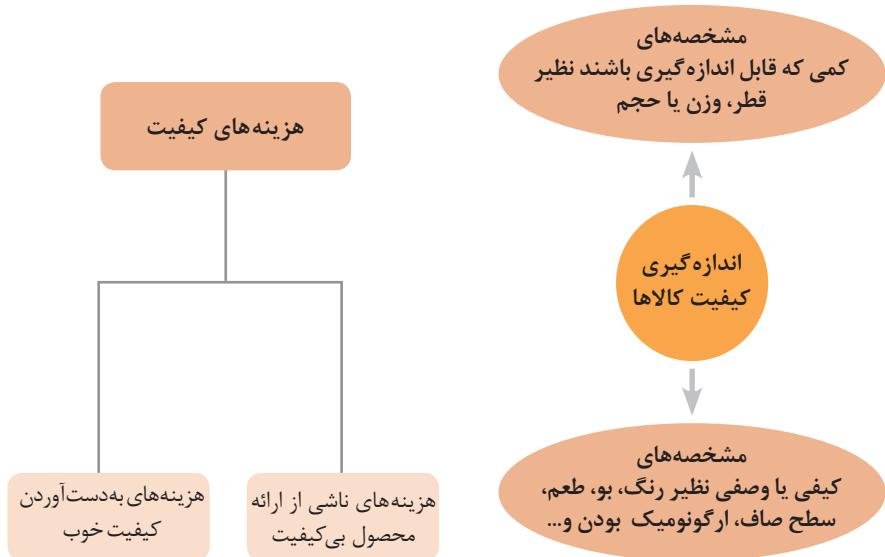


مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه



چرخه انجام کار

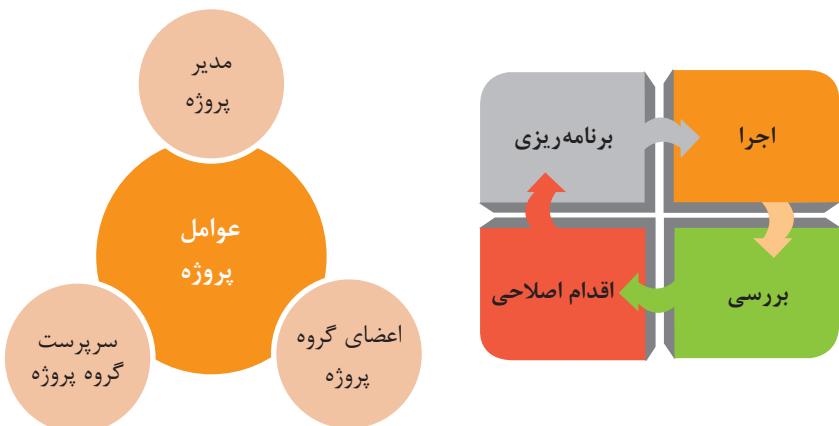

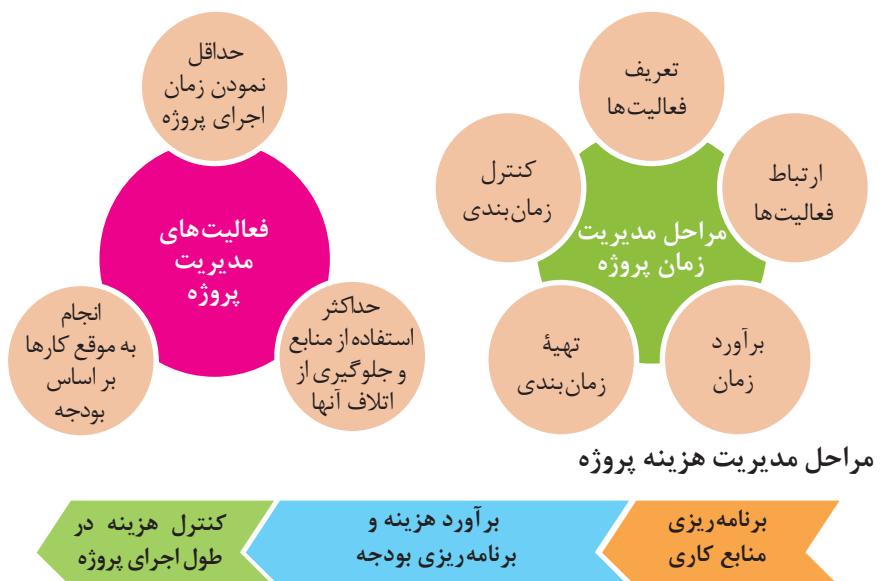


کاربرد فناوری‌های نوین


اولویت‌های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور


- **اولویت‌های الف در فناوری:** فناوری هواشناسی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، فناوری هسته‌ای، فناوری نانو و میکرون، فناوری‌های نفت و گاز، فناوری زیستی، فناوری زیست محیطی، فناوری فرهنگی و نرم
- **اولویت‌های ب در فناوری:** لیزر، فوتونیک، زیست‌حسگرها، حسگرهای شیمیایی، مکاترونیک، خودکارسازی و روباتیک، نیمرساناهای کشتی سازی، مواد نوتروکریب، بسیارها (پلیمرها)، حفظ و ذخایر ژئی، اکتشاف و استخراج مواد معدنی، پیش‌بینی و مقابله با زلزله و سیل و پدافند غیرعامل
- **اولویت‌های ج در فناوری:** اپتوالکترونیک، کاتالیست‌ها، مهندسی پزشکی، آلیاژهای فلزی، مواد مغناطیسی، سازه‌های دریایی، حمل و نقل ریلی، ترافیک و شهرسازی، مصالح ساختمانی سبک و مقاوم، احیای مرانع و جنگل‌ها و بهره‌برداری از آنها، فناوری بومی

منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان

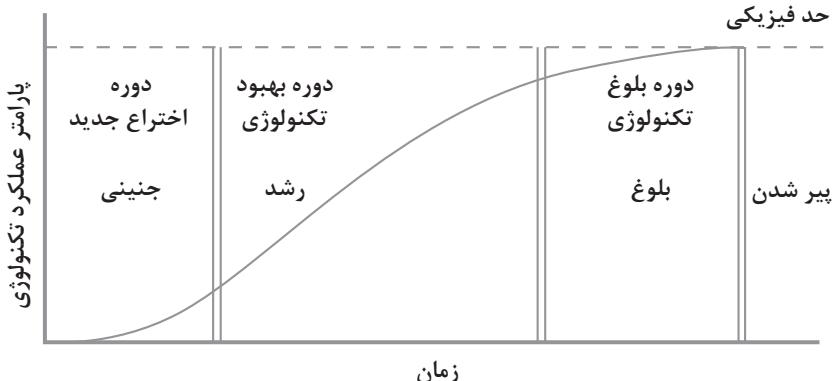


تجسمی از فناوری‌ها در آینده نزدیک

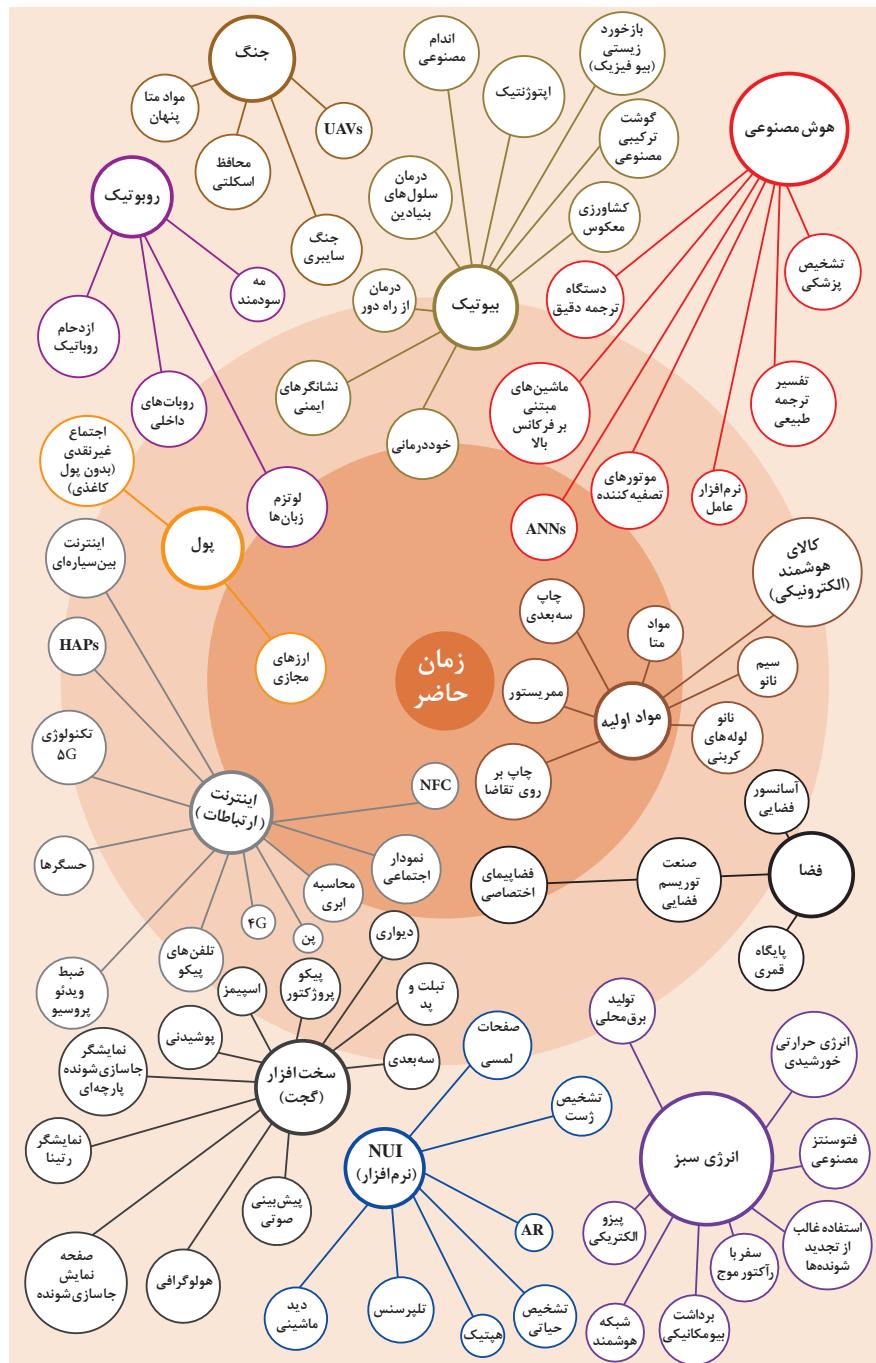

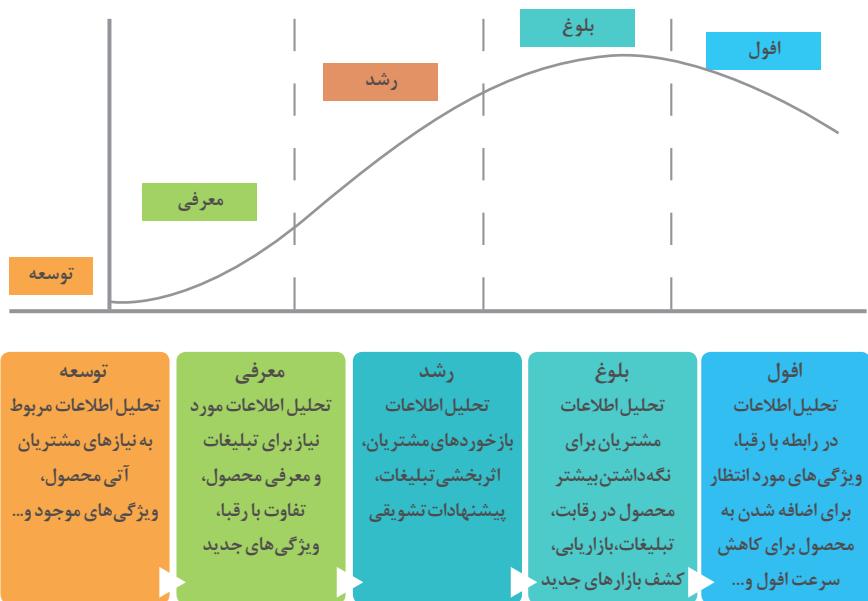


سطح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی

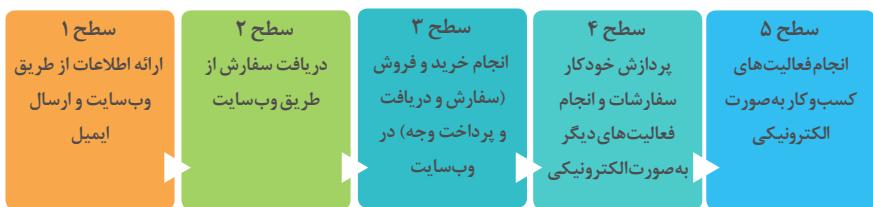

ویژگی‌های کلان داده‌ها





کاربرد فناوری نانو

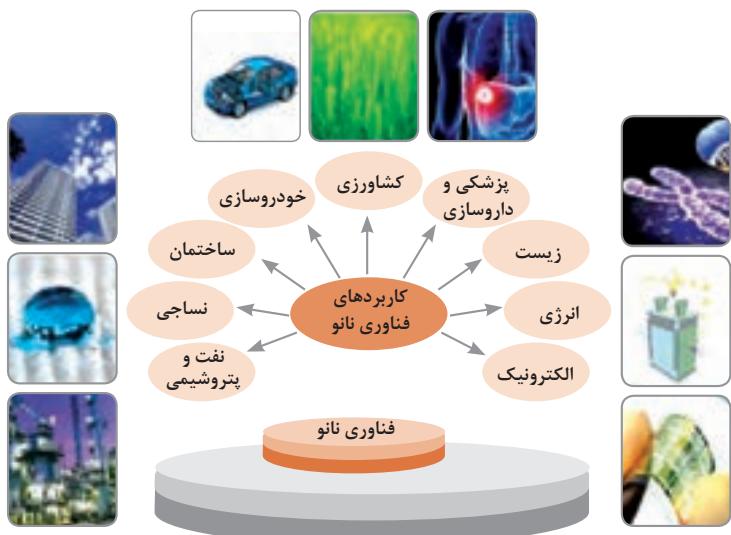

اخلاق حرفه‌ای

در انجام کارها به صورت شایسته باشیستی به خدا، خود، خلق و خلقت همزمان توجه داشت و در انجام آنها باید علم، عمل، ایمان، تفکر و اخلاق را همراه کرد.

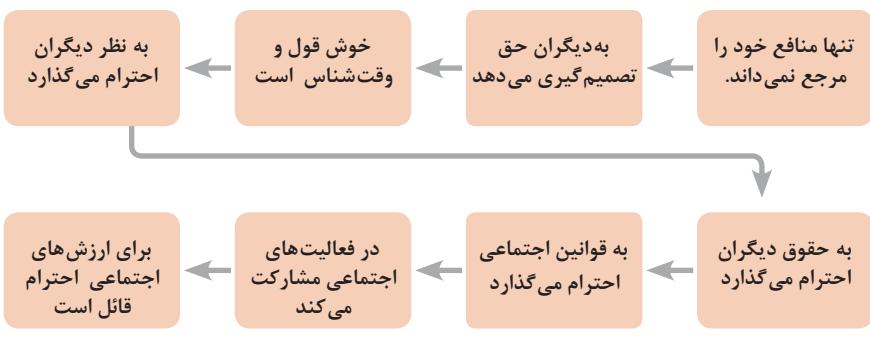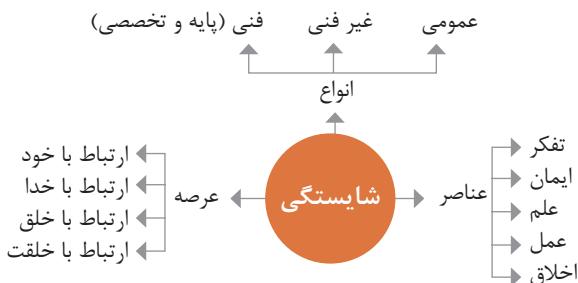

دلسوز و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکلات دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب و مشکلات دیگران شریک می شوند

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

برخی از کلیدهای زندگی شغلی و حرفه ای

- ۱ عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در کسب حلال است.
- ۲ کسی که در راه کسب روزی حلال برای خانواده اش بکوشد، مجاهد در راه خداست.
- ۳ بهترین درآمدها سود حاصل از معامله نیکو و پاک است.
- ۴ پاکیزه ترین مالی که انسان صرف می کند، آن است که از دسترنج خودش باشد.
- ۵ امانت داری، بی نیازی می آورد و خیانت، فقر می آورد.
- ۶ بهره آور ساختن مال از ایمان است.
- ۷ هر کس میانه روی و قناعت پیشه کند نعمتش پایدار شود.
- ۸ در ترازوی عمل چیزی سنگین تر از خُلق نیکو نیست.
- ۹ اشتغال به حرفه ای همراه با عفت نفس، از ثروت همراه با ناپاکی بهتر است.
- ۱۰ کسی که می خواهد کسبیش پاک باشد، در داد و ستد فریب ندهد.
- ۱۱ هر صنعتگری برای درآمد زایی نیازمند سه خصلت است: مهارت و تخصص در کار، ادای امانت در کار و علاقمندی به صاحب کار.
- ۱۲ هر کس ریخت و پاش و اسراف کند، خداوند او را فقیر کند.
- ۱۳ زمانی که قومی کم فروشی کنند، خداوند آنان را با قحطی و کمبود محصولات عذاب می کند.
- ۱۴ به راستی خدای متعال دوست دارد هر یک از شما هر گاه کاری می کند آن را محکم و استوار کند.
- ۱۵ تجارت در وطن مایه سعادتمندی مرد است.

به عنوان عضوی از نیروی کار ماهر کشور در پیشگاه خداوند متعال که دانای آشکار و نهان است؛ متعهد می شوم :

- مسئولیت‌پذیری، درست‌کاری، امانت‌داری، گذشت، انصاف و بهره‌وری در تمام امور شغلی و حرفه‌ای را سرلوجه کارهای خود قرار دهم.
 - کار خود را با تفکر، ایمان، علم، عمل و اخلاق در عرصه های ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقた به صورت شایسته انجام دهم.
 - در تعالی حرفه ای، یادگیری مداوم ، مهارت افزایی و کسب شایستگی و ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای خویش کوشباشم.
 - مصالح افراد، مشتریان و جامعه را در انجام وظایف شغلی و حرفه ای بر منافع خود مقدم بدارم.
 - با همت بلند و پشتکار برای کسب روزی حلال و تولید ثروت از طریق آن تلاش نمایم.
 - از بطالت، بیکاری، اسراف، ریا، کم فروشی، گران فروشی و زیاده خواهی پرهیز کنم.
 - در انجام وظایف شغلی و حرفه‌ای ، آنچه برای خود می پسندم، برای دیگران هم بپسندم و آنچه برای خود نمی پسندم برای دیگران نیز نپسندم.
 - از کار، تولید، کالا، سرمایه و خدمات کشور خود در انجام وظایف شغلی و حرفه ای حمایت کنم.
 - برای مخلوقات هستی، محیط زیست و منابع طبیعی کشورم ارزش قائل شوم و در حفظ آن بکوشم.
 - از حیا و عفت، آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب برخوردار باشم.
 - همواره در حفظ و ارتقاء سلامت و بهداشت خود و دیگران در محیط کار تلاش نمایم.
 - در انجام وظایف شغلی و حرفه‌ای در تمامی سطوح ، حقوق مالکیت معنوی و مادی اشخاص ، شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را رعایت کرده و بر اساس قانون عمل نمایم.
- و از خداوند متعال می خواهم در پیمودن این راه بزرگ، بینش مرا افزون، اراده‌ام را راسخ و گام‌هایم را استوار گرداند.

جدول عنایین دروس شاپستگی های مشترک و پودمان های آنها

پادشاهی	درس	پایه
پودمان ها		
خاک		
خواص شیمیایی و بهسازی خاک		
خواص آب	آب، خاک، گیاه- گروه کشاورزی و غذا	۱۰
منابع آب		
کشت و نگهداری گیاهان		
اهمیت، اهداف و عناصر ارتباطی		
ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی	ارتباط مؤثر- گروه بهداشت و سلامت	۱۰
ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه		
ارتباط مؤثر در کسب و کار		
اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره		
اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط		
ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی	ارتباط مؤثر- گروه خدمات	۱۰
ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه		
ارتباط مؤثر در کسب و کار		
اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره		
ترسیم با دست آزاد		
تجزیه و تحلیل نما و حجم		
ترسیم سدهنما و حجم	نقشه کشی فنی رایانه‌ای- گروه برق و رایانه	۱۰
ترسیم با رایانه		
نقشه کشی رایانه‌ای		
نقشه خوانی		
ترسیم نقشه		
نقشه برداری از روی قطعه	نقشه کشی فنی رایانه‌ای- گروه مکانیک	۱۰
کنترل کیفیت نقشه		
ترسیم پروردۀ با رایانه		
نقشه خوانی		
ترسیم نقشه		
نقشه برداری از روی قطعه	نقشه کشی فنی رایانه‌ای- گروه مواد و فراوری	۱۰
کنترل کیفیت نقشه		
ترسیم پروردۀ با رایانه		

جدول عنوانین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها		
پایه	درس	پودمان ها
۱۰	نقشه کشی فنی رایانه ای - معماری و ساختمان	ترسیم فنی و هندسی
		نقشه های ساختمانی
		ترسیم های سه بعدی
		خروچی دو بعدی از فضای سه بعدی
		کنترل کیفیت نقشه و ارائه پروژه
۱۰	طراحی و زبان بصری - گروه هنر	خلق هنری، زبان بصری و هنر طراحی
		طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری
		نقشه، خط و طراحی خطی
		سطح، شکل و حجم، به کار گیری اصول ترکیب بنده در خلق آثار هنری
		نور و سایه در هنرهای بصری، رنگ و کاربرد آن در هنر

جدول عنوانین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها		
پایه	درس	پودمان ها
۱۰	ریاضی ۱	حل مسائل به کمک رابطه بین کمیت های متناسب
		کاربرد درصد در حل مسائل زندگی روزمره
		مدل سازی برخی وضعیت ها به کمک معادله درجه دوم
		تفسیر توان رسانی به توان عده های گویا به کمک ریشه گیری
		مدل سازی و حل مسائل به کمک نسبت های مثلثاتی یک زاویه

جدول عنوانین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها		
پایه	درس	پودمان ها
۱۱	ریاضی ۲	به کار گیری تابع در مدل سازی و حل مسائل
		مدل سازی و حل مسائل مرتبه با معادله ها و نامعادله ها
		مدل سازی و حل مسائل به کمک نسبت های مثلثاتی زاویه دلخواه
		حل مسائل مرتبه با لگاریتم ها
		تحلیل وضعیت ها به کمک مقایم آماری

<p>۱۲</p> <p>ریاضی ۳</p> <p>به کارگیری برخی تابع‌ها در زندگی روزمره</p> <p>تحلیل وضعیت‌ها به کمک مفهوم حد</p> <p>مقایسه حدهای یک طرفه و دو طرفه و پیوستگی تابع‌ها</p> <p>تحلیل وضعیت‌ها به کمک مفهوم مشتق</p> <p>به کارگیری مشتق در تعیین رفتار تابع‌ها</p> <p>به کارگیری مفاهیم، کمیت‌ها و ابزار اندازه‌گیری</p> <p>تحلیل انواع حرکت و کاربرد قوانین نیرو در زندگی روزمره</p> <p>مقایسه حالت‌های ماده و محاسبه فشار در شاره‌ها</p> <p>تحلیل تغییرات دما و محاسبه گرمایی مبادله شده</p> <p>تحلیل جریان الکتریکی و محاسبه مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی</p> <p>به کارگیری مفاهیم پایه شیمی در زندگی</p> <p>تحلیل فرایندهای شیمیابی</p> <p>مقایسه محلول‌ها و کلوبید‌ها</p> <p>به کارگیری مفاهیم الکتروشیمی در زندگی</p> <p>به کارگیری ترکیب‌های کربن دار در زندگی</p>

جدول عنایون دروس شایستگی‌های پایه و پودمان‌های آنها

پایه	درس	پودمان‌ها
		تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات شیمیابی موجودات زنده
		بررسی ساختار ویروس‌ها، باکتری‌ها، آغازیان و قارچ‌ها
۱۰	زیست شناسی	معرفی و چگونگی رده بندی جانوران
		معرفی و چگونگی رده بندی گیاهان
		تعیین عوامل مؤثر بر بیهود کیفیت محیط زیست

جدول عنوانین دروس شایستگی های غیرفنی و پودمان های آنها

پودمان ها	درس	پایه
تحلیل محیط کار و برقراری ارتباطات انسانی		
تحلیل عملکرد فناوری در محیط کار	الرامات محیط کار	۱۰
به کارگیری قوانین در محیط کار		
به کارگیری اینمنی و بهداشت در محیط کار		
مهارت کاریابی		
به کارگیری سواد فناورانه		
تحلیل فناوری اطلاعات و ارتباطات		
تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به کارگیری مواد نوترکیب	کاربرد فناوری های نوین	۱۱
به کارگیری انرژی های تجدید پذیر		
تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول		
تولید و مدیریت تولید		
مدیریت منابع تولید	مدیریت تولید	۱۱
توسعه محصول جدید		
مدیریت کیفیت		
مدیریت پژوهش		
حل خلاقاته مسائل		
نوآوری و تجاری سازی محصول	کارگاه نوآوری و کارآفرینی	۱۱
طراحی کسب و کار		
بازاریابی و فروش		
ایجاد کسب و کار نوآورانه		
ارائه مثال های حرفه و اخلاق در کار		
ارائه نمونه های اخلاق فردی در حرفه		
تعیین مصداق های مسؤولیت پذیری در حرفه	اخلاق حرفه ای	۱۲
تحلیل فرایندهای اخلاقی در حرفه		
تحلیل منشور اخلاقی در حرفه		

جدول عنوانین دروس شایستگی های فنی و پوامان های آنها رد سه پایه هنرستان شاخه فنی و حرفه ای - رشته مکانیک خودرو		
پایه	درس	
۱۰	دانش فنی پایه دشمنی و بهداشت کاربرد مواد در خودرو اصول و مبانی کاربردی در خودرو مقاومت	پوامان ها شامل معوفی رشته و آینده شغلی و الزامات تعییر کار موفق
۱۲	دانش فنی پایه تخصصی معابط احتراق با نوع سوت و آلیندگی تحلیل فن آوری های نوین	کسب اطلاعات فنی بازرسی فنی معابرایت کاربردی در خودرو
۱۰	سرورس نگهداری خودروهای سواری	بازدیدهای خودرو و تعویض تسمه های تجهیزات جانی موتور تعویض روغن های خودرو تعویض مایعات خودرو عیب پایی مقدماتی سیستم مولد قدرت پیاده و نصب کردن سیستم مولد قدرت تعییر سرسیلندر تعییر نیم موتور تعییر سیستم اگرزوخ خودرو سیستم روغن کاری موتور تعییر سیستم خنک کننده موتور تعییر کلاچ تعییر جعبه دندنه و دیفرانسیل
۱۱	تعییر جعبه دندنه و دیفرانسیل	تعییر جمعه دندنه گارايان تعییر دیفرانسیل خودروهای محرك عقب تعییر پلوس
۱۱	تعییر سیستم ترمز، تعليق و فرمان	سرورس چرخ خودرو تعییر اجزای اصطکاکی سیستم ترمز و سیستم پارک خودرو تعییر اجزای هیدرولیکی ترمز تعییر سیستم تعليق خودرو تعییرات سیستم فرمان خودرو سواری تعییر کار سیستم سوت خودرو سواری بنزینی تعییر کار تجهیزات جانی سیستم سوت خودرو سواری تنظیم کار موتور
۱۲	تعییرات سیستم سوت و جرقه	سرورس کار سیستم سوت خودرو سواری دیزل تعییر کار خودرو دیزل تعییر کار الت ناتور و استارت تعییر کار نشان دهنده های خودرو تعییر کار شیشه بالابر برق کار خودرو سواری
۱۲	تعییرات سیستم های برقی خودرو	تعییر کار سیستم الکتریکی خودرو

جدول دروس رشته خودرو



دیبران محترم، صاحب نظران هنر جوان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب

از طریق نامه بثنانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه دسی مرپوت و یا پایام نگار tvoccd@roshd.ir

ارسال نمایند. وبگاه: tvoccd.oerp.ir

دفتر نایاب کتاب‌های دسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

